


改善箇所説明図

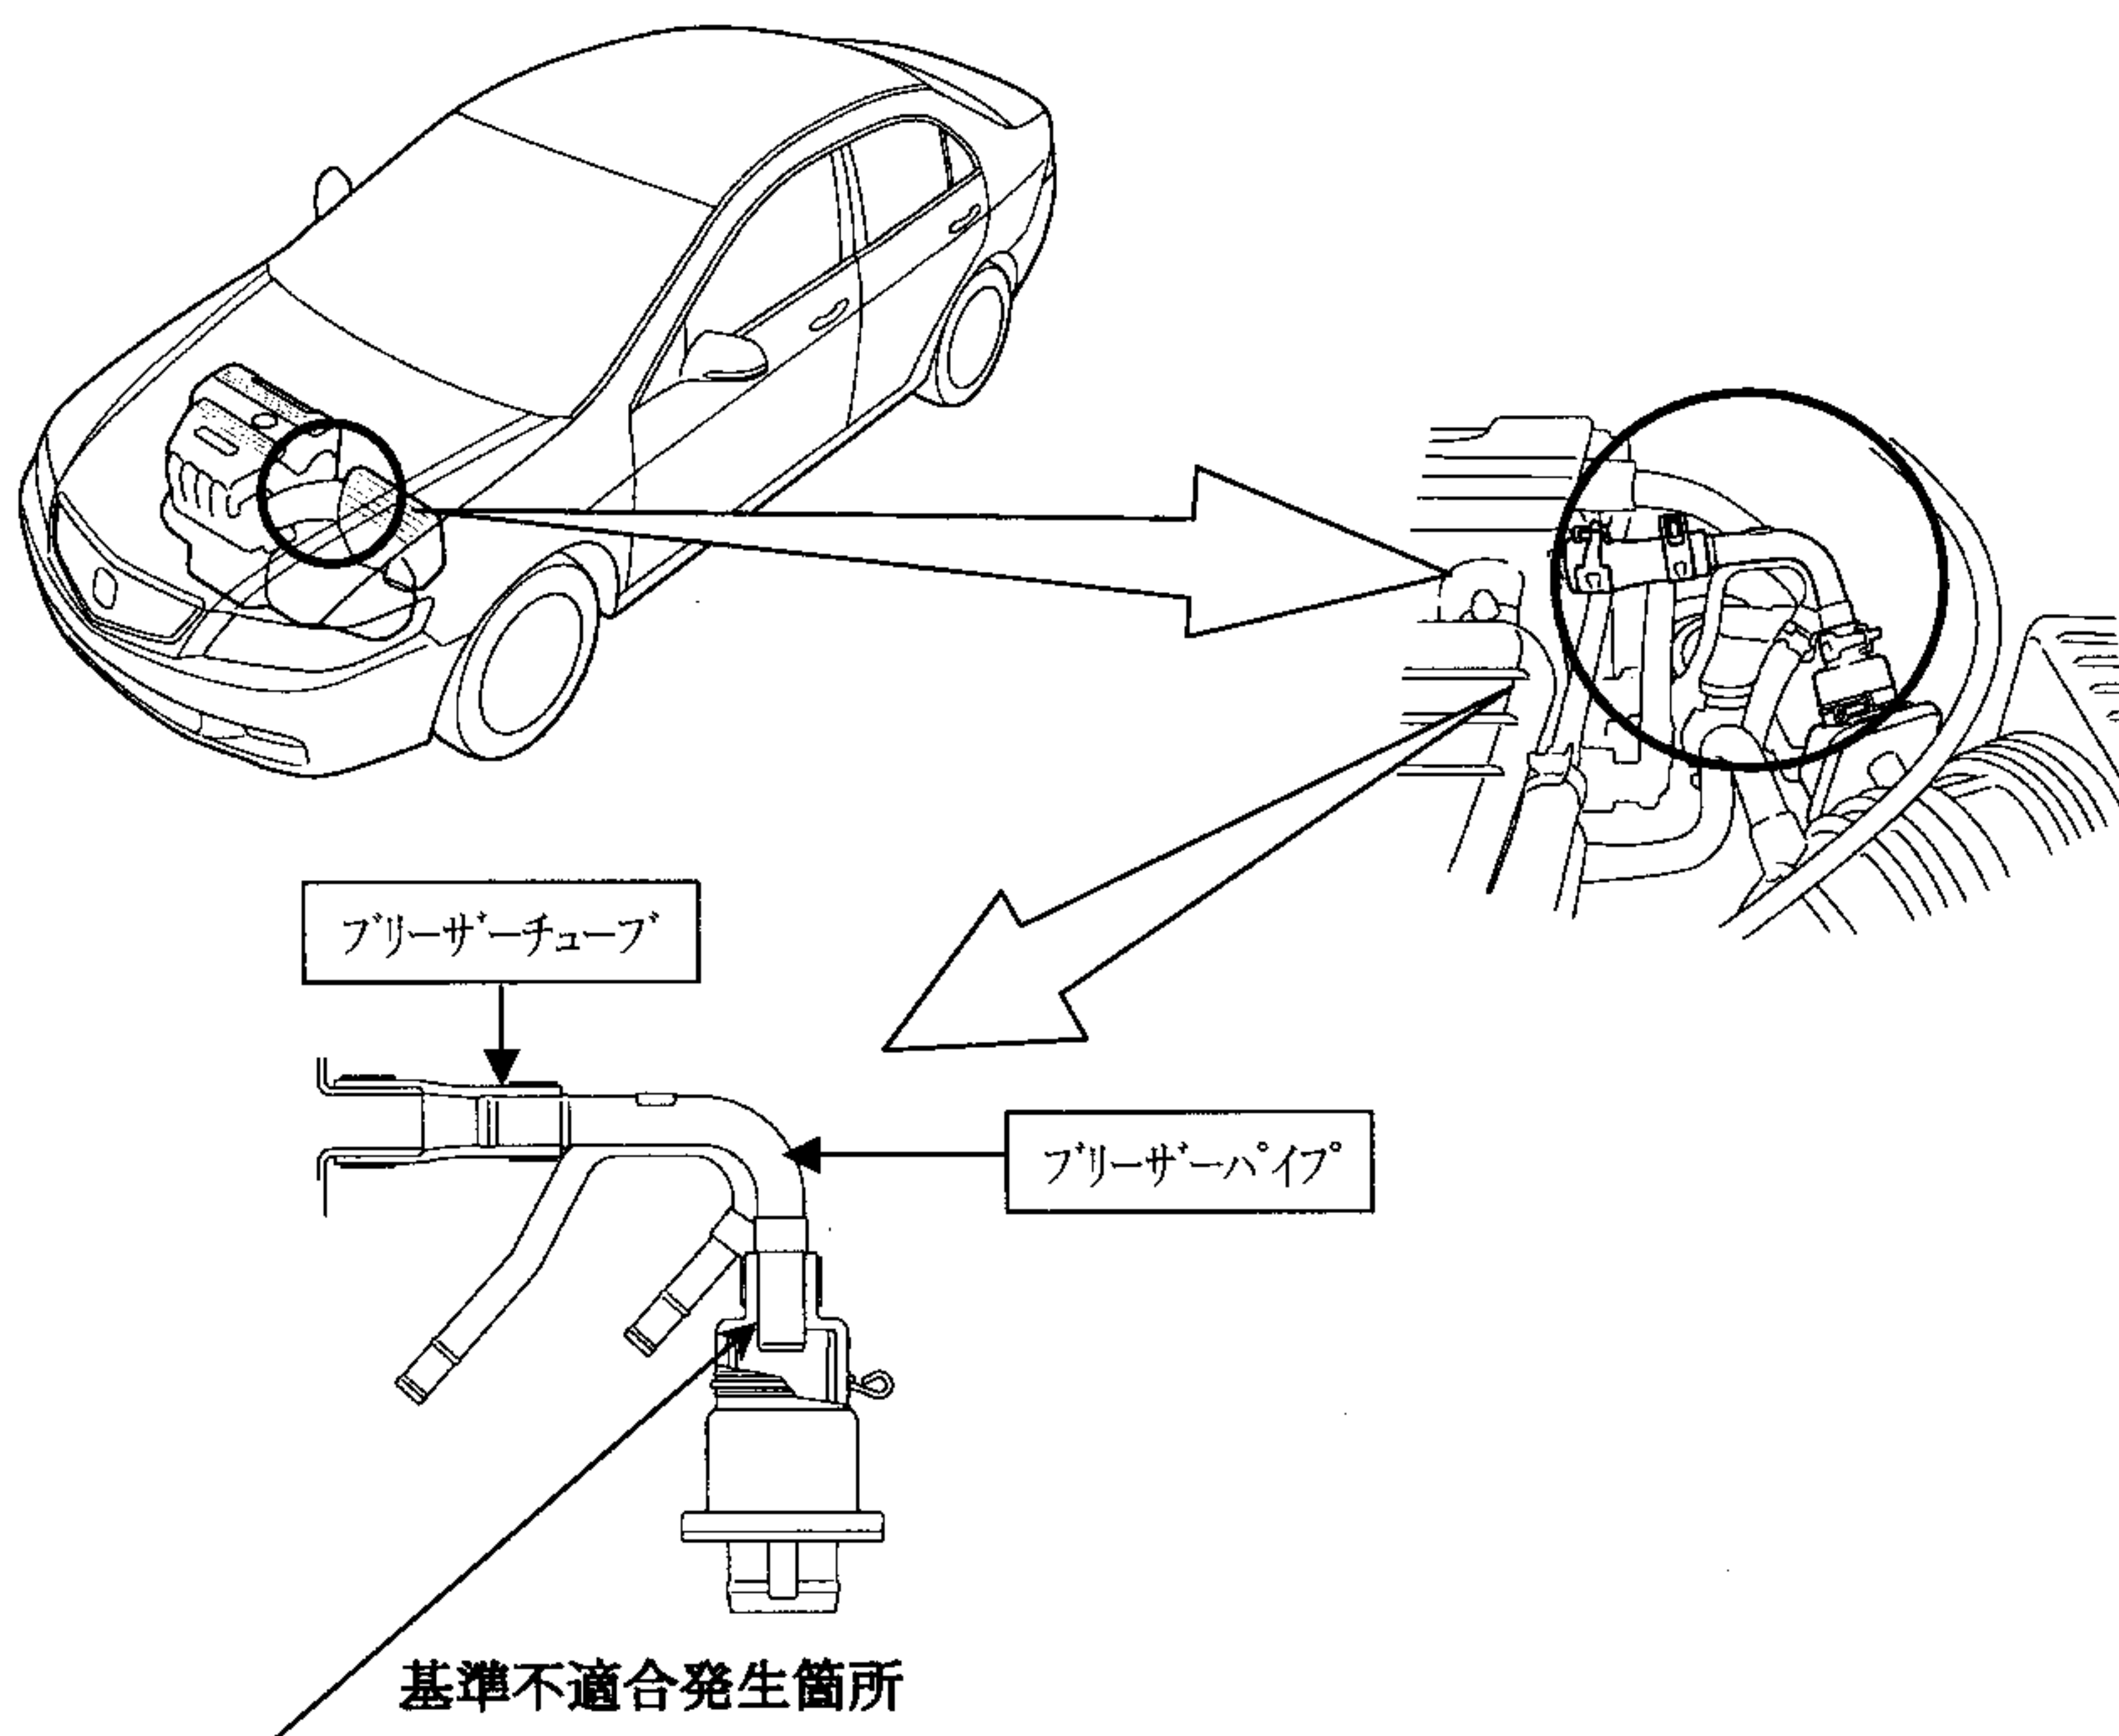

ブローバイ・ガス還元装置の配管（ブリーザーチューブの長さ及びブリーザーパイプの形状）が不適切なため、外気温度が低い状態での急加速等を繰り返し行くと、原動機の振れによりブリーザーパイプが抜けるものがある。そのため、原動機の高負荷運転時にブローバイ・ガスが大気中に放出されるおそれがある。

改善の内容：全車両、ブリーザーパイプとブリーザーチューブを対策品と交換する。

識別：ブリーザーパイプに5φの黄色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。