


改善箇所説明図 ①

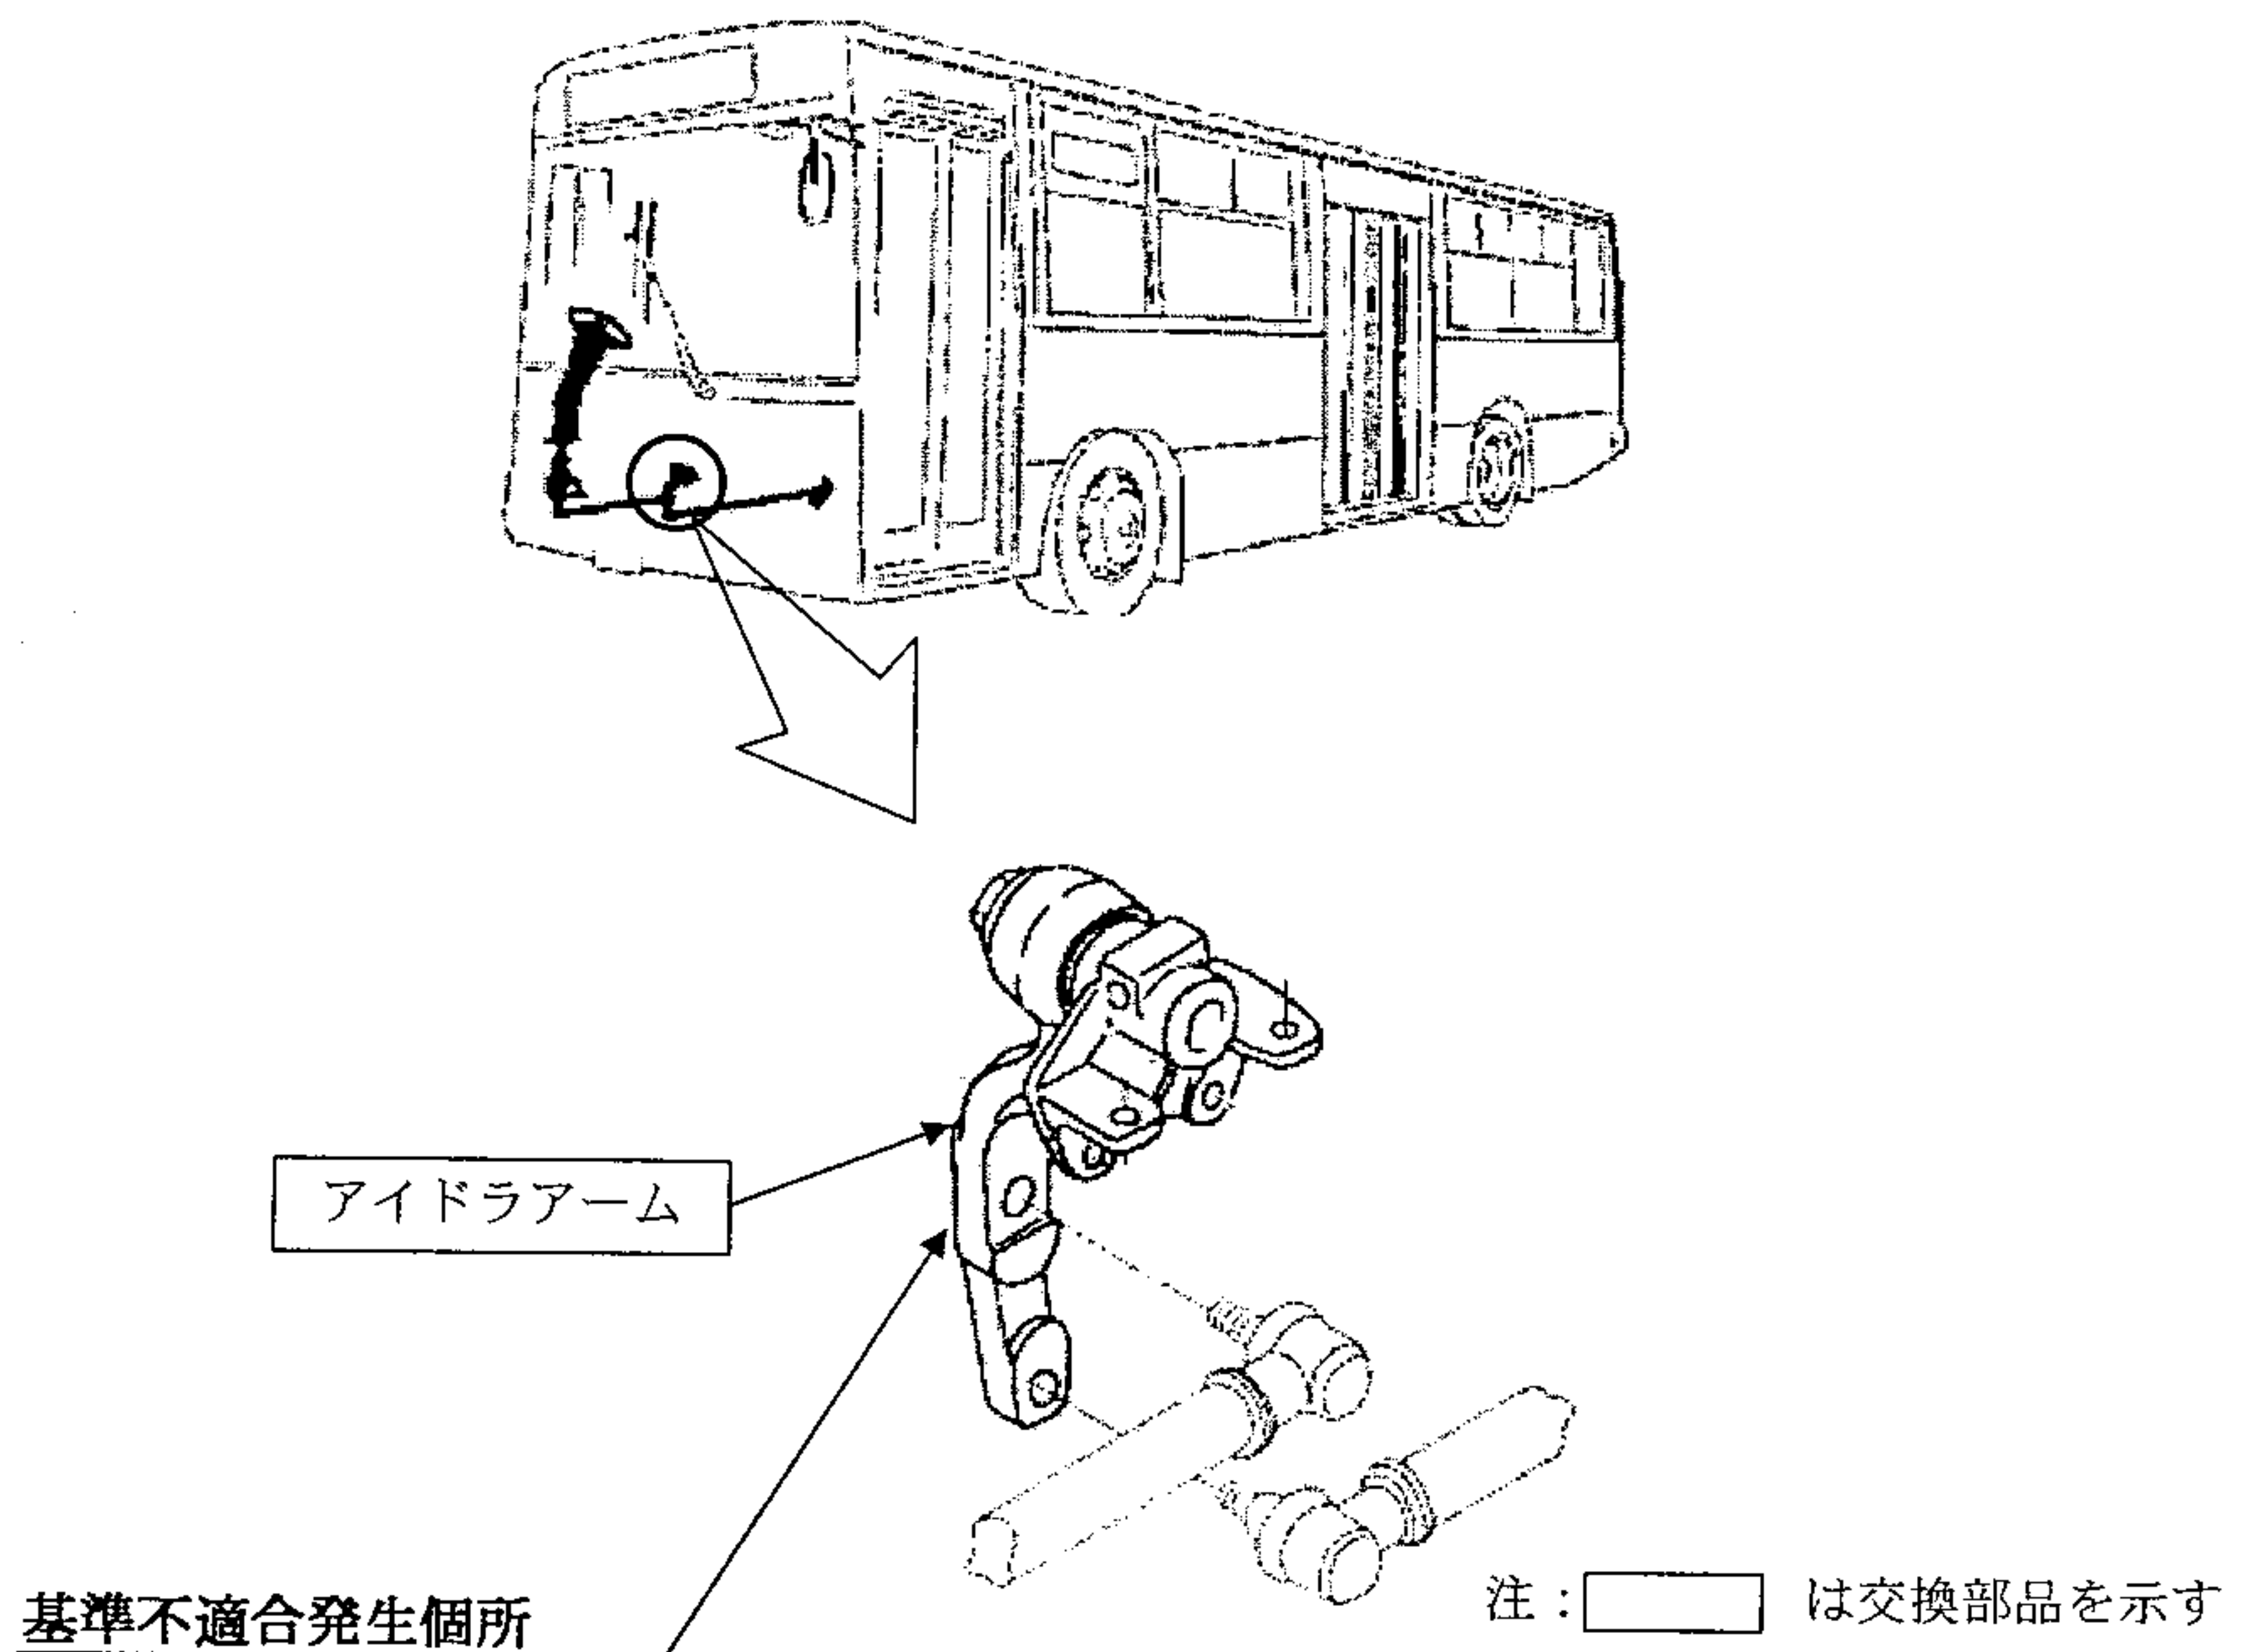

かじ取装置のアイドラアームの強度が不足しているため、ステアリングロック位置での操舵頻度が多い場合、長年の使用により当該アイドラアームに亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとアイドラアームが折損し、かじ取操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該アイドラアームを対策品と交換する。

識別：車台番号の打刻位置の上部前側に黄色ペイントを塗布する。

○
HT2MLA-40011