
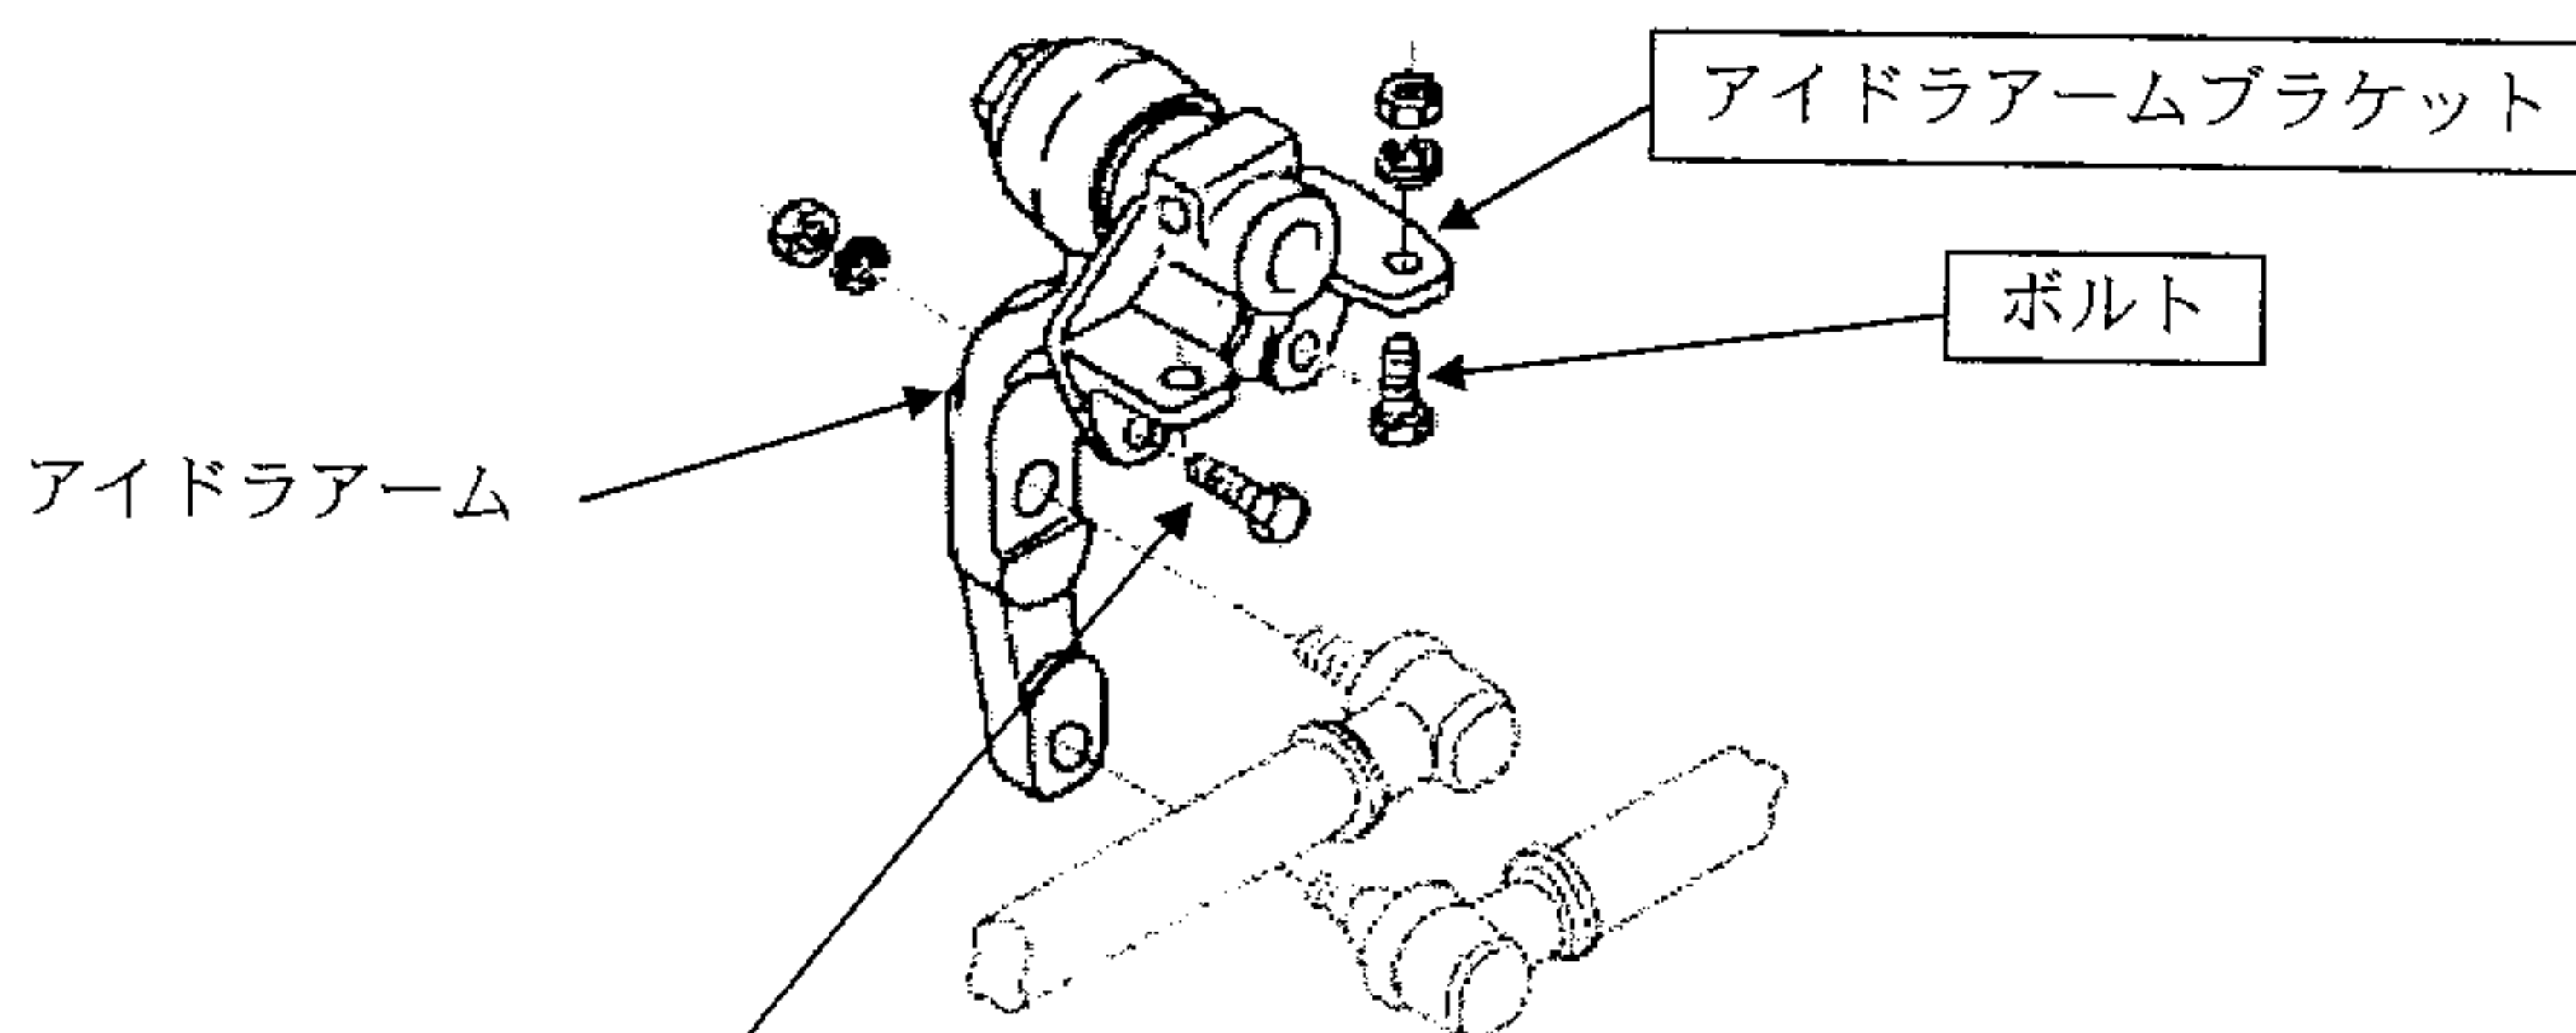


改善箇所説明図 ②

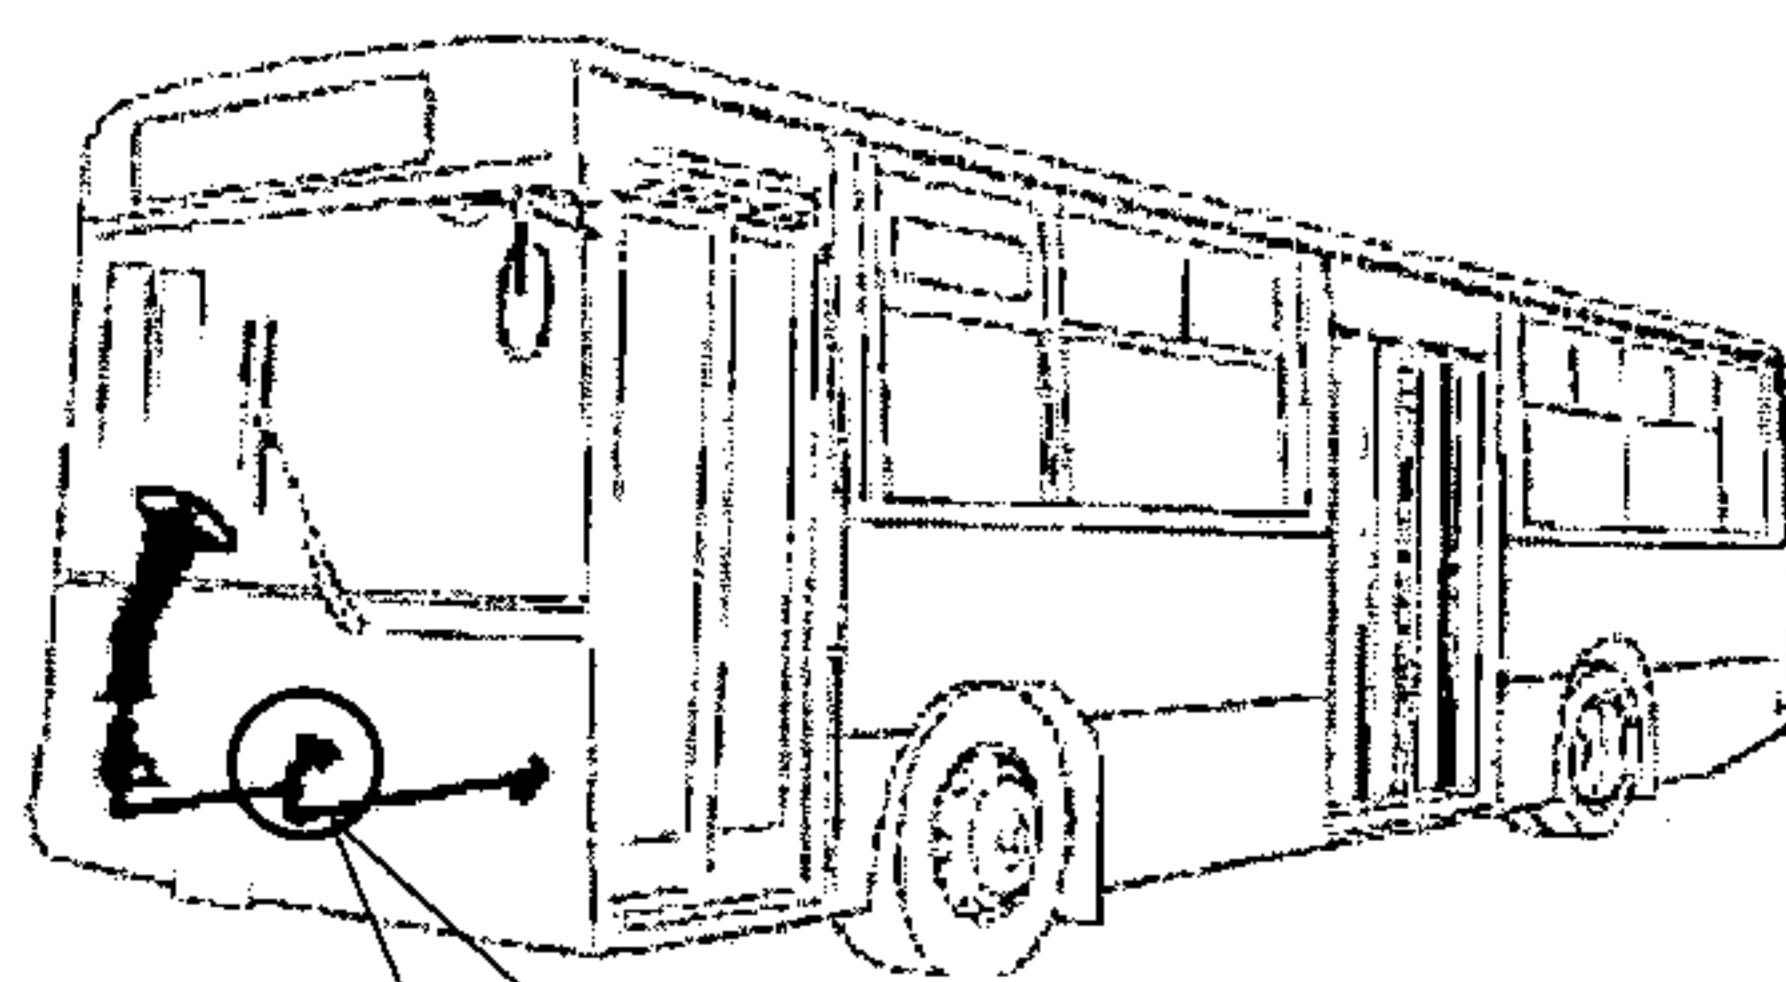

基準不適合発生箇所

注： は交換部品を示す

かじ取装置のアイドルアームブラケットをフレームに取り付けるボルトを過大なトルクで締め付けたため、当該ボルトの長さが僅かに伸びボルトの軸力が低下し、その結果アイドルアームブラケットに過大な応力が生じ、当該アイドルアームブラケットに亀裂が生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとアイドルアームブラケットが折損し、最悪の場合、かじ取操作ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、アイドルアームブラケットを点検し、亀裂が入っている場合は新品と交換する。
また 全車両、取り付けボルトを新品に交換し、正規の締め付けトルクで取り付ける。

識別：車台番号の打刻位置の上部前側に黄色ペイントを塗布する。

○
HT2MLA-40011