


改善箇所説明図

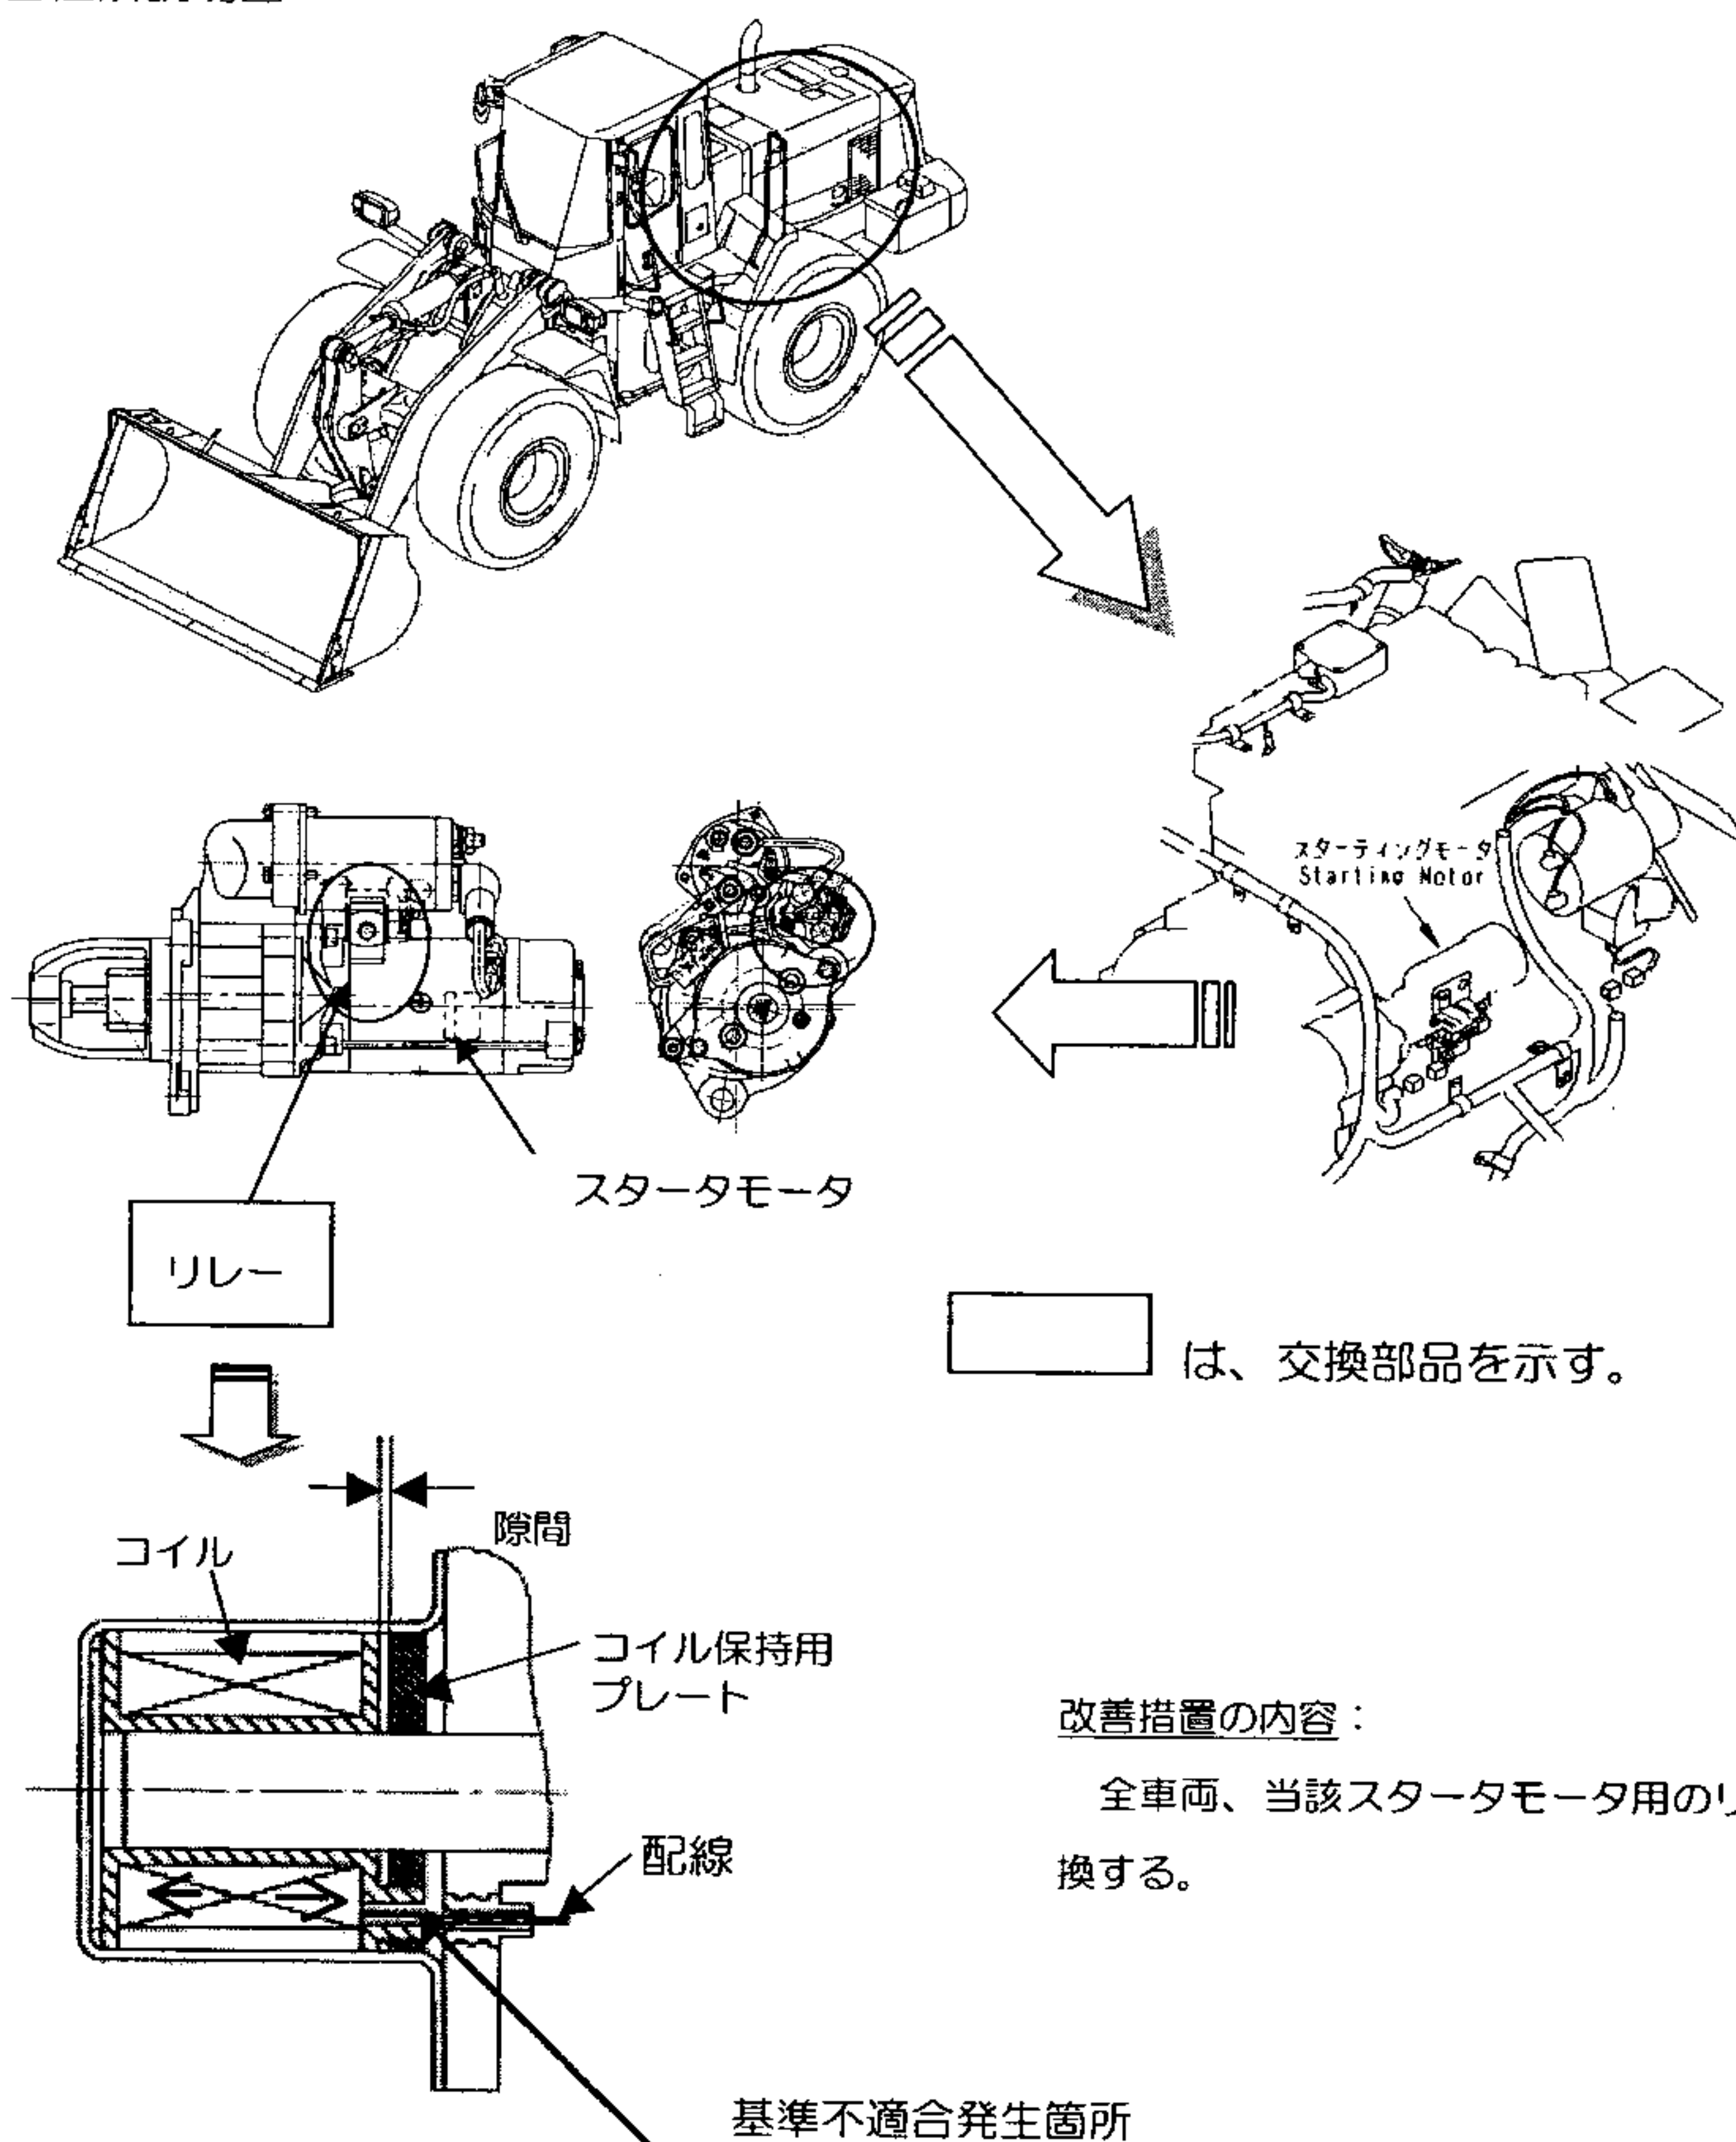

改善措置の内容：

全車両、当該スタータモータ用のリレーを良品と交換する。

原動機のスタータモータ用リレーのコイル保持用プレートが正規の位置まで圧入されていないため、始動時のコイルのしゅう動及び走行中の振動等によりコイルががたつき、コイルの配線が断線するものがある。そのため、スタータモータが作動せず、原動機が始動不能となるおそれがある。

識別：スタータモータのリレー銘板の品番で識別する。