


改善箇所説明図

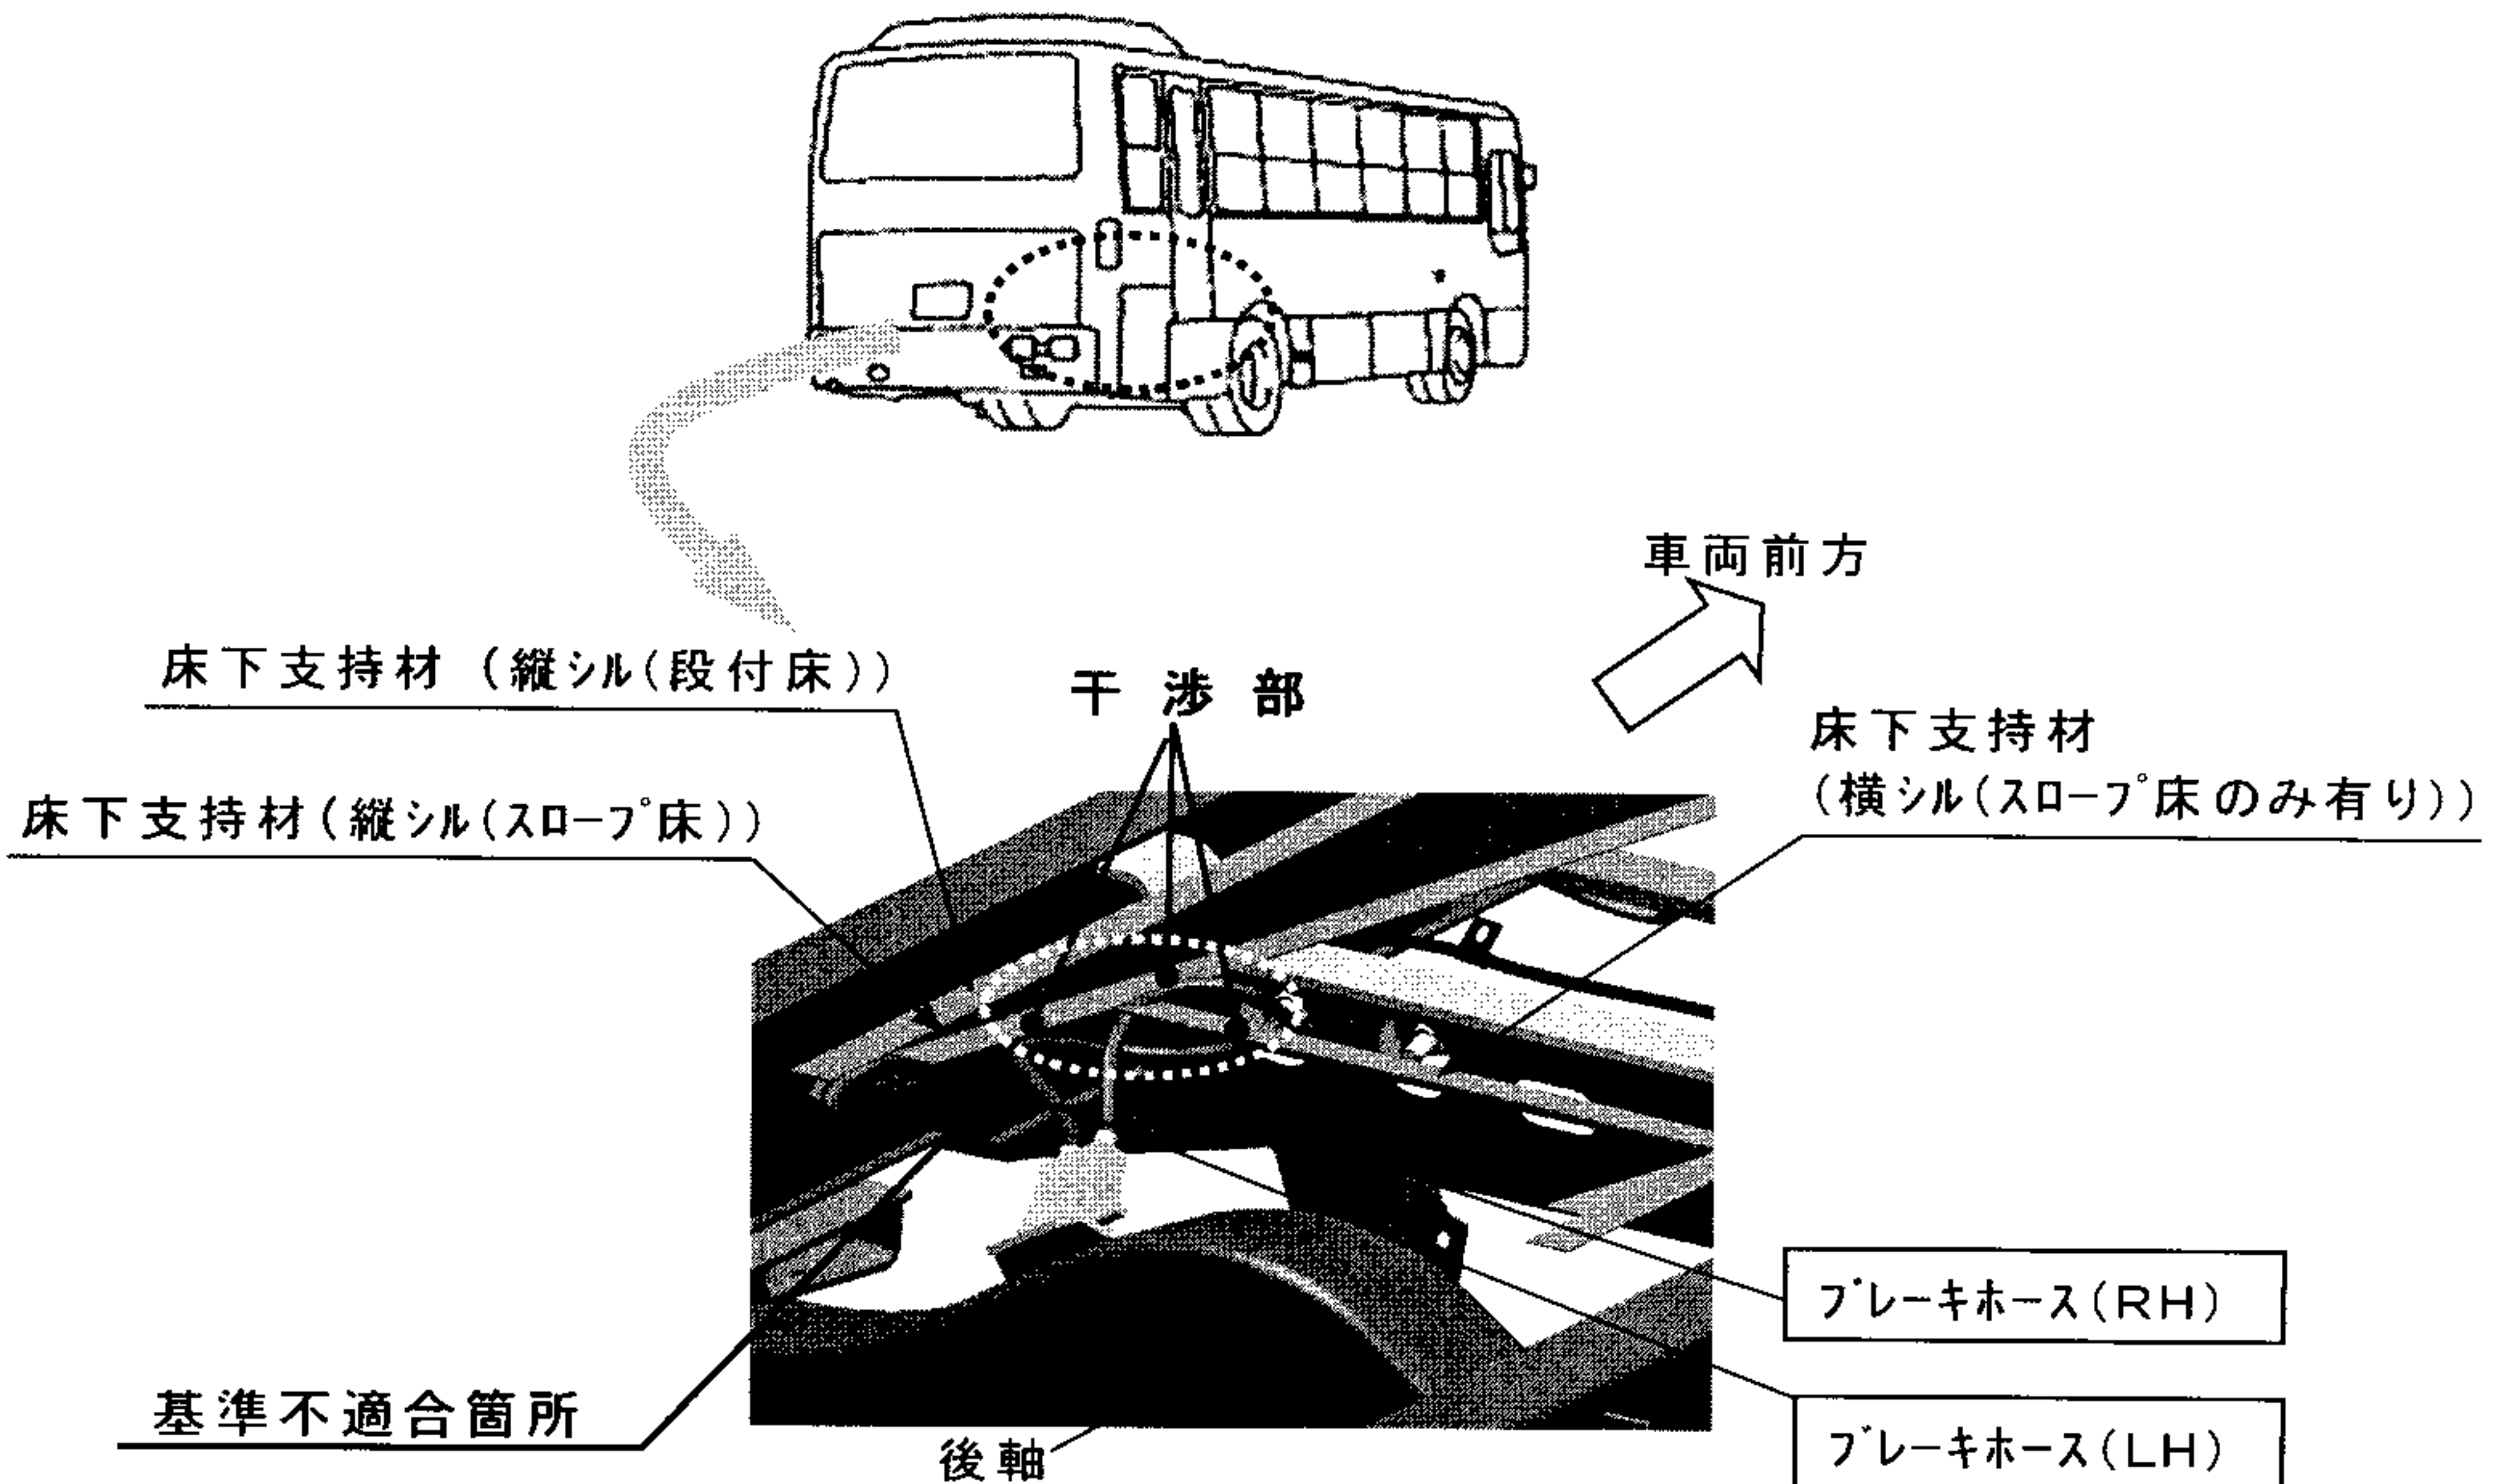

後輪車軸のブレーキホースの取り回しが不適切なため、リヤサスペンションが上下した際に当該ホースと床下支持材（シル）が干渉し、そのまま使用を続けると当該ホースが摩耗、損傷するものがある。そのため、ブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。

改善内容

全車両、ブレーキホースの配索を変更した対策品と交換する。

