


改善箇所説明図

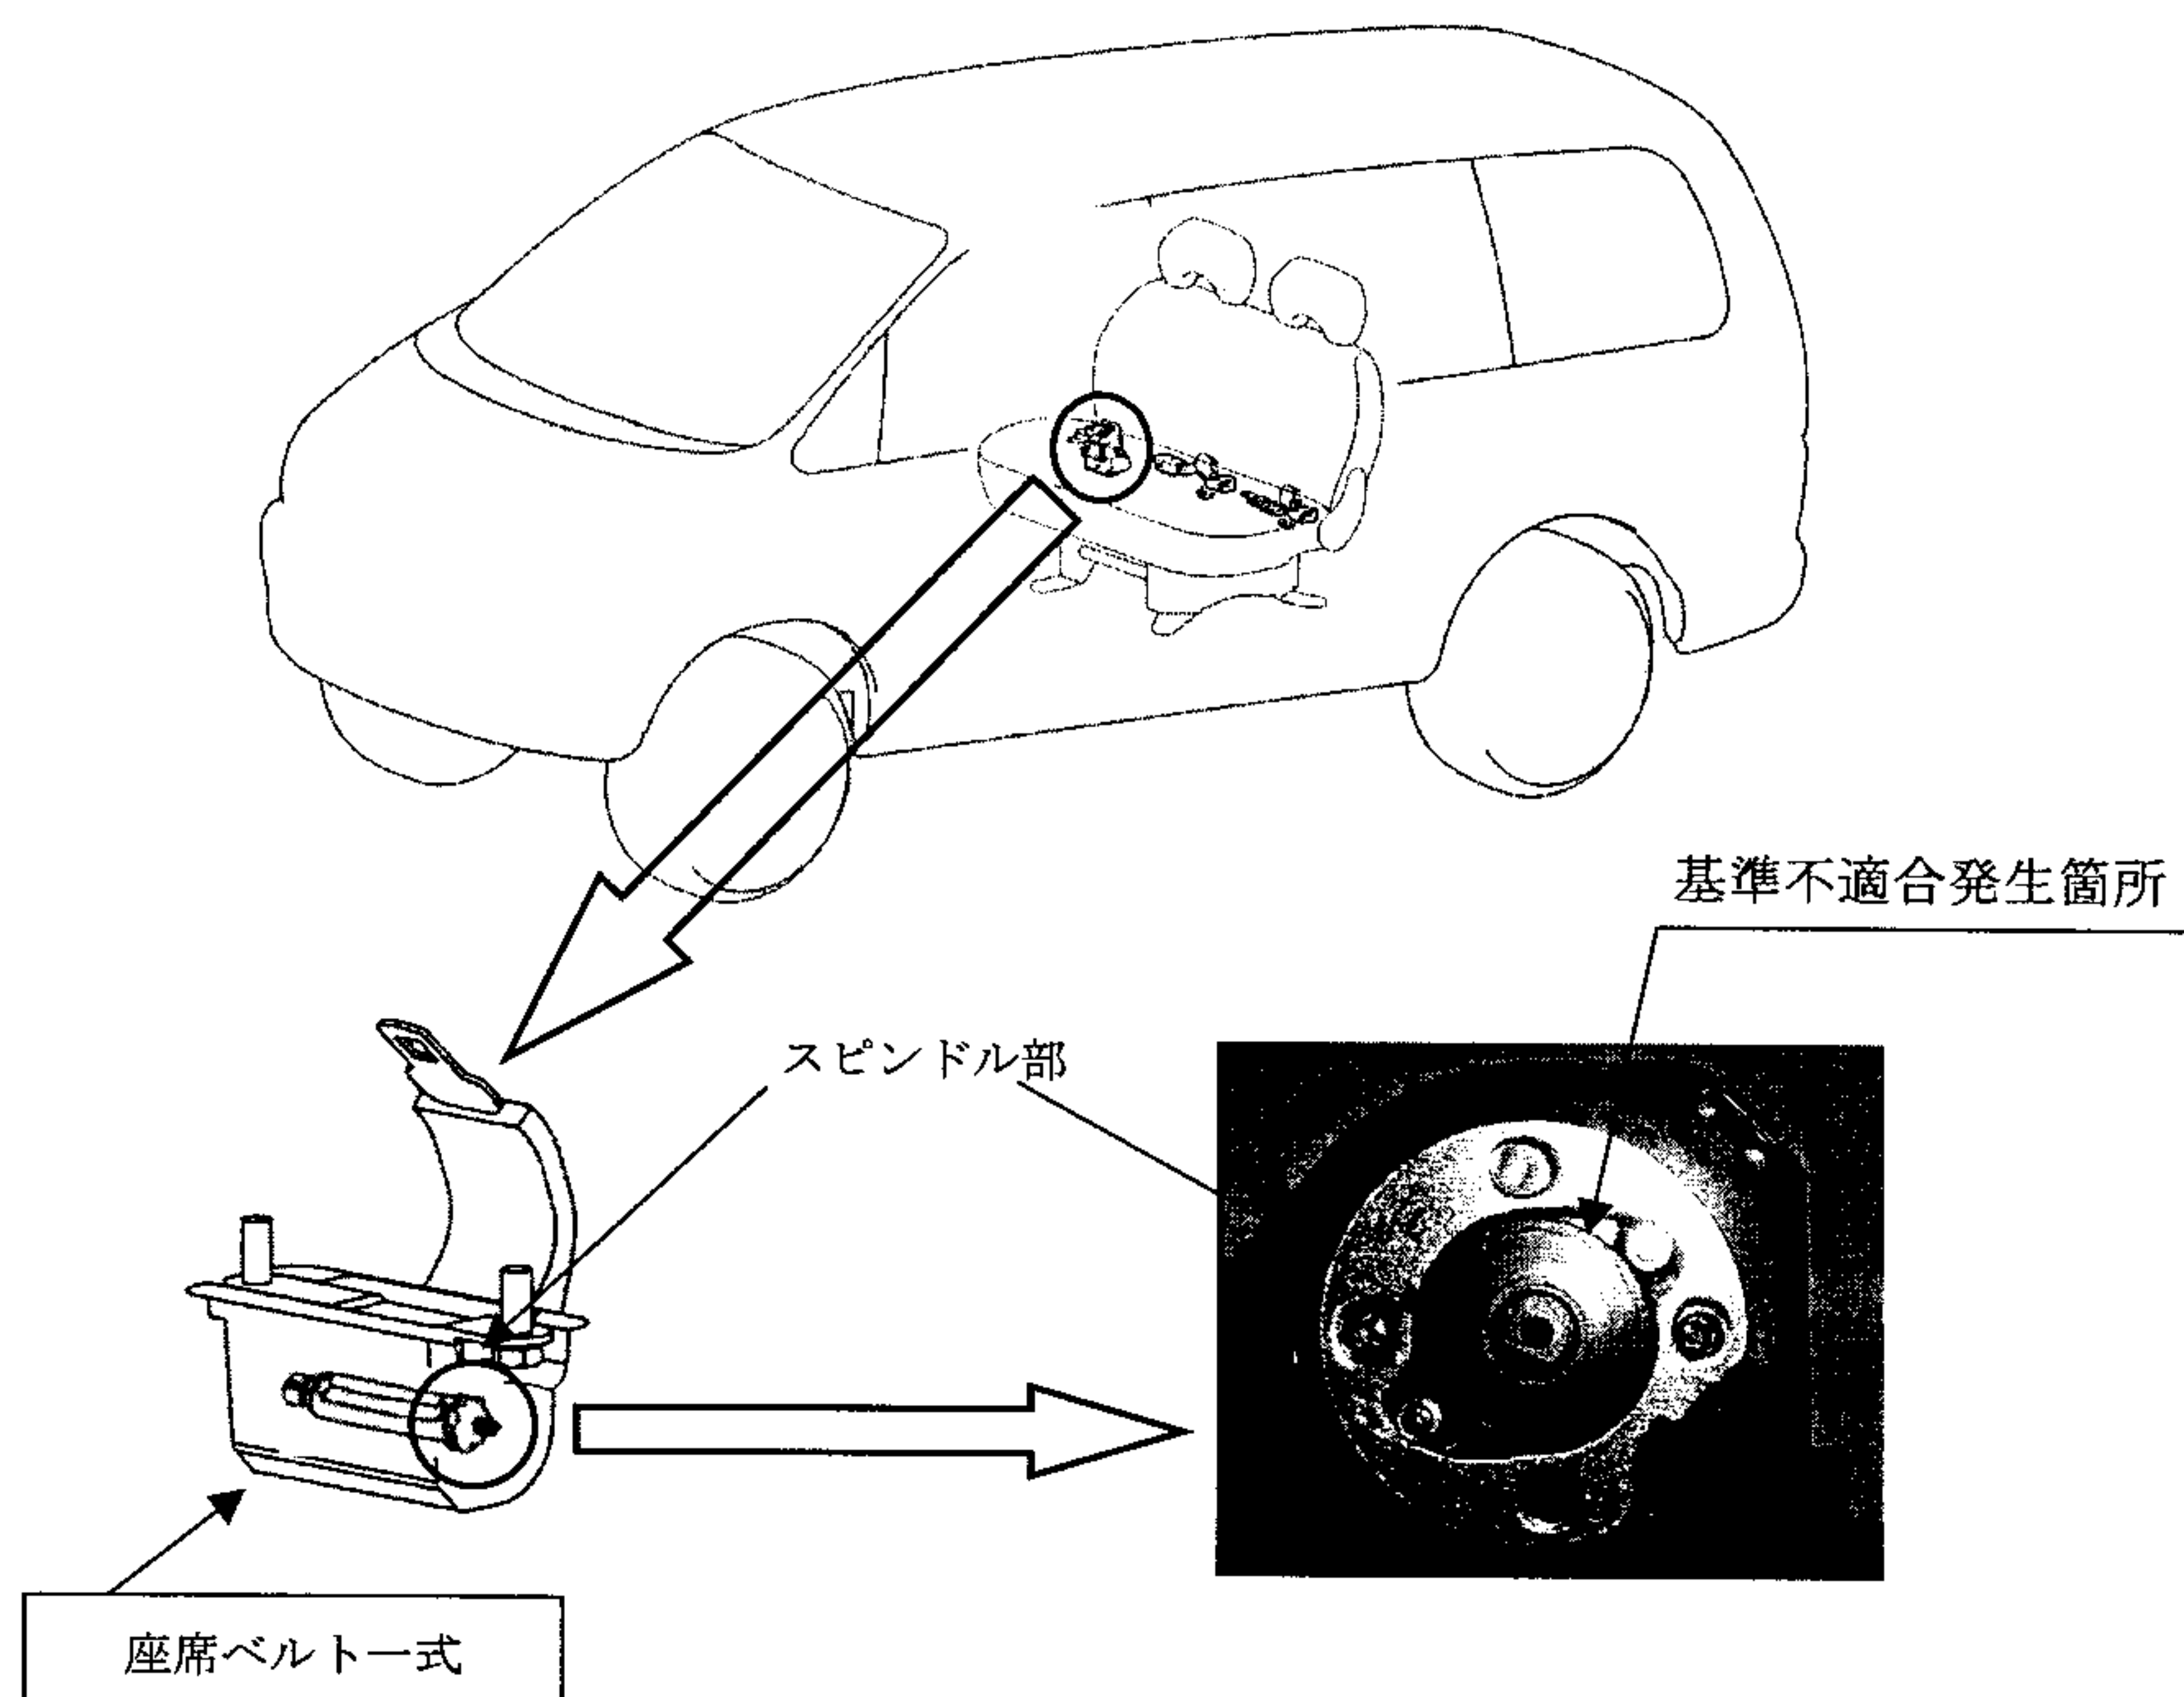

2列目の回転式ベンチシートに備えた2点式座席ベルトの巻取装置のスピンドル部の形状が不適切なため、ベルトのロック機構が作動しないものがある。そのため、衝突等による衝撃を受けた場合、乗員またはチャイルドシートを拘束できなくなるおそれがある。または、チャイルドシート取付け時に、ベルトを無理に引き出した場合に内部部品が破損し、ベルトが巻取れなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該座席ベルト一式を良品に交換する。

注) は交換部品を示す。

識別：助手席ドアのアップパーヒンジ下側ボルト頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。