


改善箇所説明図

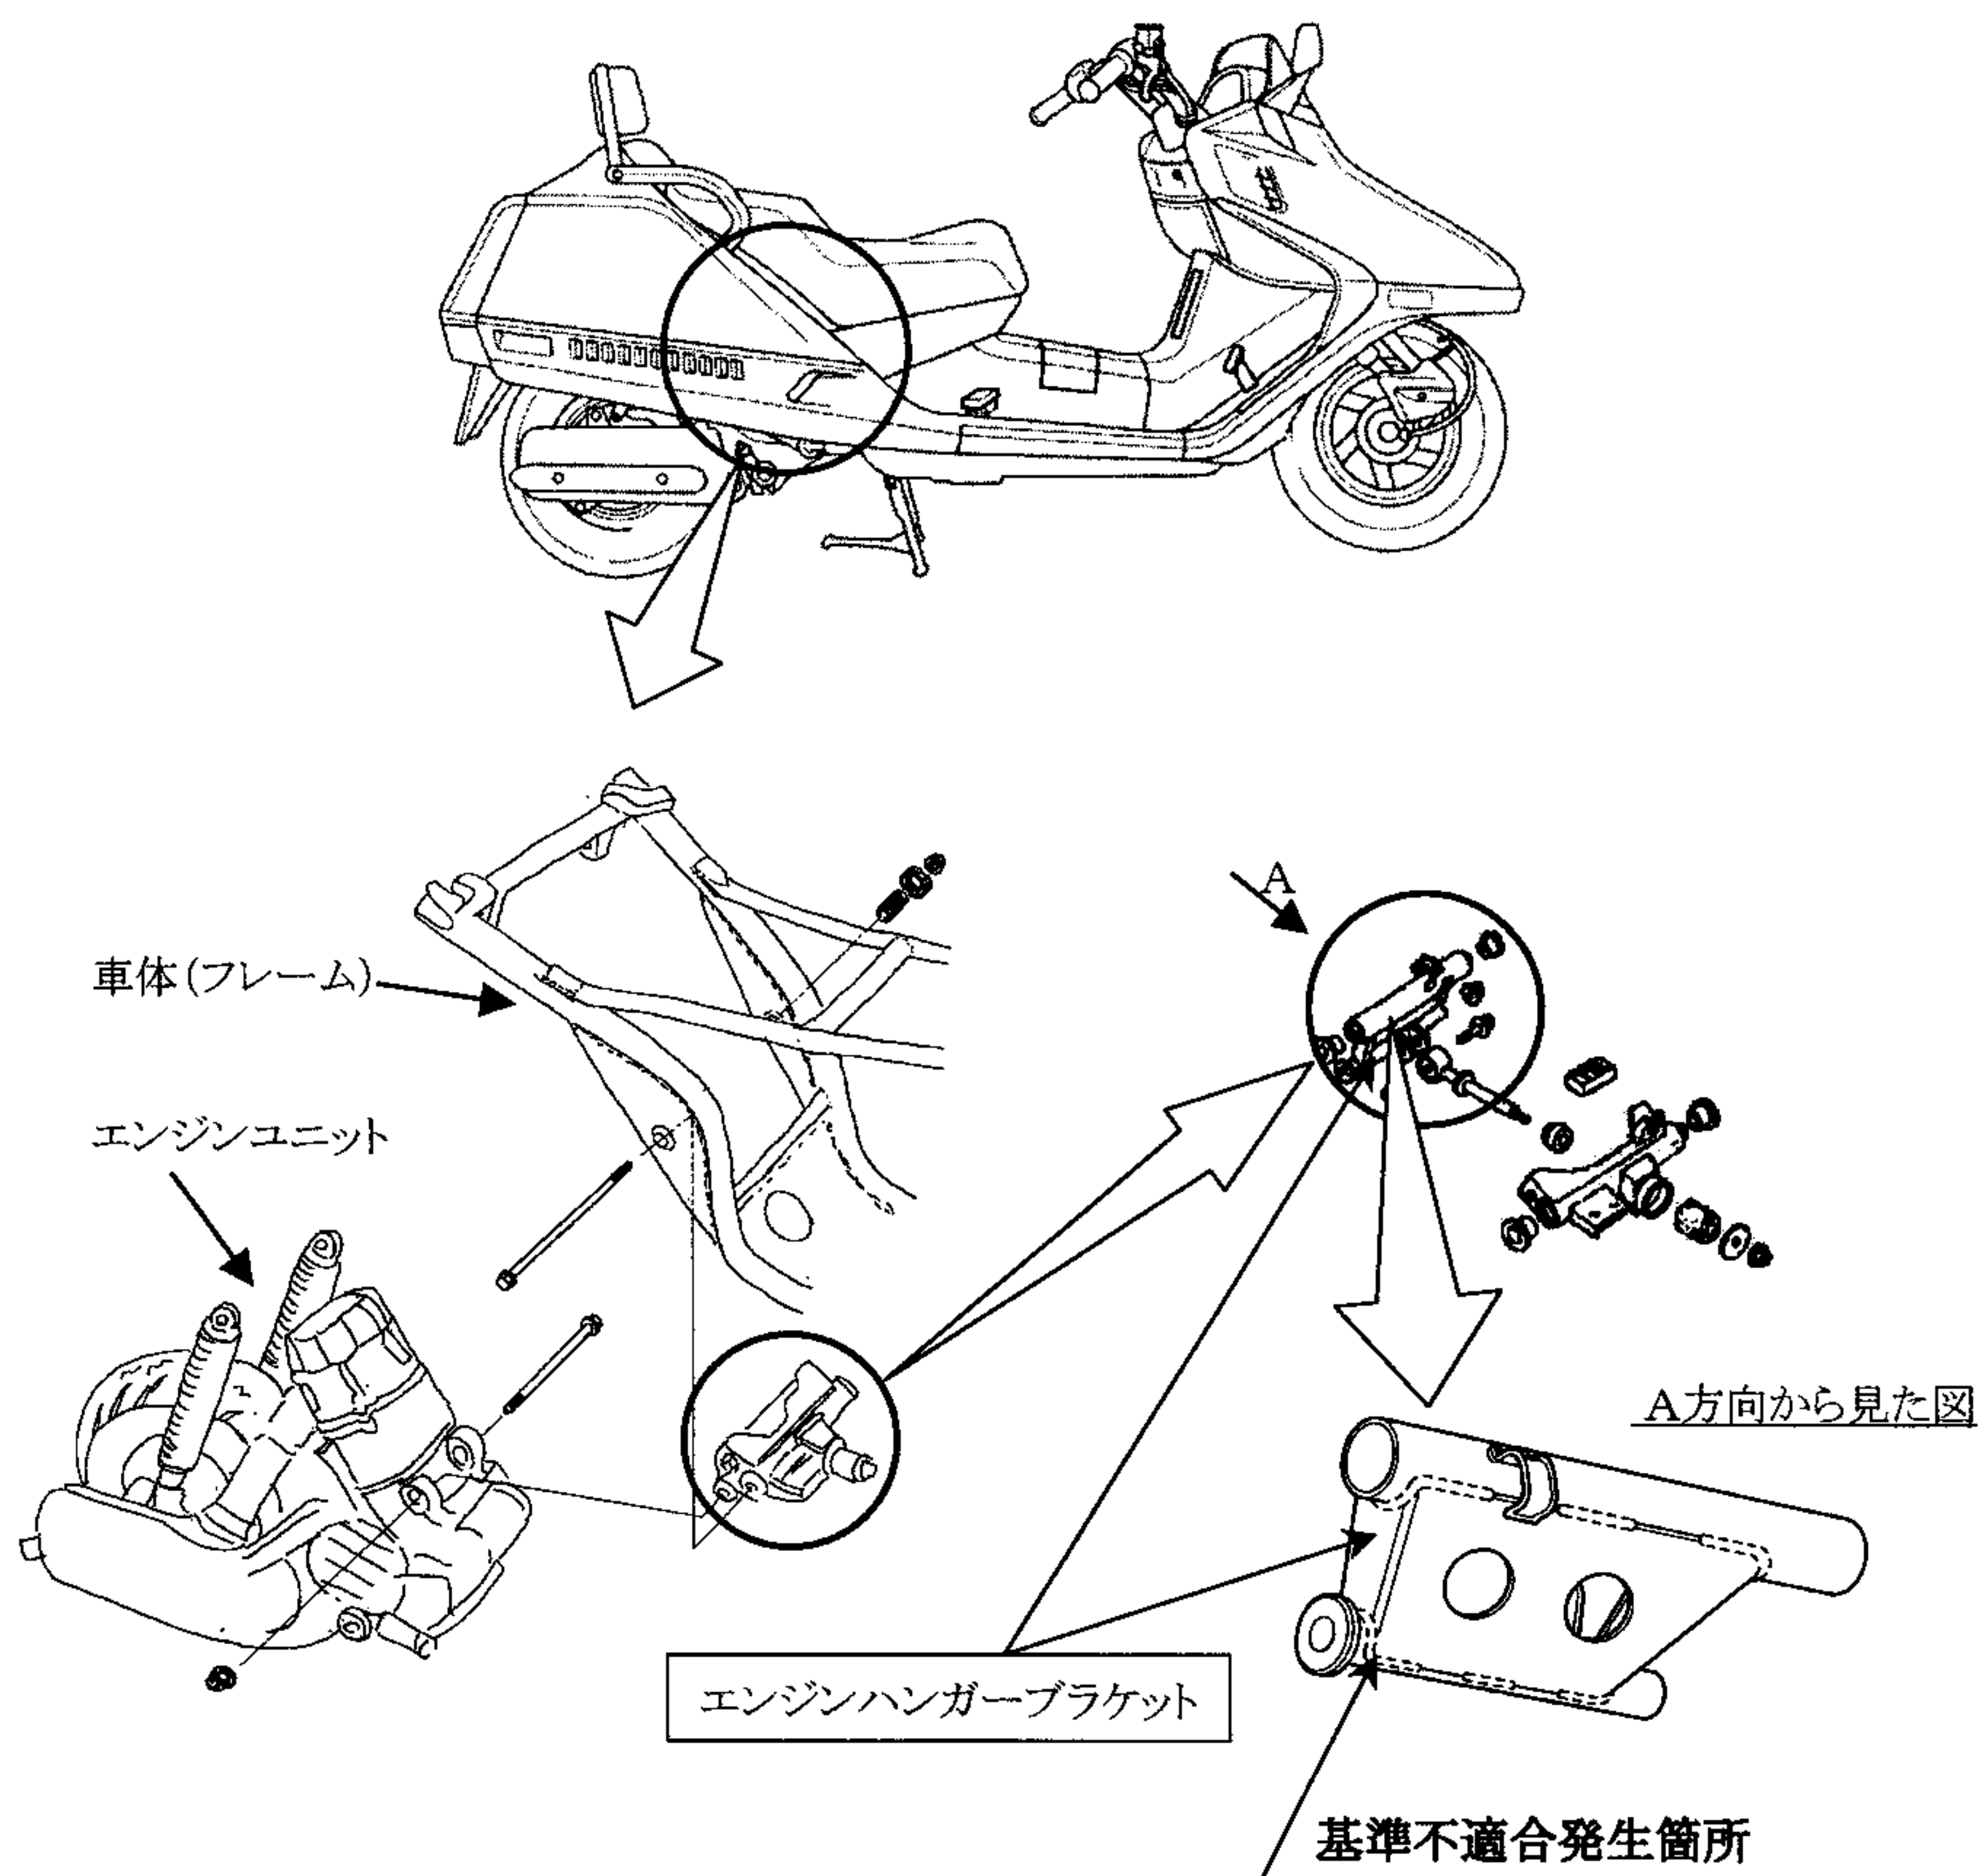

エンジンユニット（エンジン、ミッション及び後輪）を車体に取り付けているエンジンハンガーブラケットの溶接が不十分なため、走行時の振動や衝撃により当該溶接部が剥がれるものがある。そのため、当該ユニットが横方向の支持を失い、走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、当該エンジンハンガーブラケットを良品と交換する。

注: は交換部品を示す。

識別: 車台番号打刻位置後方に黄色マーキングをおこなう。