

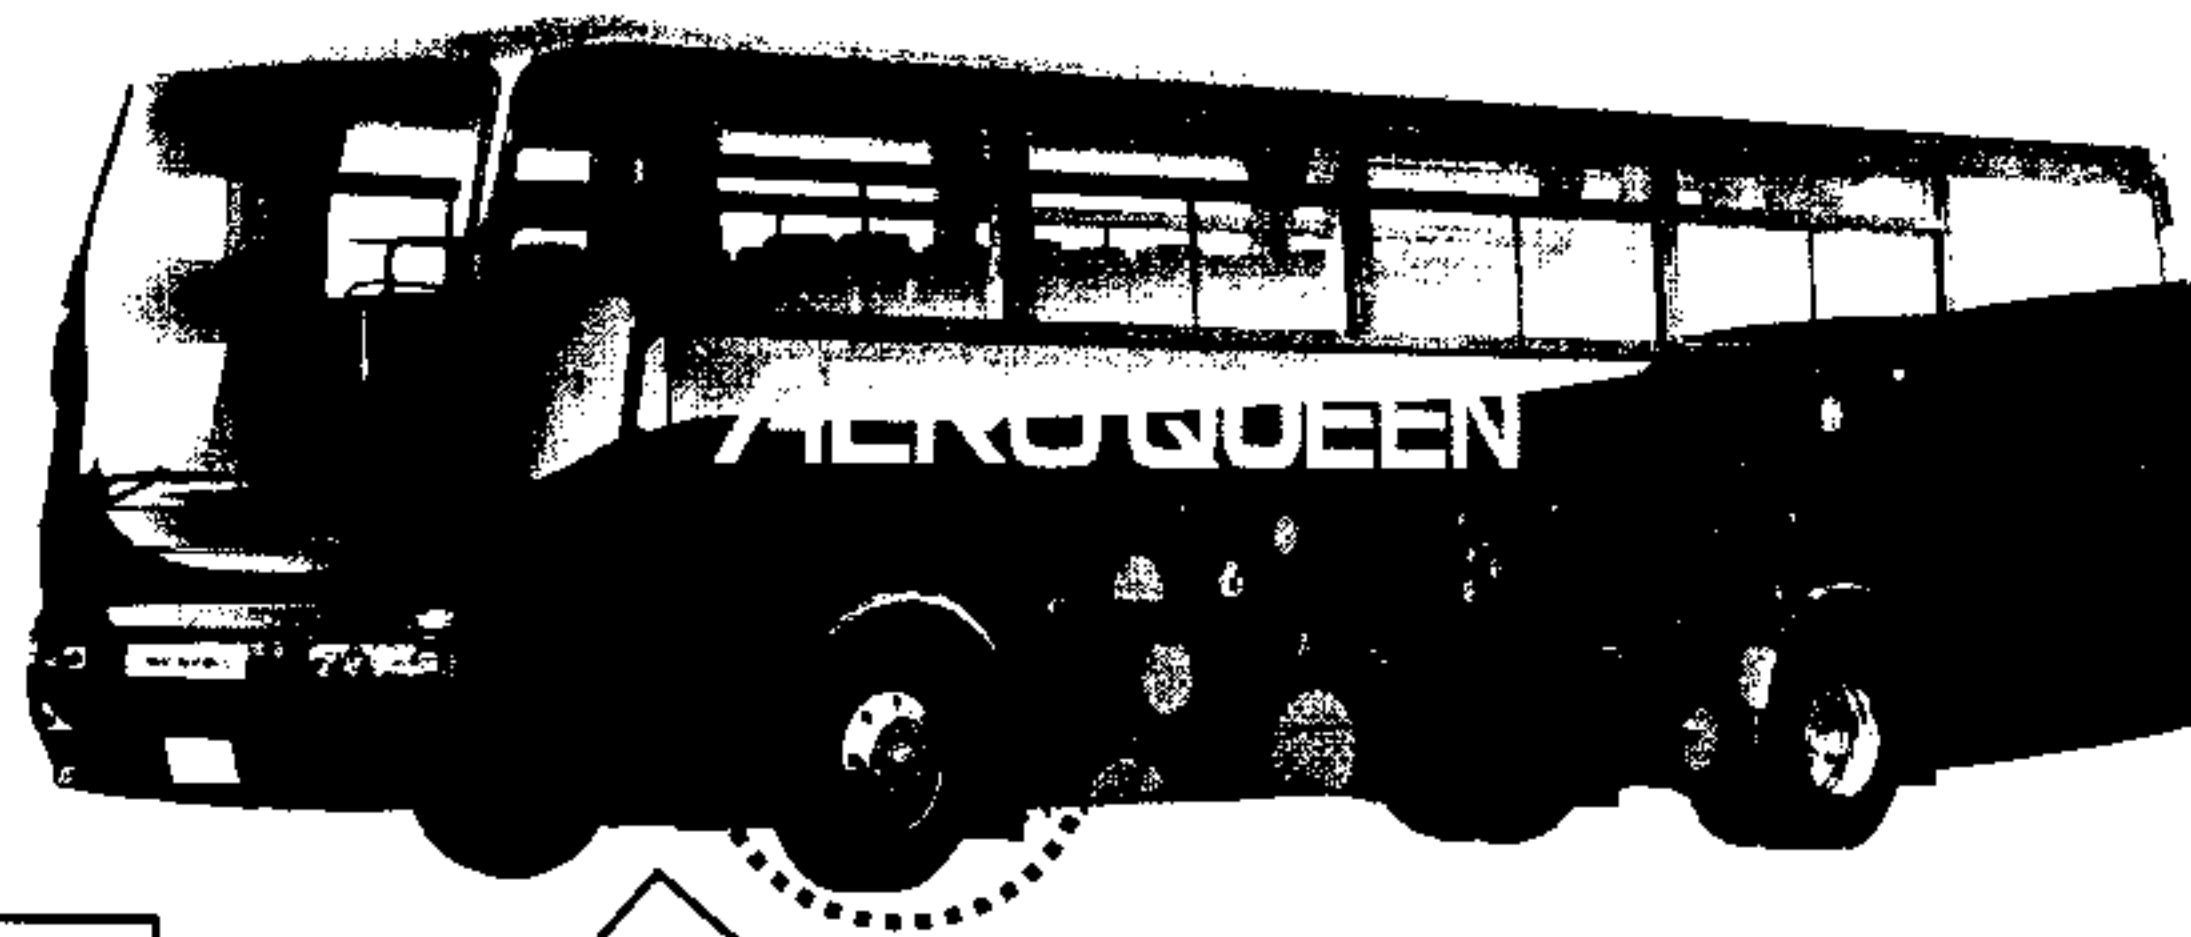


改善箇所説明図

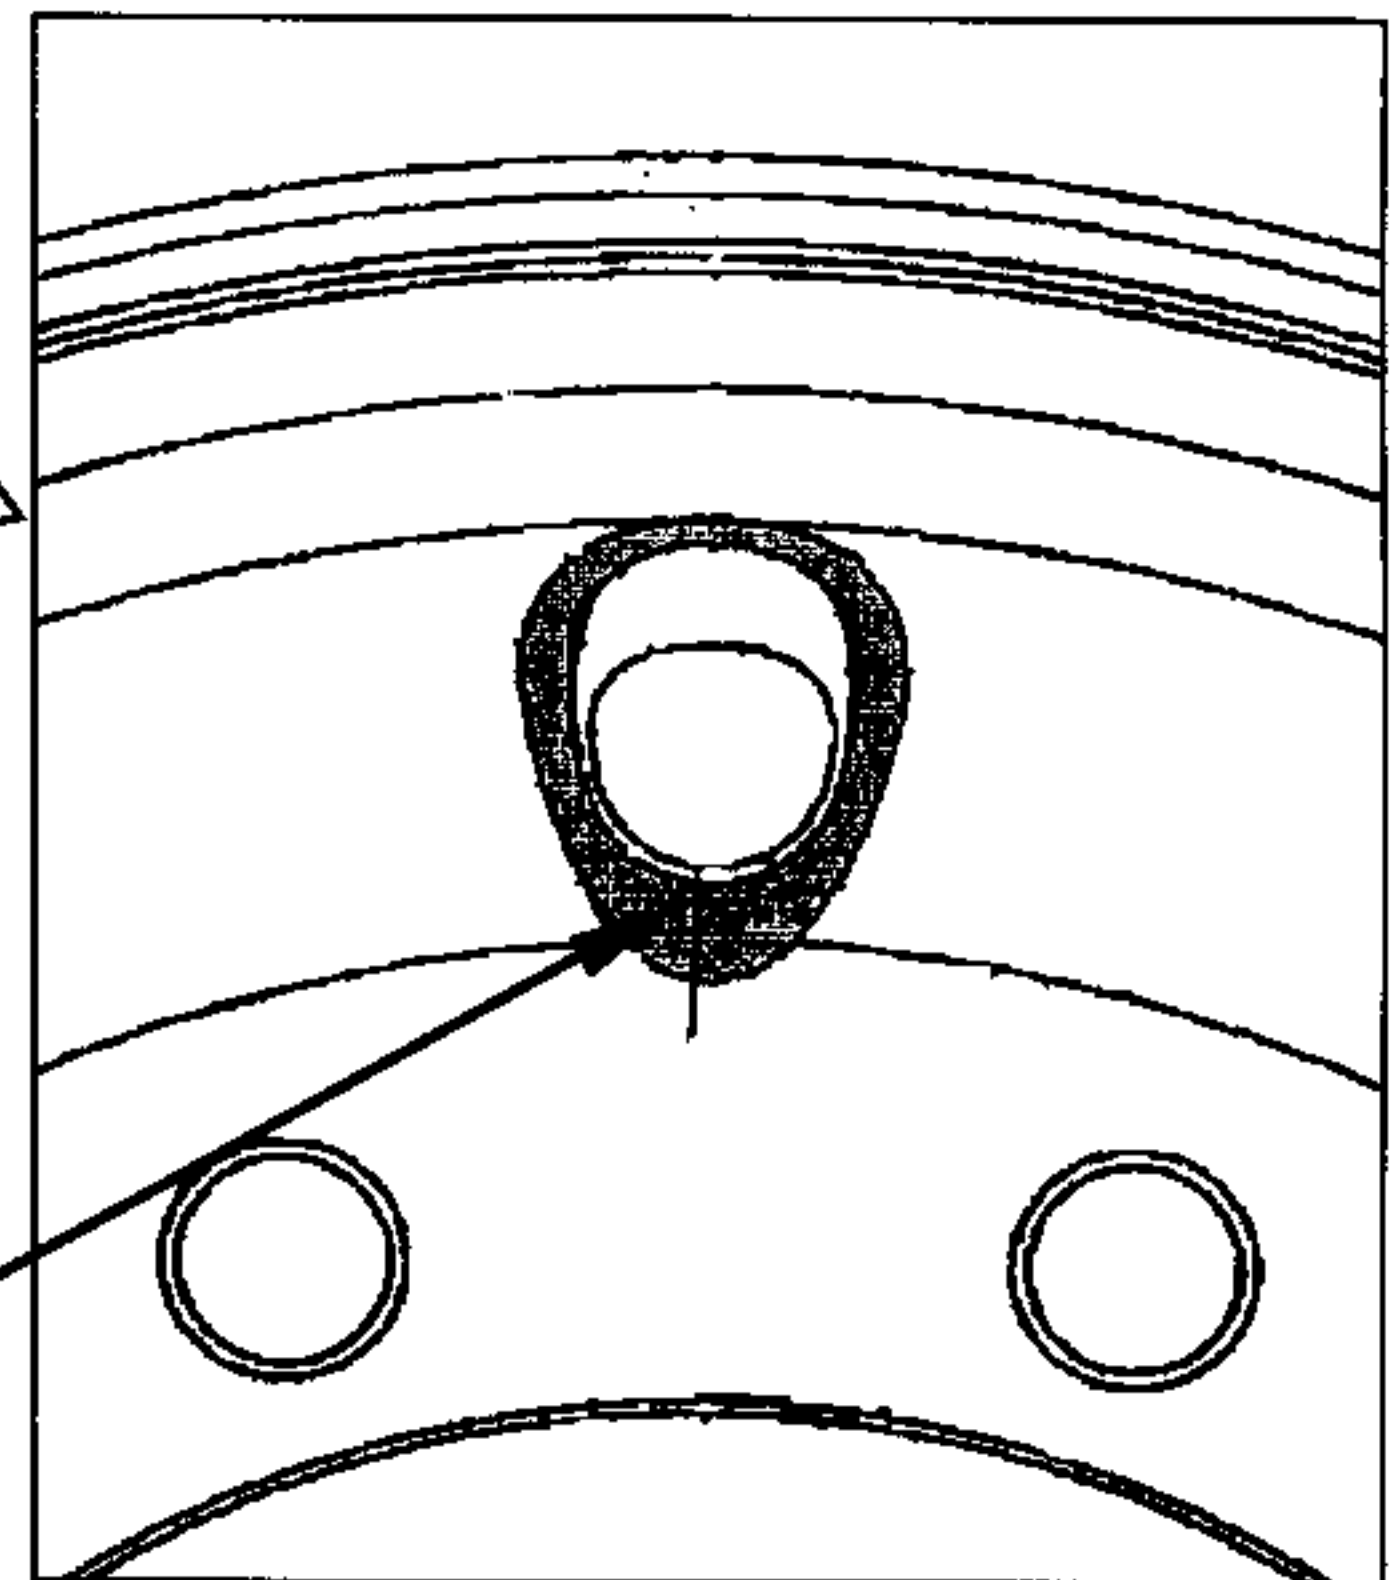

アルミ製ディスクホイール

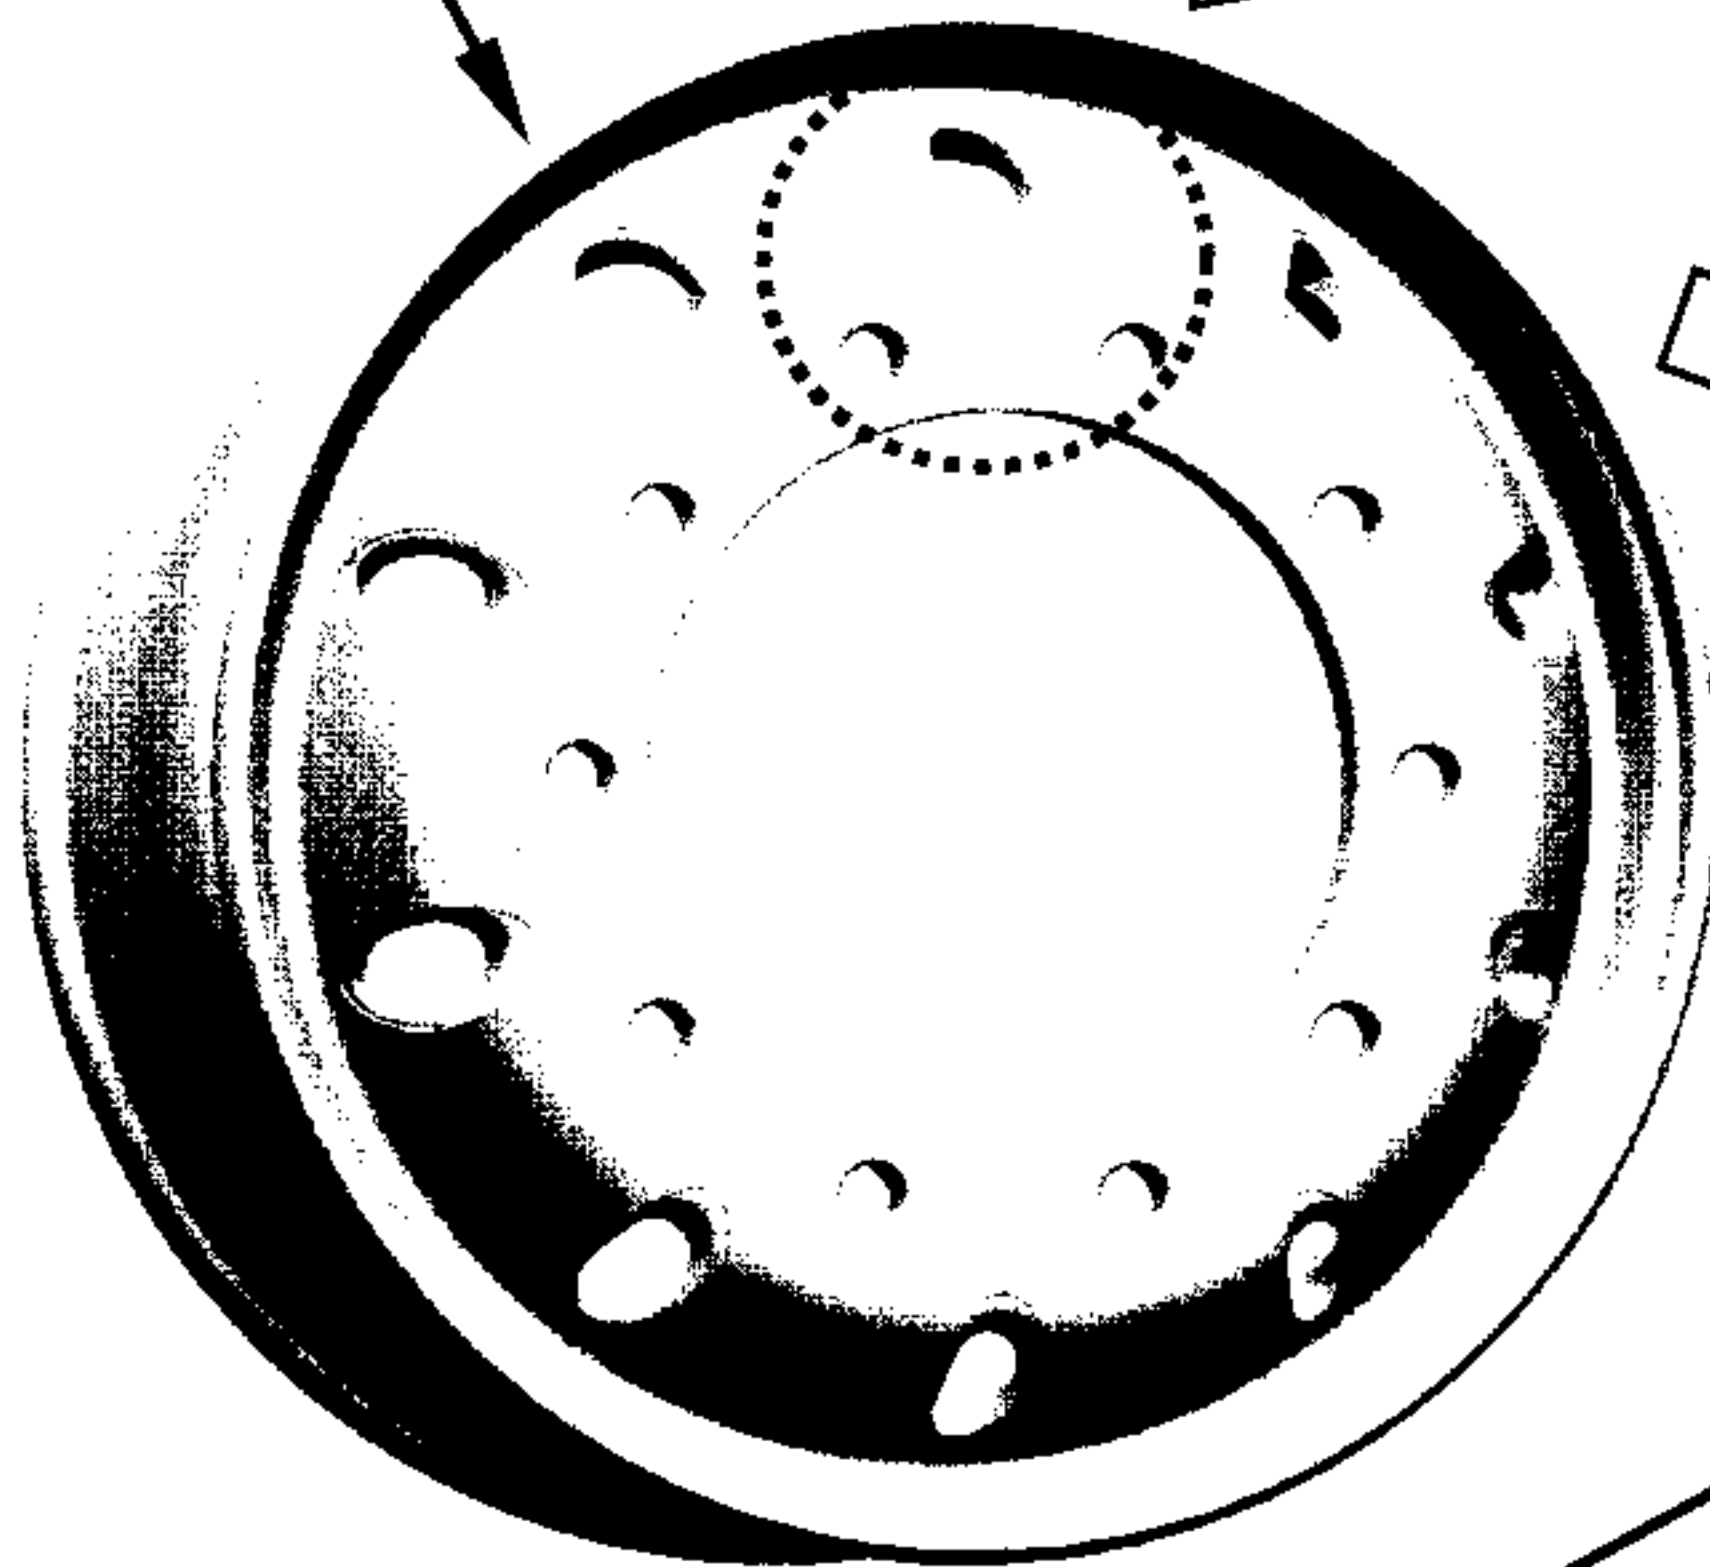

基準不適合箇所

□：交換部品を示す。

バス用アルミホイールの強度を部分強化する工程が不適切なため、当該ホイールの飾り穴部に引張応力が発生しているものがある。そのため、走行中に受ける負荷によりホイールが損傷するおそれがある。

改善内容

全車両、ディスクホイールのロット番号を確認し、対象のものはディスクホイールを対策品に交換する。

(対象ロット番号：「01 10 24」～「03 3 25」)

識別：作業完了車には、スペアタイヤキャリヤ右側ブラケットに白色ペンキを塗布する。