


改善箇所説明図

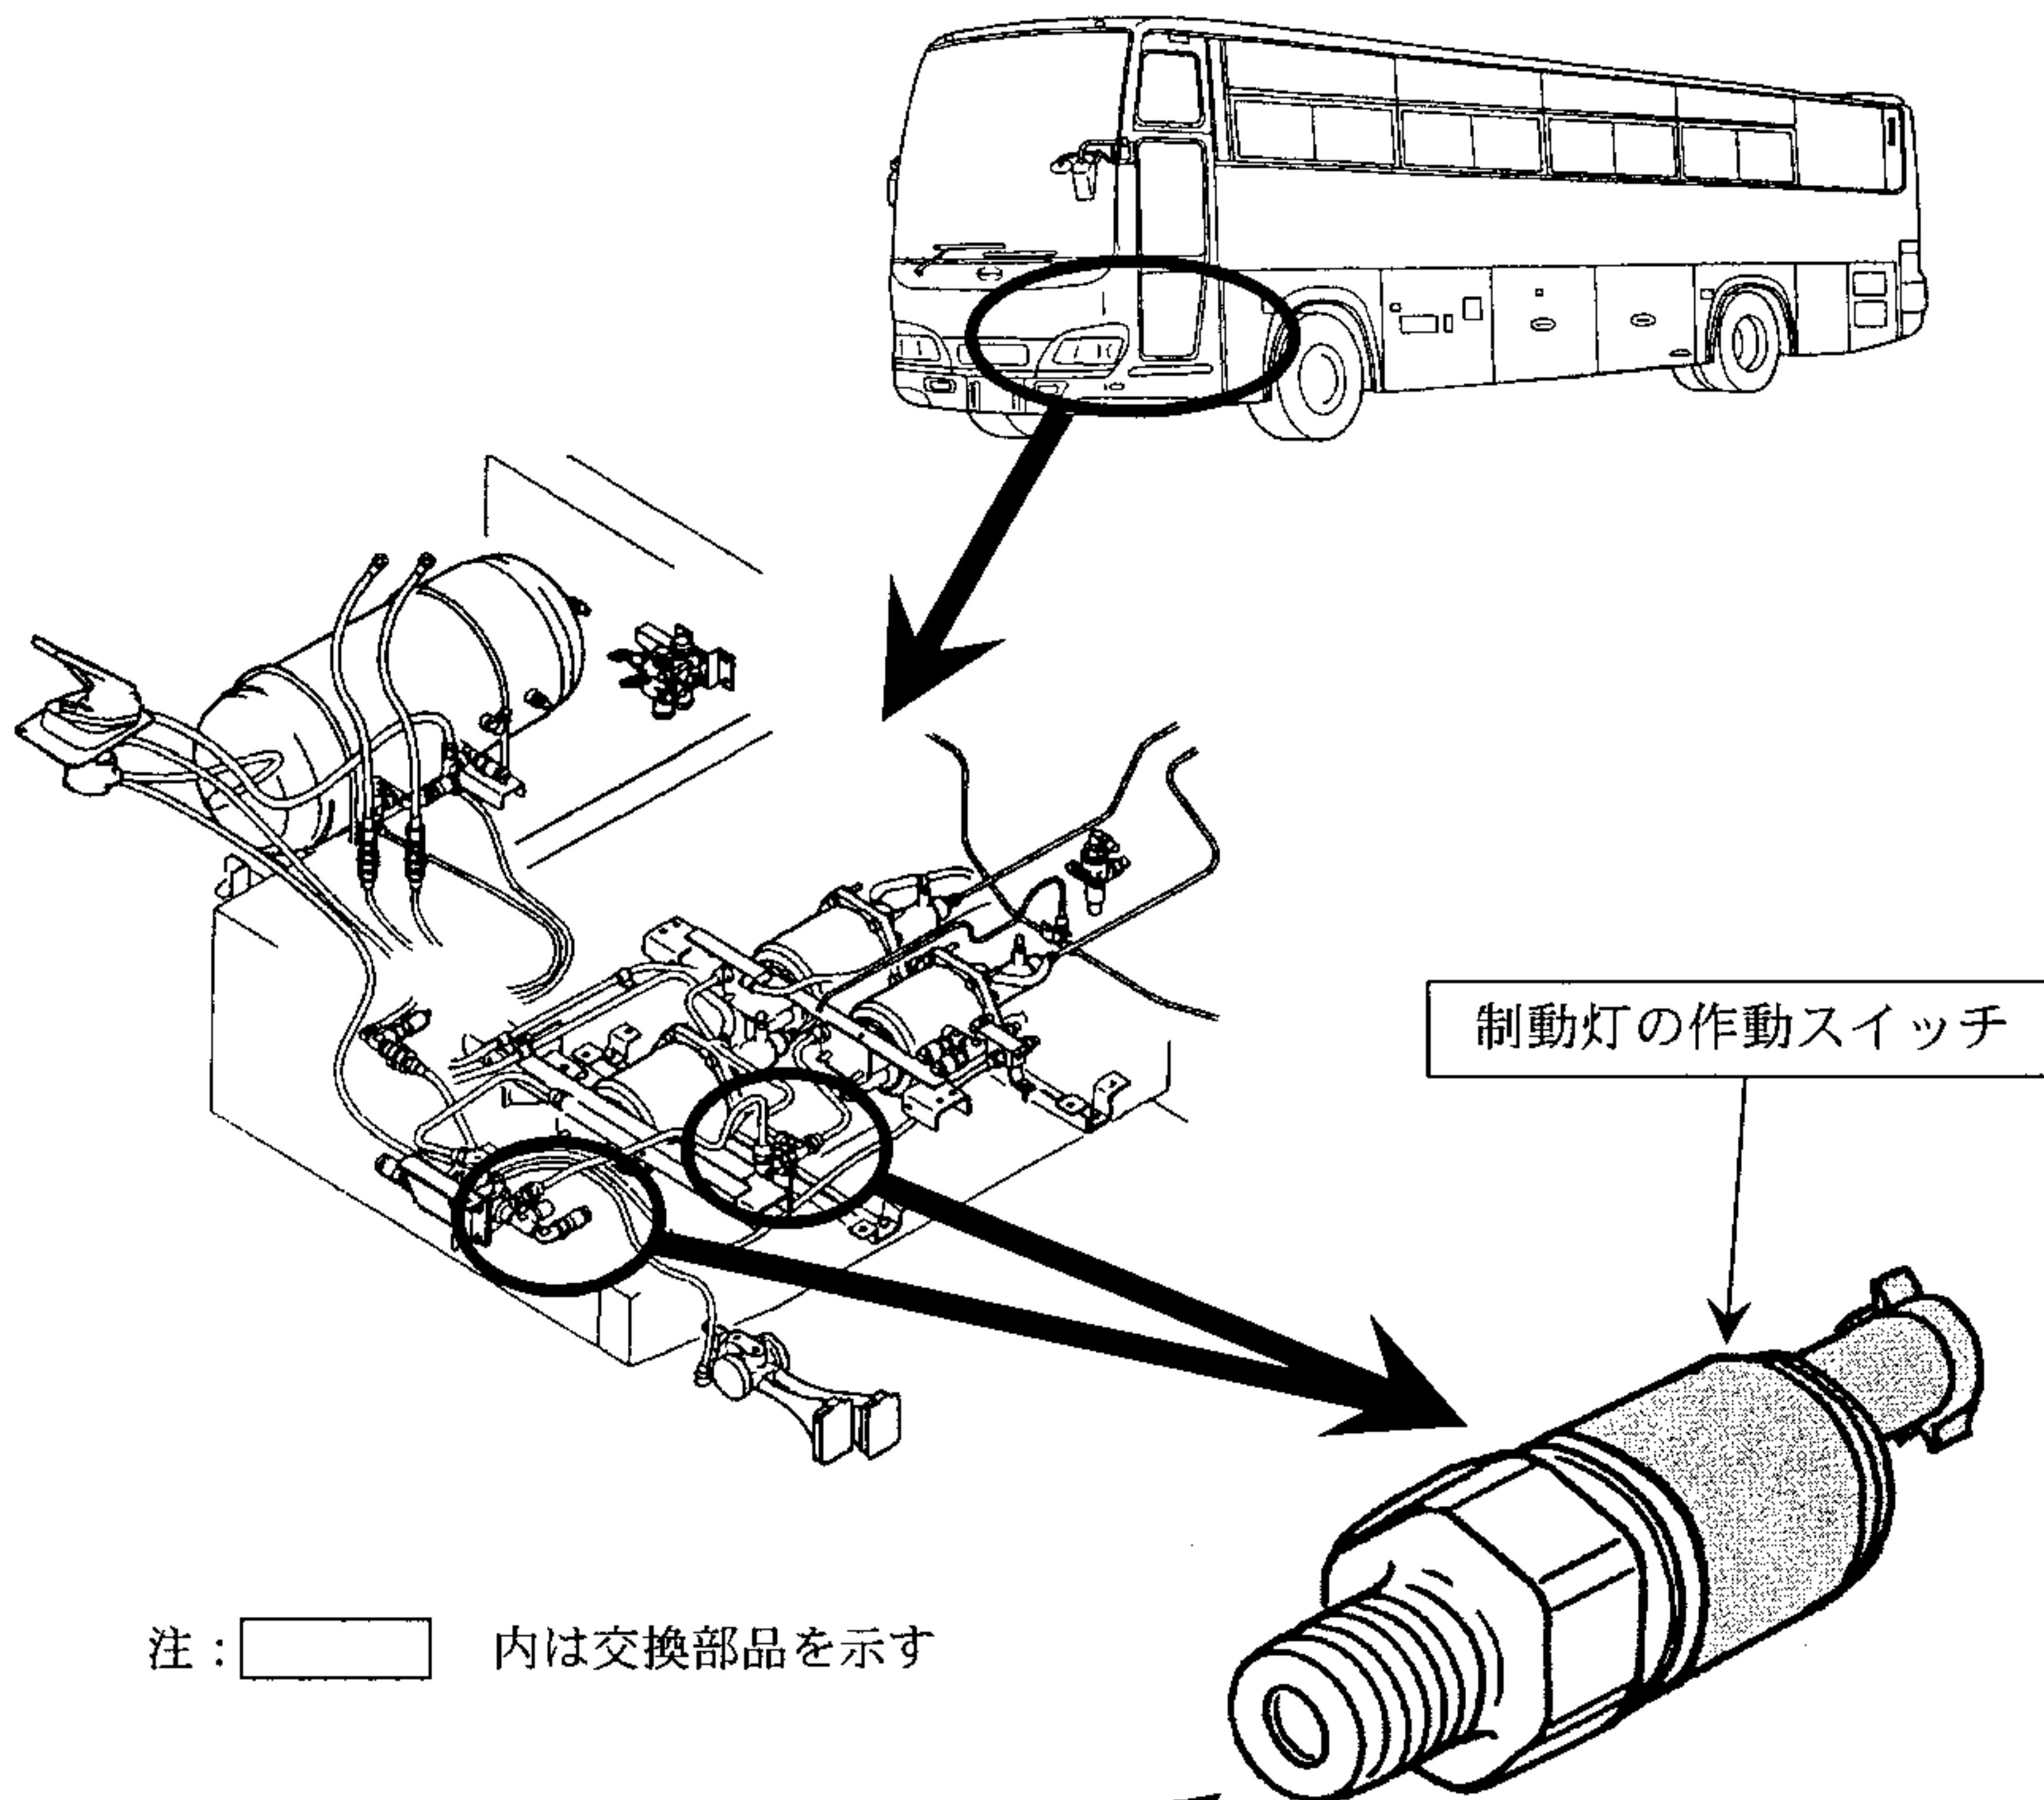

基準不適合発生箇所

制動灯の作動スイッチ内部の可動接点である板ばねの組み付けが不適切なため、制動操作を繰り返し行くと当該板ばねが折損するものがある。
そのため、制動灯が折損した破片によって点灯したままの状態になる又は点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該スイッチを良品と交換する。

識別：交換後のスイッチ六角部に黄色ペイントを塗布する。