

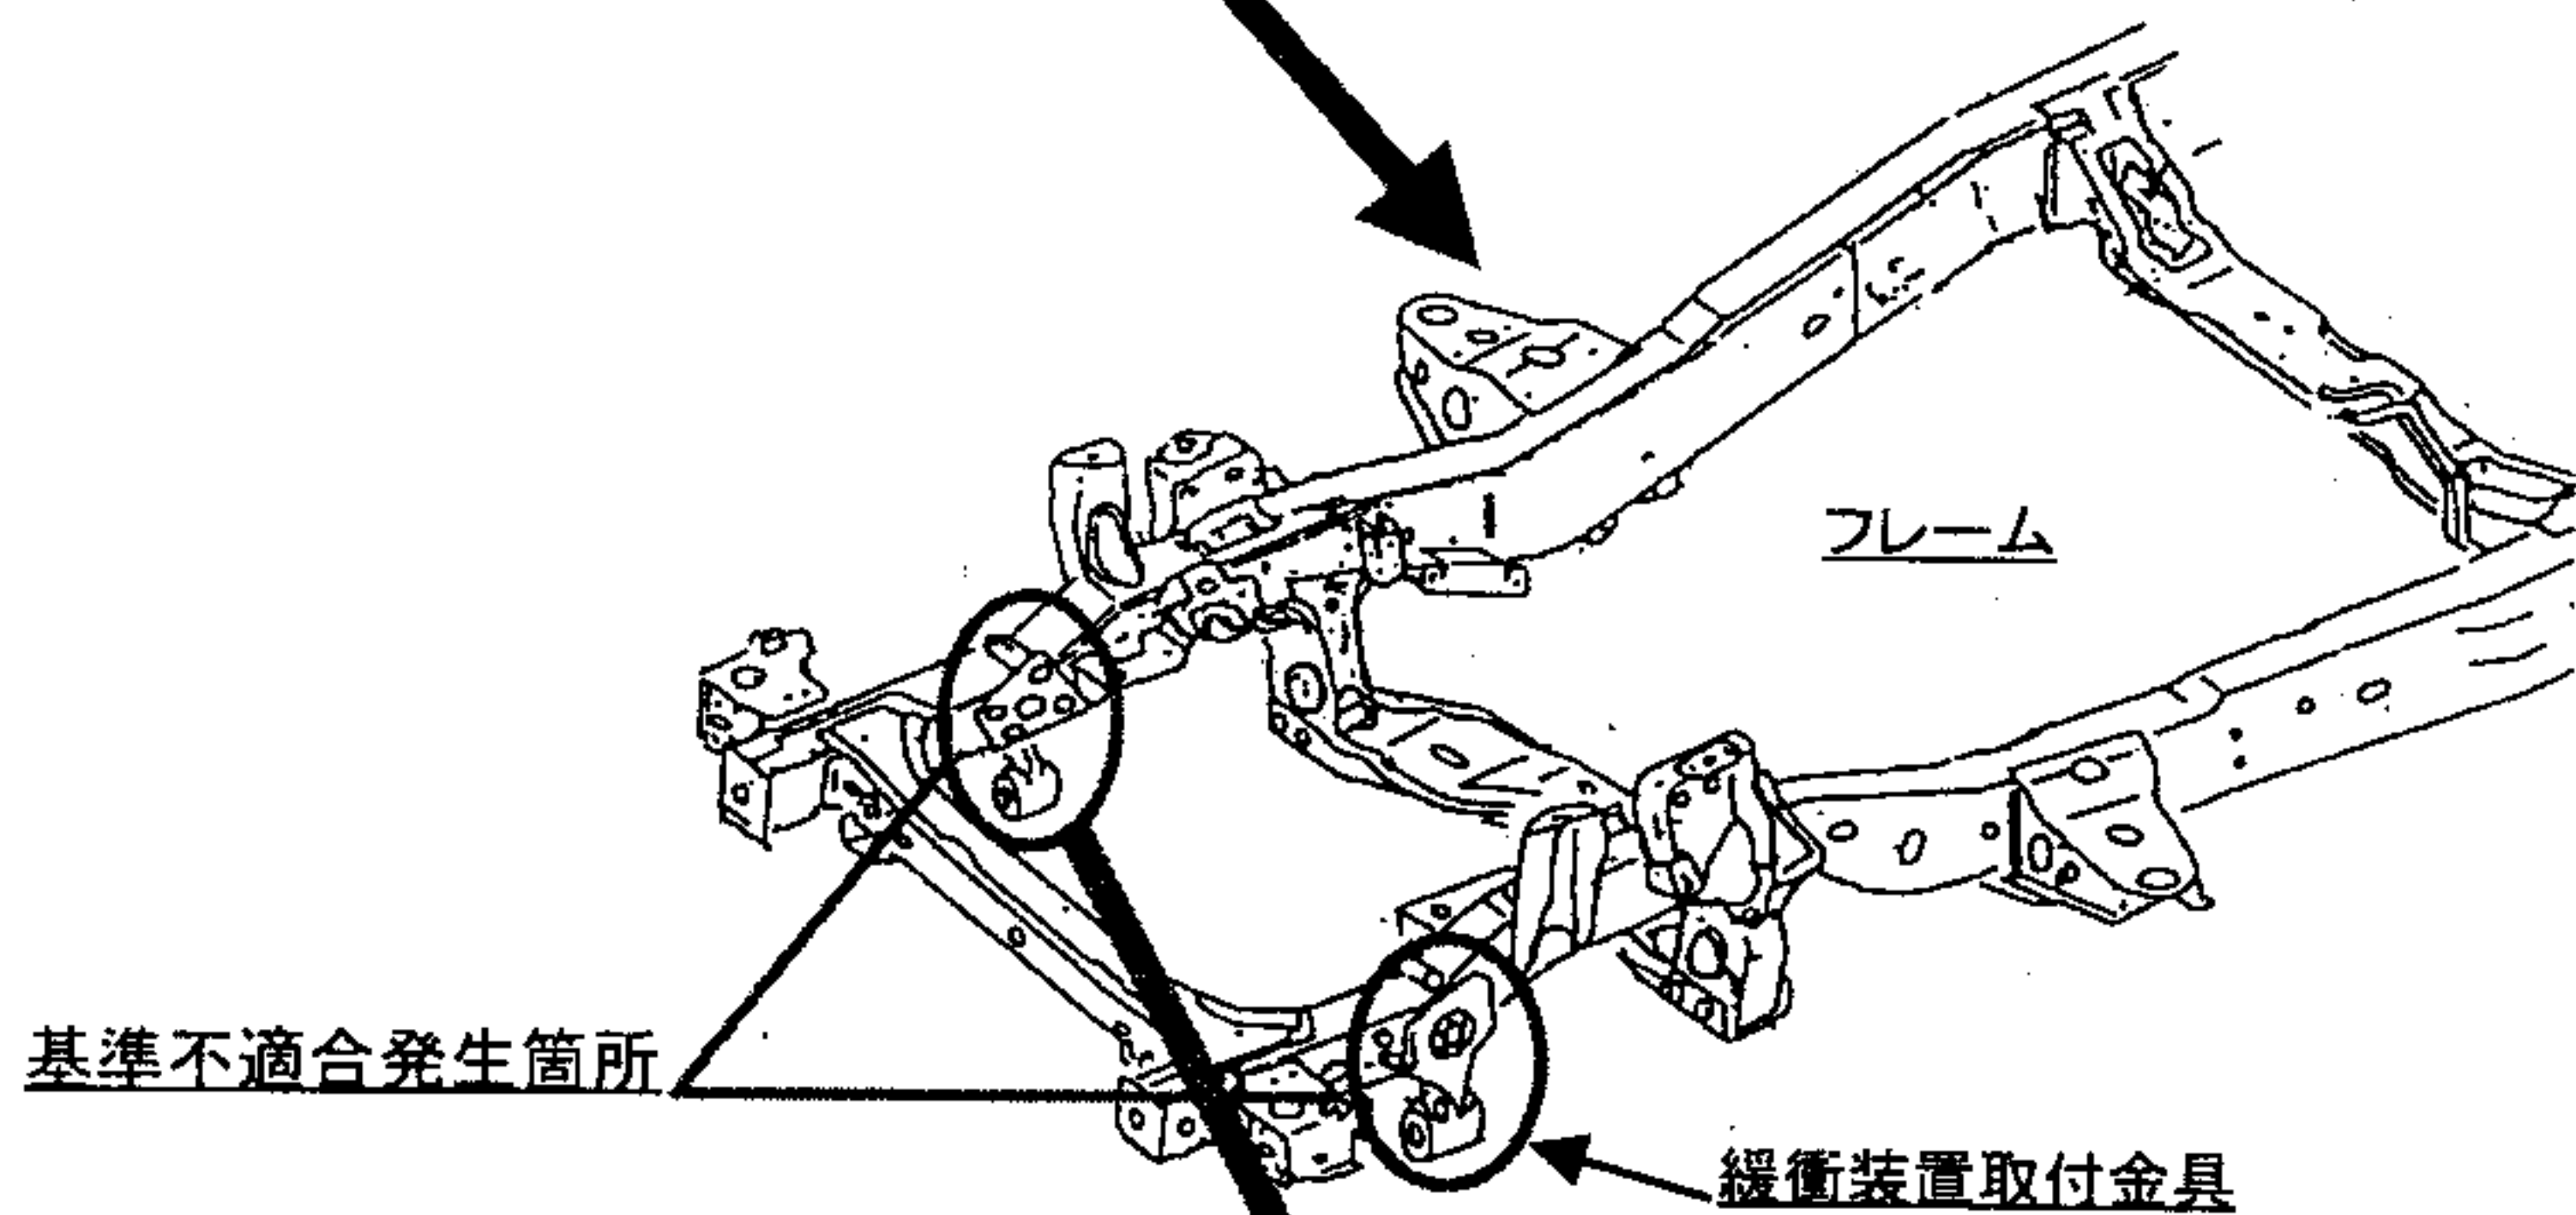


改善箇所説明図

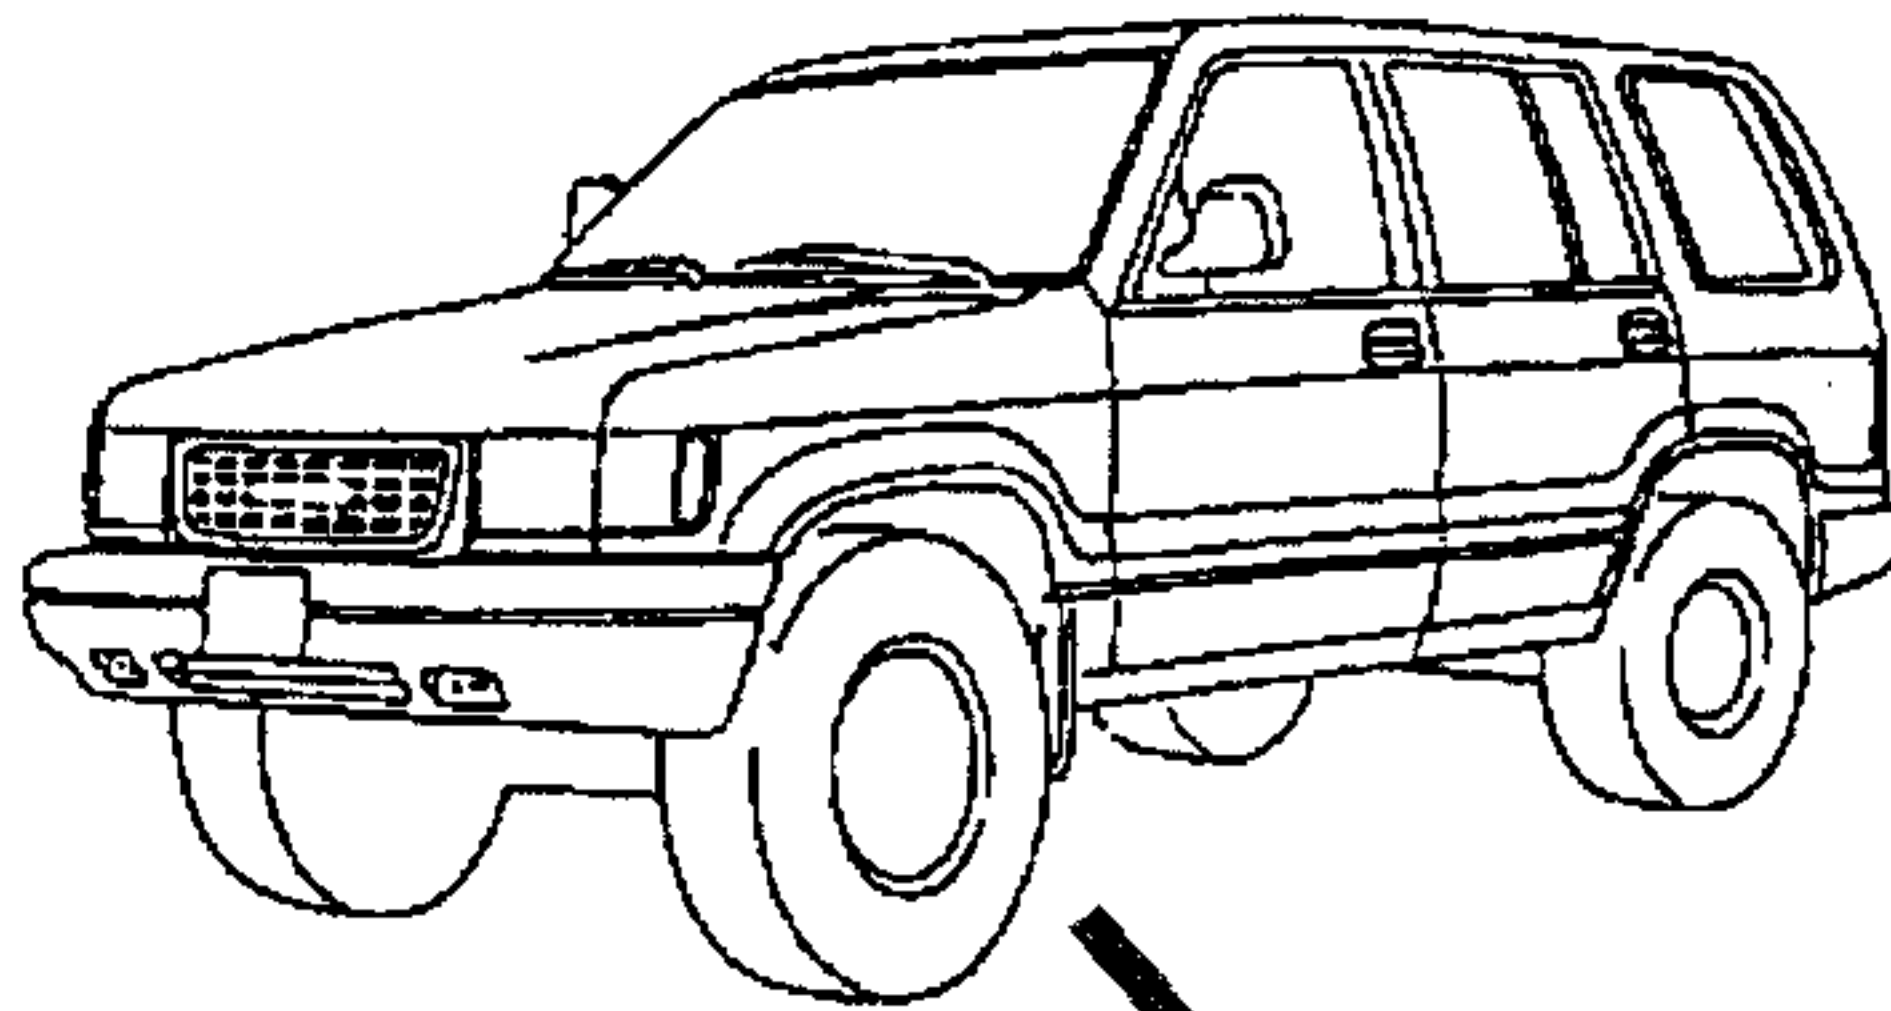

車枠において、フレーム構成部品の溶接が不十分な為、当該溶接部に亀裂が生じ、更に緩衝装置取付金具回りに亀裂が生じて、走行中に異音が発生し、最悪の場合、当該金具が車枠から剥がれ、走行安定性がそこなわれるおそれがある。

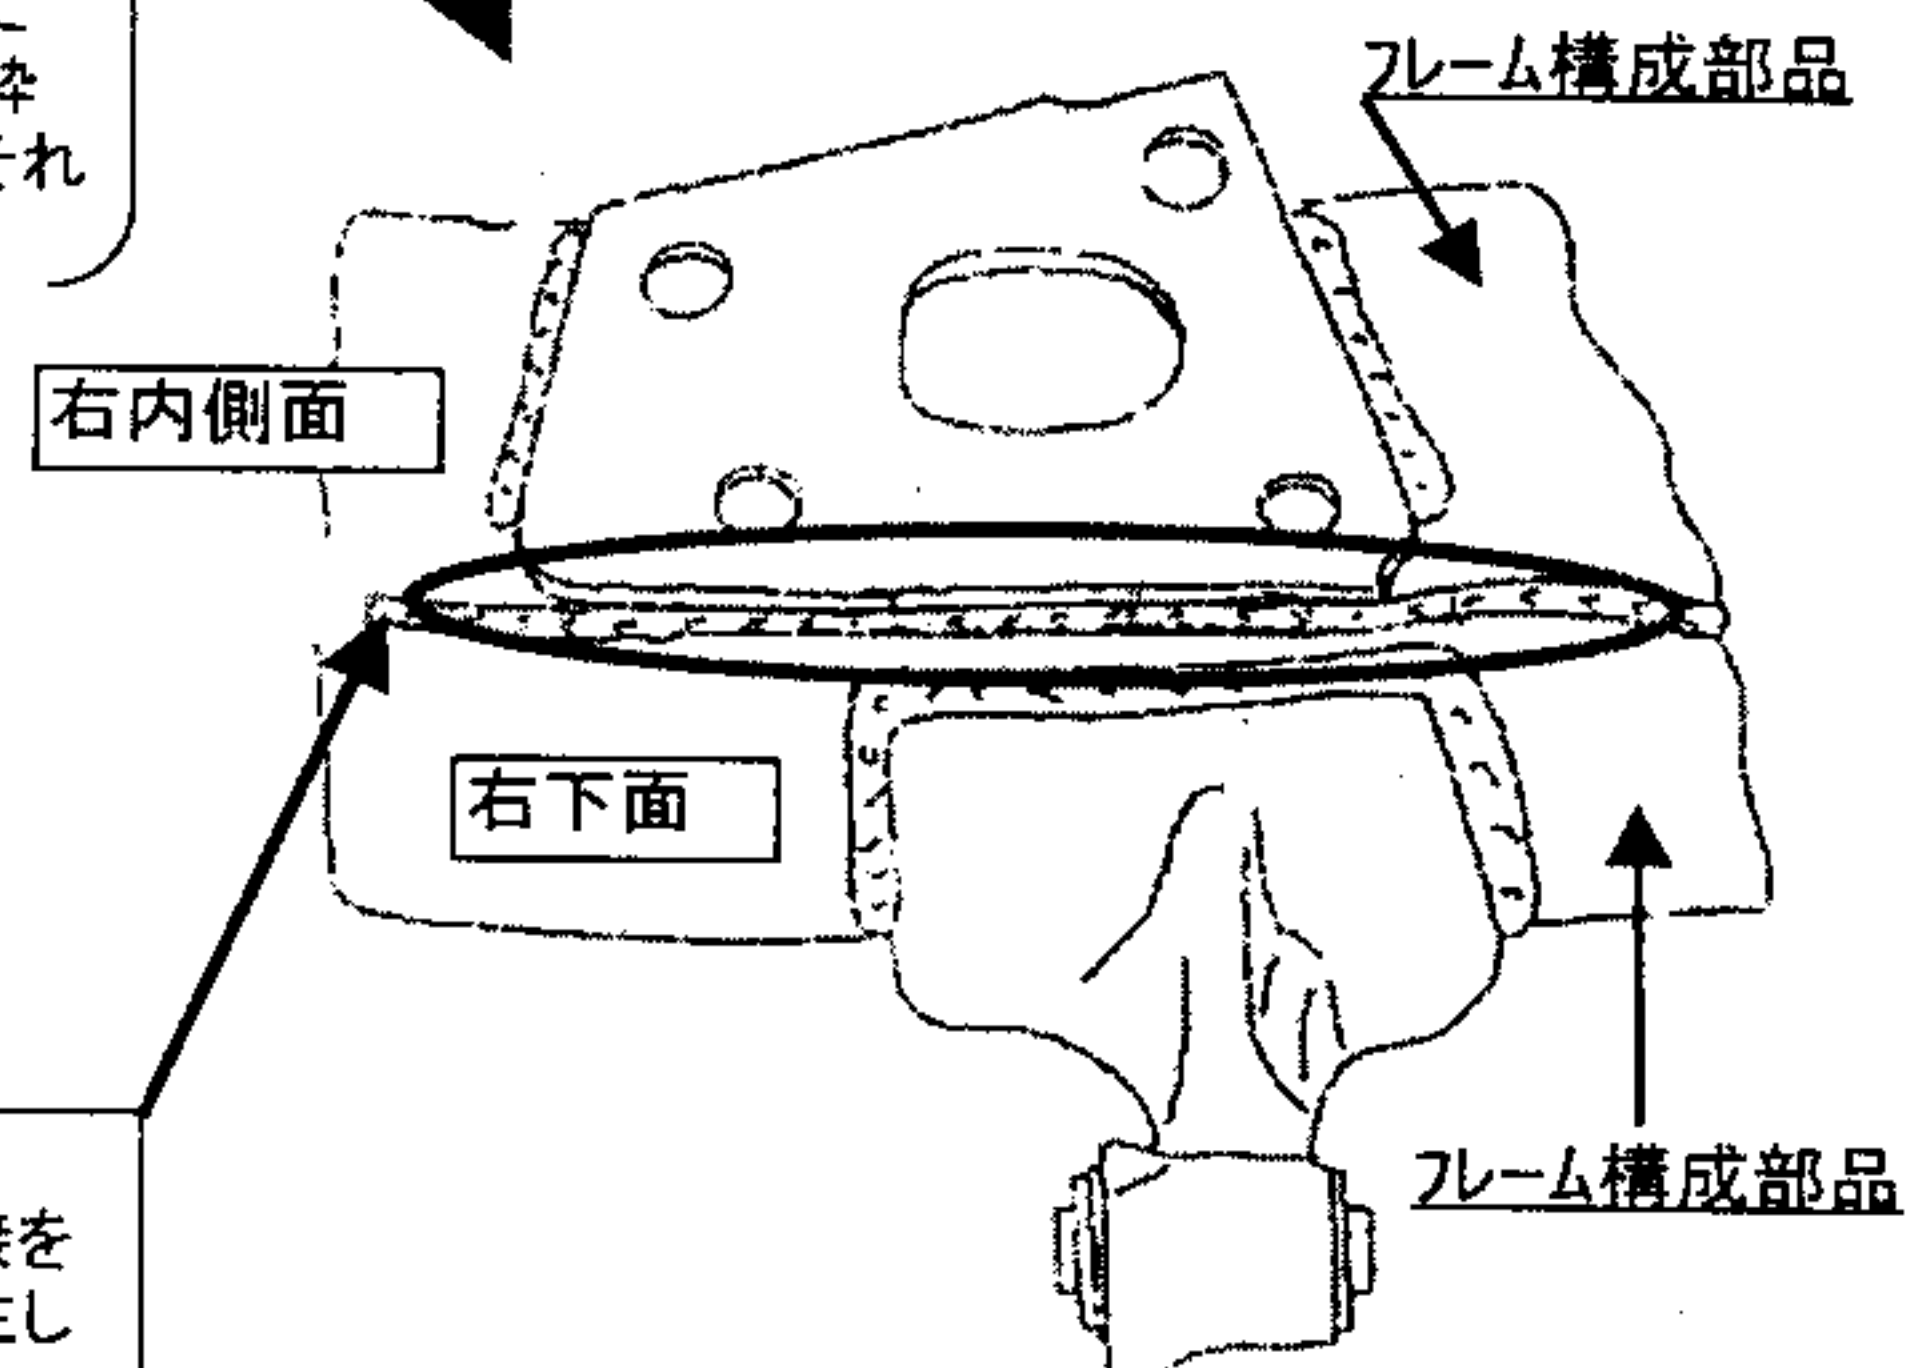

改善の内容

全車両点検し、溶接が不十分なものは追加溶接を行う。なお、緩衝装置取付金具回りに亀裂が発生しているものは亀裂を修理する。

識別: エンジンルーム内のIDプレートに黄色ペイントを塗布する