



【改善箇所説明図】

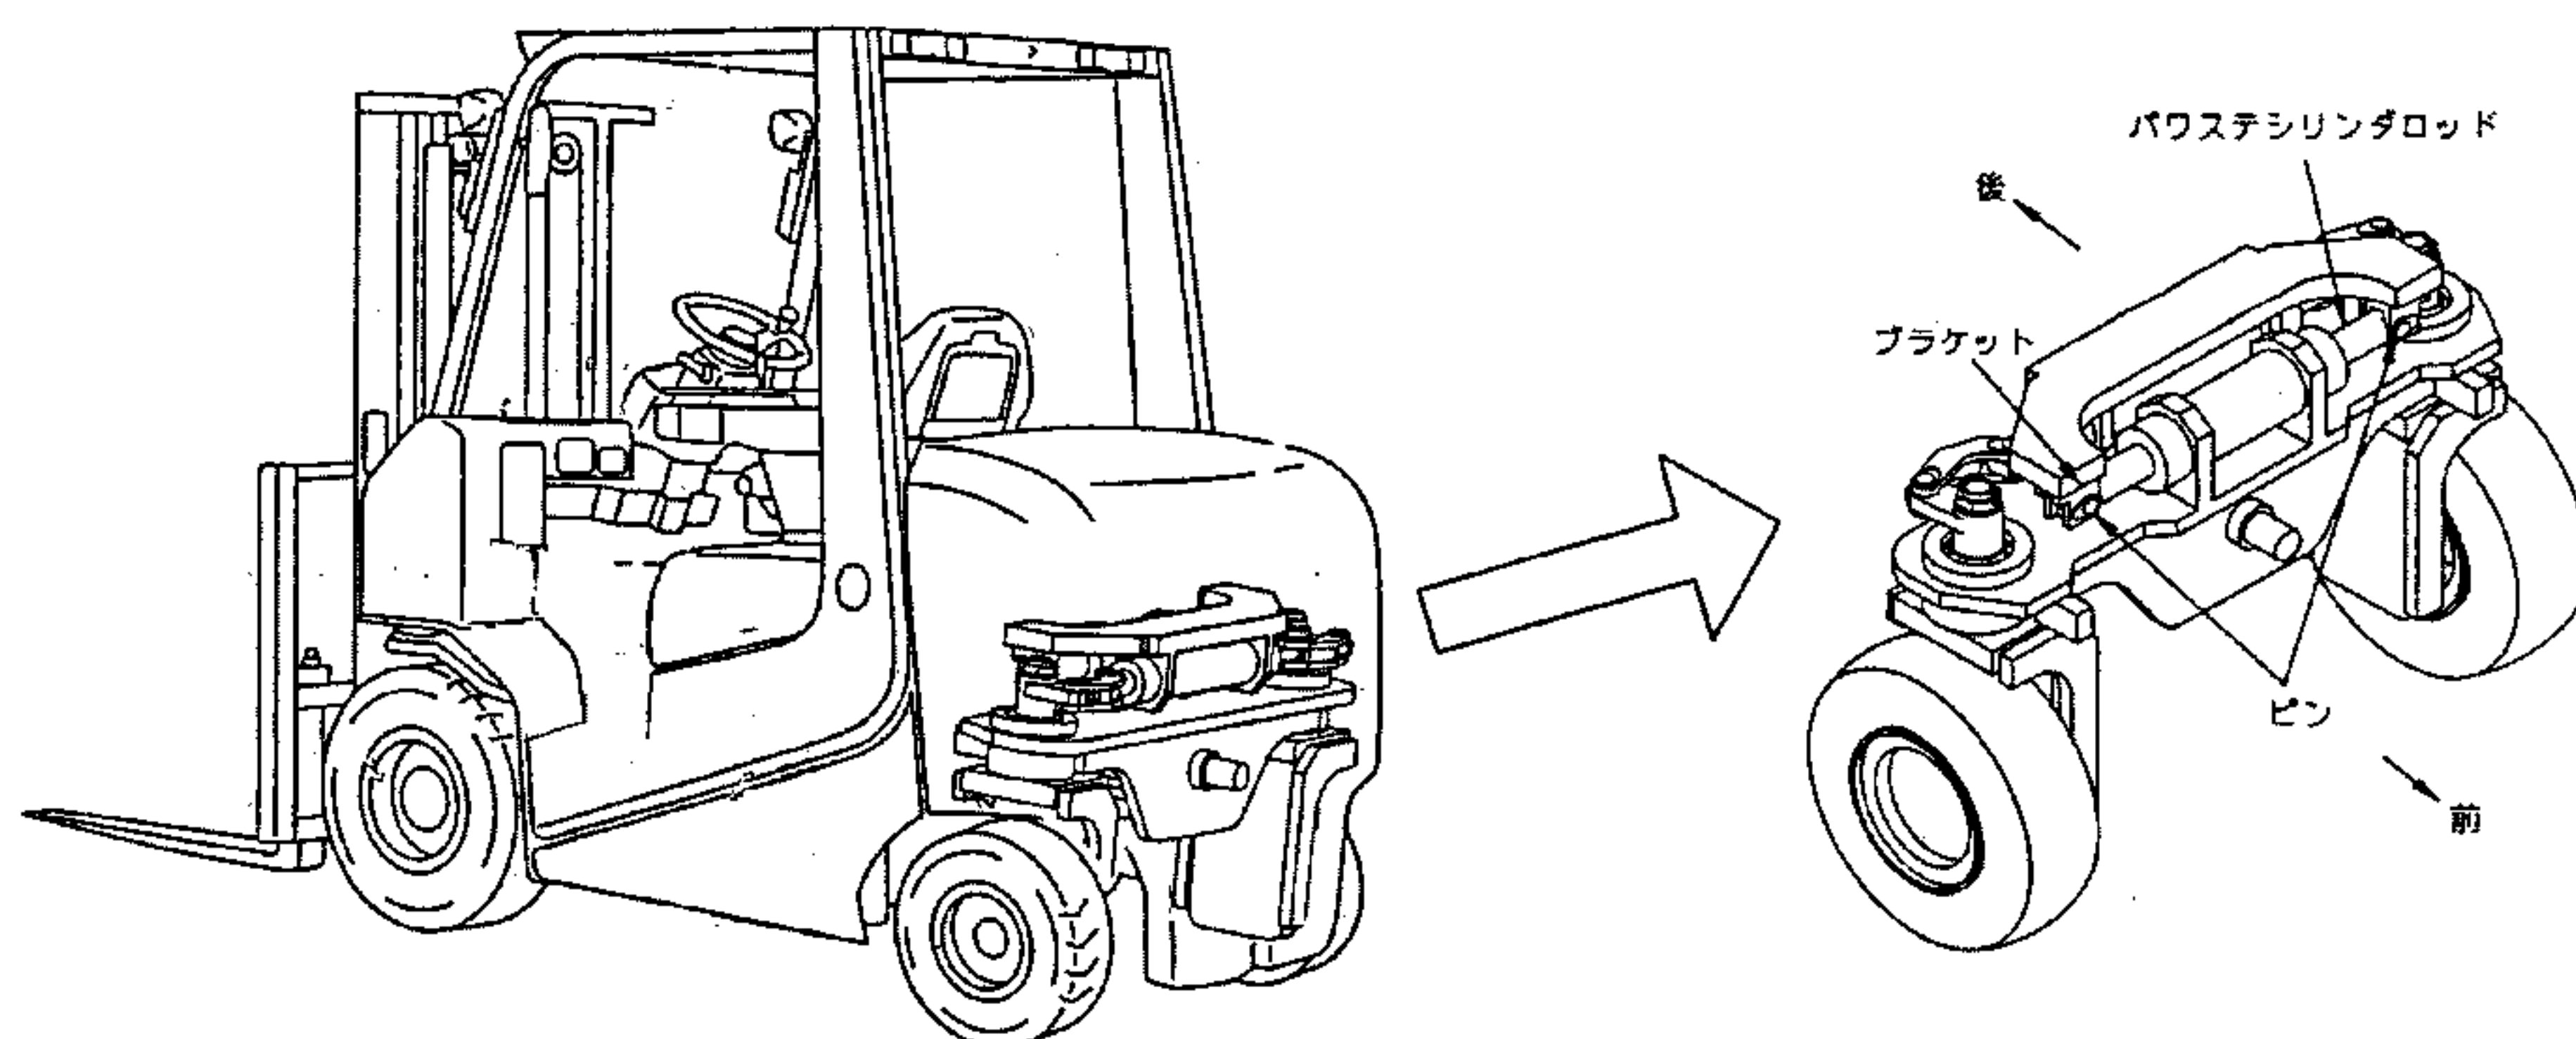

【不都合発生箇所】


パワステアリングロッドとブラケットを連結しているピンをブラケットに固定するための板部分の強度が不足しているため、ハンドル操作を繰り返し行くと、当該板部分に亀裂が発生するものがある。そのため、最悪の場合、ピンが抜け出し、操舵不能になるおそれがある。

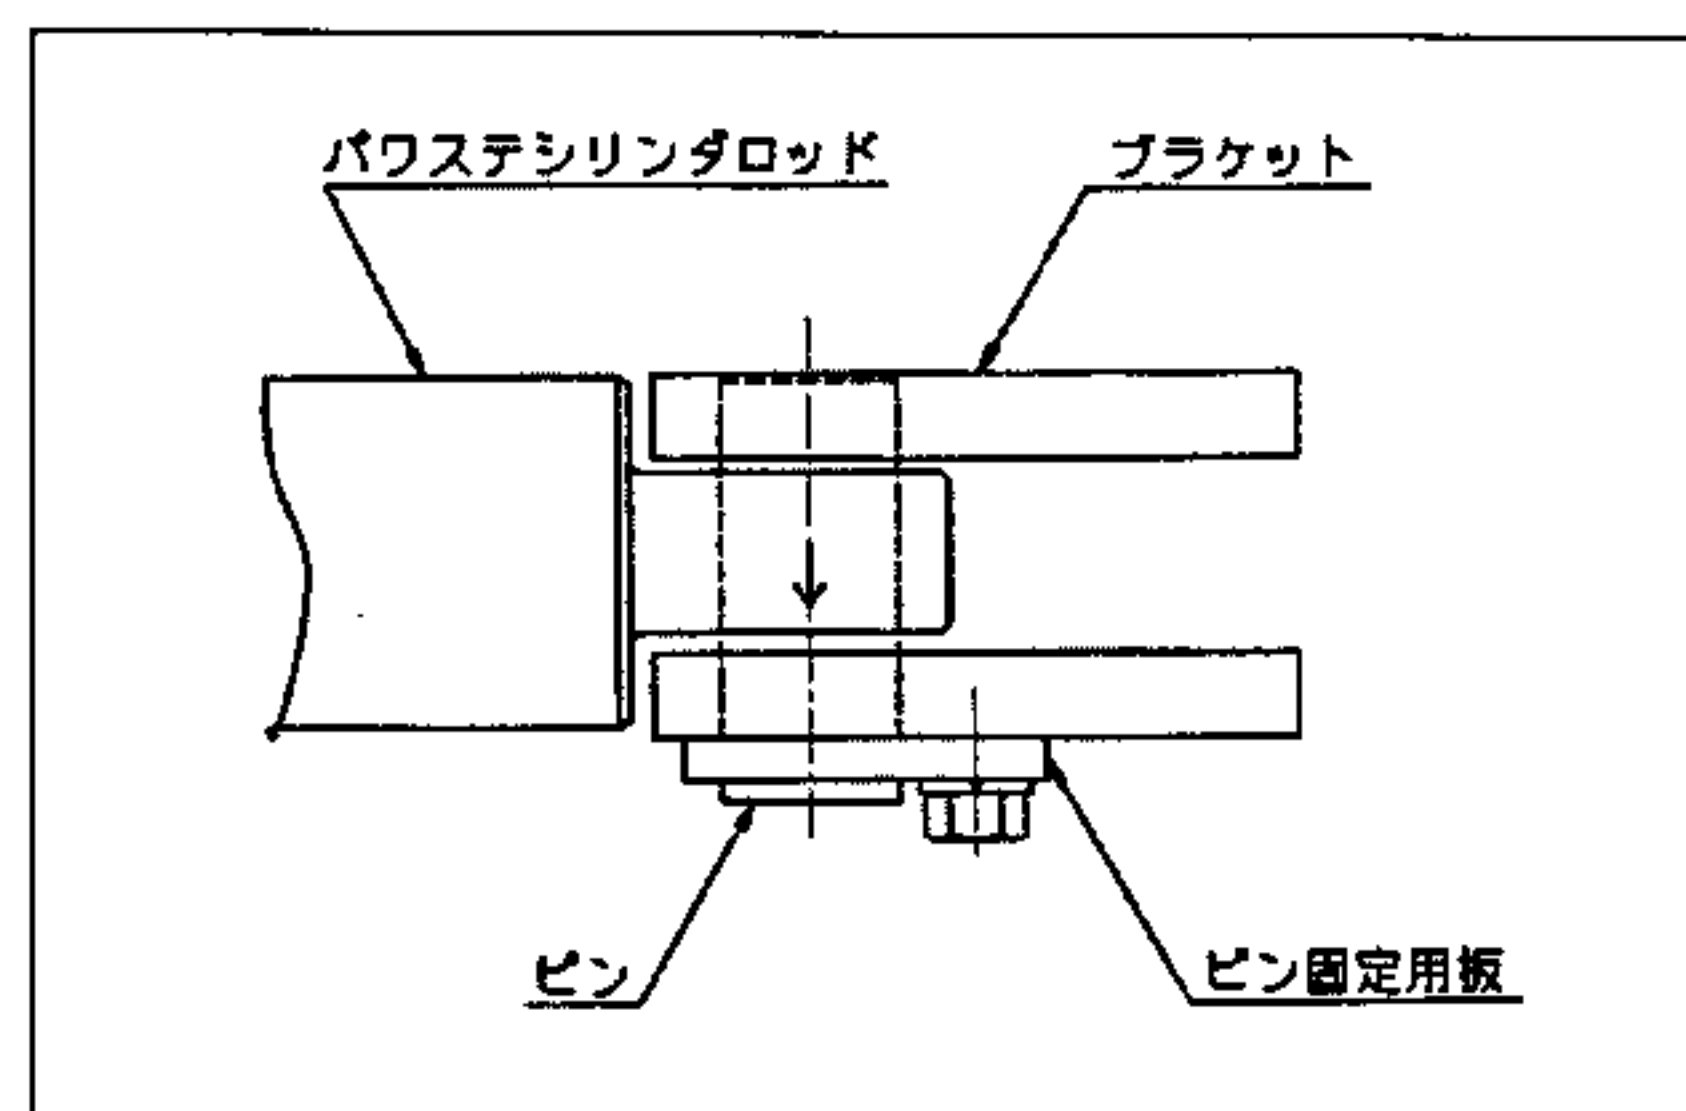

措置内容

全車両、固定用板付きピンを対策品と交換する。
改善実施車は識別のため、ピンに「R」の刻印をする。

現行部品

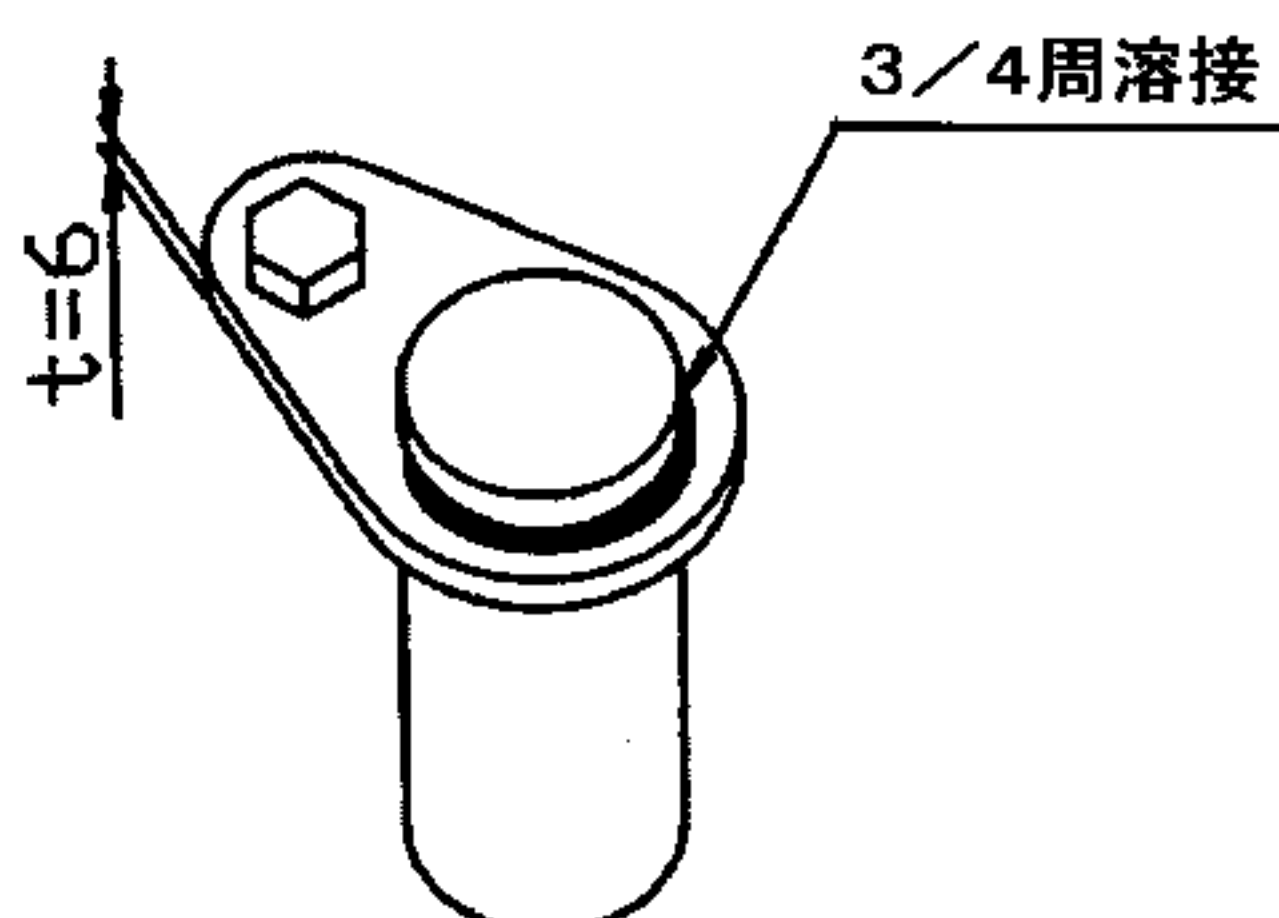

対策部品

