
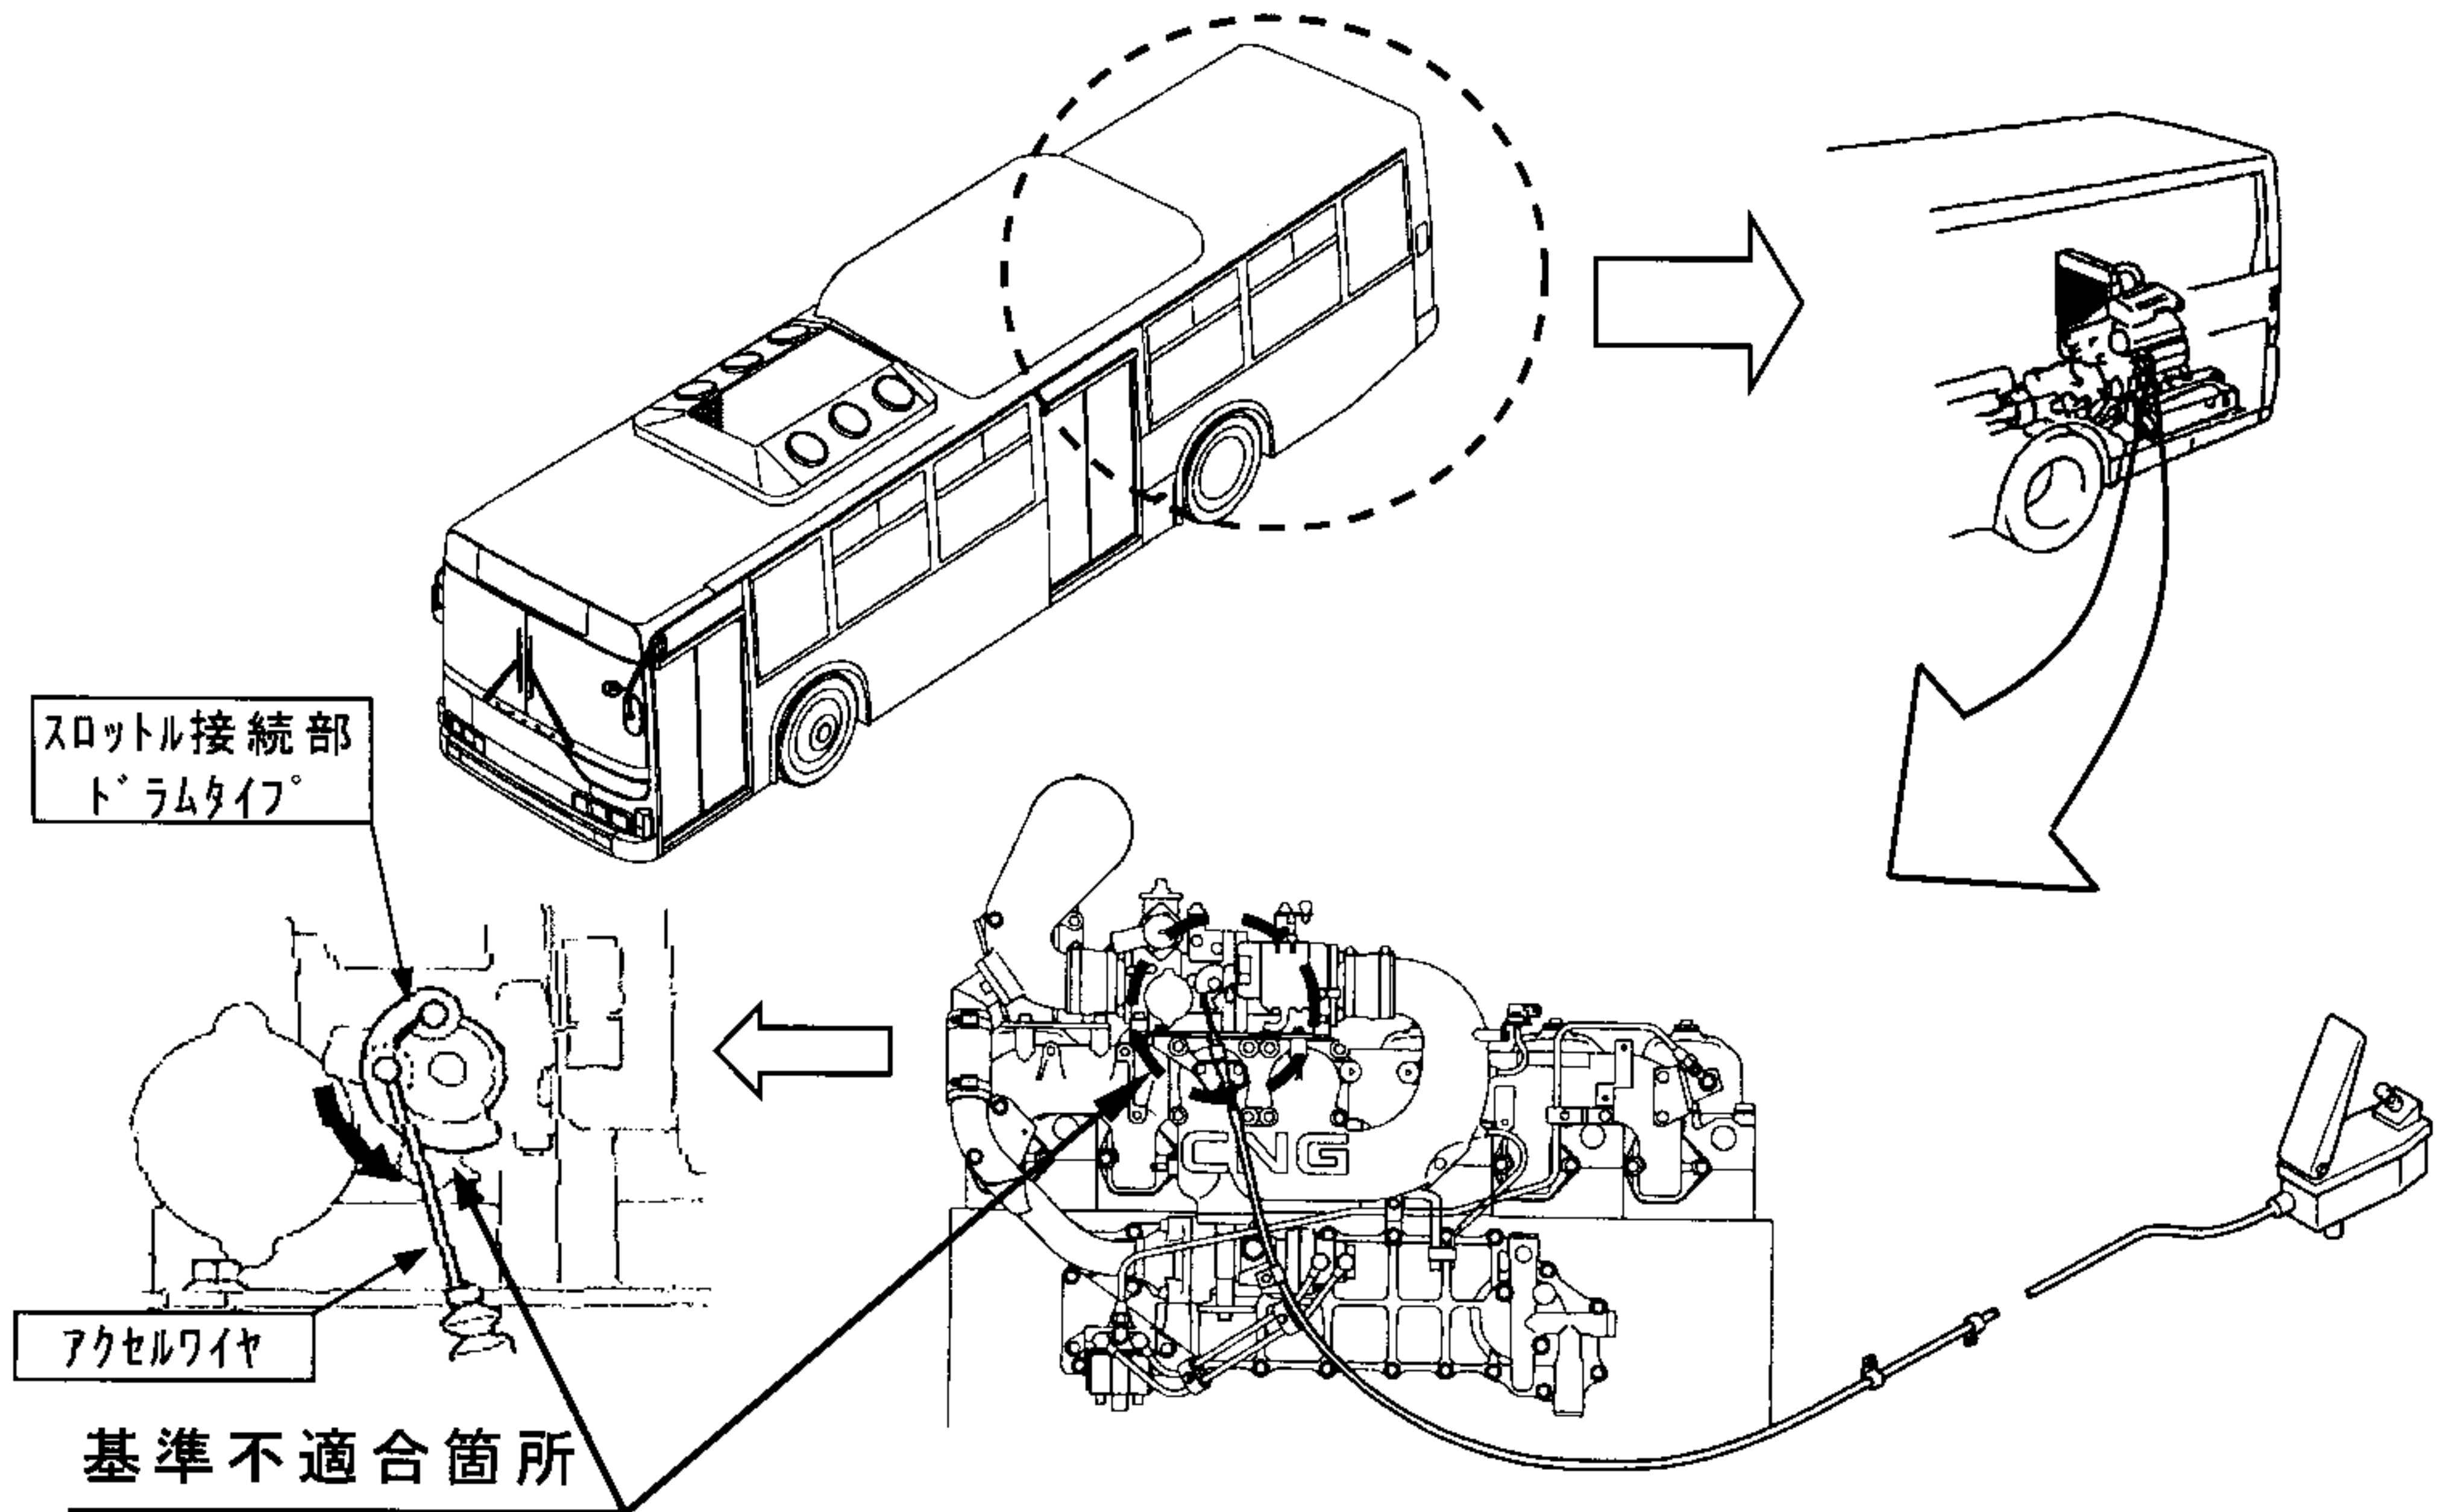
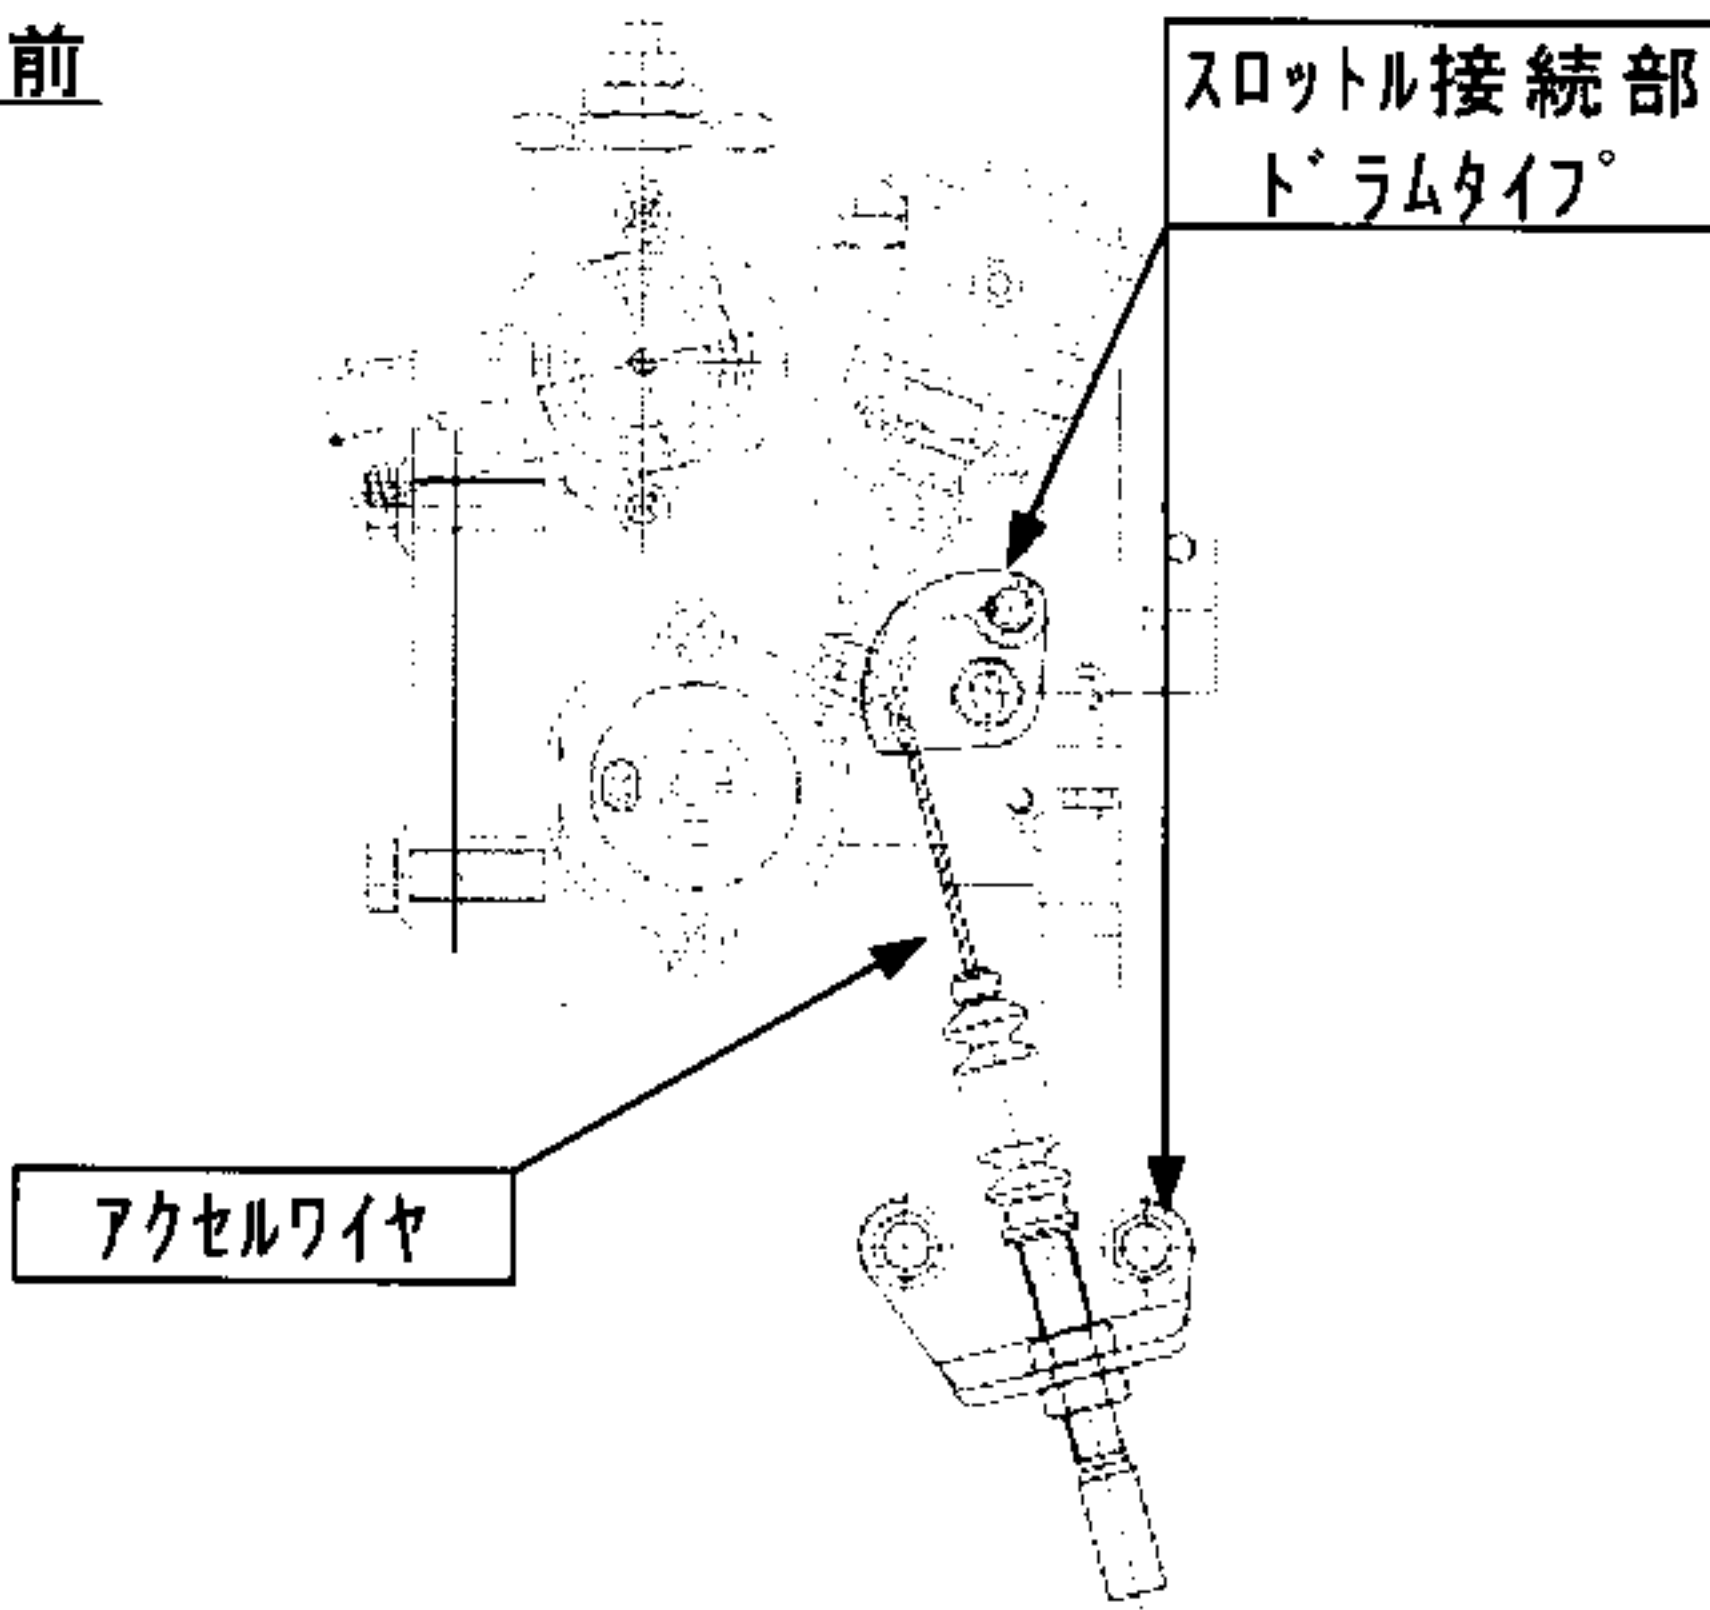


改善箇所説明図

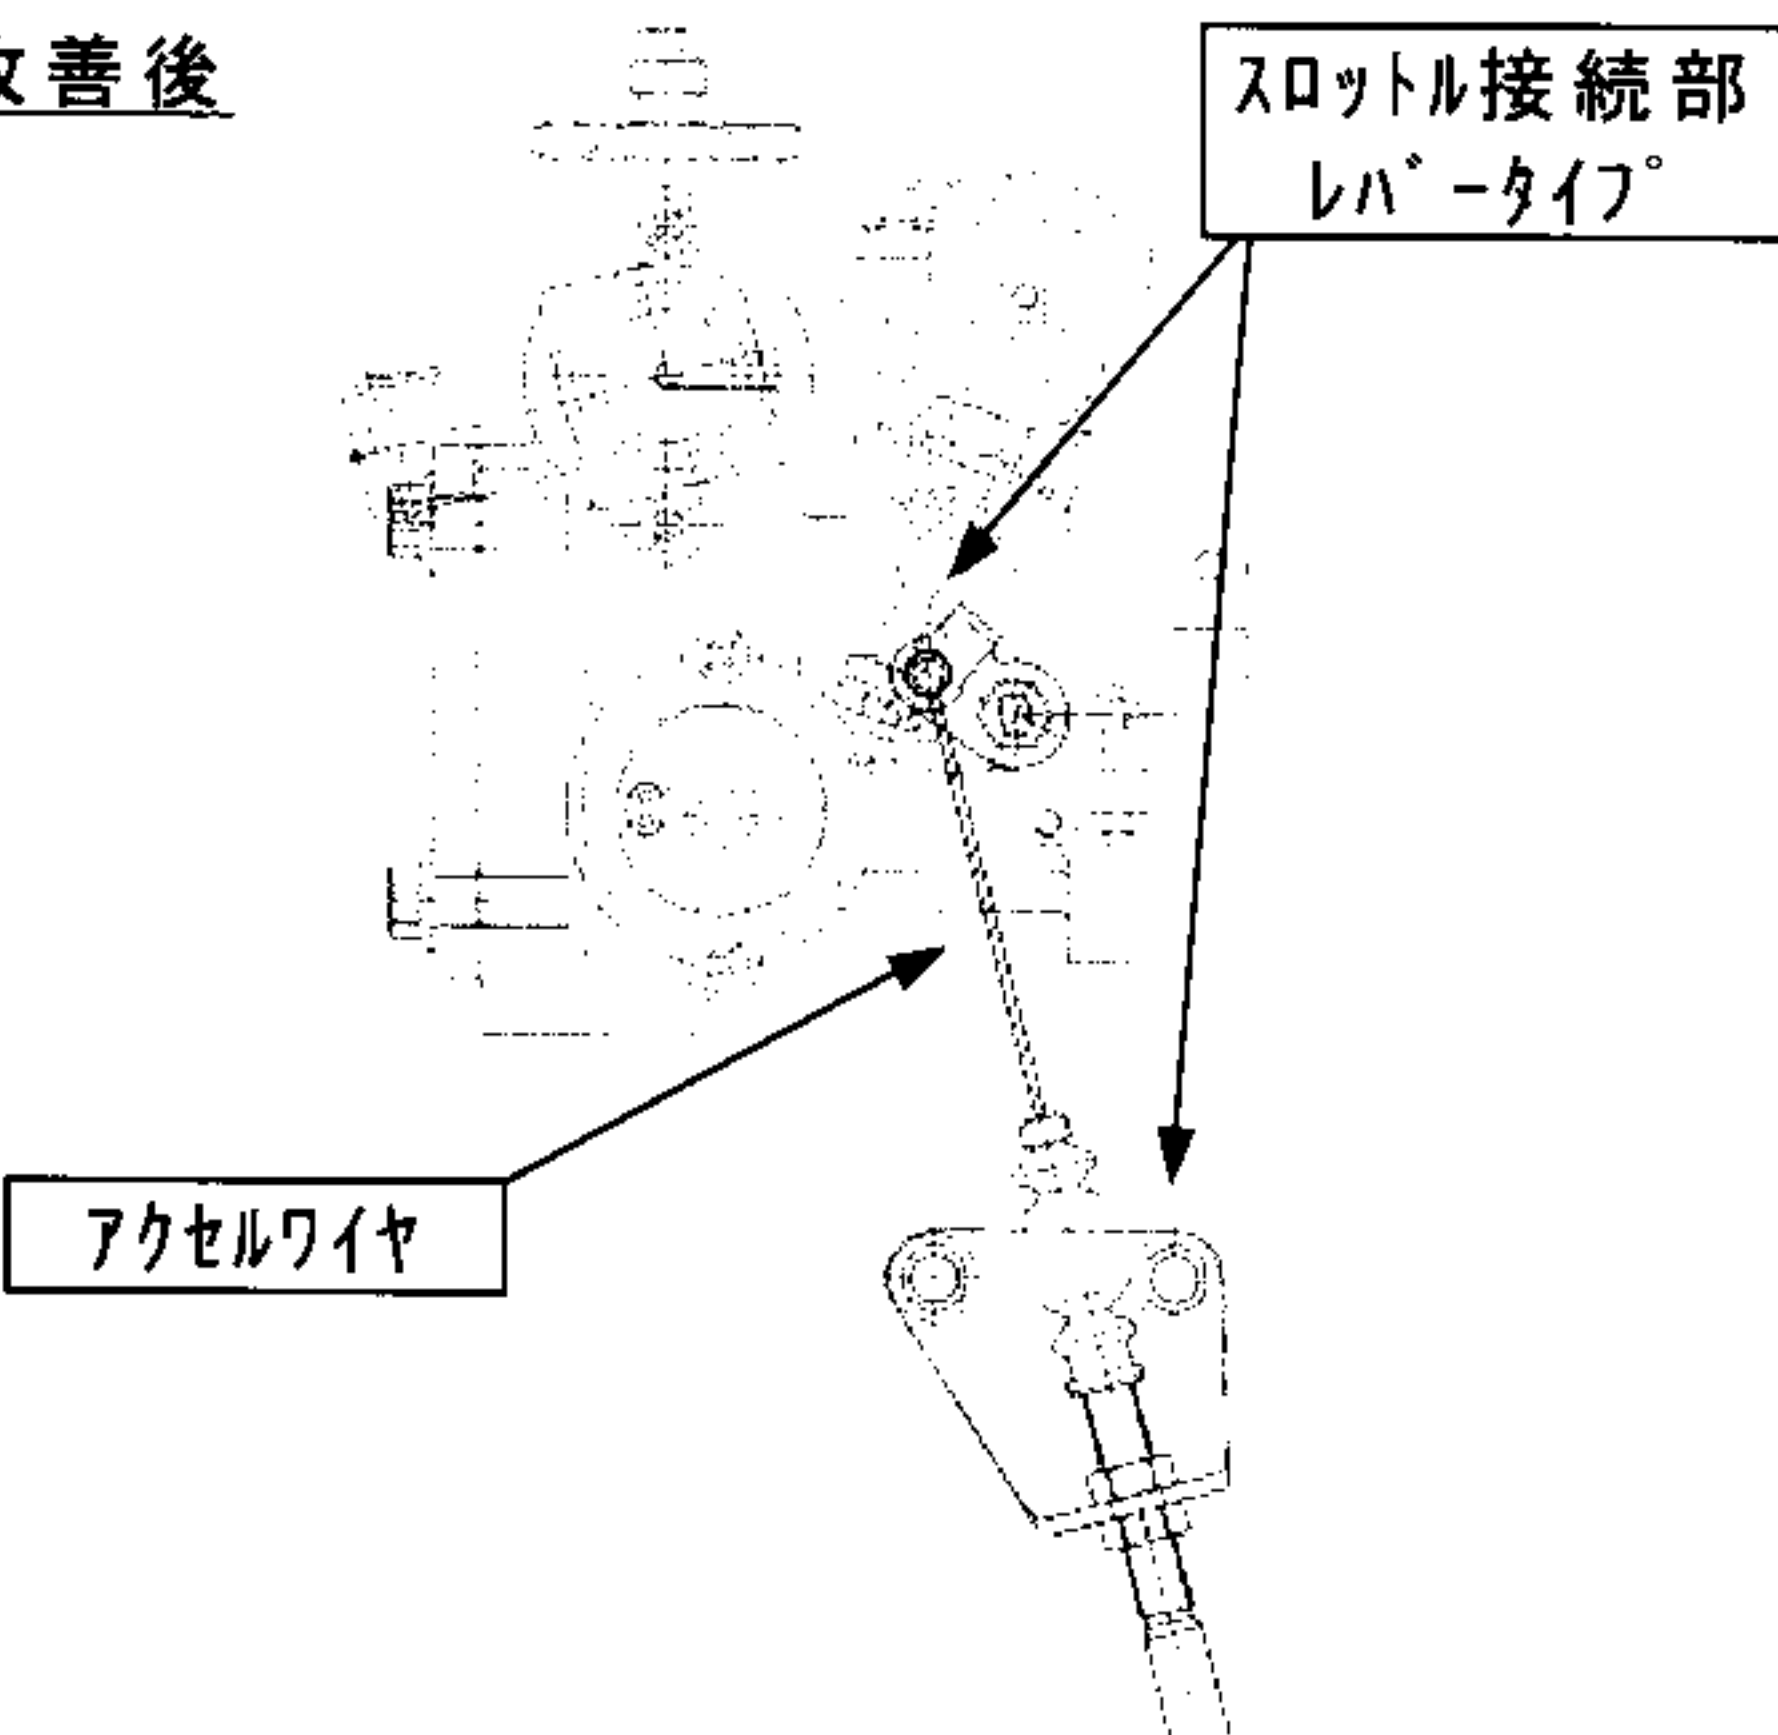

アクセルワイヤのスロットル接続部構造（ドラムタイプ）と当該ワイヤの組み合わせが不適切なため、当該ワイヤの曲げ応力に対する耐久性が不足しており、スロットルの開閉操作を繰り返し行なうとアクセルワイヤが切損する。そのため、アクセルを踏んでも原動機の回転が上昇しなくなるおそれがある。

注：□ は、交換部品を示す。

改善措置の内容	全車両、当該ワイヤ接続部品を対策品と交換し、併せてワイヤも新品に交換する。	
改善前		改善後
		

識別：作業完了車には、車両右側後方のエンジンリッド裏側に、青色シールを貼付ける。