


改善箇所説明図

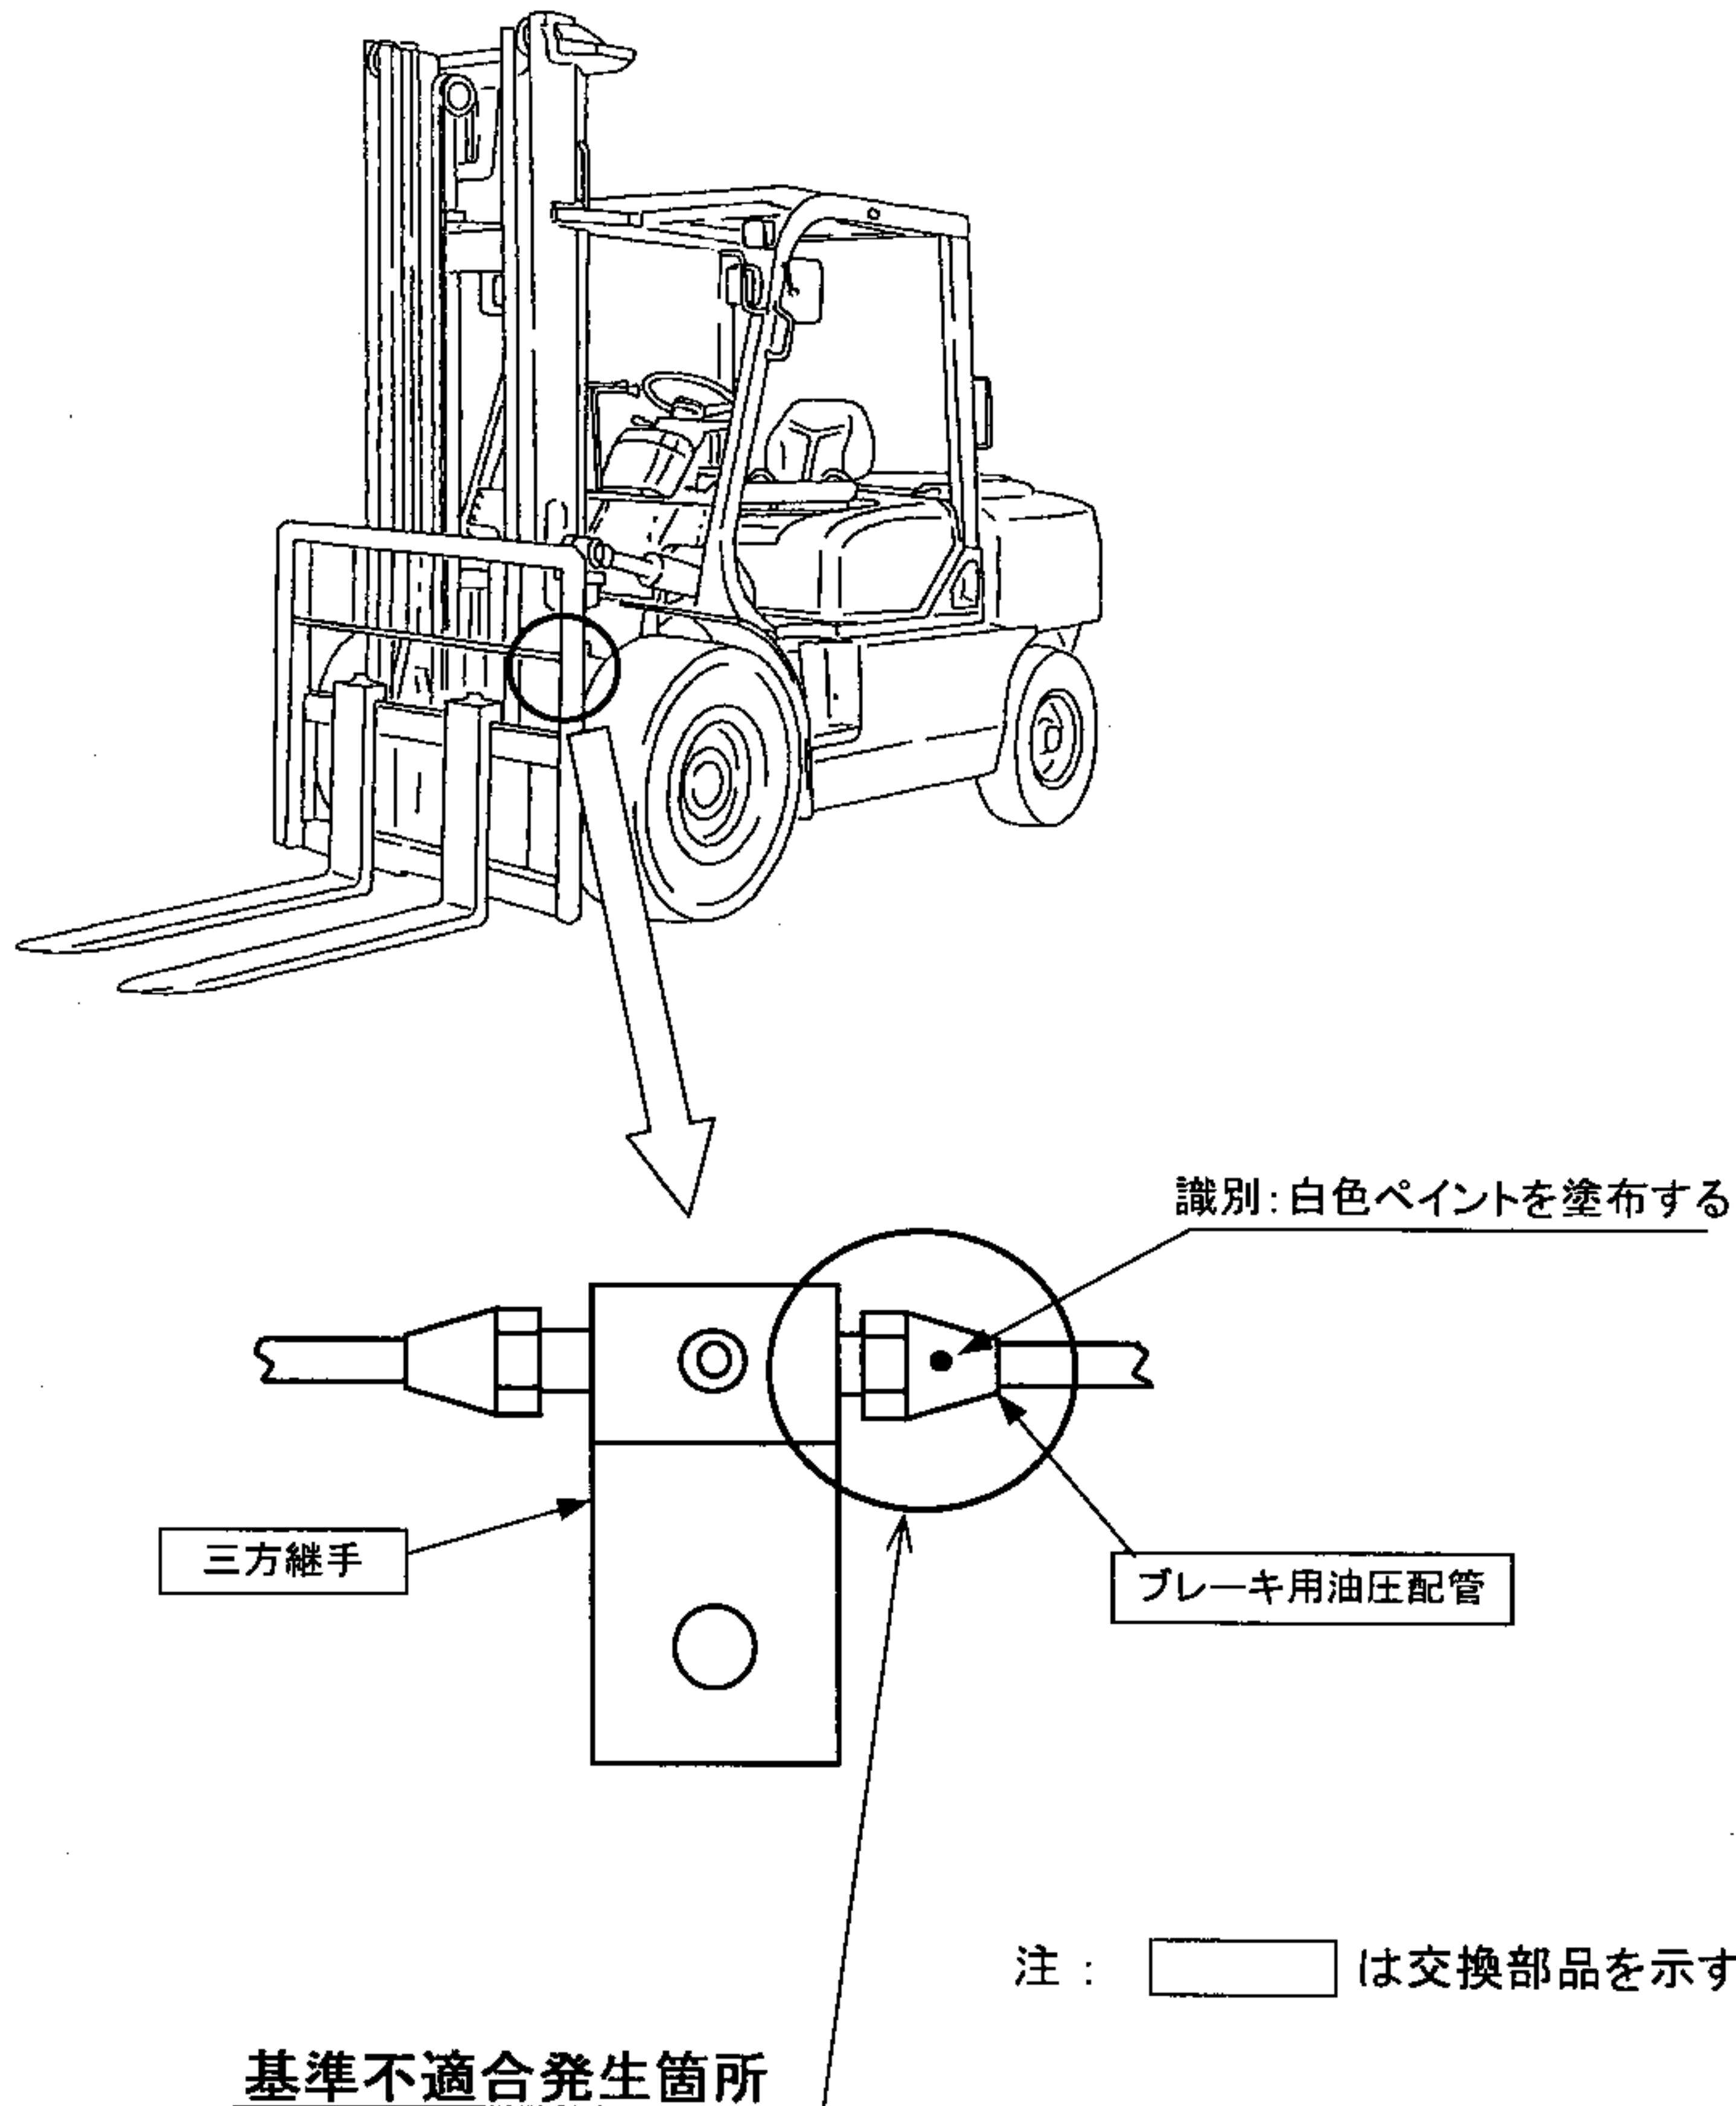

ブレーキ用油圧配管を三方継手部に取り付ける部分において、当該配管の先端部分の形状が不適切になっているものがあるため、制動操作を行うと継手部から当該配管が抜け出すものがある。そのため、ブレーキ液が漏れて制動することができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキ用油圧配管の三方継手部との固定状況を点検し、異常がある場合ブレーキ用油圧配管および三方継手を新品に交換する。

識別: ブレーキ用油圧配管の固定ナット部に白色ペイントを塗布する。