


改善箇所説明図

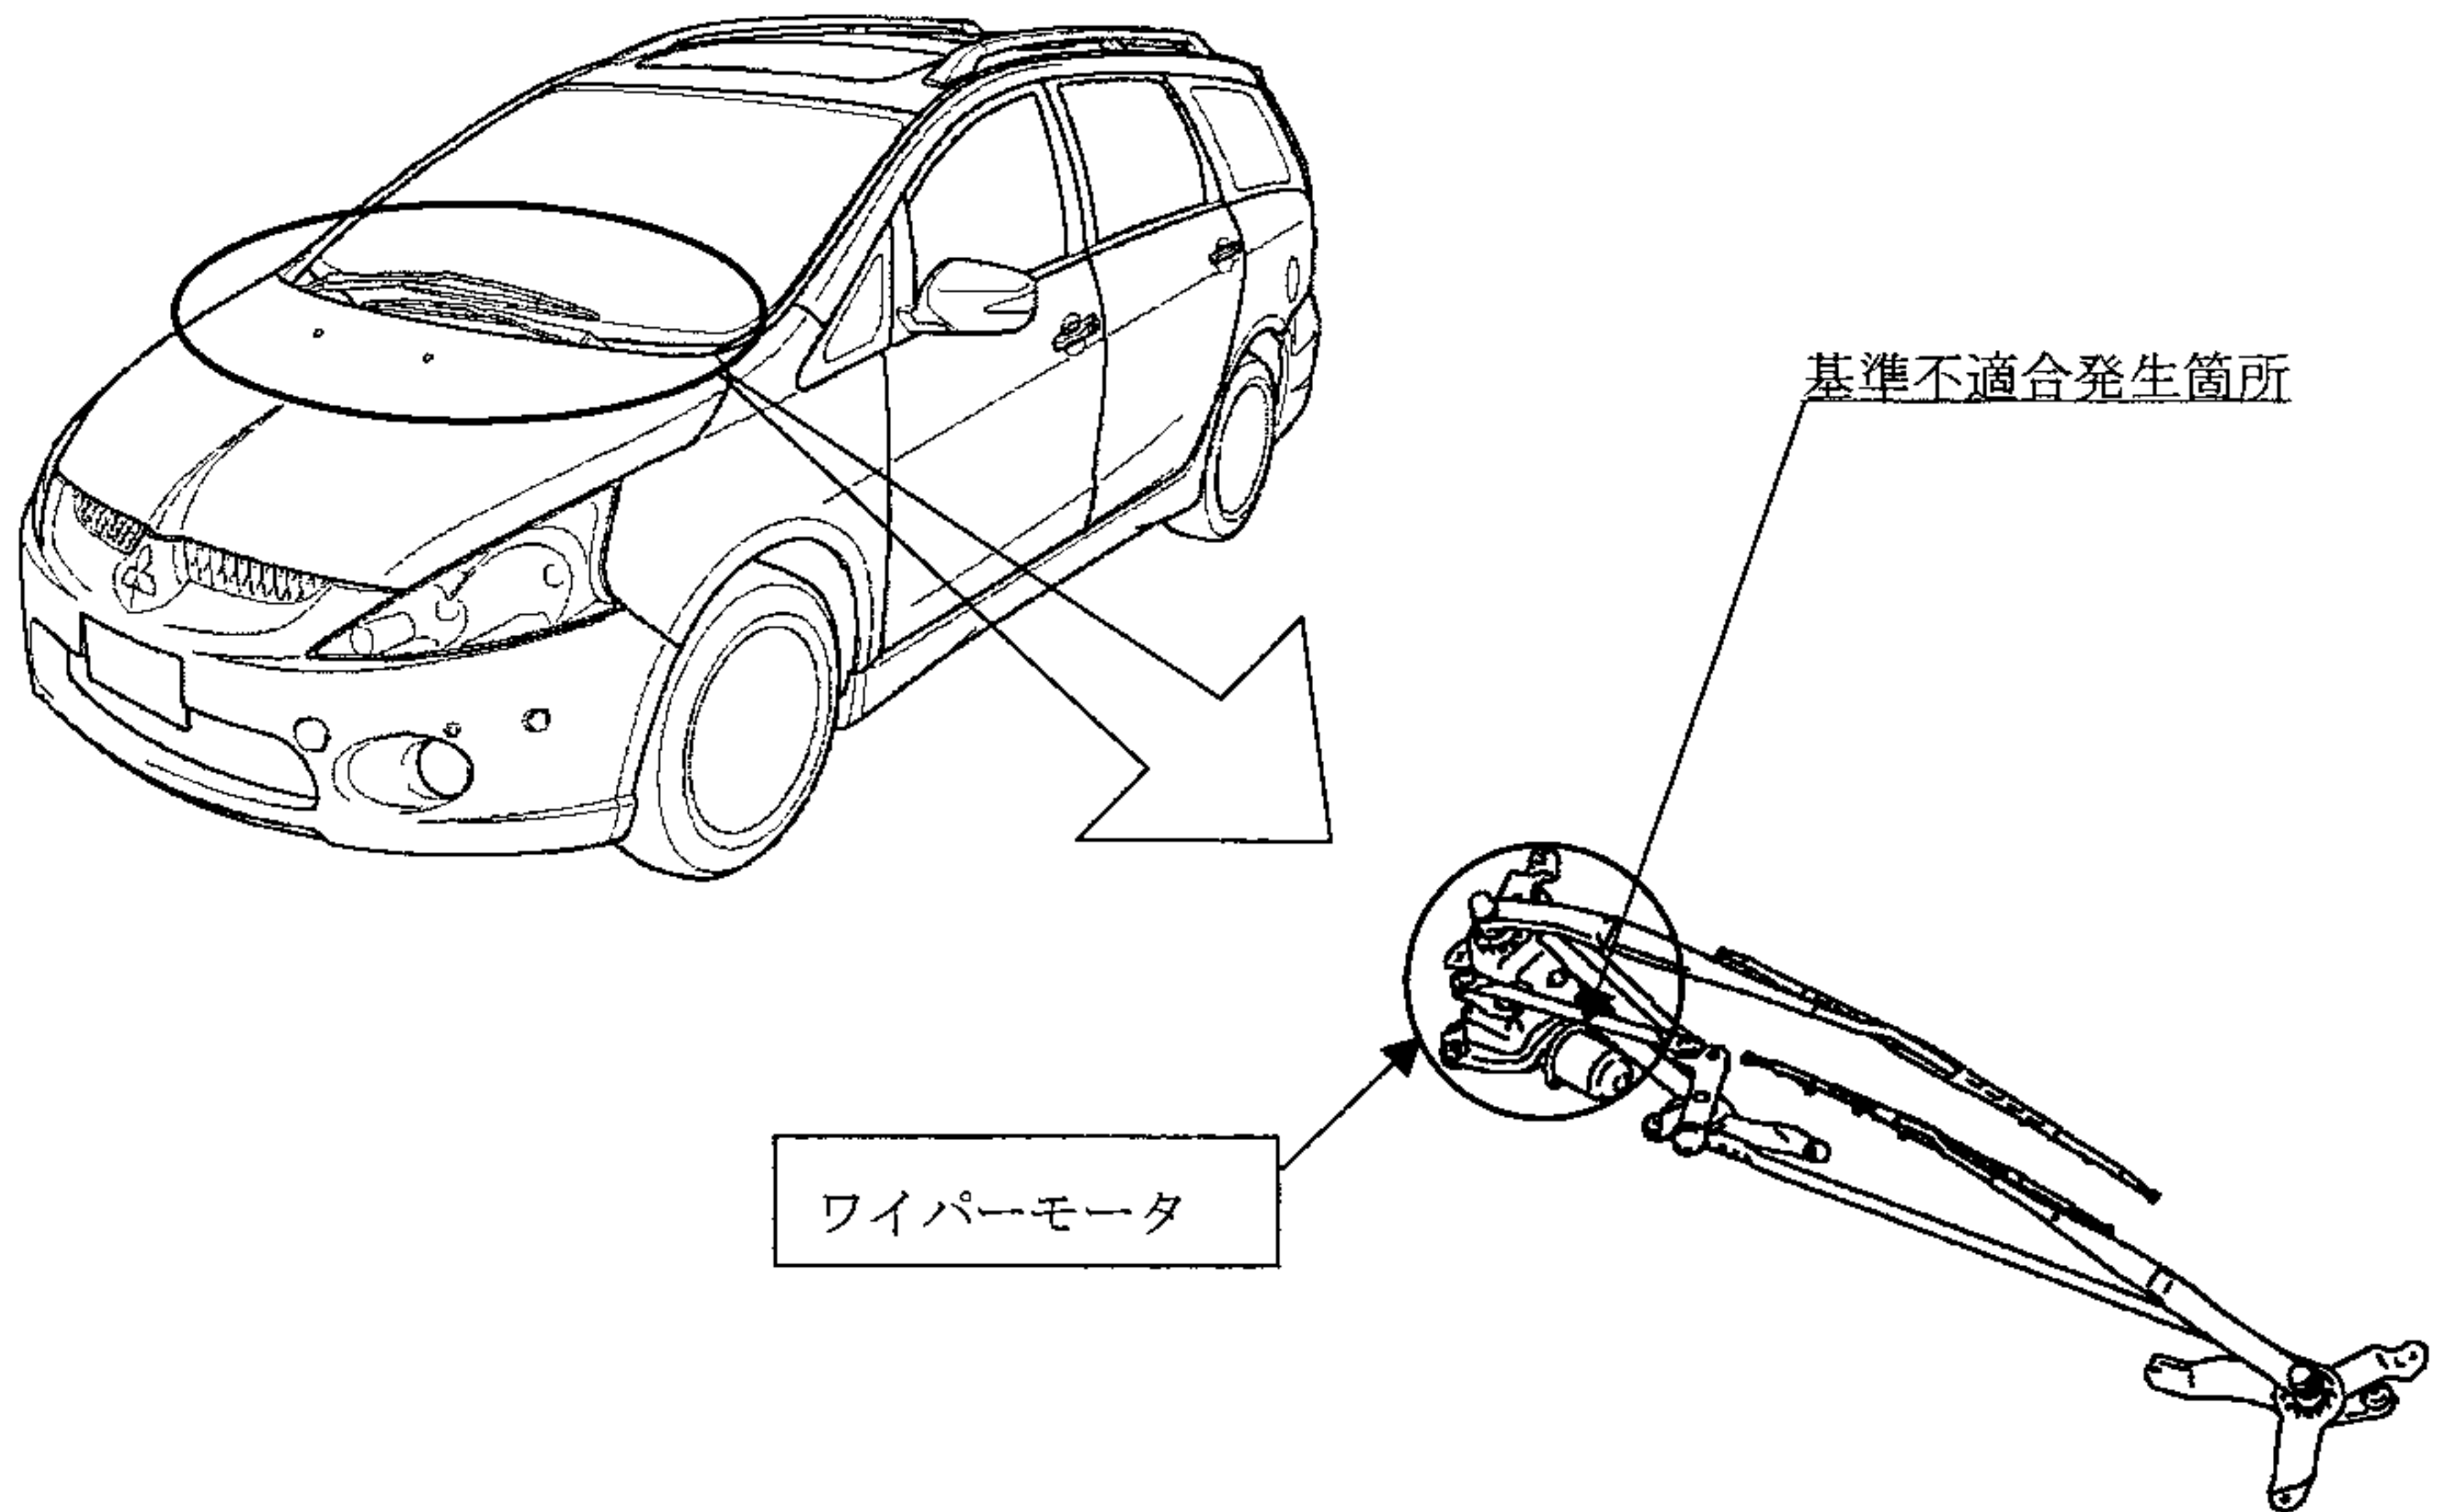

ワイパーモータの空気穴位置が不適切なため、工場における雨漏れ確認のシャワーテスト時等多量の水がフロントデッキ内に流入すると、当該モータの空気穴が水没し、モータ内部に水が浸入することがある。そのため、モータ内部に錆が発生し、最悪の場合、導通不良となり、ワイパーが作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ワイパーモーター式を対策品と交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：助手席ドアの、ロワーヒンジ上部に、白色または黄色ペイントを塗布する。