



改善箇所説明図

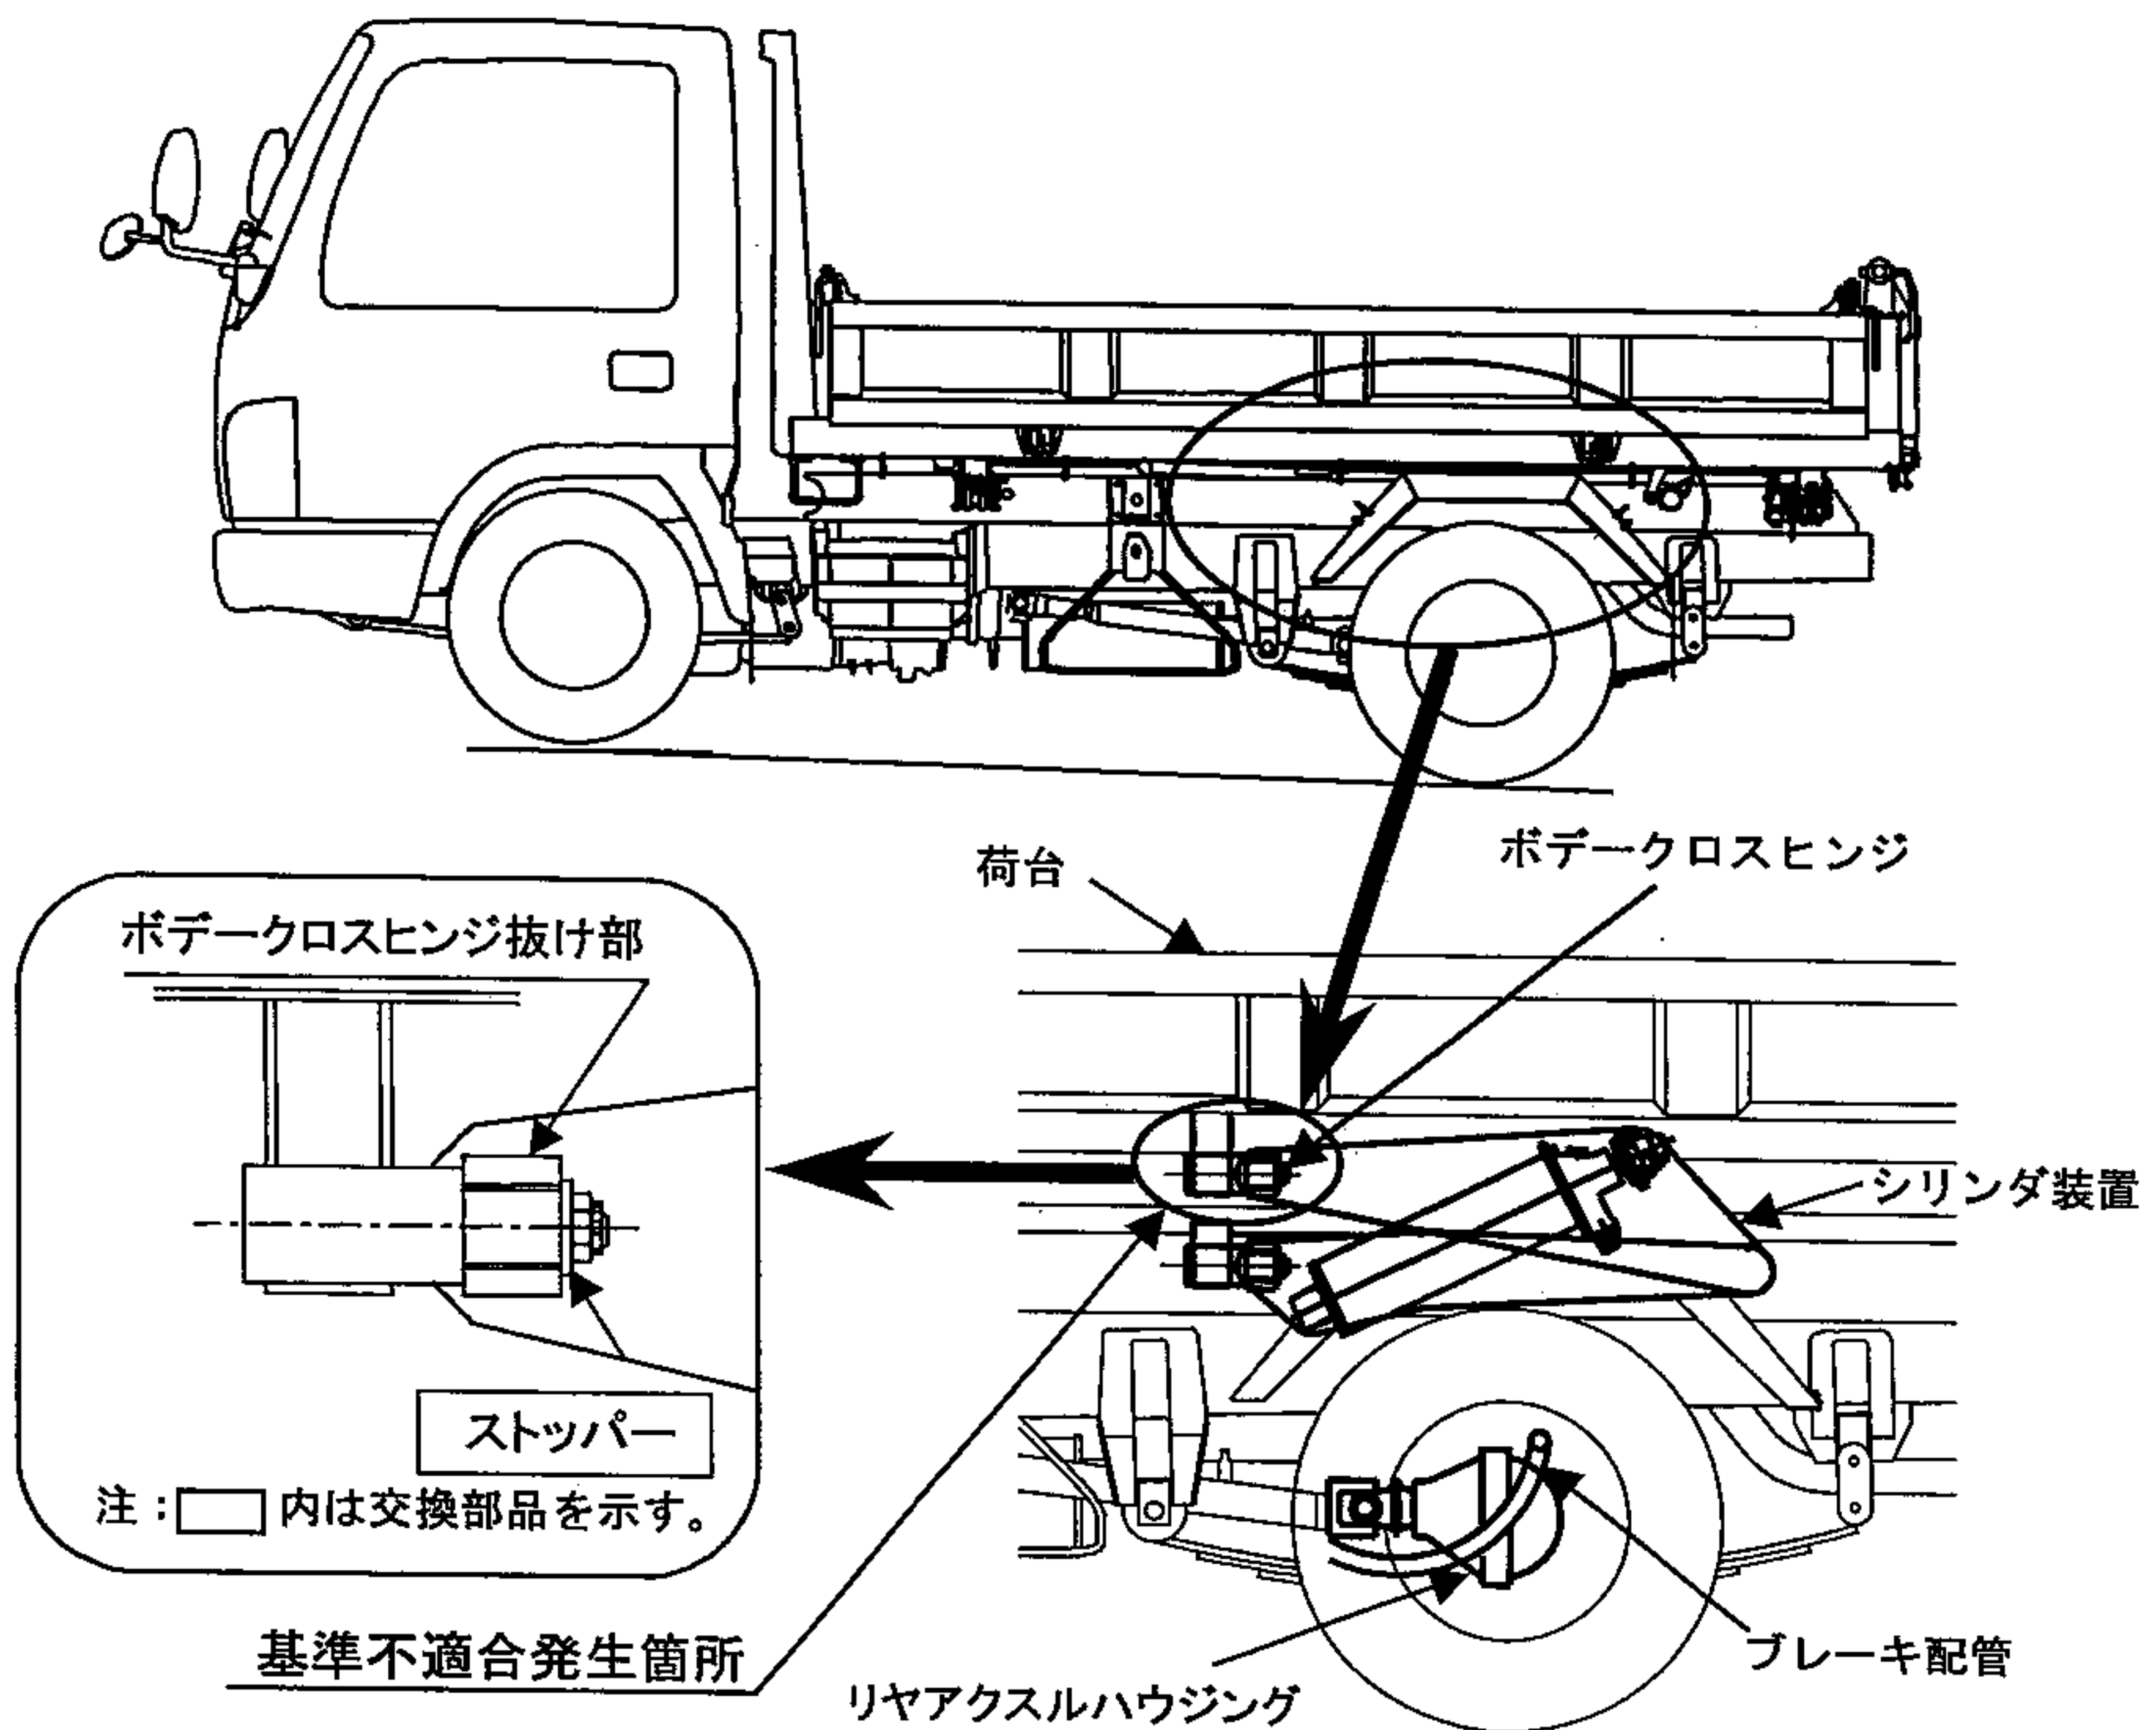

三転ダンプ架装車の荷台とシリンダ装置を結合している金具（ボデークロスヒンジ）の抜き防止用ストッパーに異なった部品を組み付けたものがある。このため、そのままの状態で使用を続けると、荷台よりボデークロスヒンジが抜け、シリンダ装置後部がリヤアクスルハウジング上に落下し、最悪の場合、ブレーキ配管を損傷しブレーキ液が漏れて制動力が低下するおそれがある。また、荷台を上昇させた状態で当該不具合が発生した場合は、荷台が降下するおそれがある。

改善内容 全車両、ストッパーを点検し、誤品については正規品と交換する。

改善前

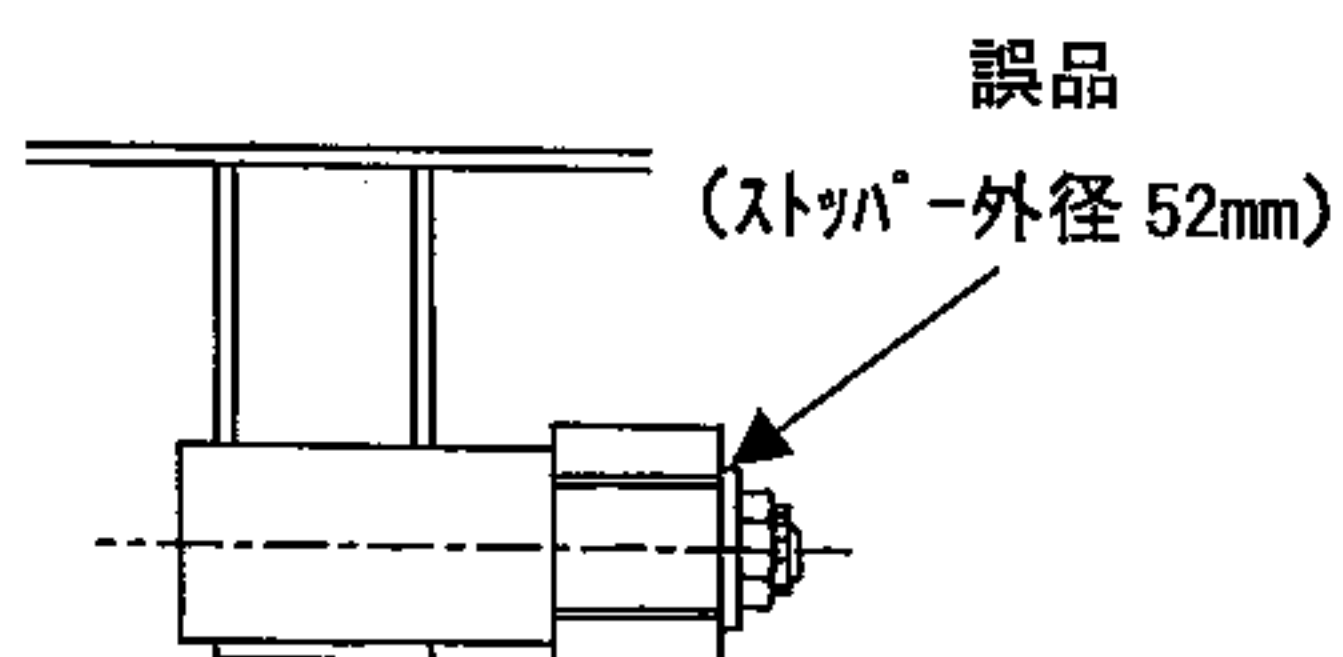

改善後

