


改善箇所説明図

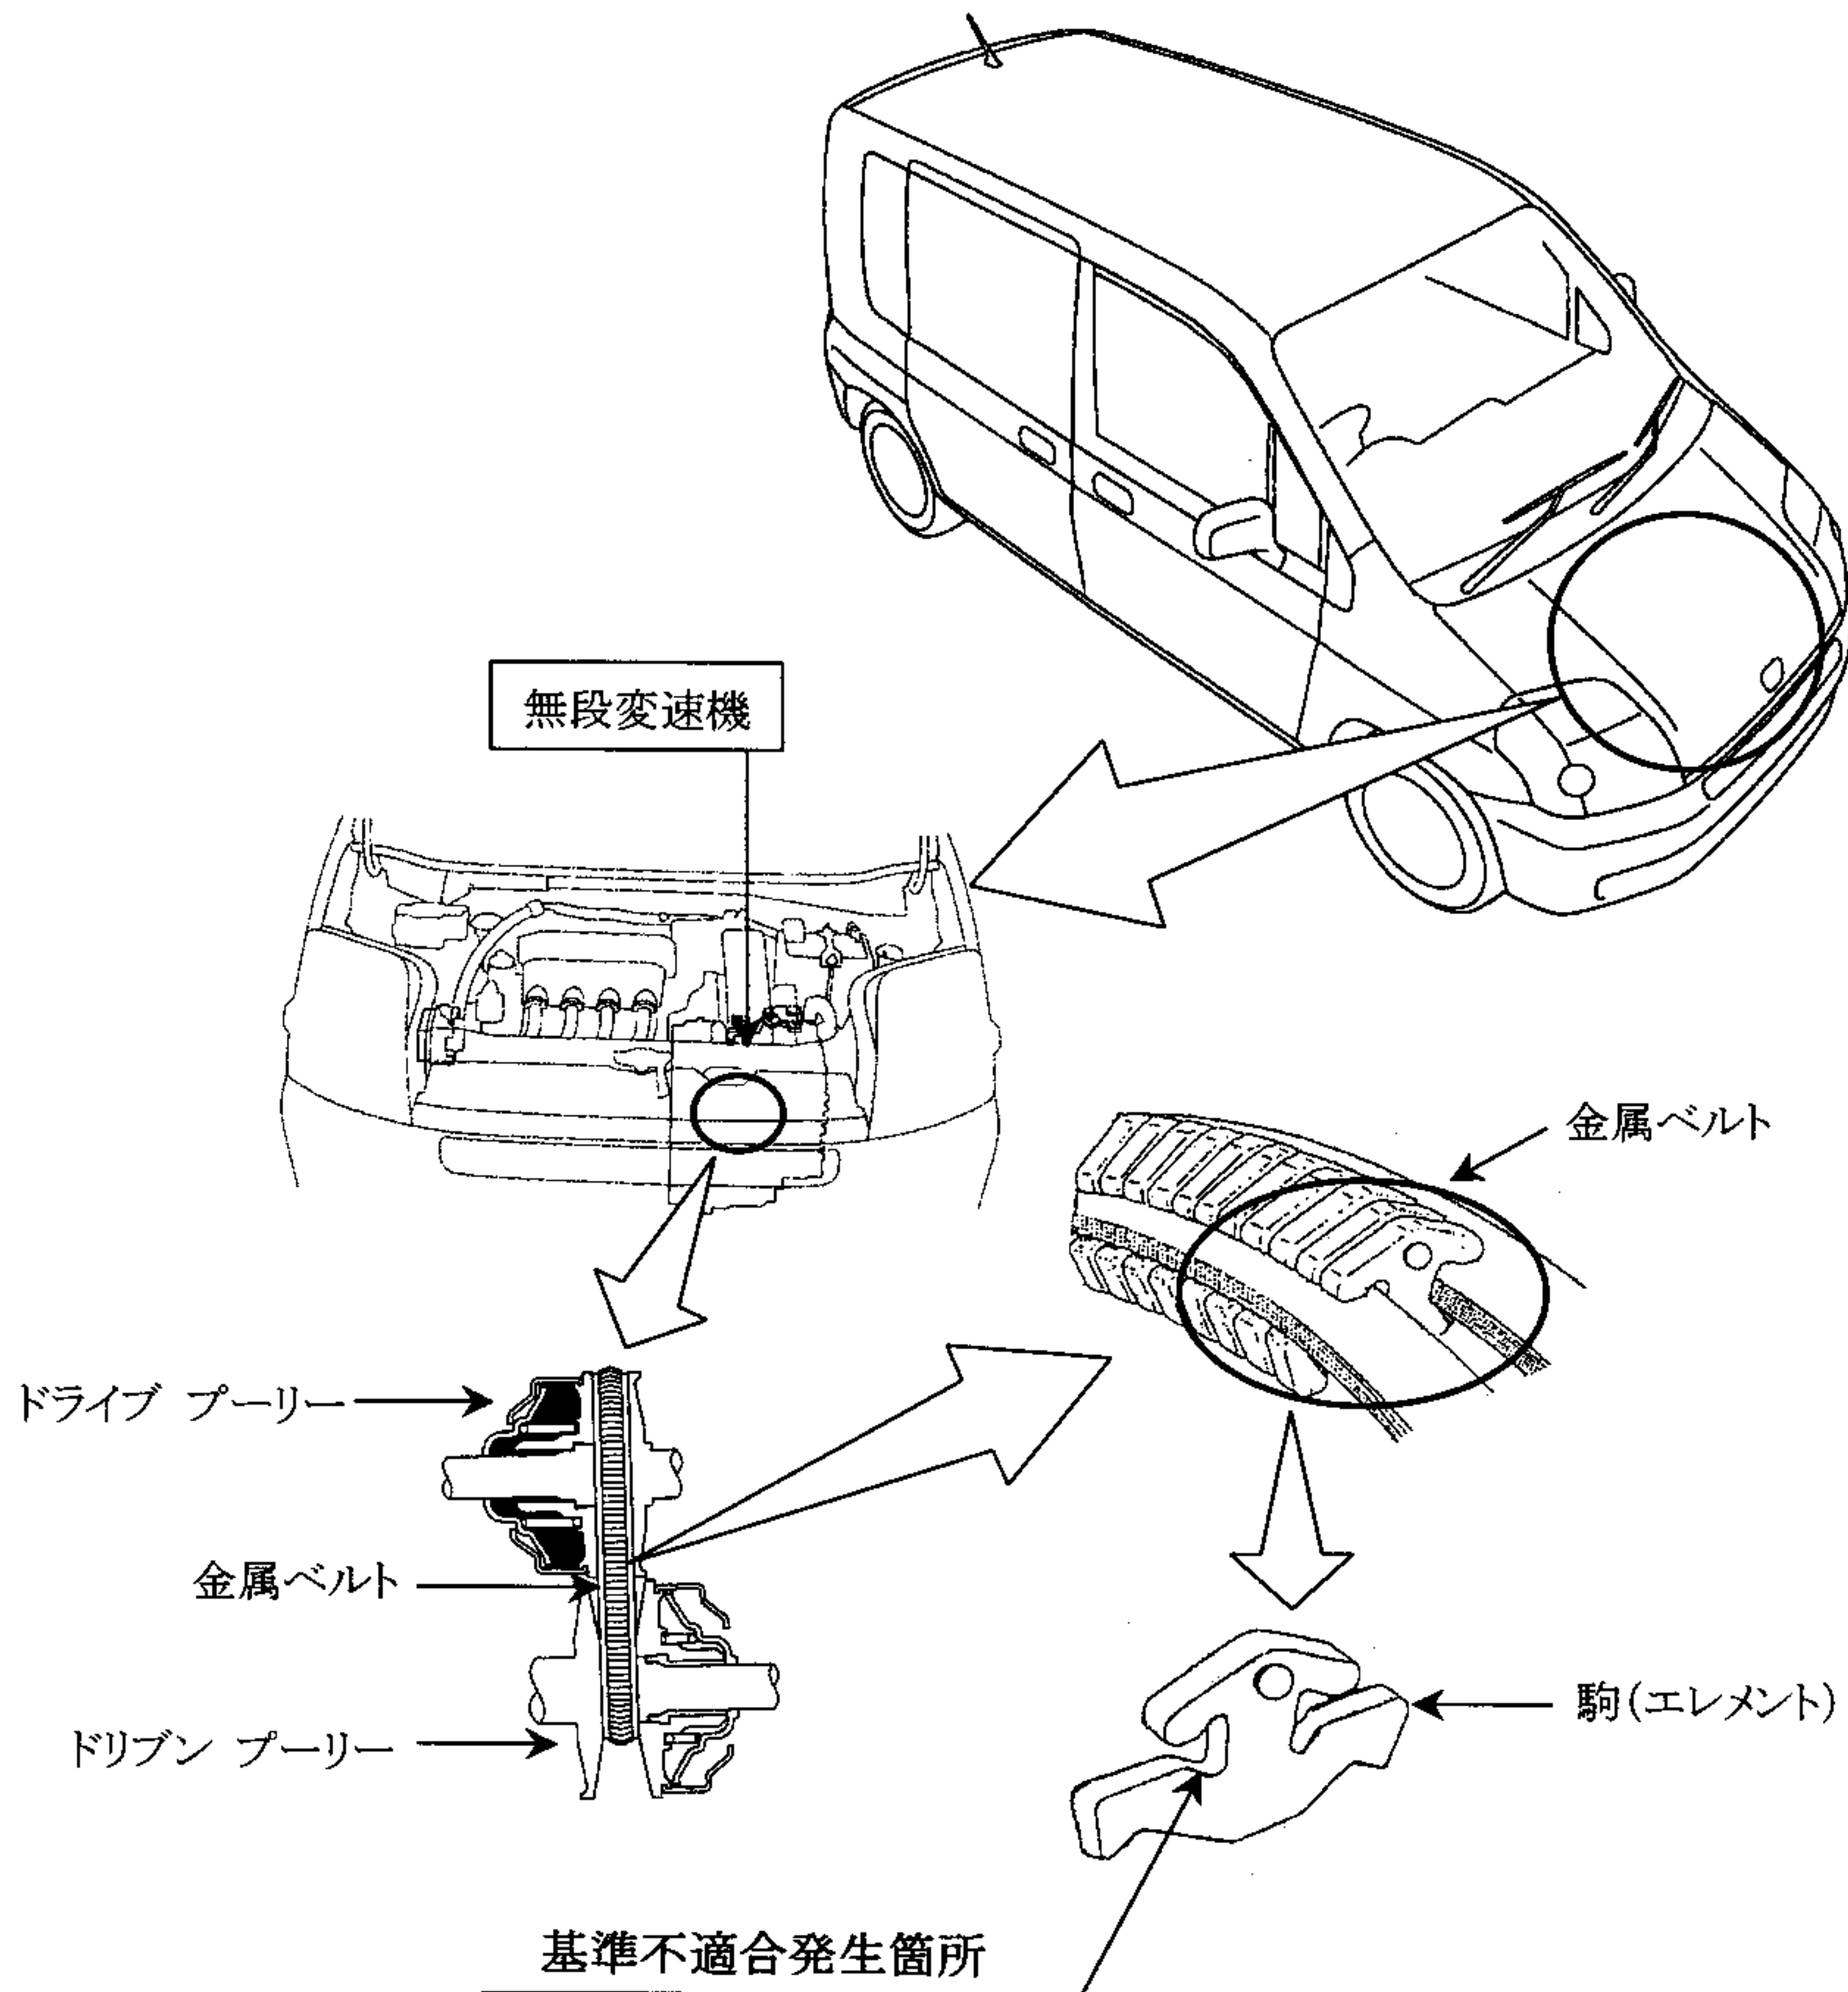

無段変速機の金属ベルトを構成している駒（エレメント）のプレス加工が不適切なため、走行時の負荷が当該駒の根元部に集中し、当該部に亀裂が発生して破断するものがある。そのため、その破断片が金属ベルトとプーリーの間に噛み込み、金属ベルトが破断して走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、無段変速機を良品と交換する。

注: は交換部品を示す。

識別: ボンネットの左側ヒンジの車体側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。