


改善箇所説明図

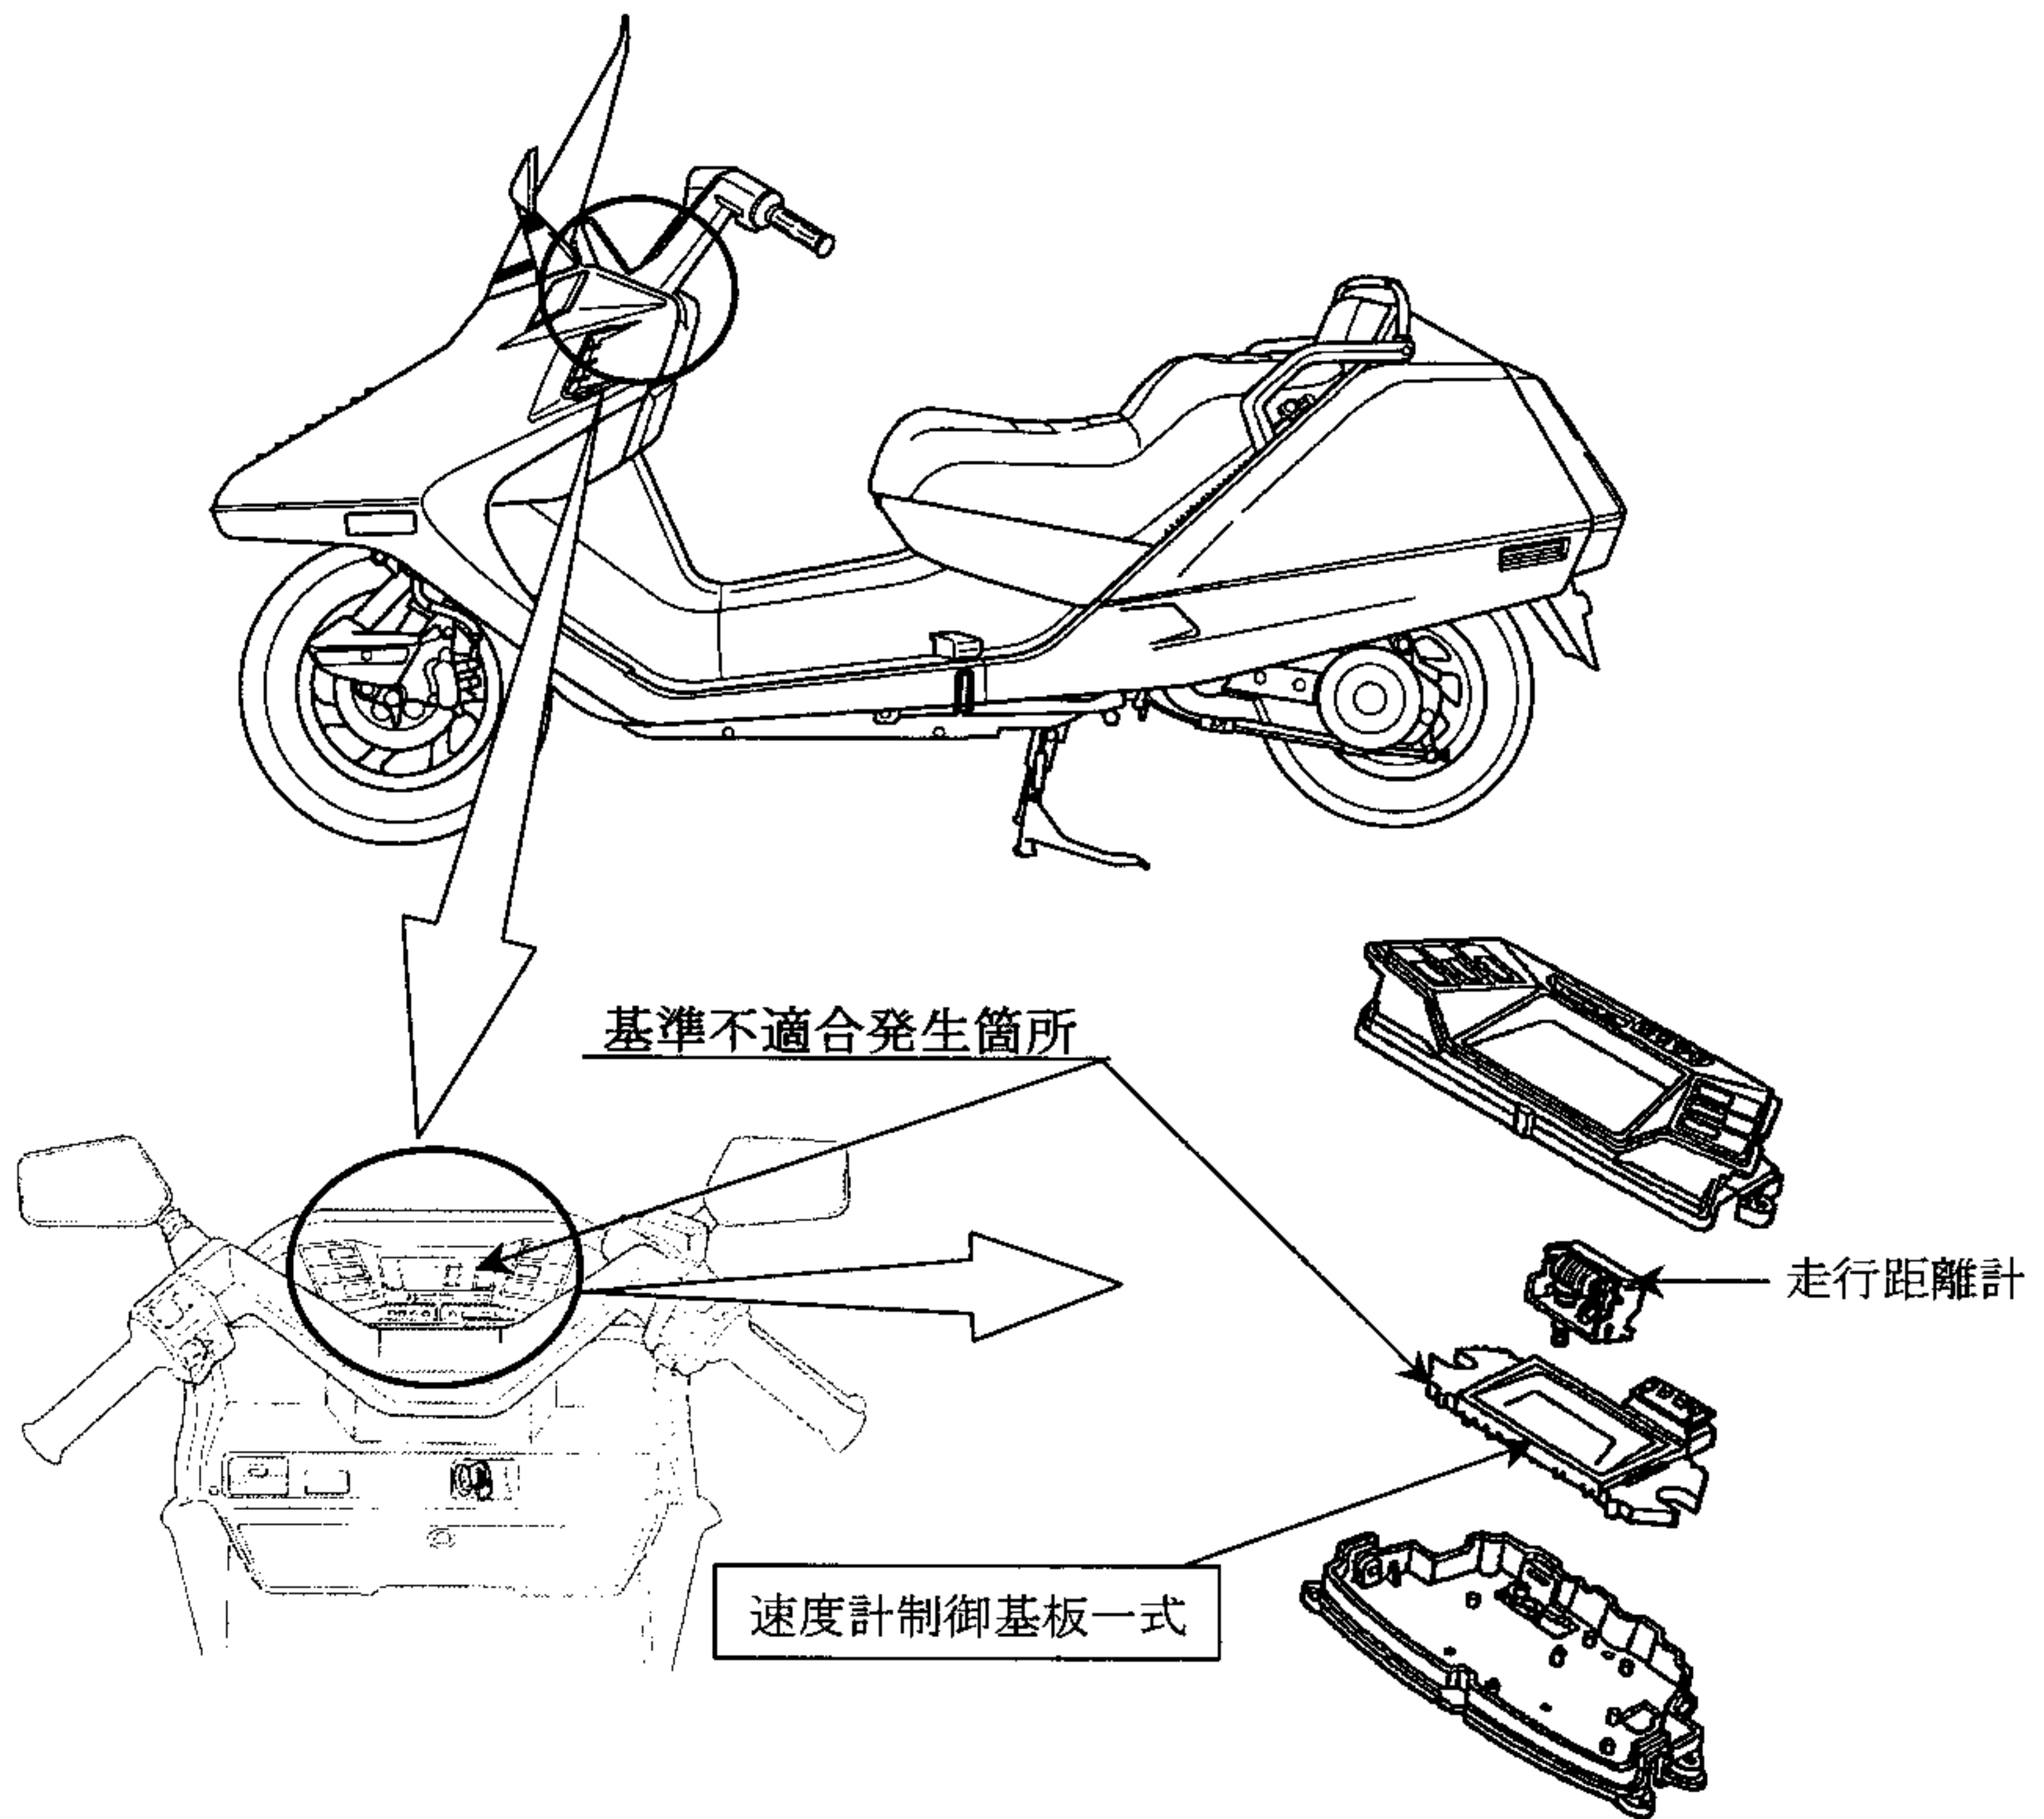

デジタル式速度計の制御基板に組み付けられた2種類のコンデンサー（電気ノイズの除去用、速度表示用CPU（中央演算処理装置）の動作監視回路用）が不適切なため、
①速度計付近の温度が高くなると速度信号の電気ノイズを速度信号としてカウントするものがある。そのため、速度表示が実際の速度より高く表示するおそれがある。
②速度計付近の温度が高くなると速度表示用CPUからの表示信号をリセットするものがある。そのため、デジタル表示の一部が消えるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該デジタル式速度計の制御基板一式を対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別: フレーム号機打刻位置後方に桃色マーキングをおこなう。