



改善箇所説明図

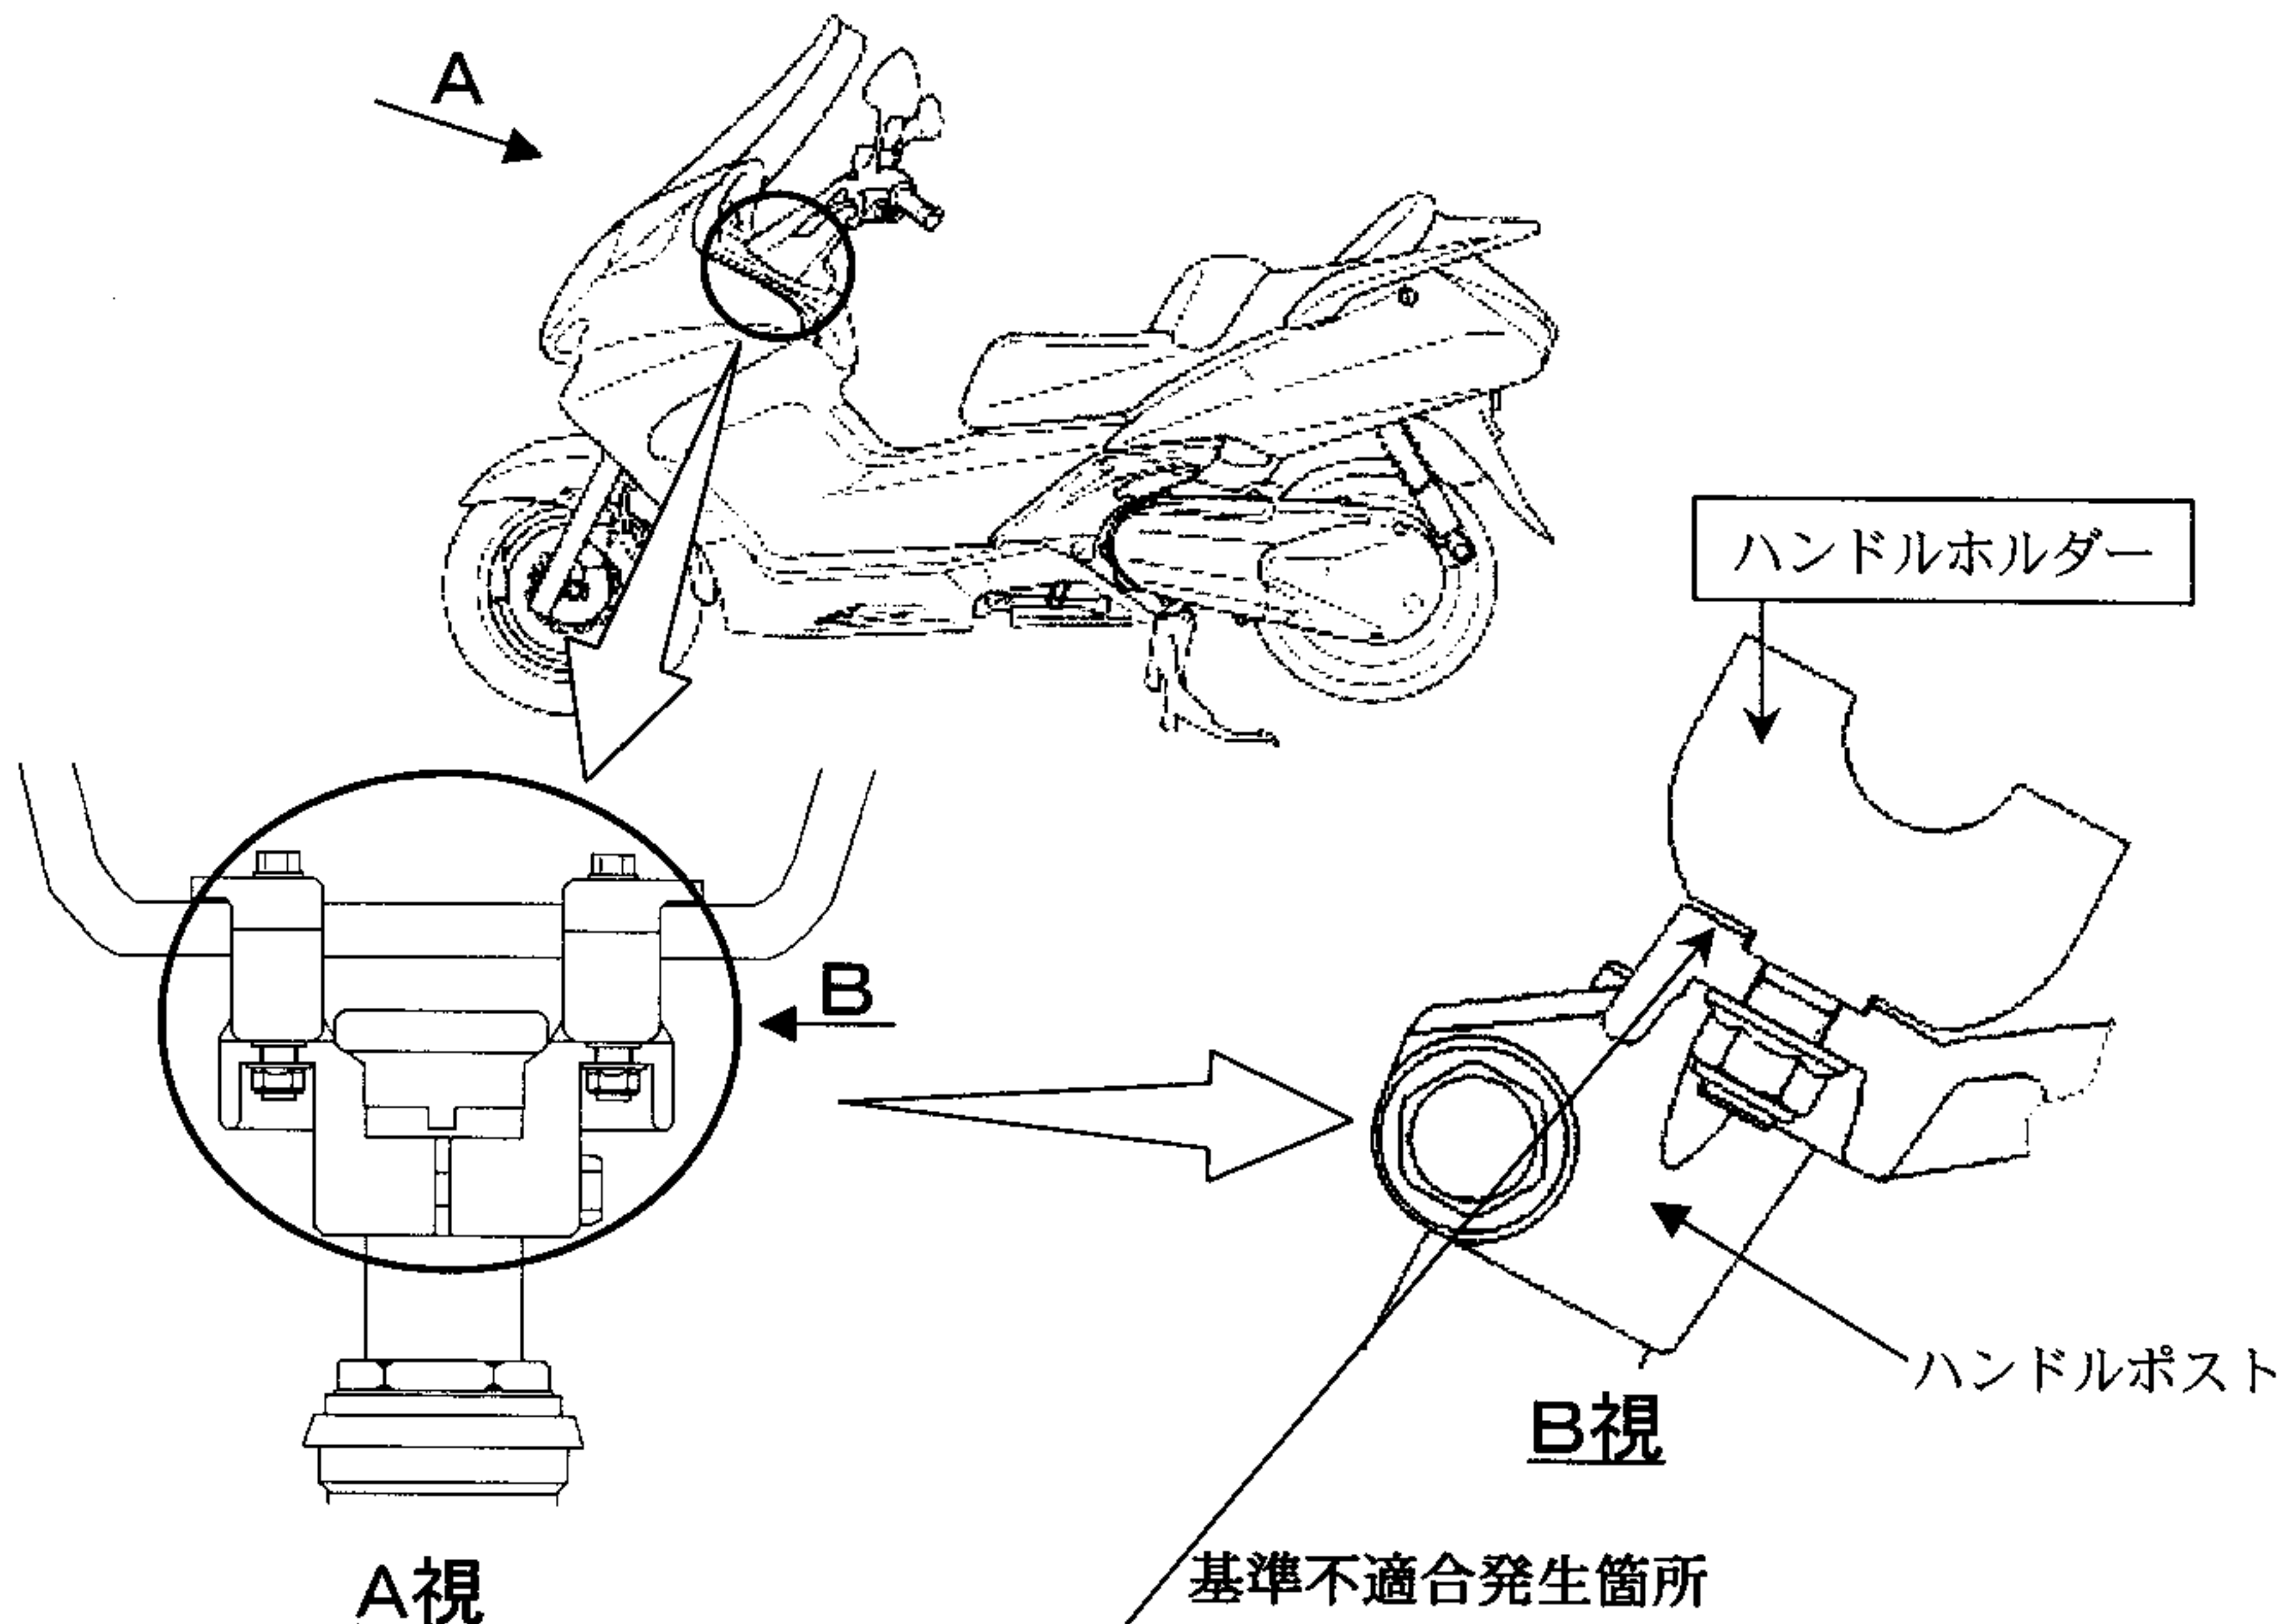

ハンドルを固定するハンドルホルダーと車体側のハンドルポストの寸法設定が不適切なため、ハンドルホルダー着座面に隙間があり、走行時の振動等により片側のハンドルホルダーボルトが破断するものがある。そのため、そのまま使用を続けるともう一方のボルトも破断しハンドルが外れるおそれがある。

改善の内容

全車両、ハンドルホルダーを新品に交換するとともに、ホルダー取り付け部にワッシャーを追加して新品のロックナットで締め付ける。

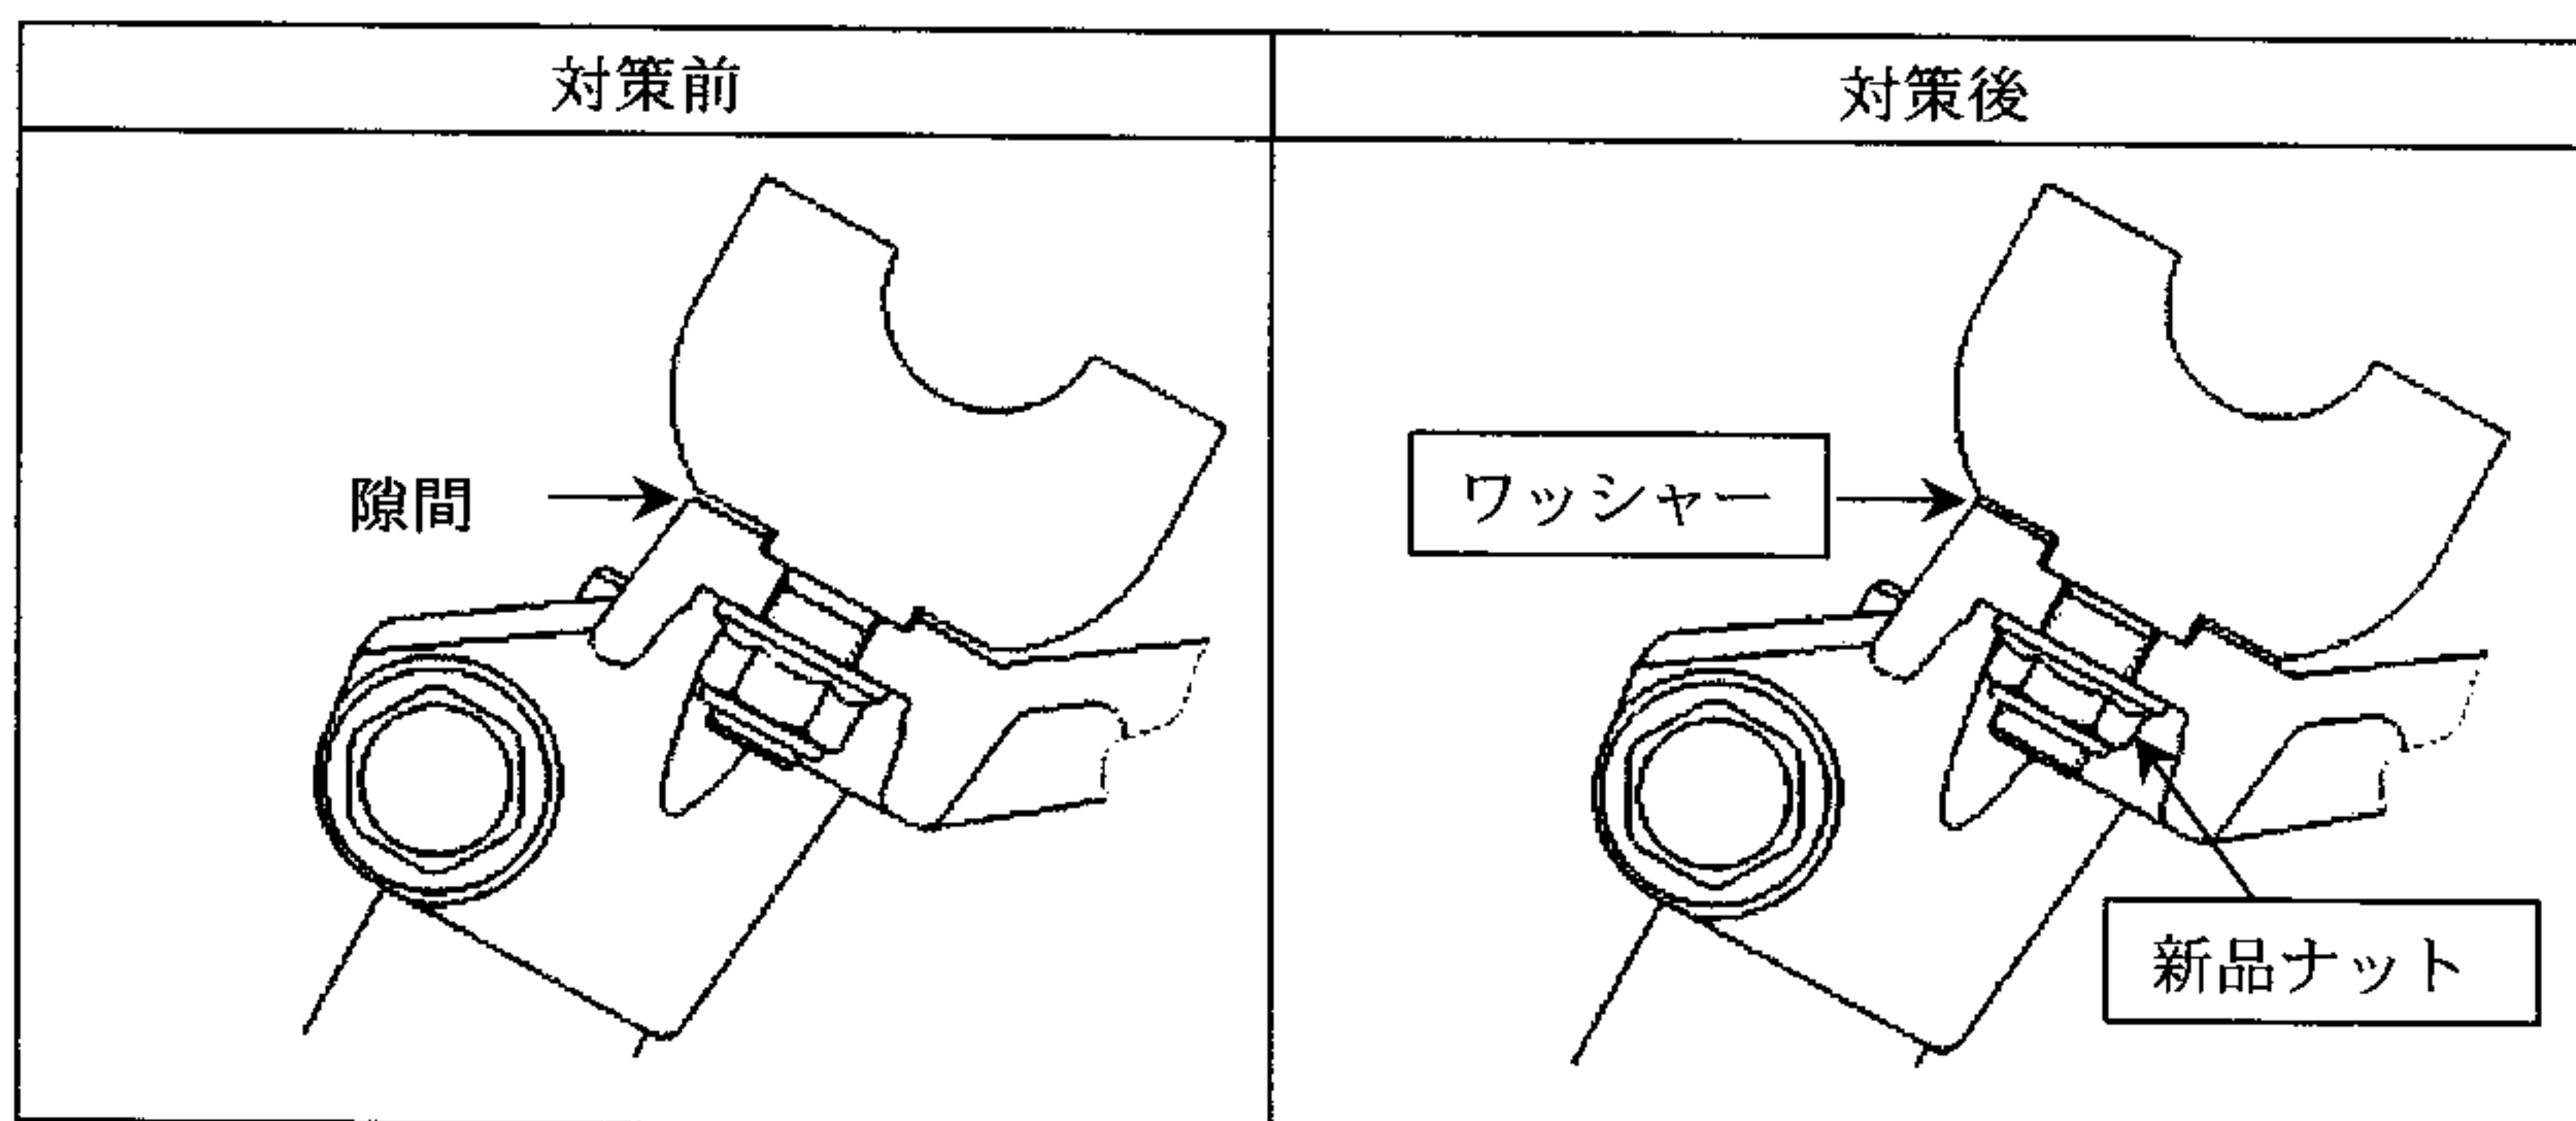

注： は交換部品を示す。

識別：ハンドルホルダー前方に黒ペイントを塗布する。