


改善箇所説明図

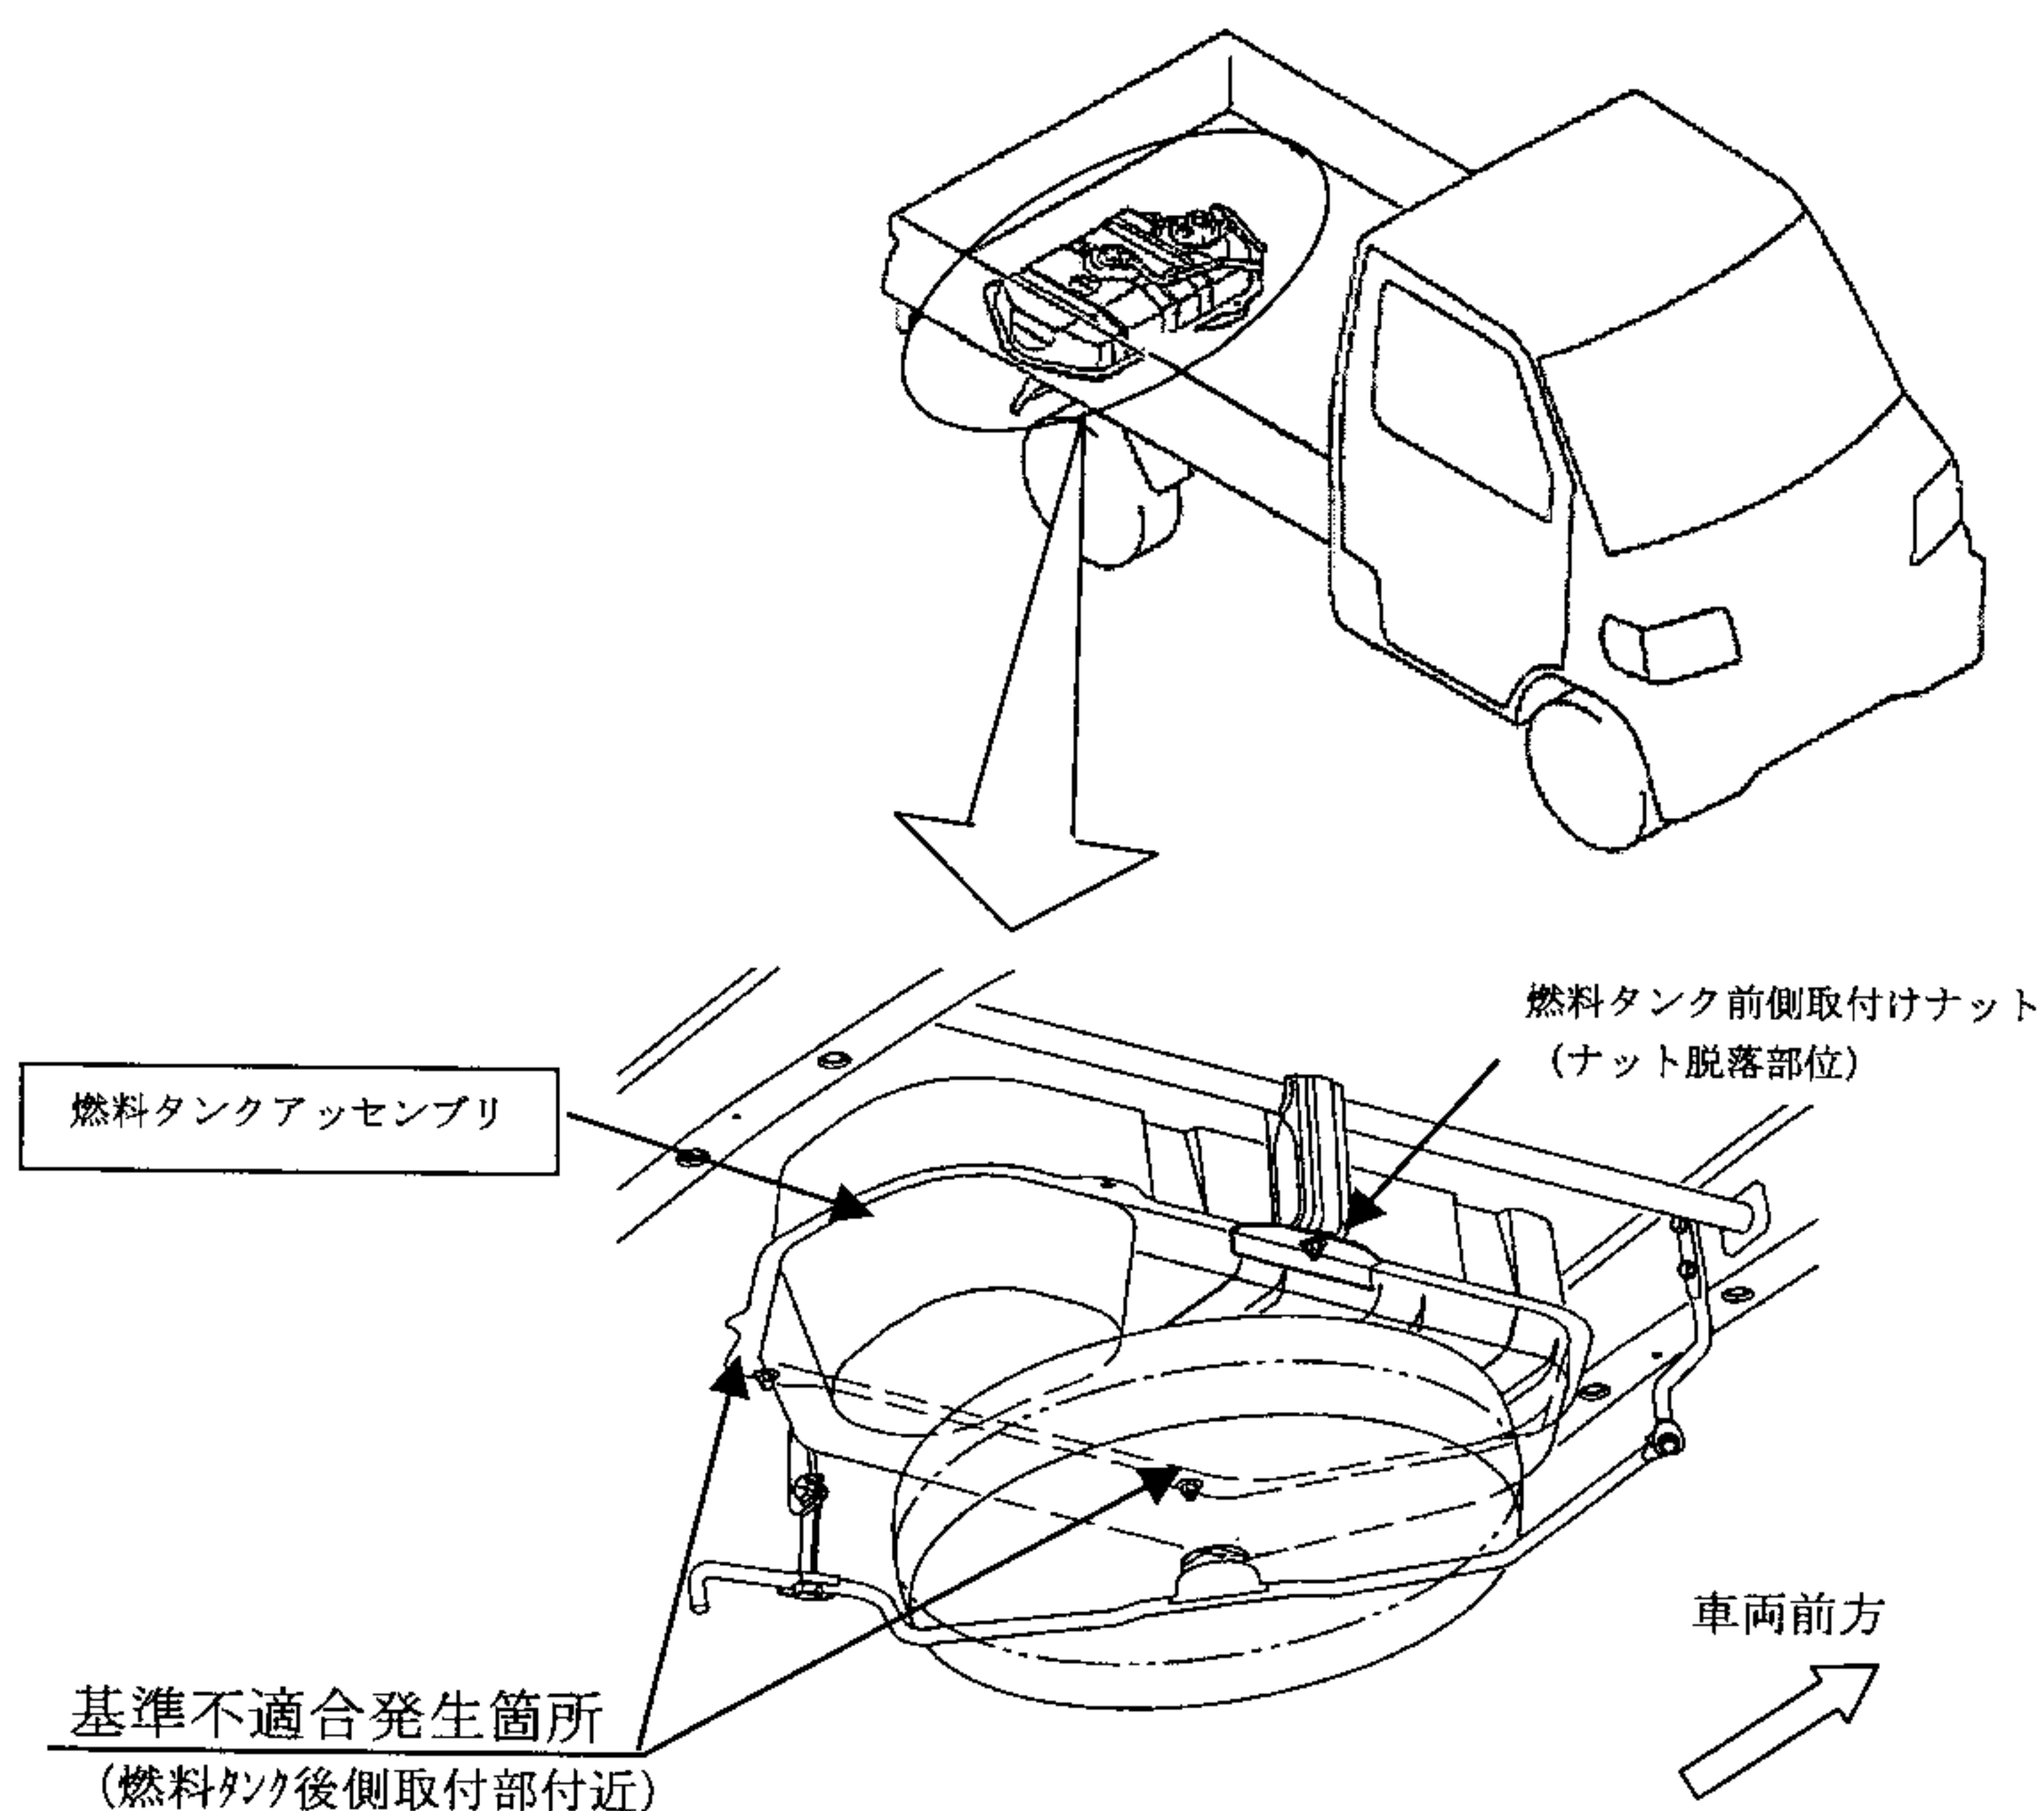

車両下面視

燃料装置において、燃料タンクを取り付ける工程が不適切なため、燃料タンク前側取付けナットの締付け力が不十分なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該ナットが緩んで脱落し、最悪の場合、燃料タンクの後側取付け部付近に亀裂が発生し、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンク前側取付け部を点検し、取付け部にガタの無いものは燃料タンク取付けナットを正規トルクで締付け、取付け部にガタが有るものは燃料タンクアッセンブリを新品と交換する。

注：図中の 内は交換部品を示す。

識別：燃料タンクの後右側取付けナット近傍に白色または黄色ペイントを塗布する。