


改善箇所説明図

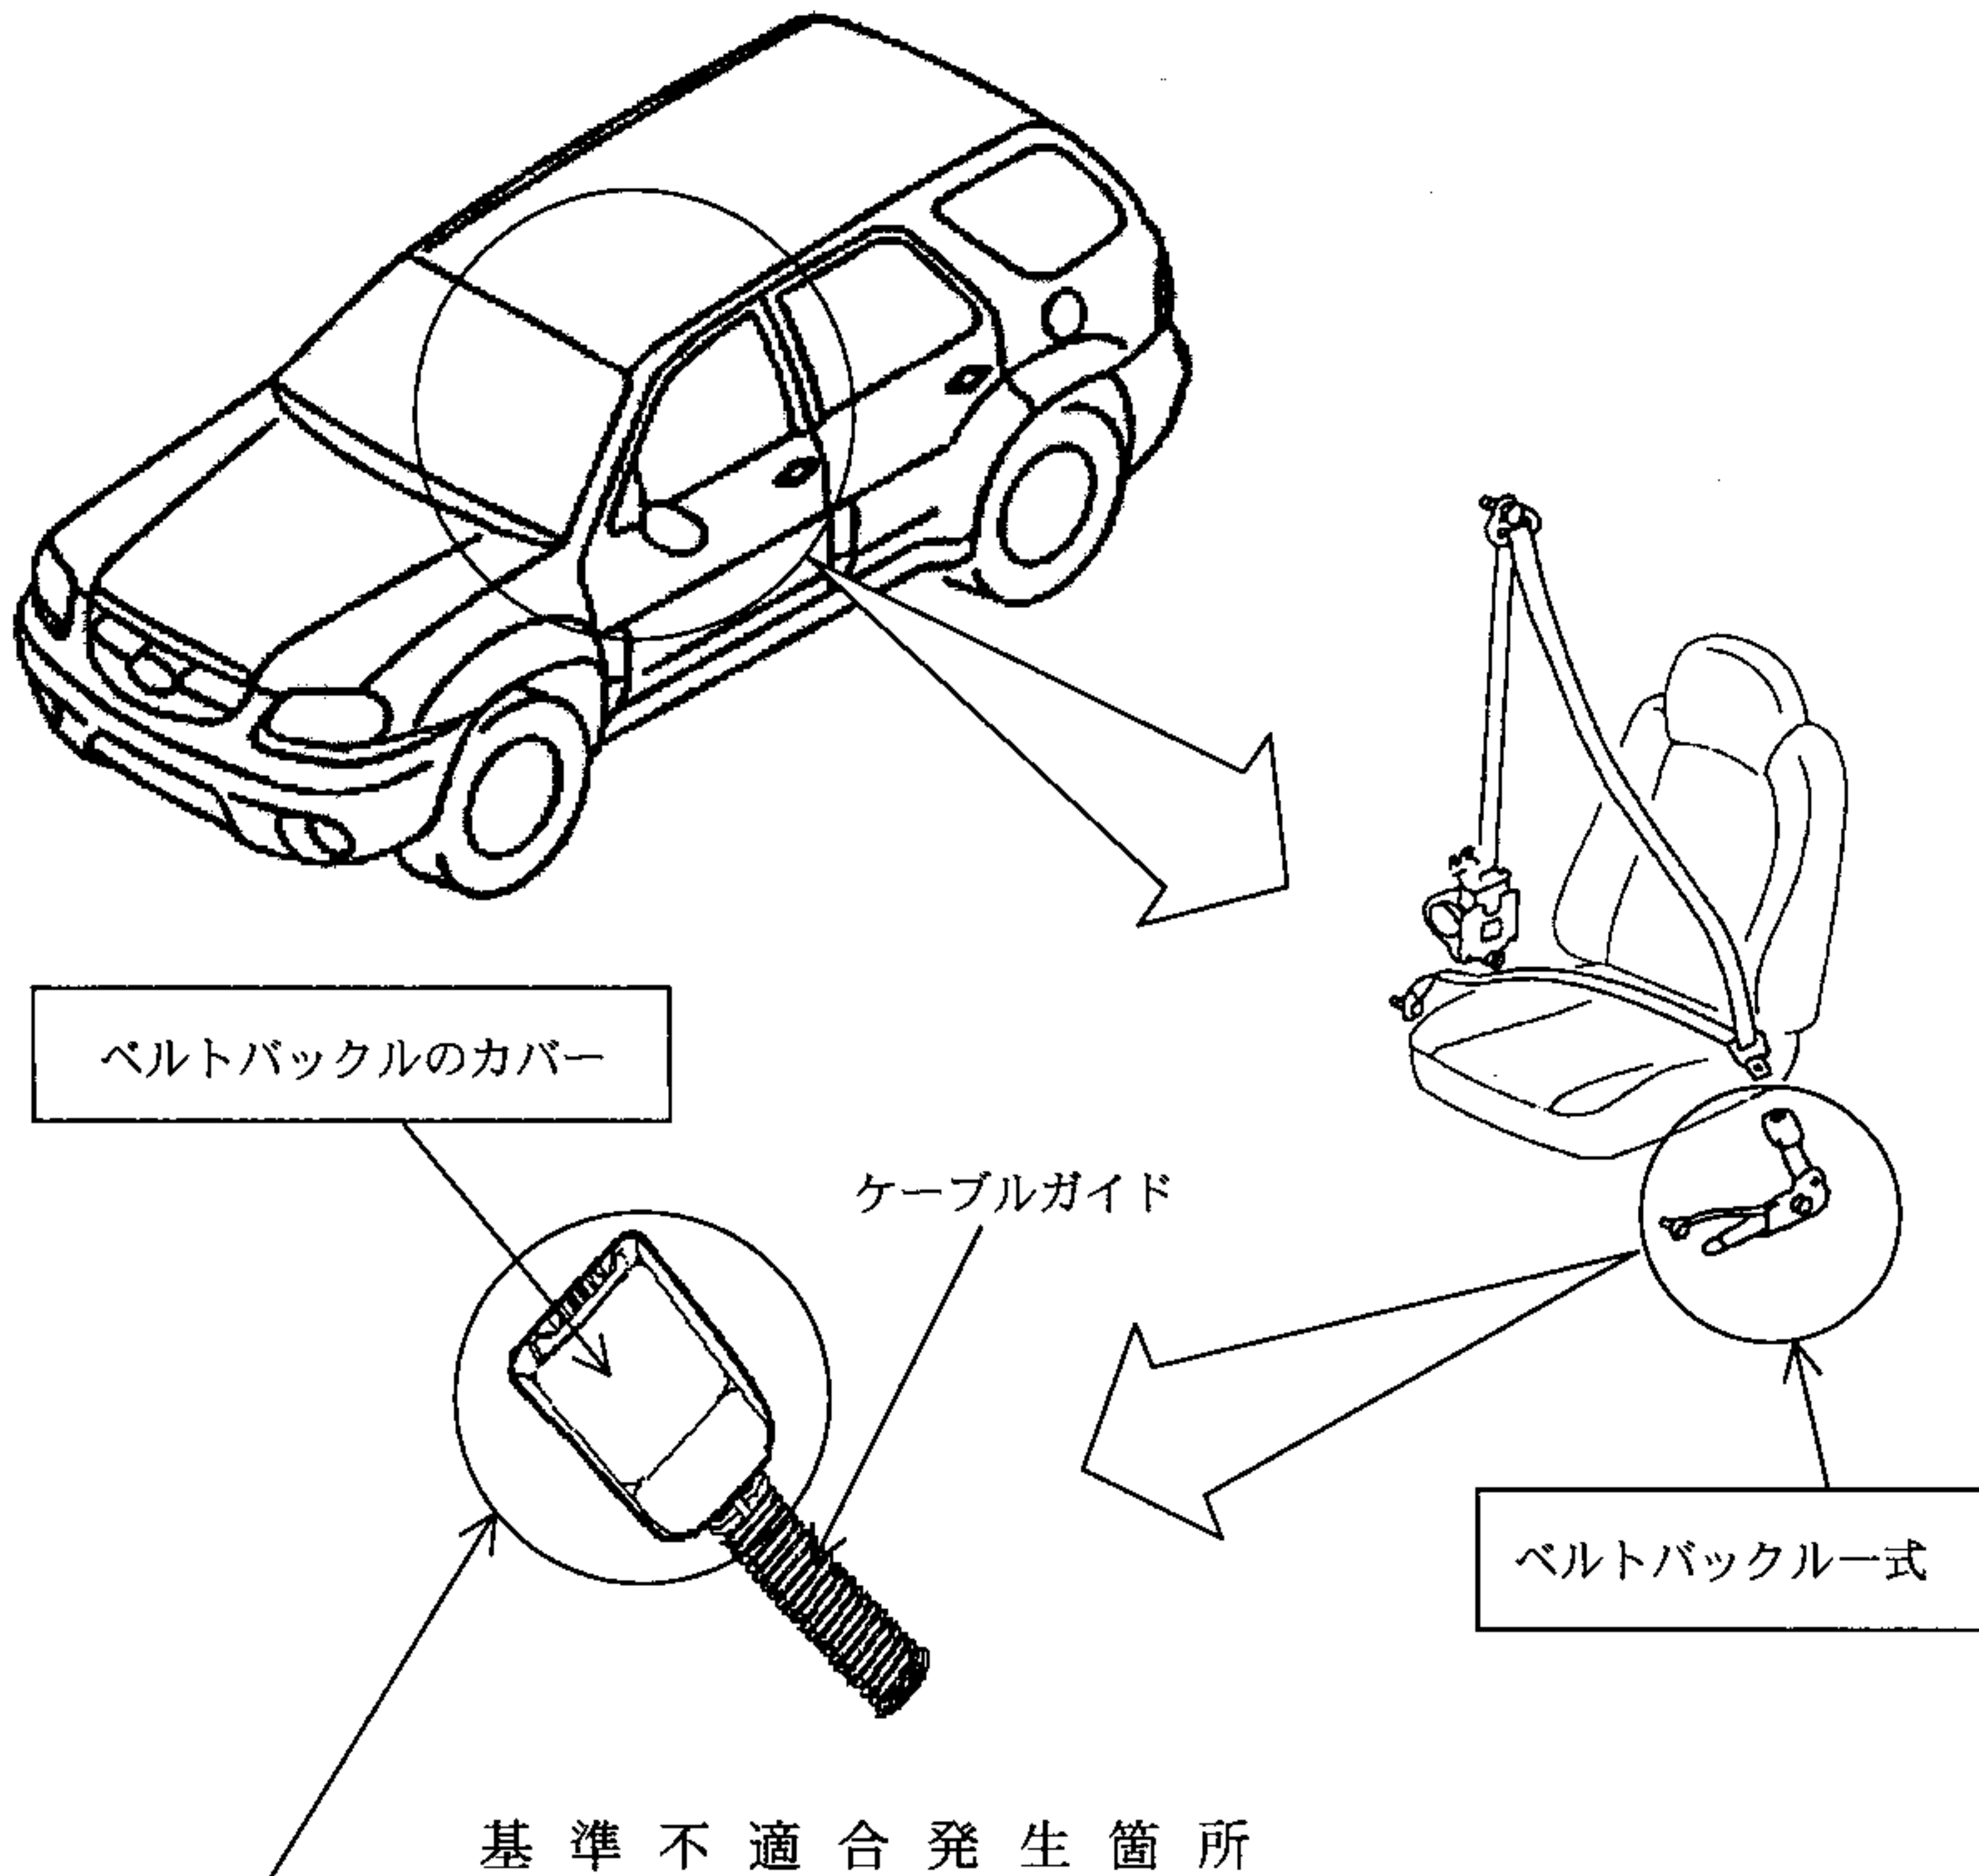

運転席及び助手席の座席ベルトにおいて、ベルトバックルのカバー内側の構造が不適切なため、ベルトバックルとケーブルガイドの間を繰り返し折り曲げると、当該カバー内側にある突起（ベルト装着時の異音を防止するためのもの）が破損し、その破片がロック機構に噛み込むものがある。そのため、ロック機構が正常に作動しなくなりベルトが装着できない、または装着したベルトが体を動かすなどわずかな負荷で外れるおそれがある。

改善の内容

全車両、運転席及び助手席のベルトバックルを点検し、ベルトが確実にロックする場合は、当該ベルトバックルのカバーを対策品と交換する。また、ベルトが確実にロックしない場合は、ベルトバックル一式を新品と交換する。



識別：運転席シート取付けボルト（右前）
に黄色ペイントを塗布する。

注：□は交換部品を示す。