


改善箇所説明図

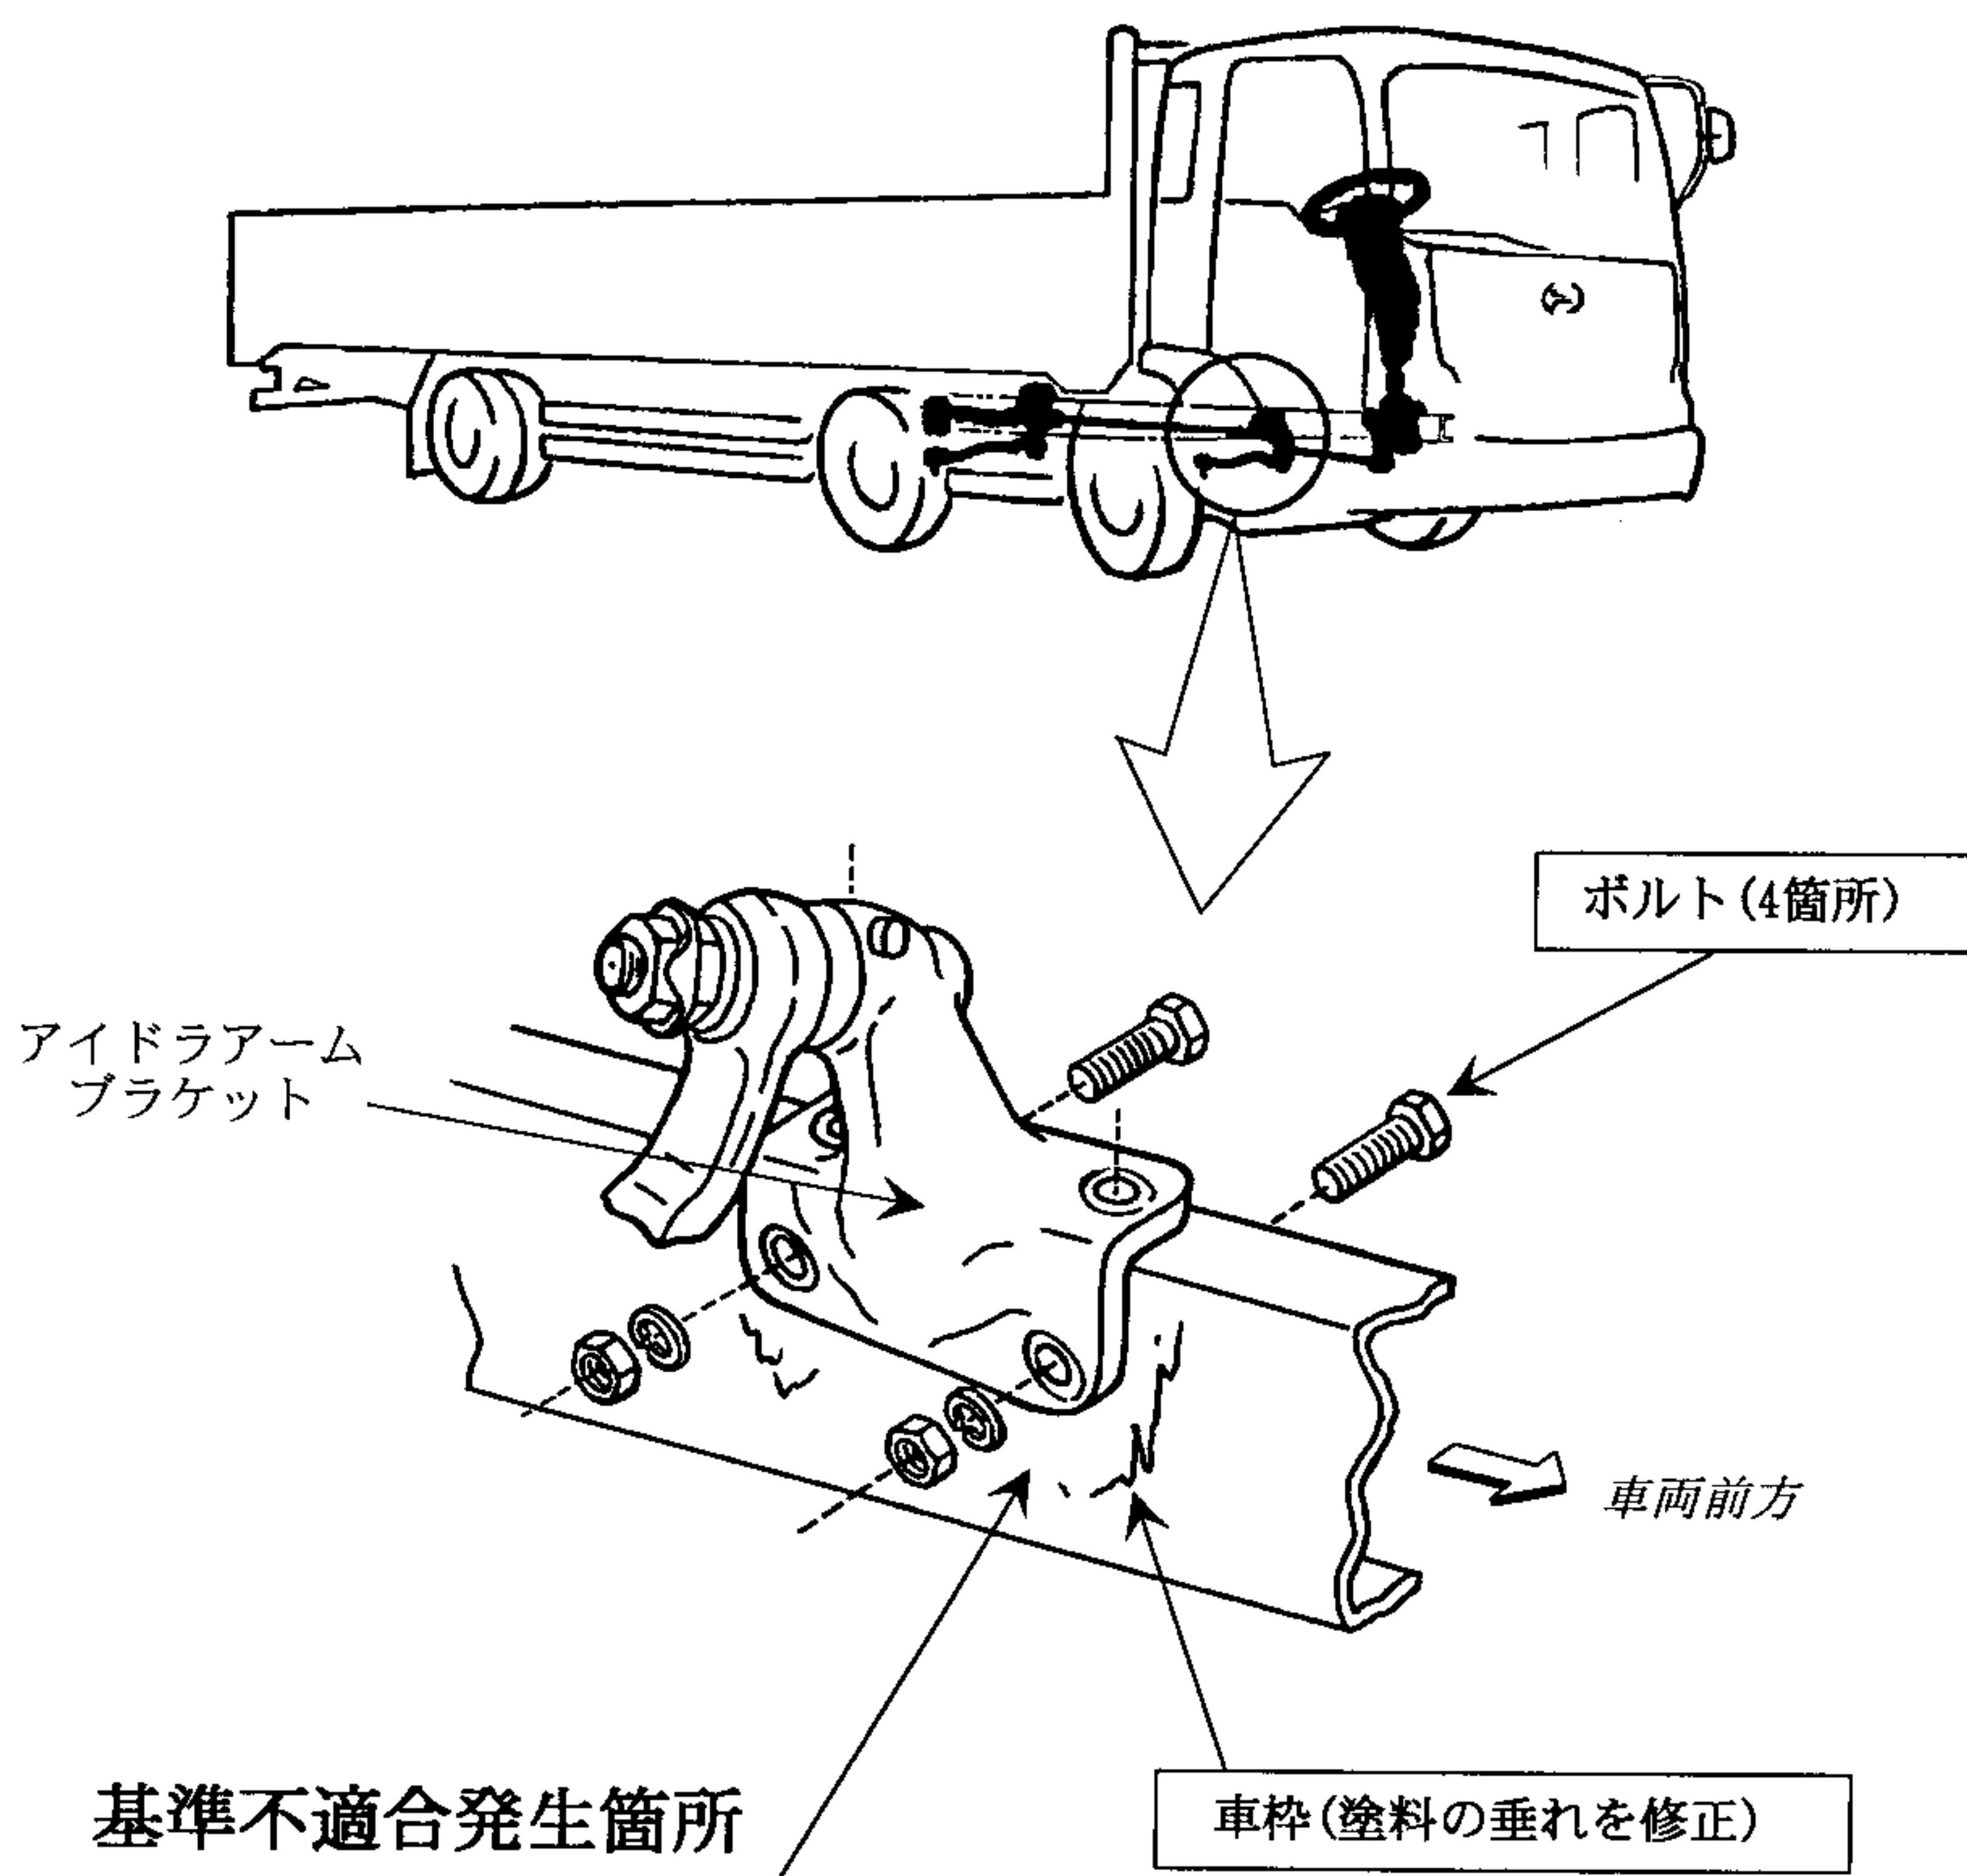

前2軸車において、車枠の塗装が不適切なため、塗料の垂れが生じた状態でアイドラアームブラケットを取り付けたものがあり、かじ取り操作の繰り返しにより当該ブラケットの取り付けボルトが緩むものがある。そのため、かじ取り操作時にガタが発生し、最悪の場合、当該ブラケットが外れてかじ取り操作が不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、フレーム当該部の塗料の垂れを点検し修正するとともに、取り付けボルトを対策品に交換する。

識別；ネームプレートの車両後方上側ビス頭部に黄色ペイントを塗布する。

注： は修正箇所及び交換部品を示す。