


改善箇所説明図①

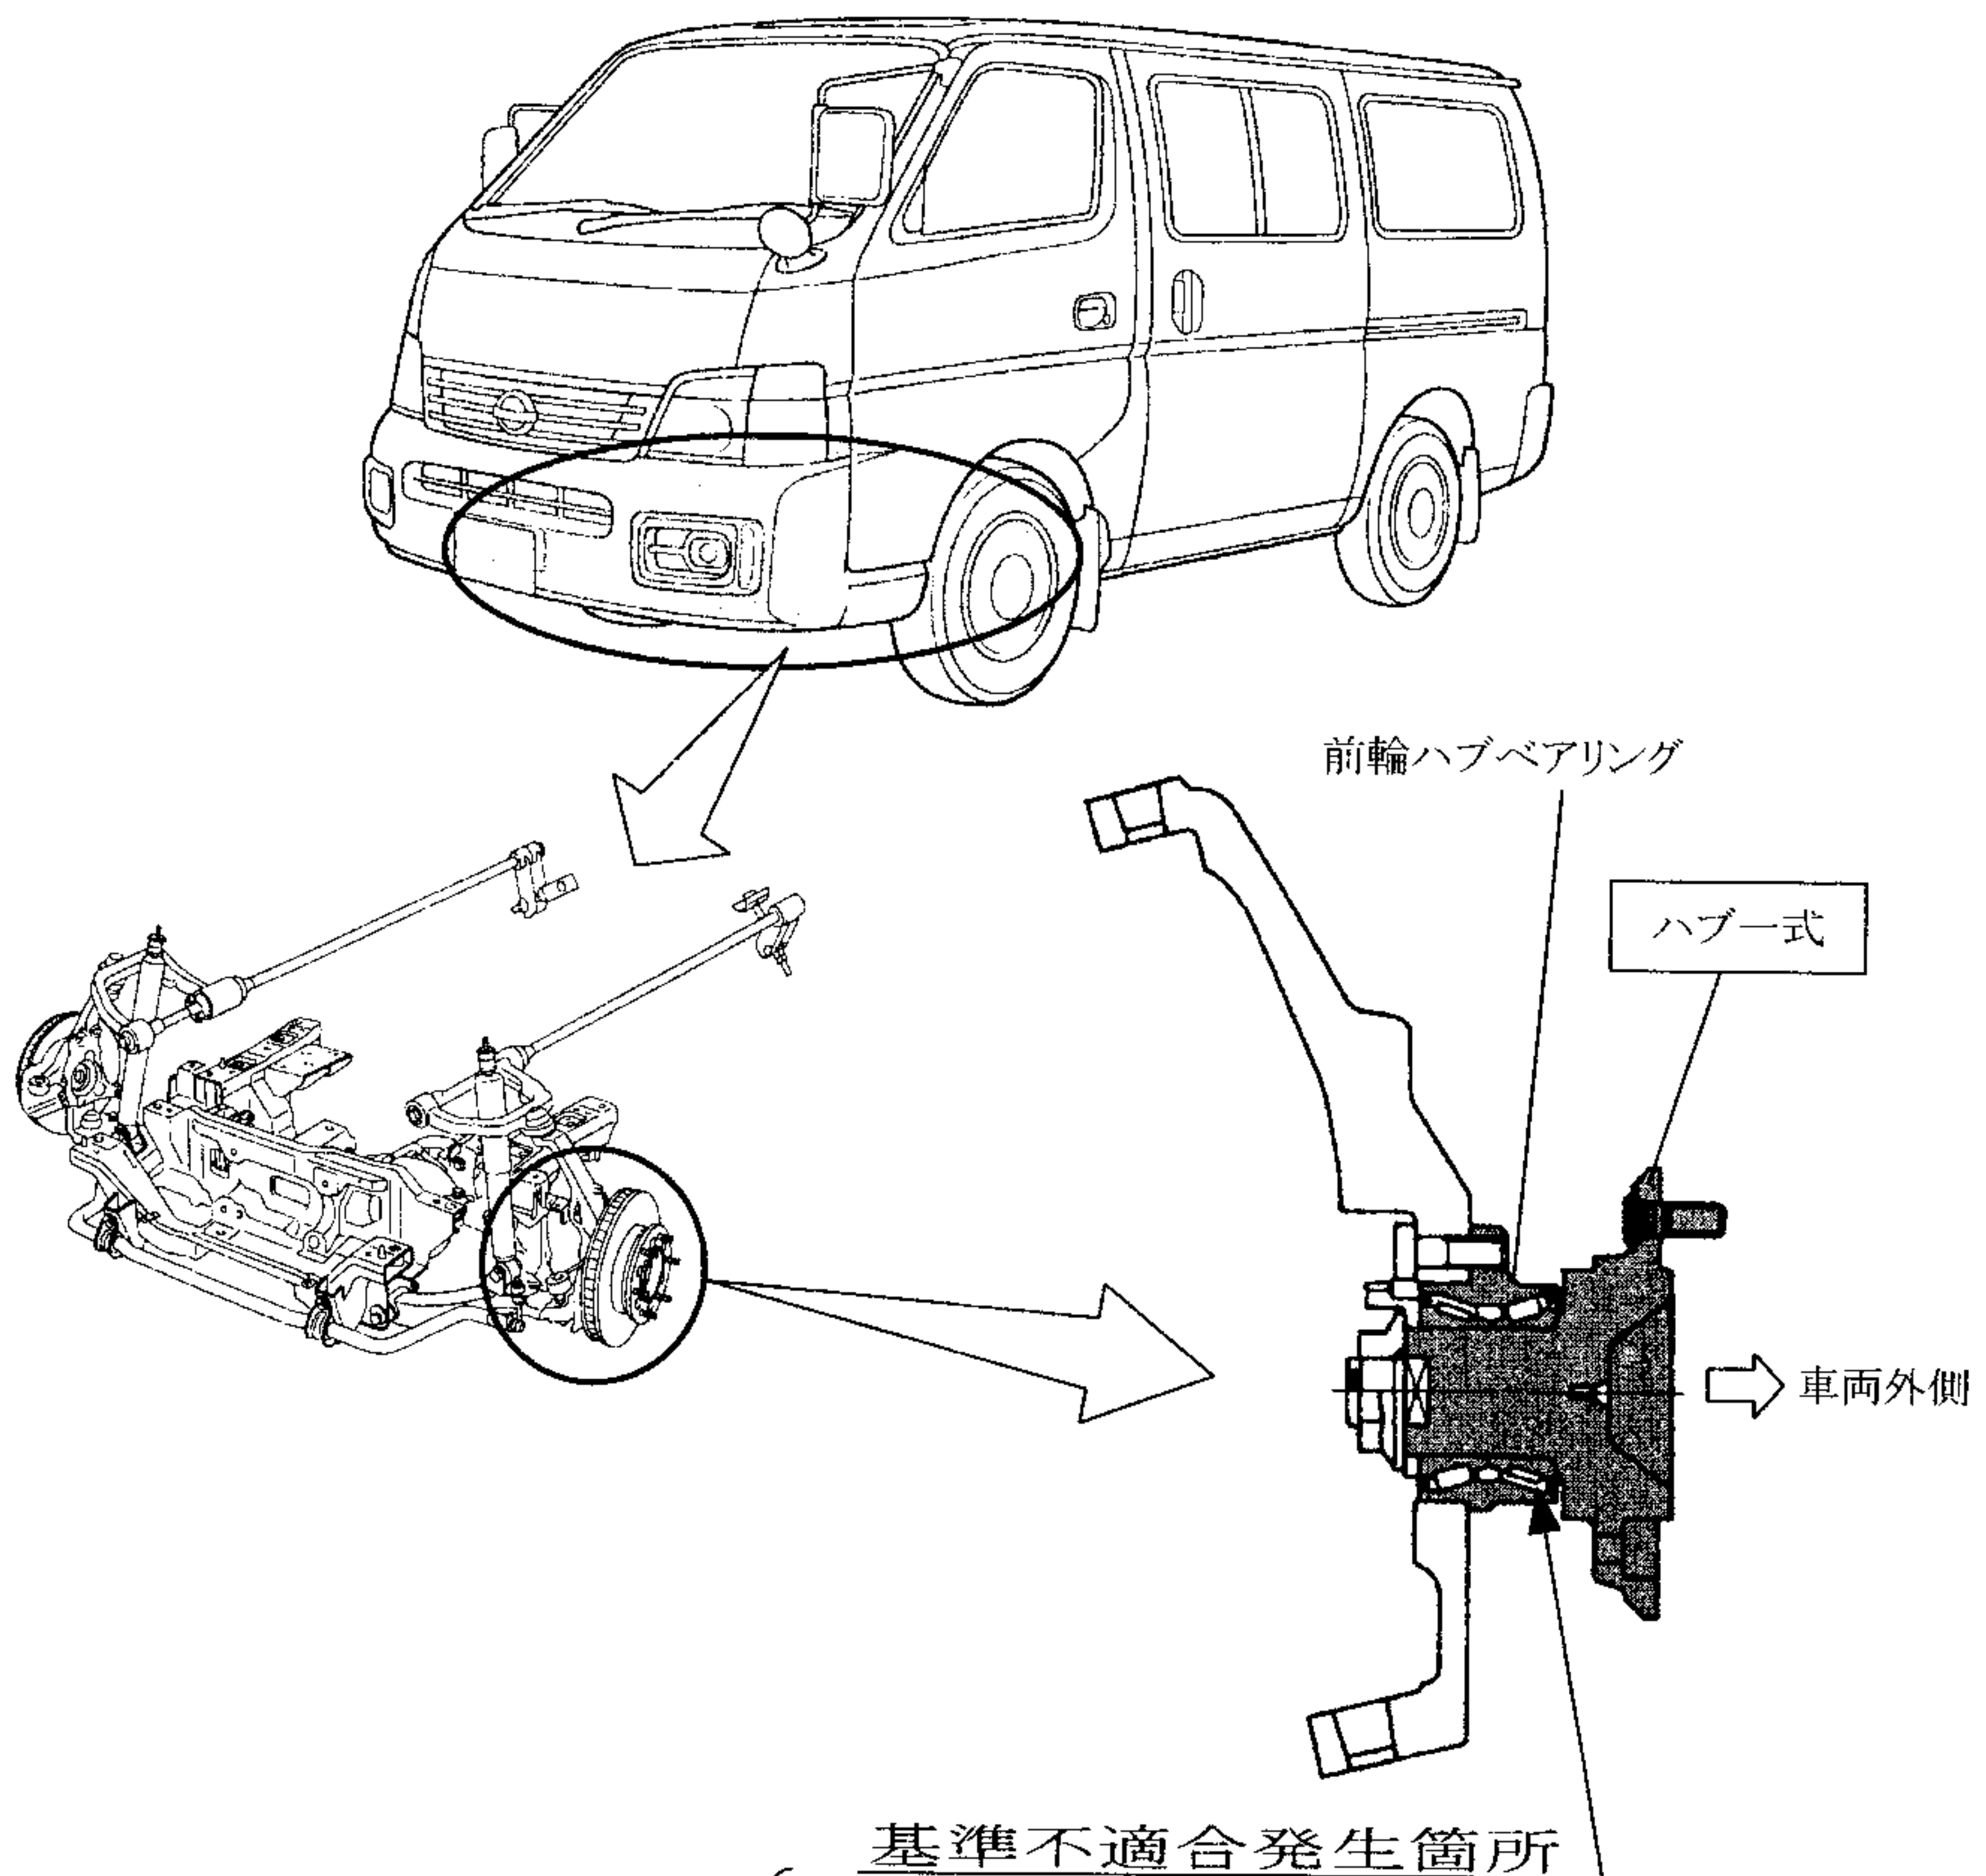

走行装置の前輪ハブベアリングシールの組付け位置にばらつきがあるため、走行時にベアリングへ荷重がかかった場合、シール性能が低下し、当該ベアリングに水が浸入して、異音が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ベアリングが損傷し、走行安定性が損なわれるおそれがある。

改善の内容

全車両、左右の前輪ハブー式を対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。