


改善箇所説明図③

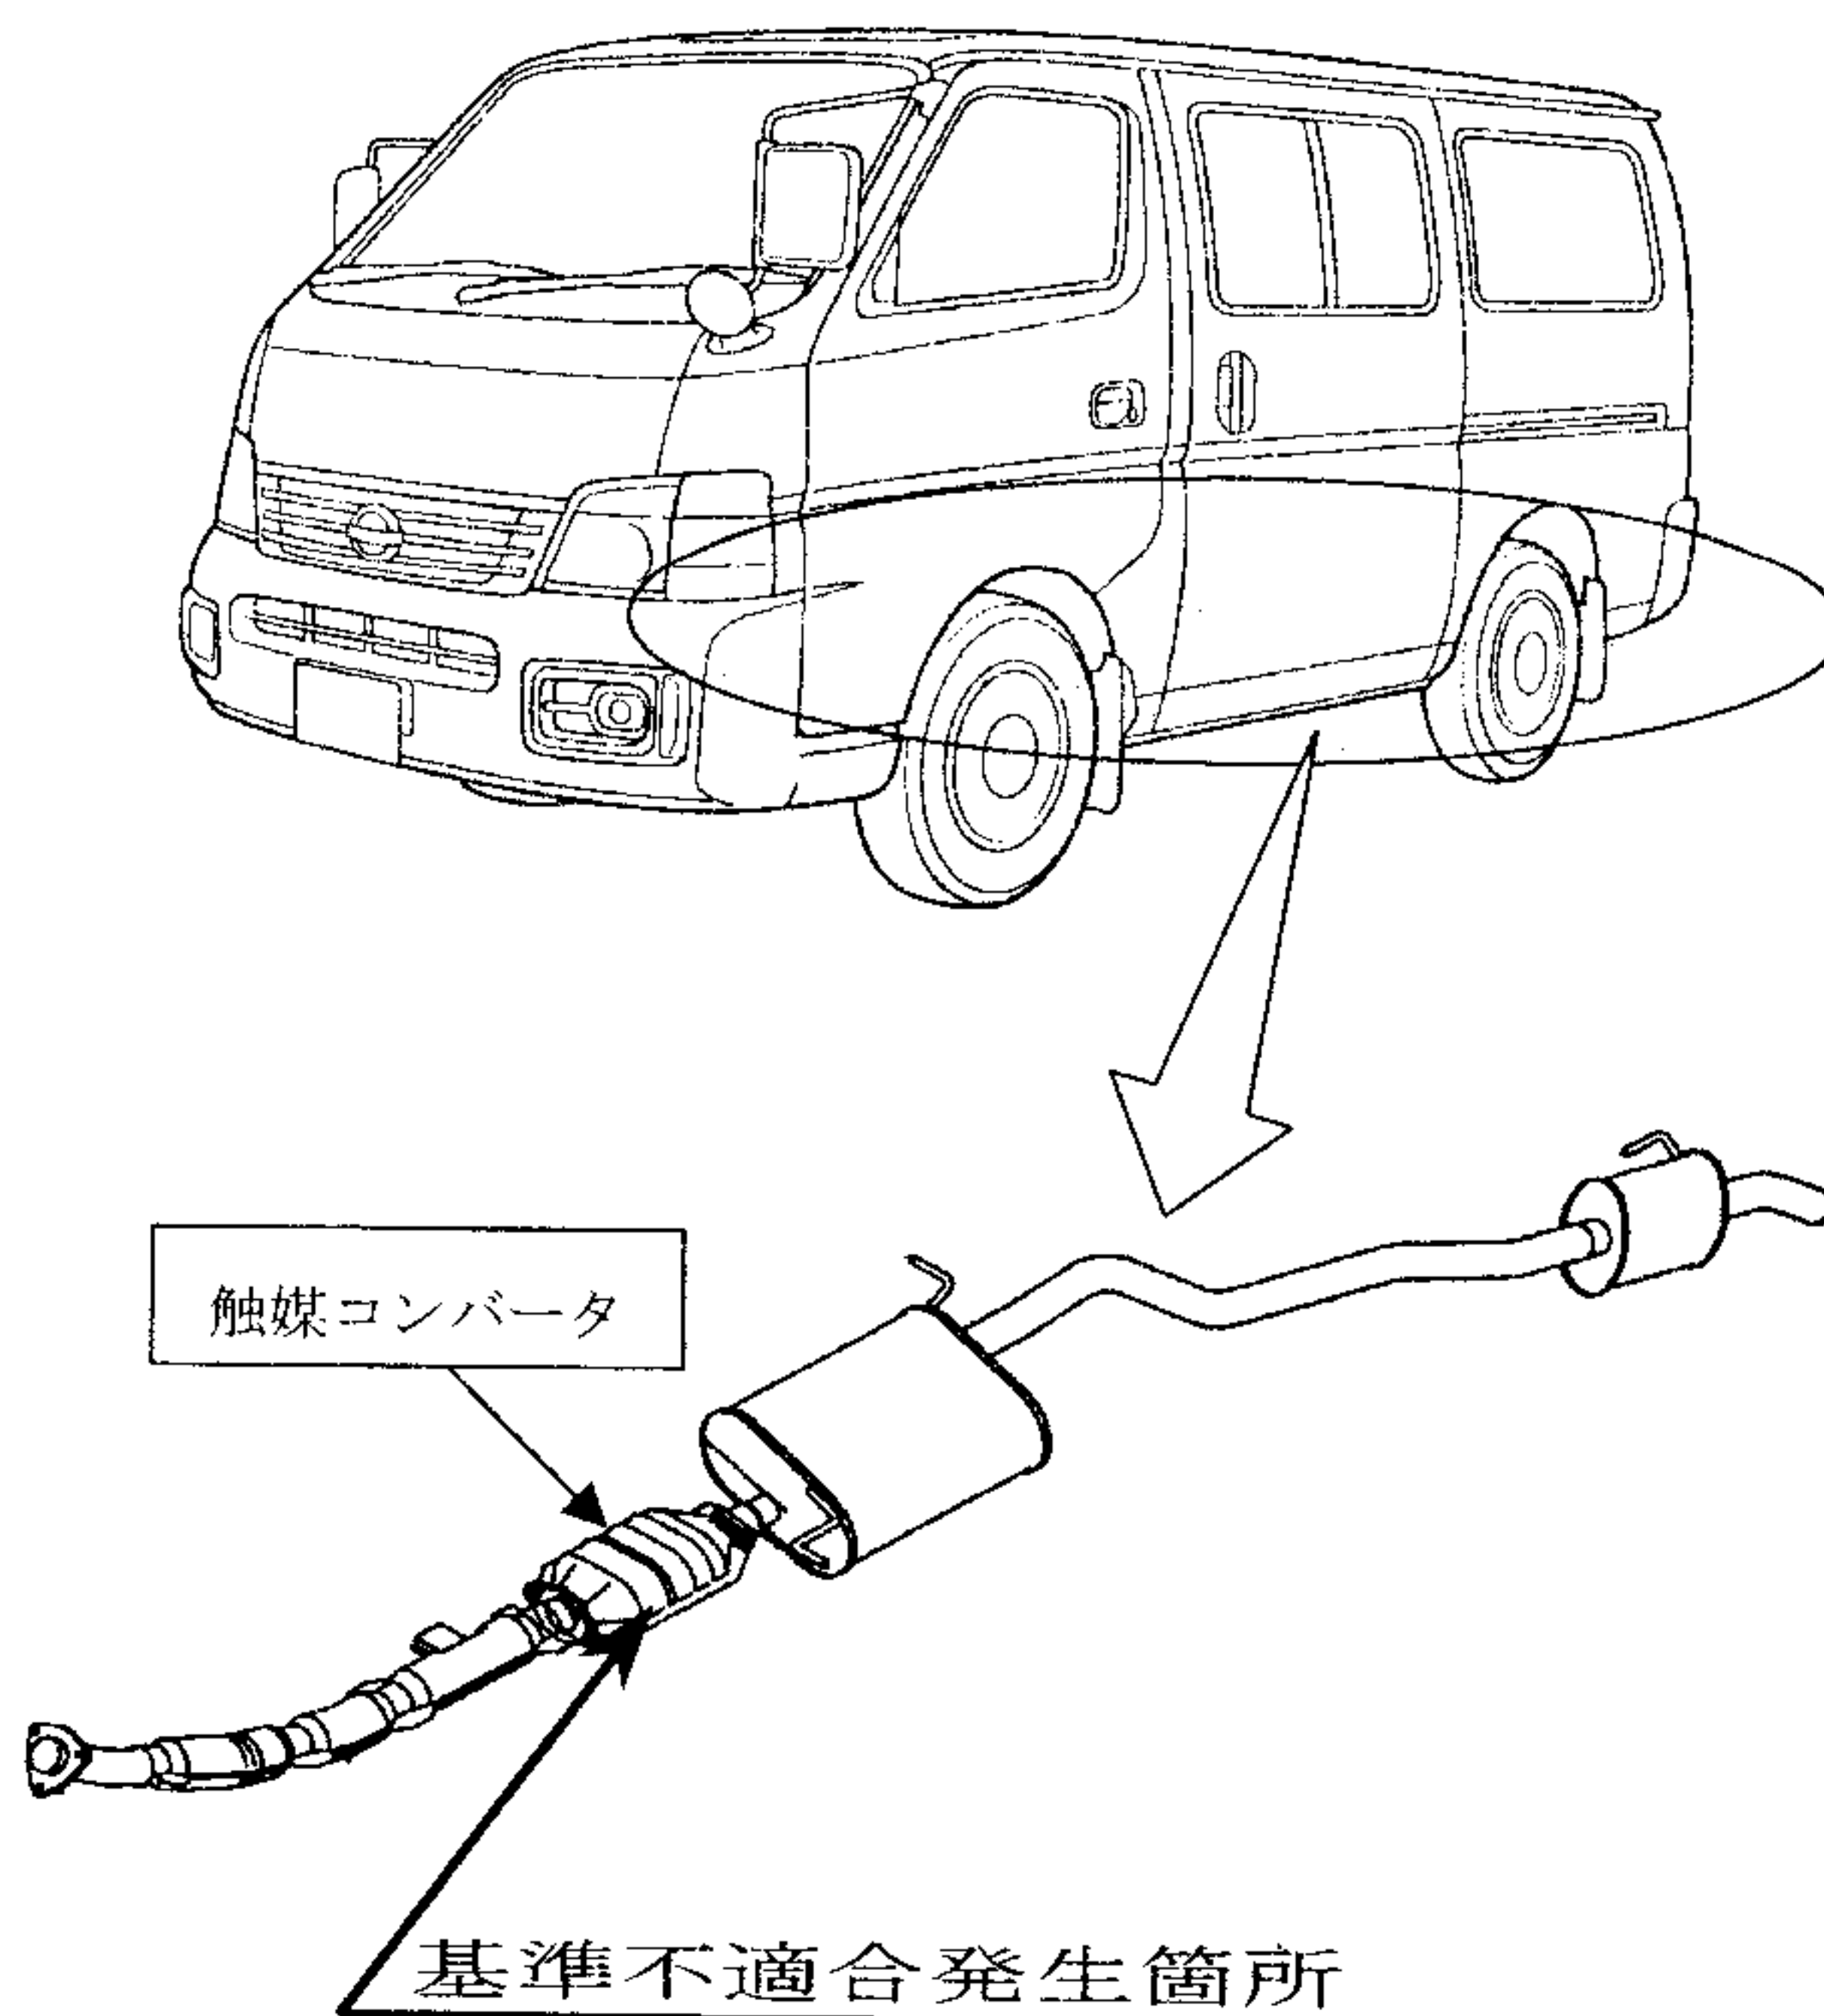

触媒コンバータ内の触媒担体固定用ワイヤーメッシュの材質が不適切なため、連続して高速走行をした場合、当該ワイヤーメッシュが排気ガスの熱で酸化劣化し、触媒担体がケースと干渉し異音が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、触媒担体が摩耗して損失し、排出ガス基準値を超えるおそれがある。

改善の内容

全車両、触媒コンバータを対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。