




改善箇所説明図

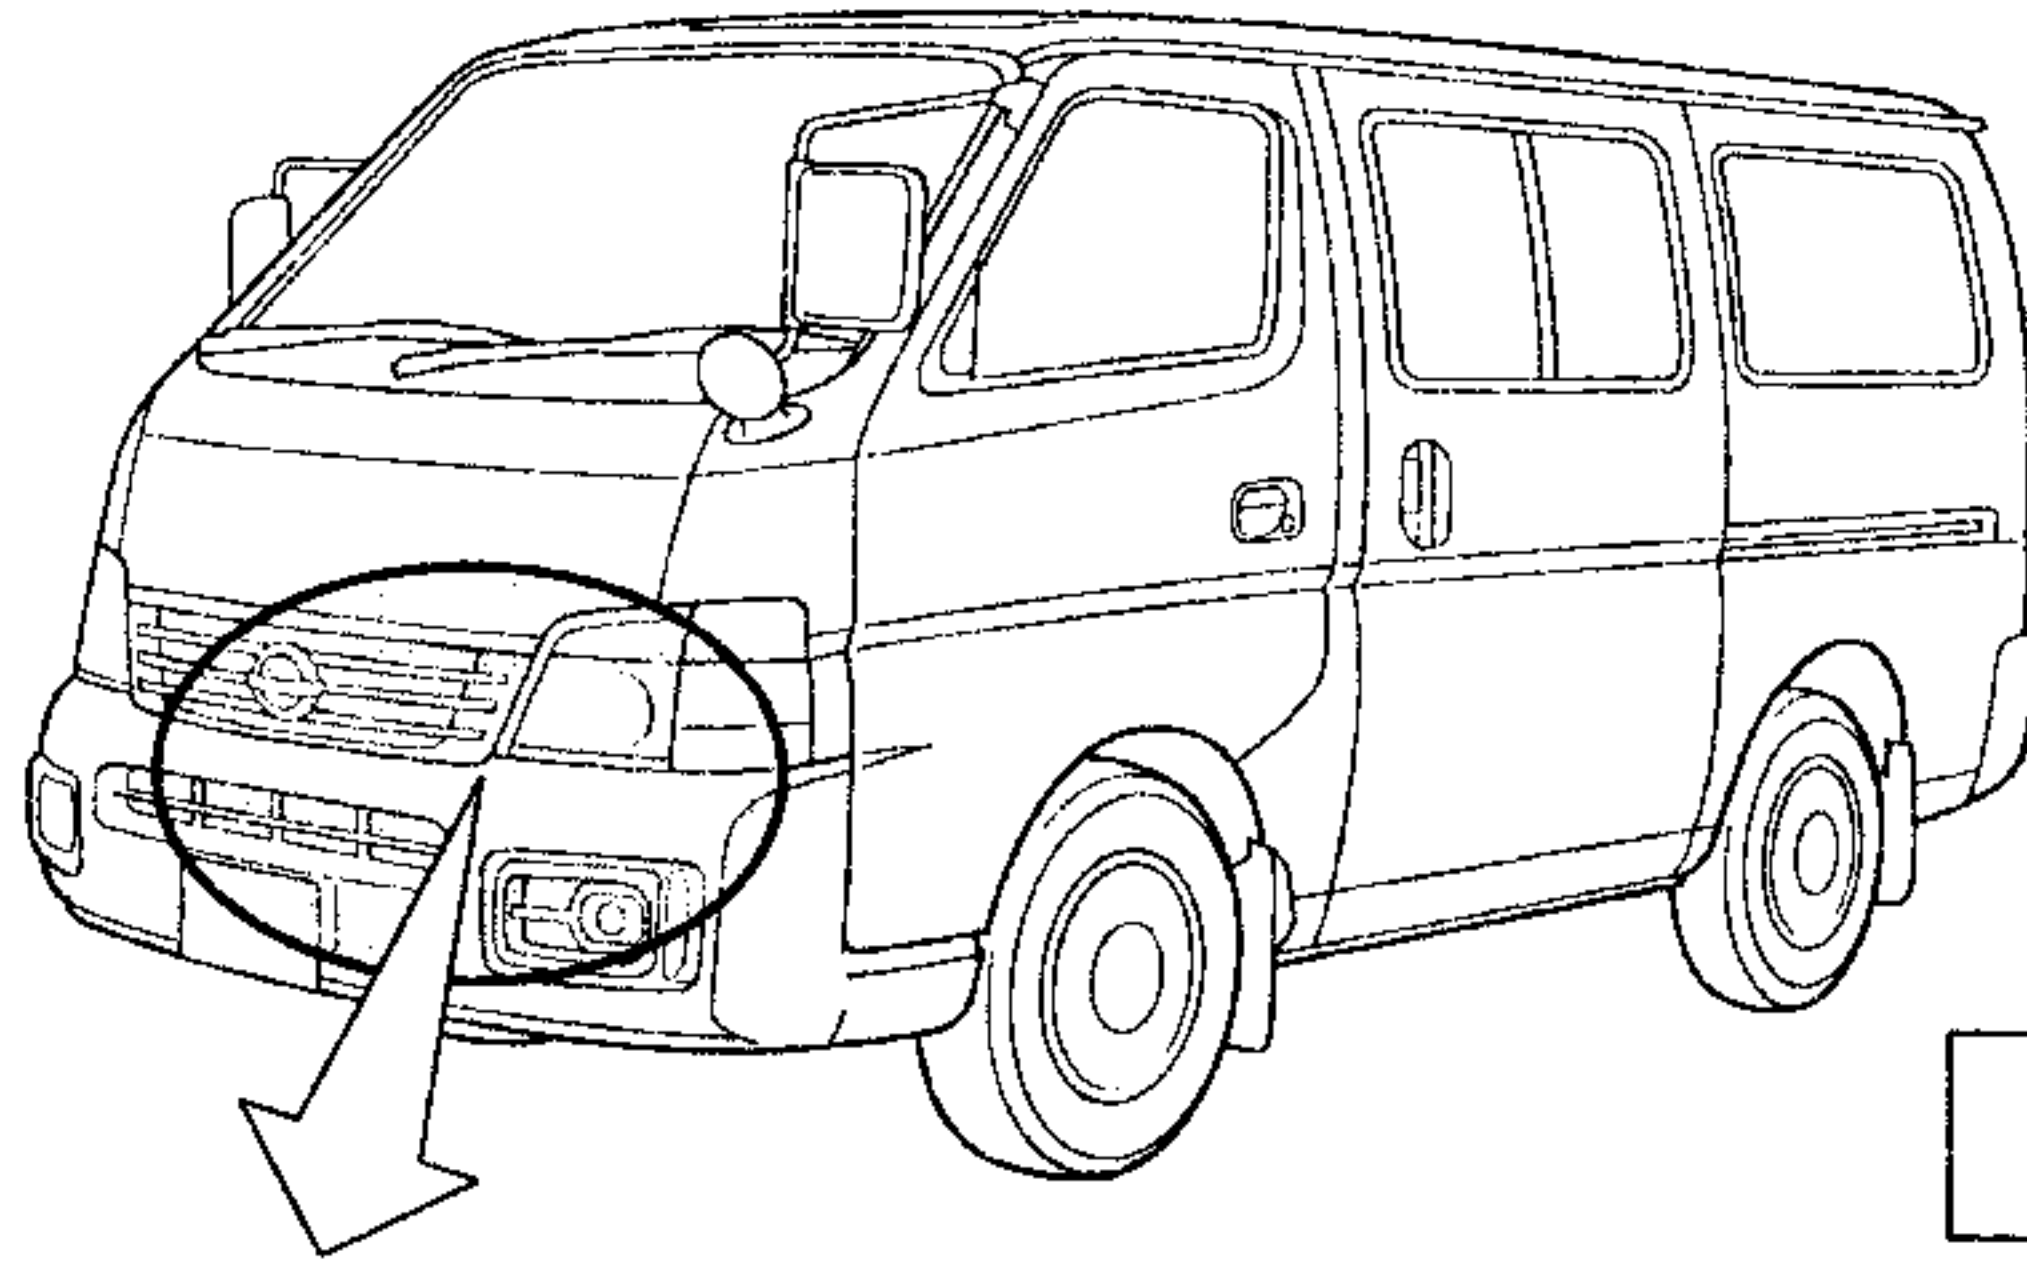

ディストリビュータ

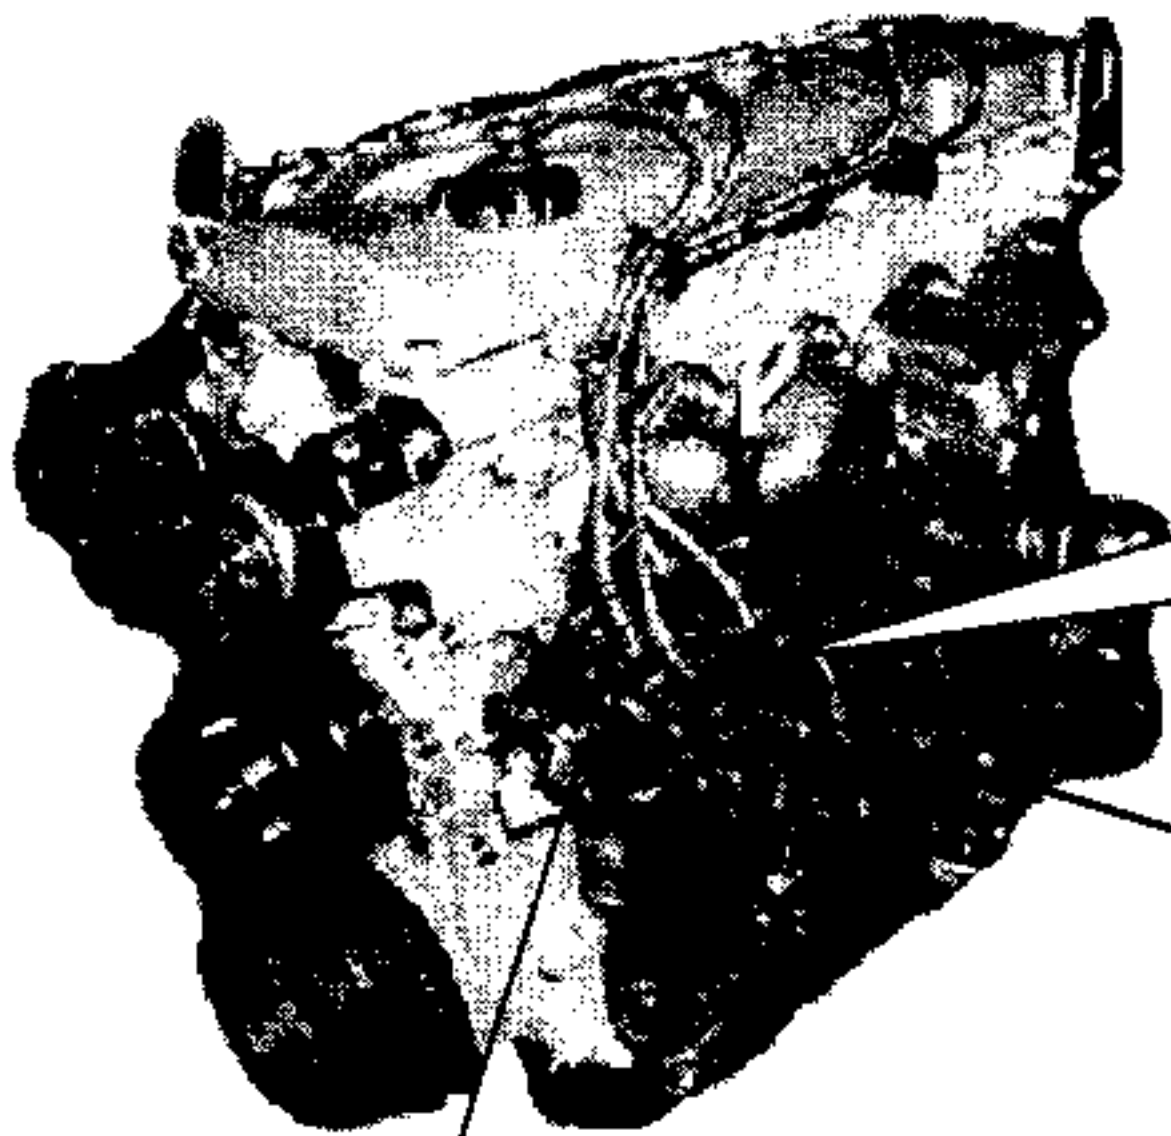

ハイテンションケーブル

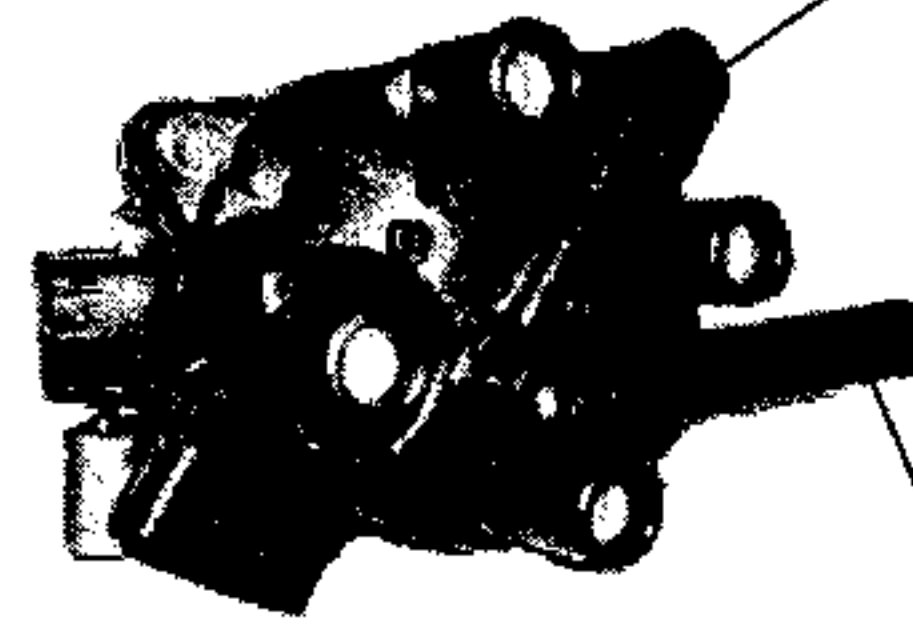

換気ホース

基準不適合発生箇所

ハイテンションケーブルのディストリビュータ側コネクタ形状が不適切なため、当該ケーブルがディストリビュータの換気ホースと干渉し、換気が不十分になるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ディストリビュータ内部に錆が発生し、エンジンの回転が不安定となり、最悪の場合、エンストして再始動できなくなるおそれがある。

対策前	対策後
90° コネクタ	105°

改善の内容

全車両、当該ハイテンションケーブル（一本）を対策品に交換する。また、ディストリビュータの内部を点検し、錆が発生しているものは新品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。