



## 改善箇所説明図

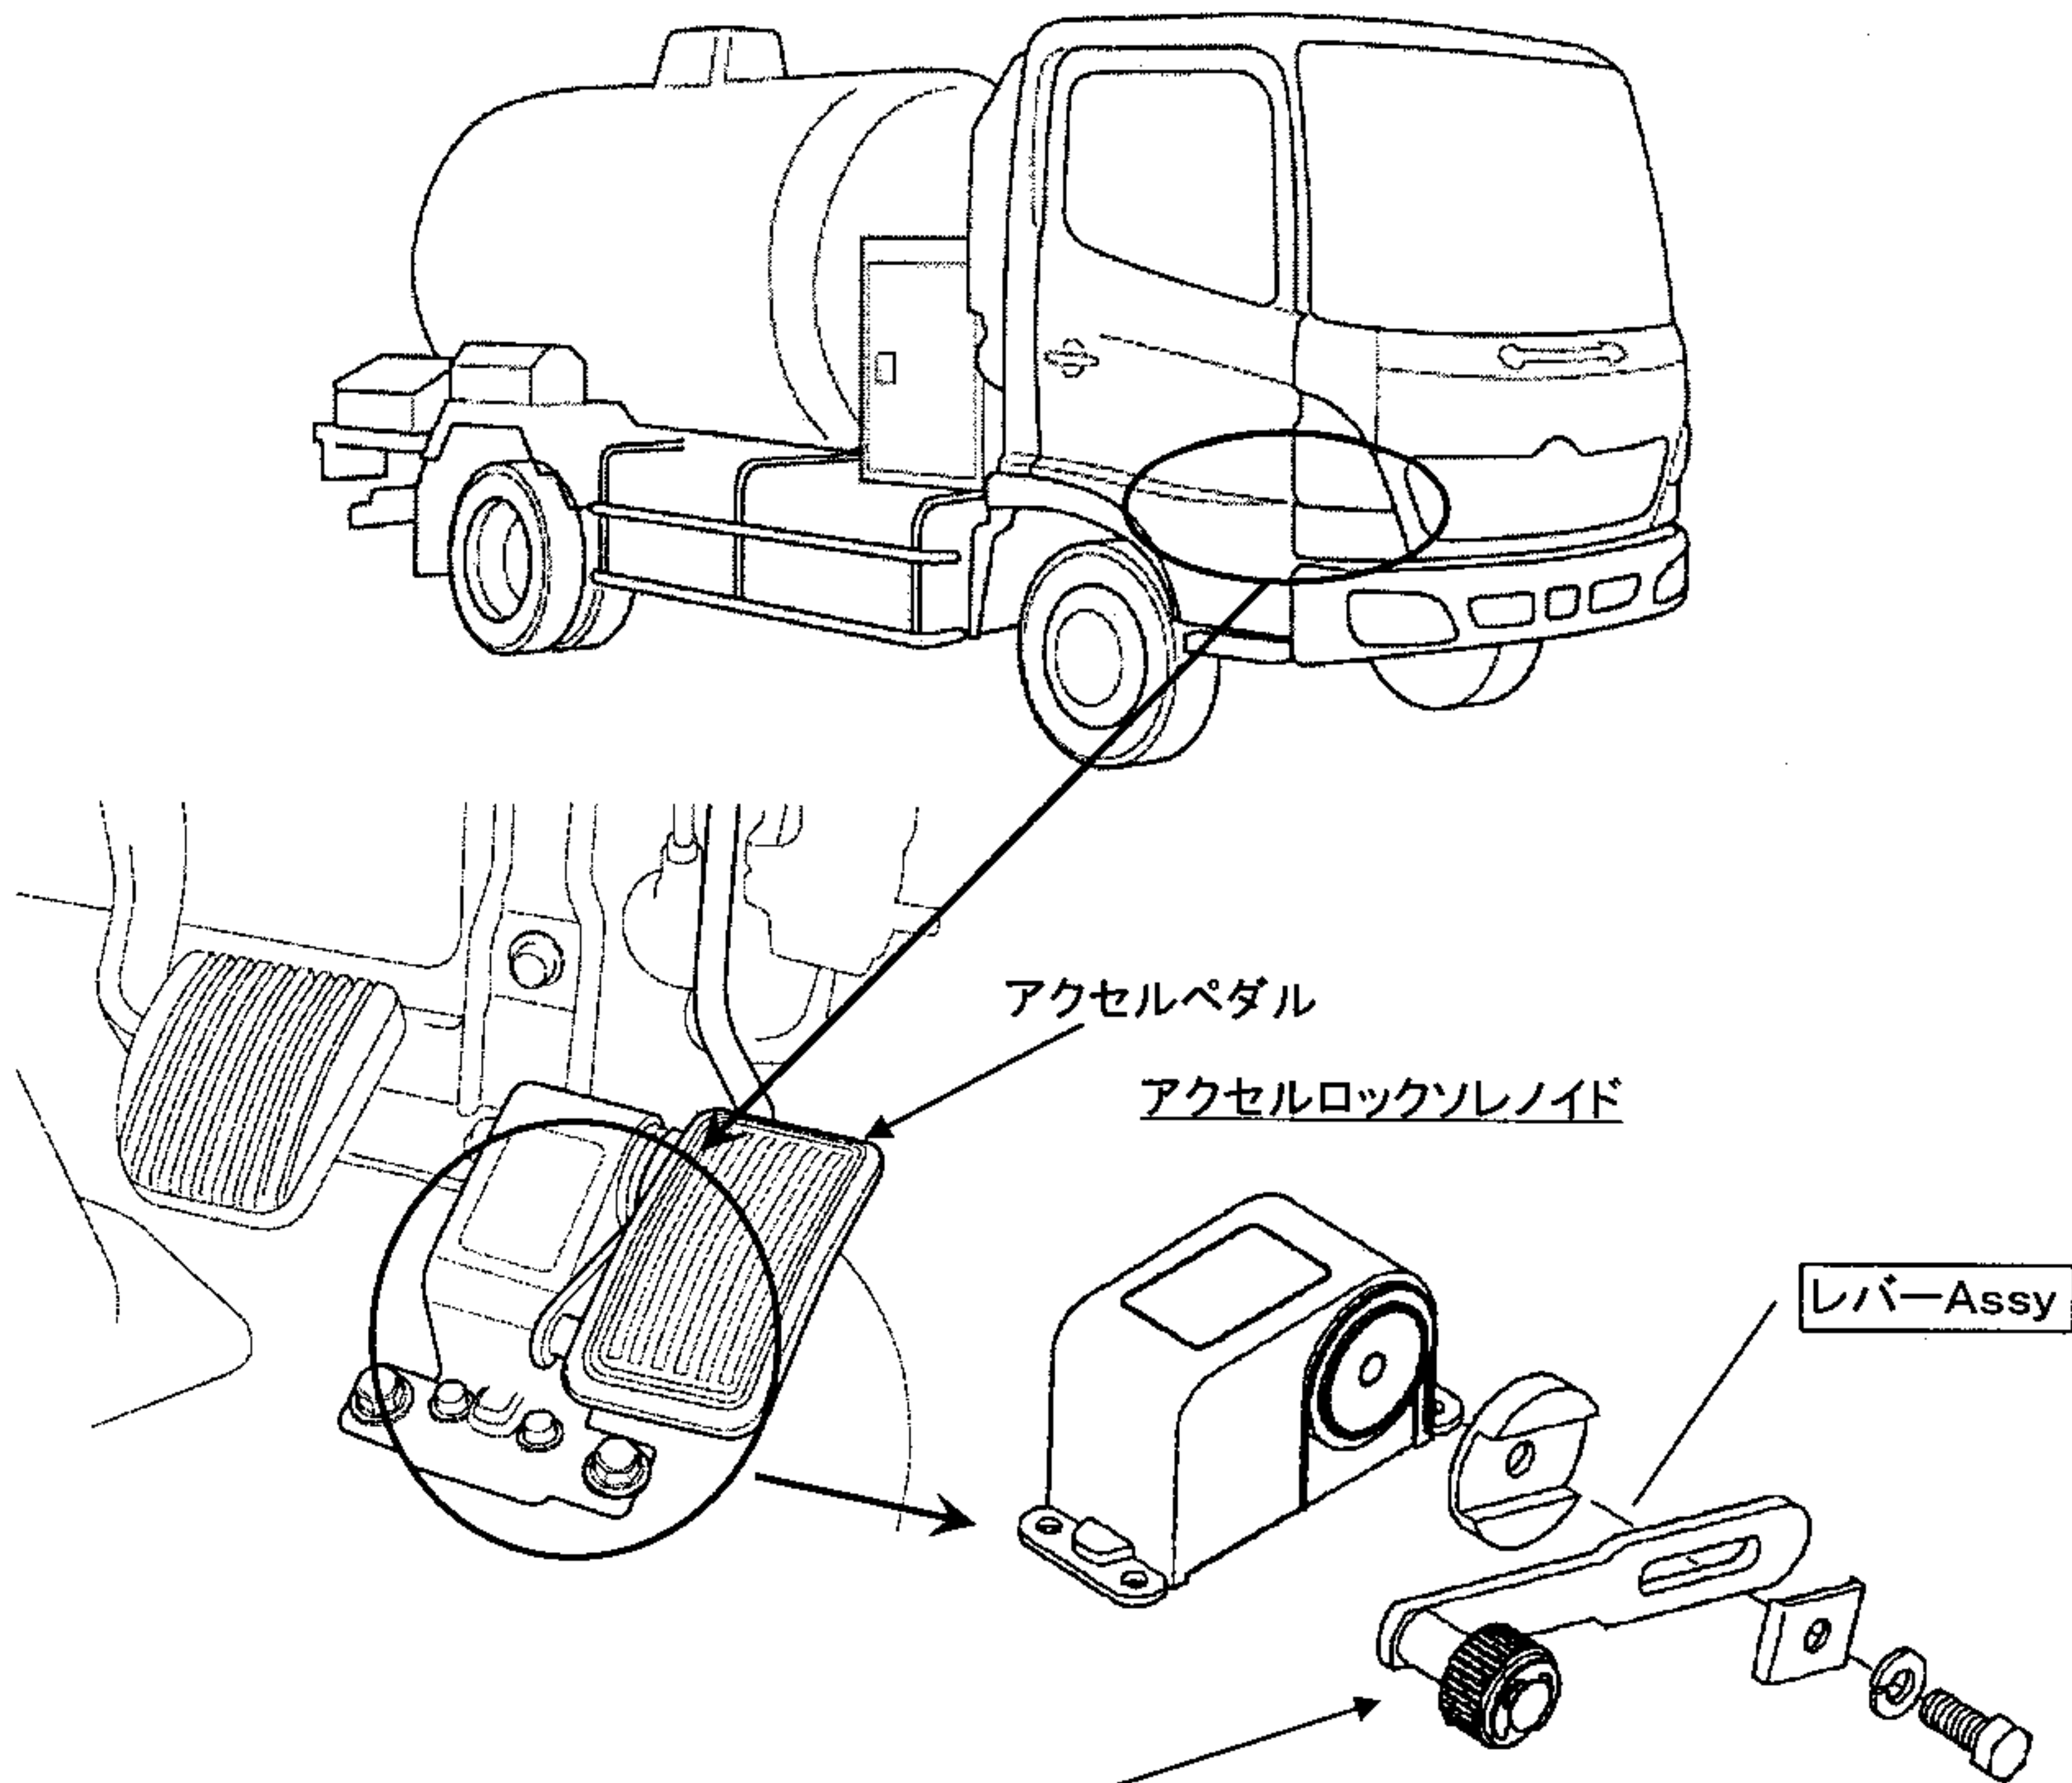

### 基準不適合発生箇所

注：   は交換部品を示す。

LPGバルクローリ車に追加装着されているアクセルインターロック装置において、アクセルロックソレノイドレバーのローラ長が短い  
ため、アクセルペダルが横方向にずれるような踏み方を行うと、アク  
セルペダルが当該ローラの下に入り込むことがある。そのため、アク  
セルペダルが正規の位置に戻らなくなり、アクセルペダルから足を離  
しても原動機の回転が下がらなくなるおそれがある。

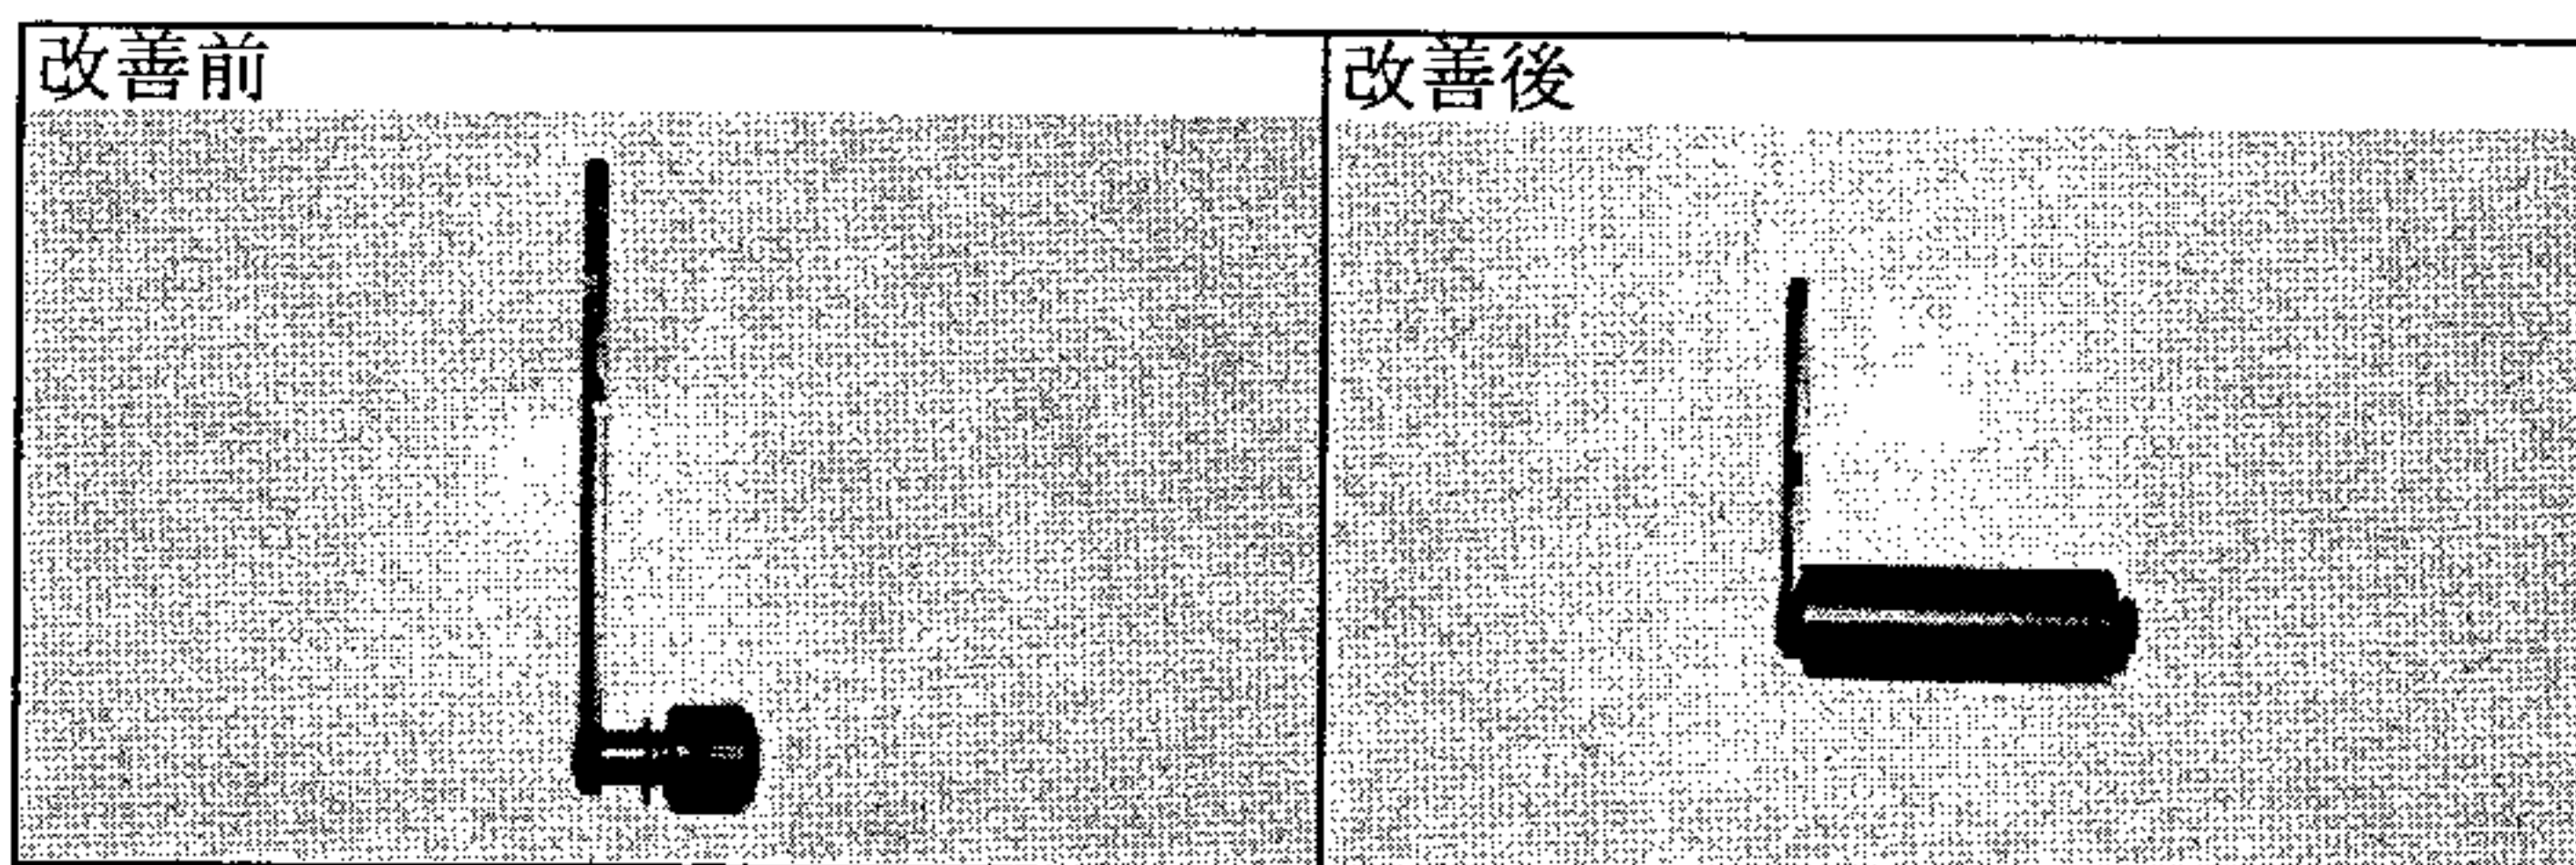

### 改善の内容

全車両、当該レバーを対策品と交換する。

識別：交換後のレバー取付ボルトの頭部に黄色ペイントを塗布する。