

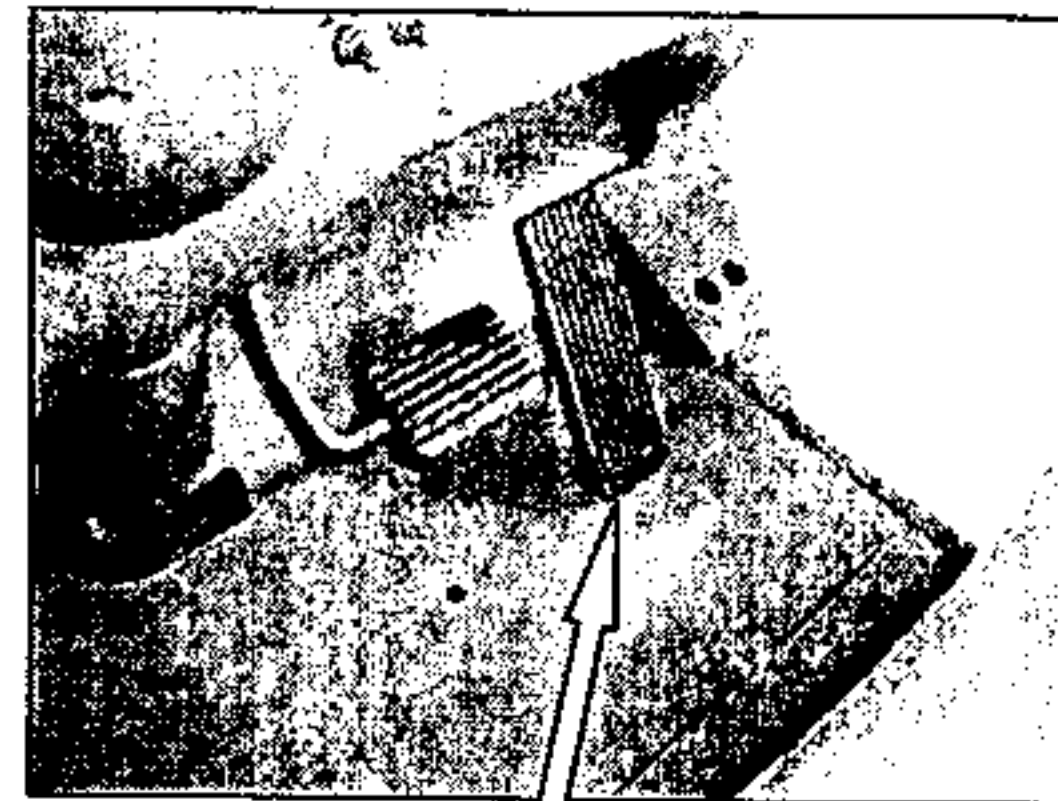


改善箇所説明図

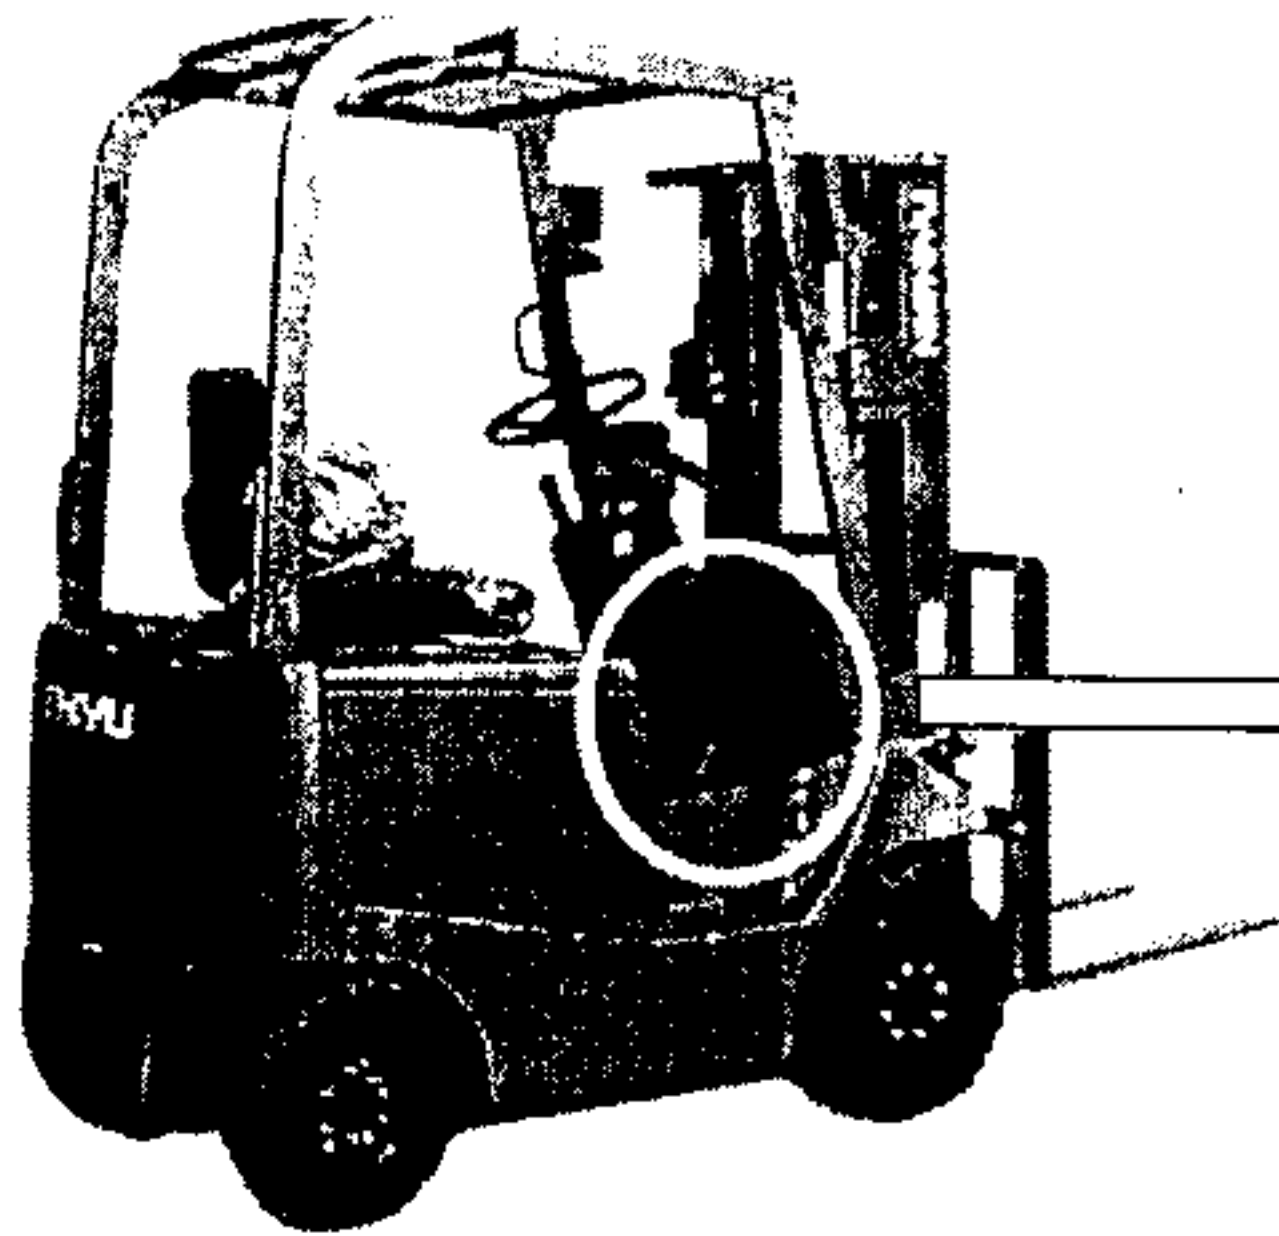


アクセルペダル

改善前

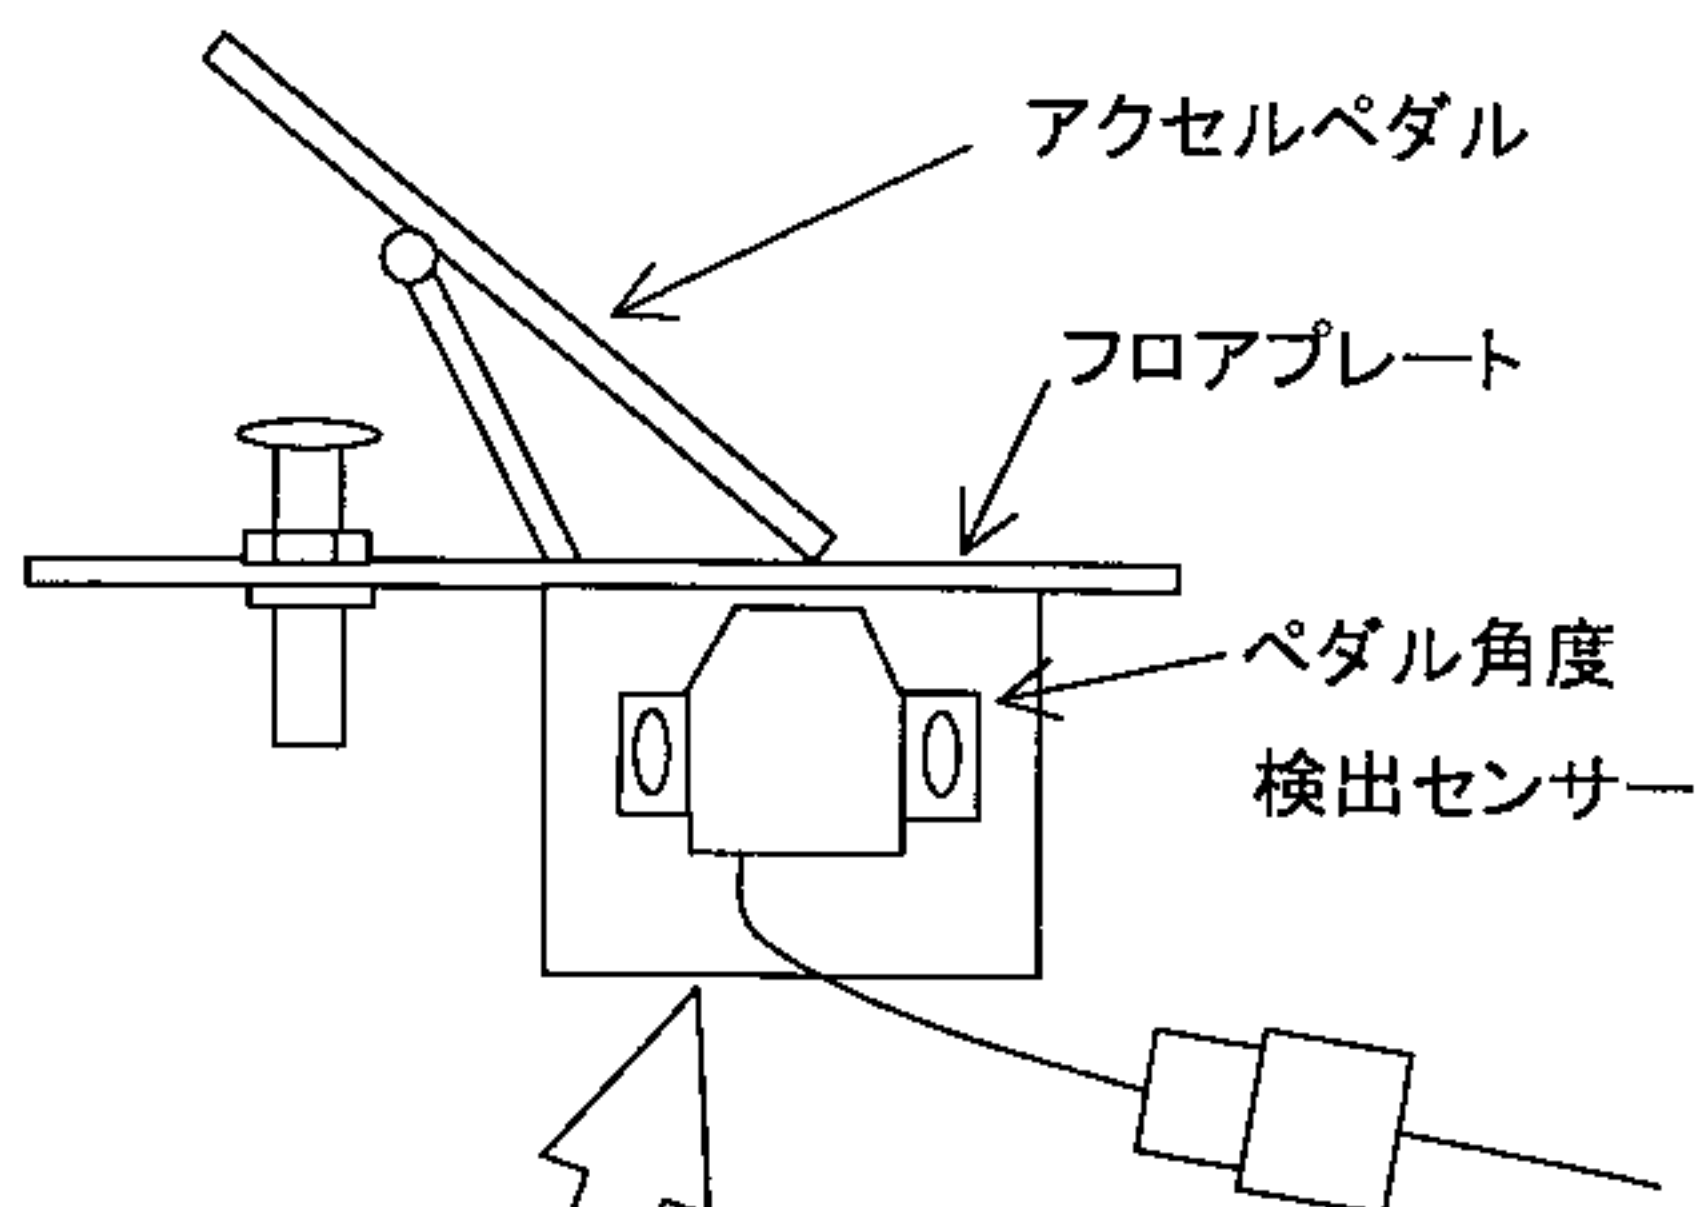

改善後

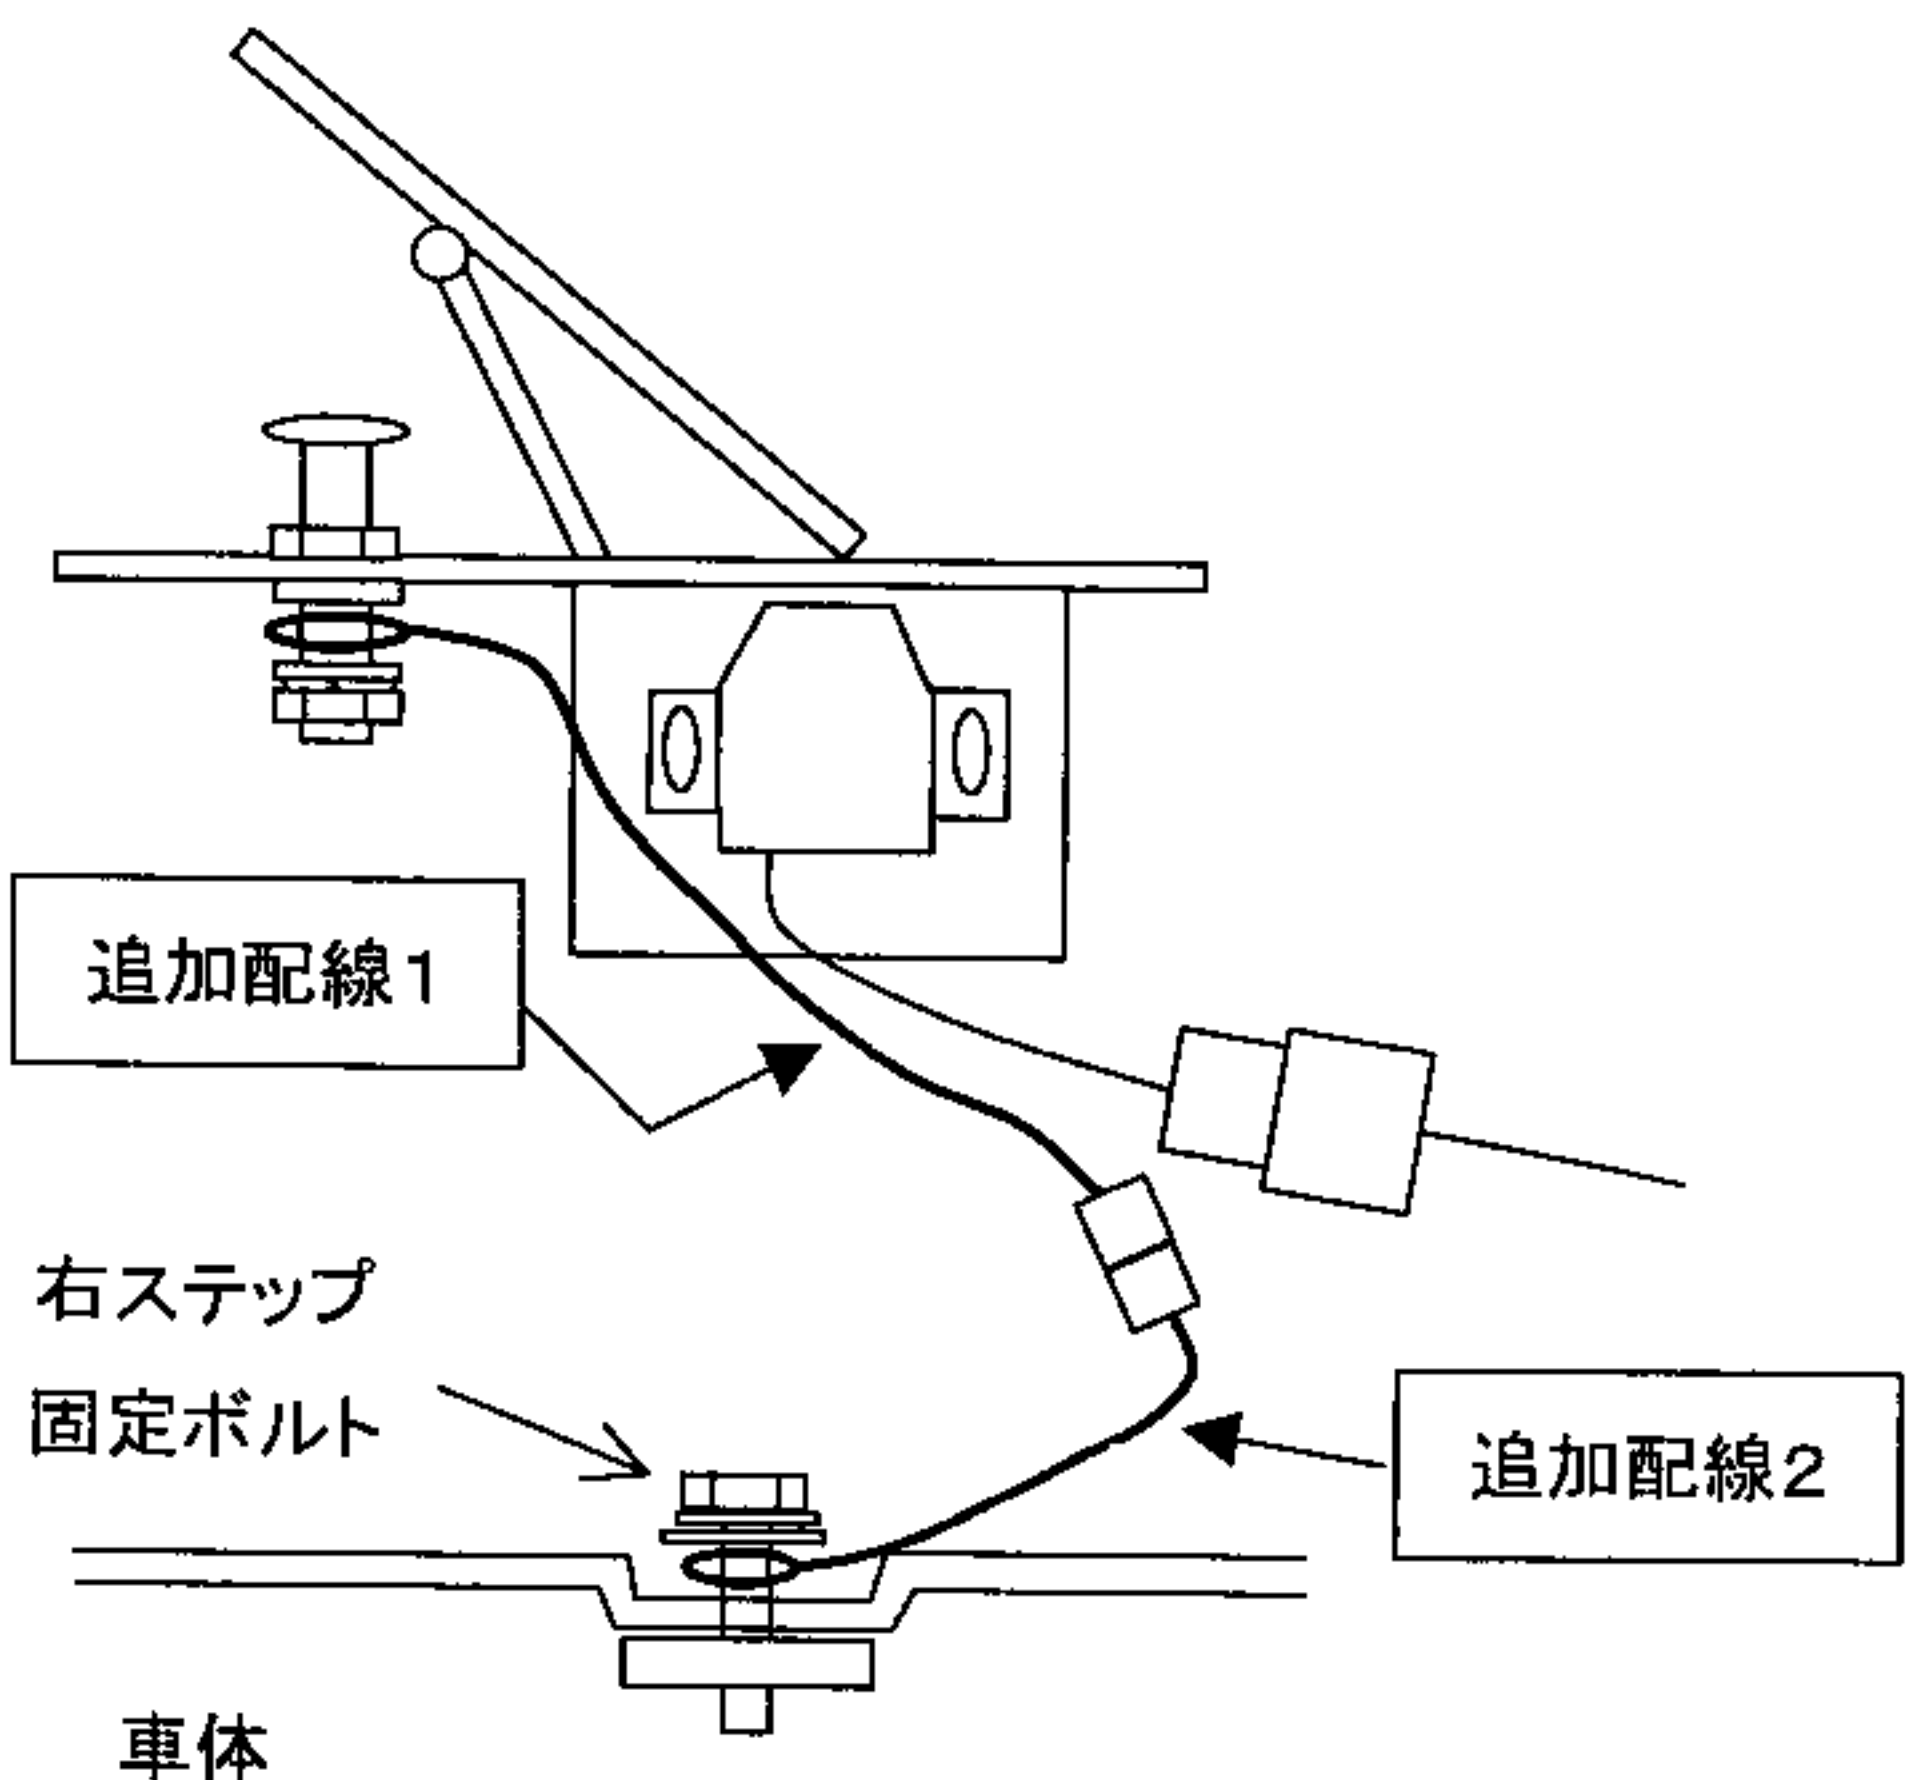

基準不適合発生箇所

アクセルペダル角度検出センサの静電気に対する保護構造が不適切なため、フロアプレートに帯電した静電気により、当該センサが作動不良をおこすものがあり、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、ペダル角度検出センサ部に静電気帯電防止用電気配線を追加する。また、アクセルペダル角度検出センサを点検し、出力がスムーズに上がらない場合は、新品と交換する。

注: は追加部品を示す。