


改善箇所説明図①

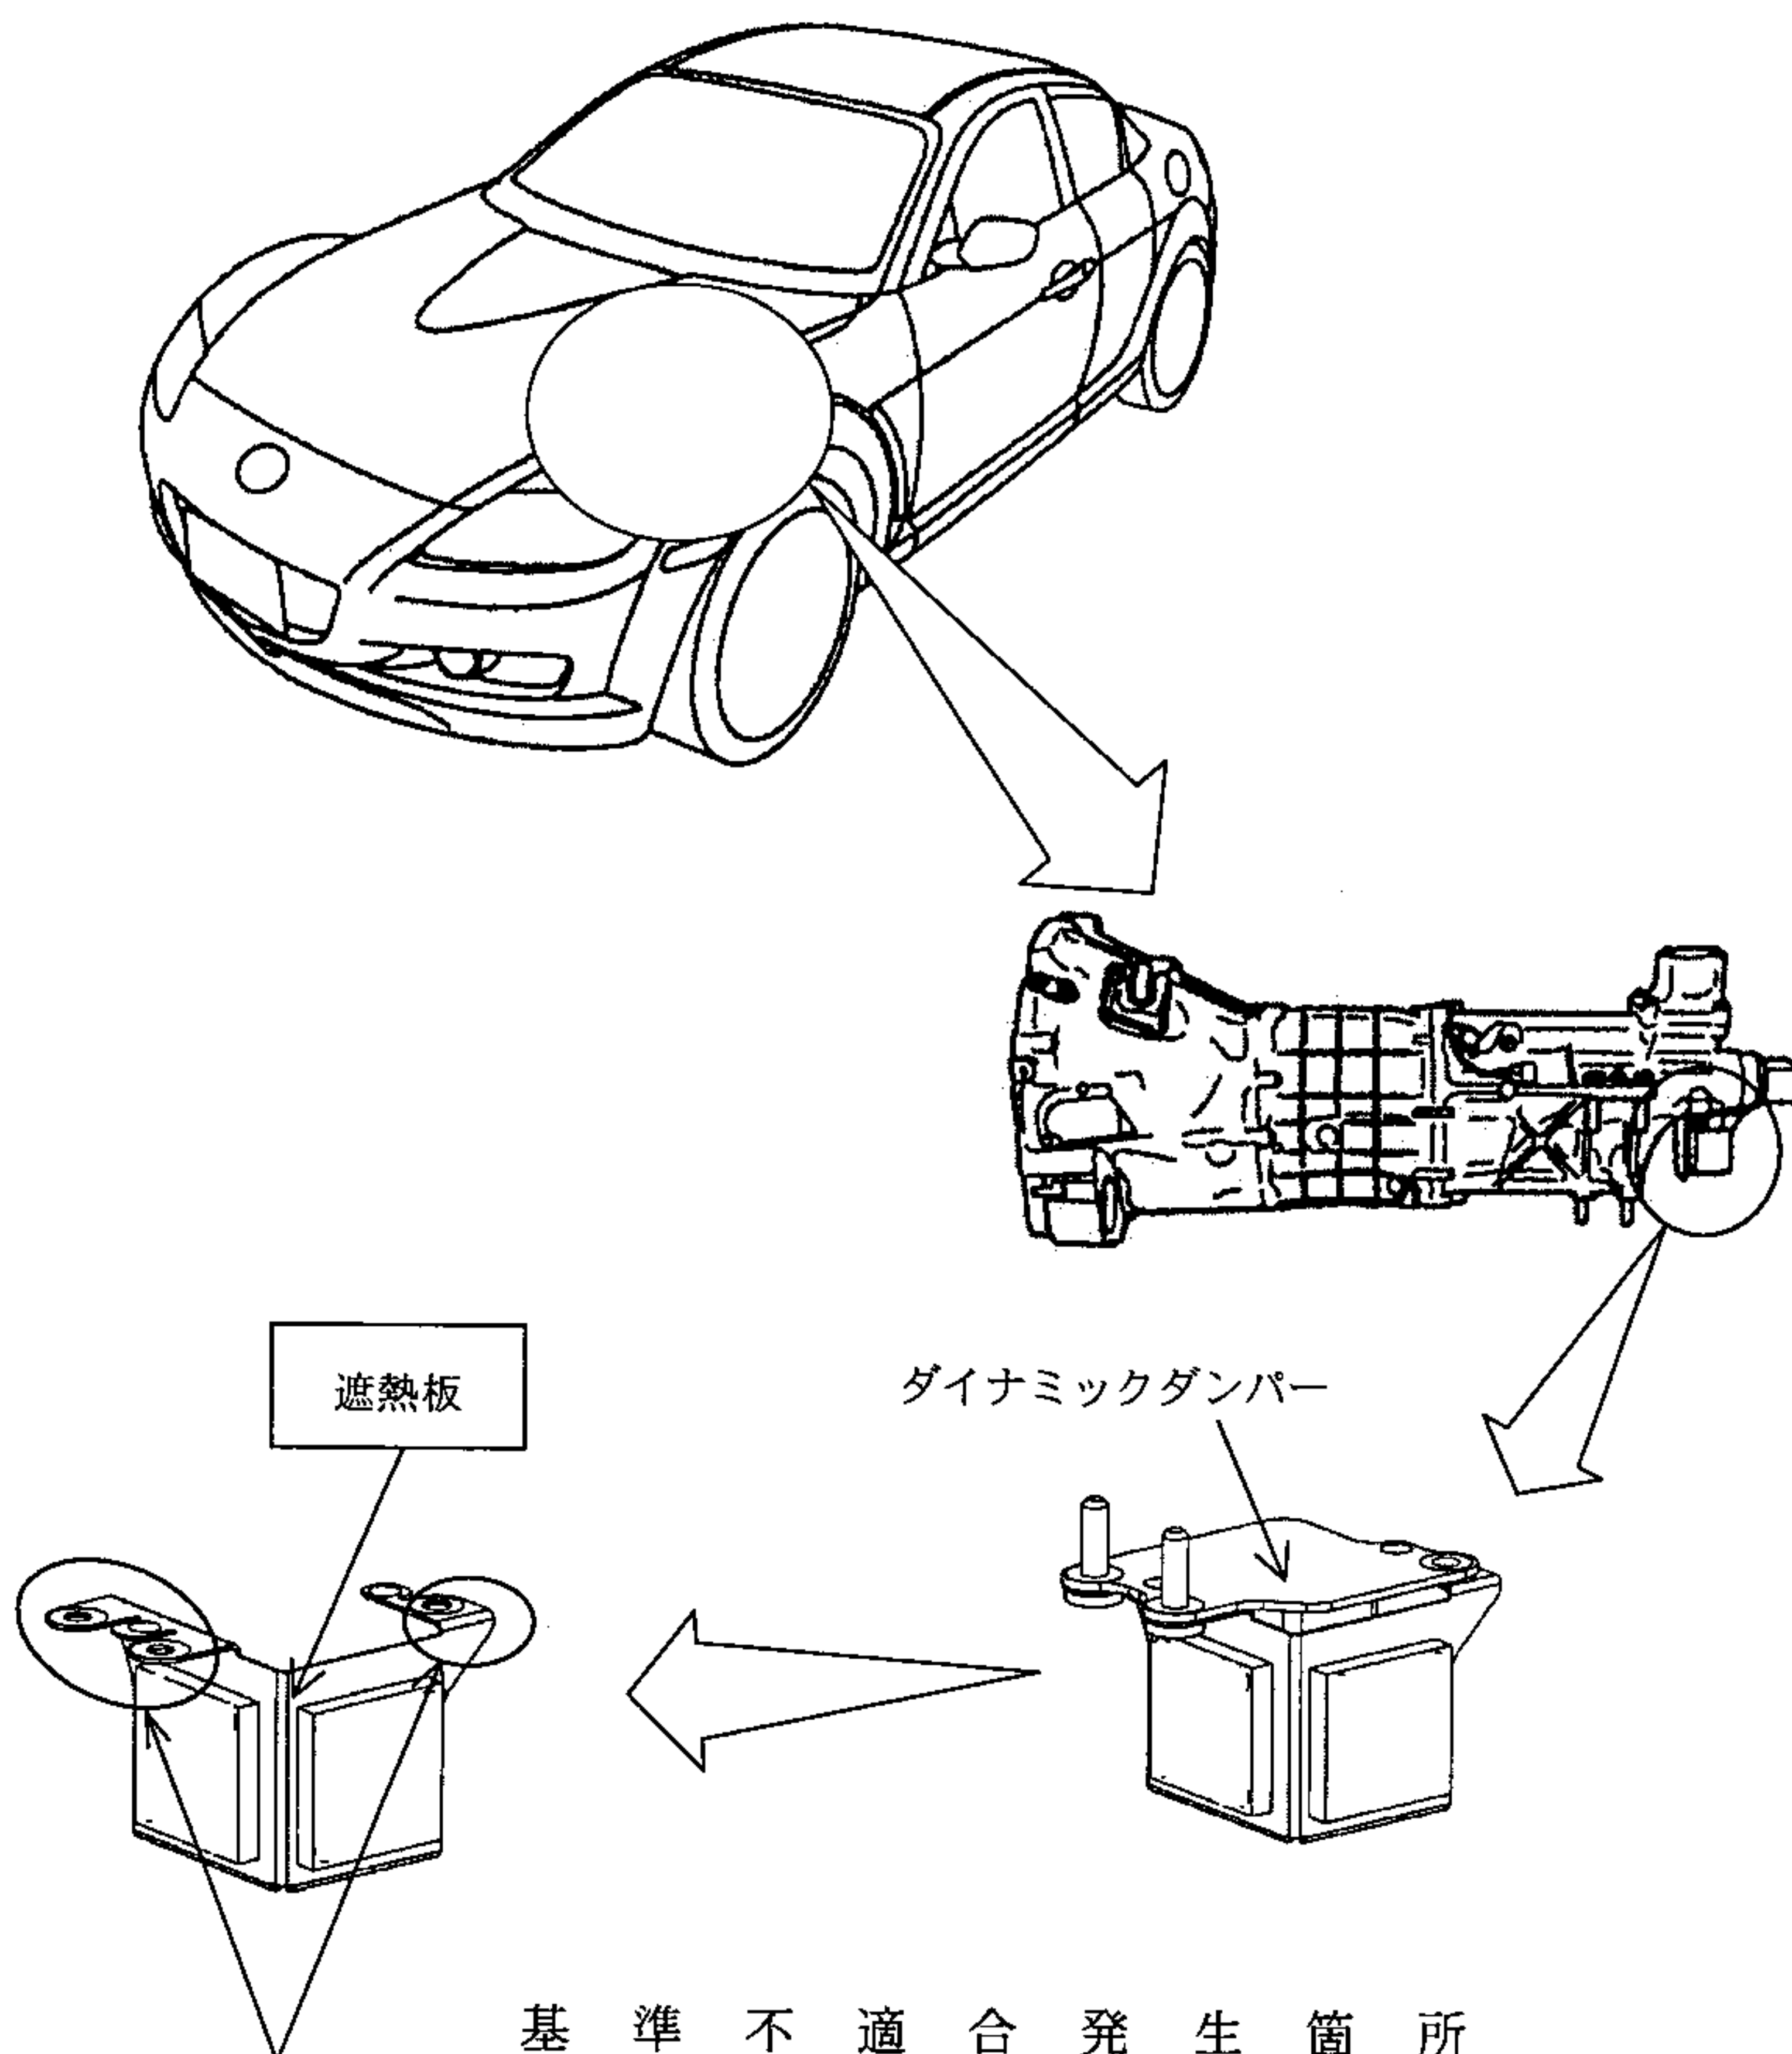

手動式変速機において、シフトレバーの振動を低減するために装着されているダイナミックダンパーの遮熱板の強度が不十分なため、エンジンの振動等により亀裂が生じて異音が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該遮熱板が脱落して他の交通の安全を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該遮熱板を対策品と交換する。

注) は交換部品を示す。

識別：パワー・プラント・フレーム（ミッション側取付け部）に黄色ペイントを塗布する。