


改善箇所説明図

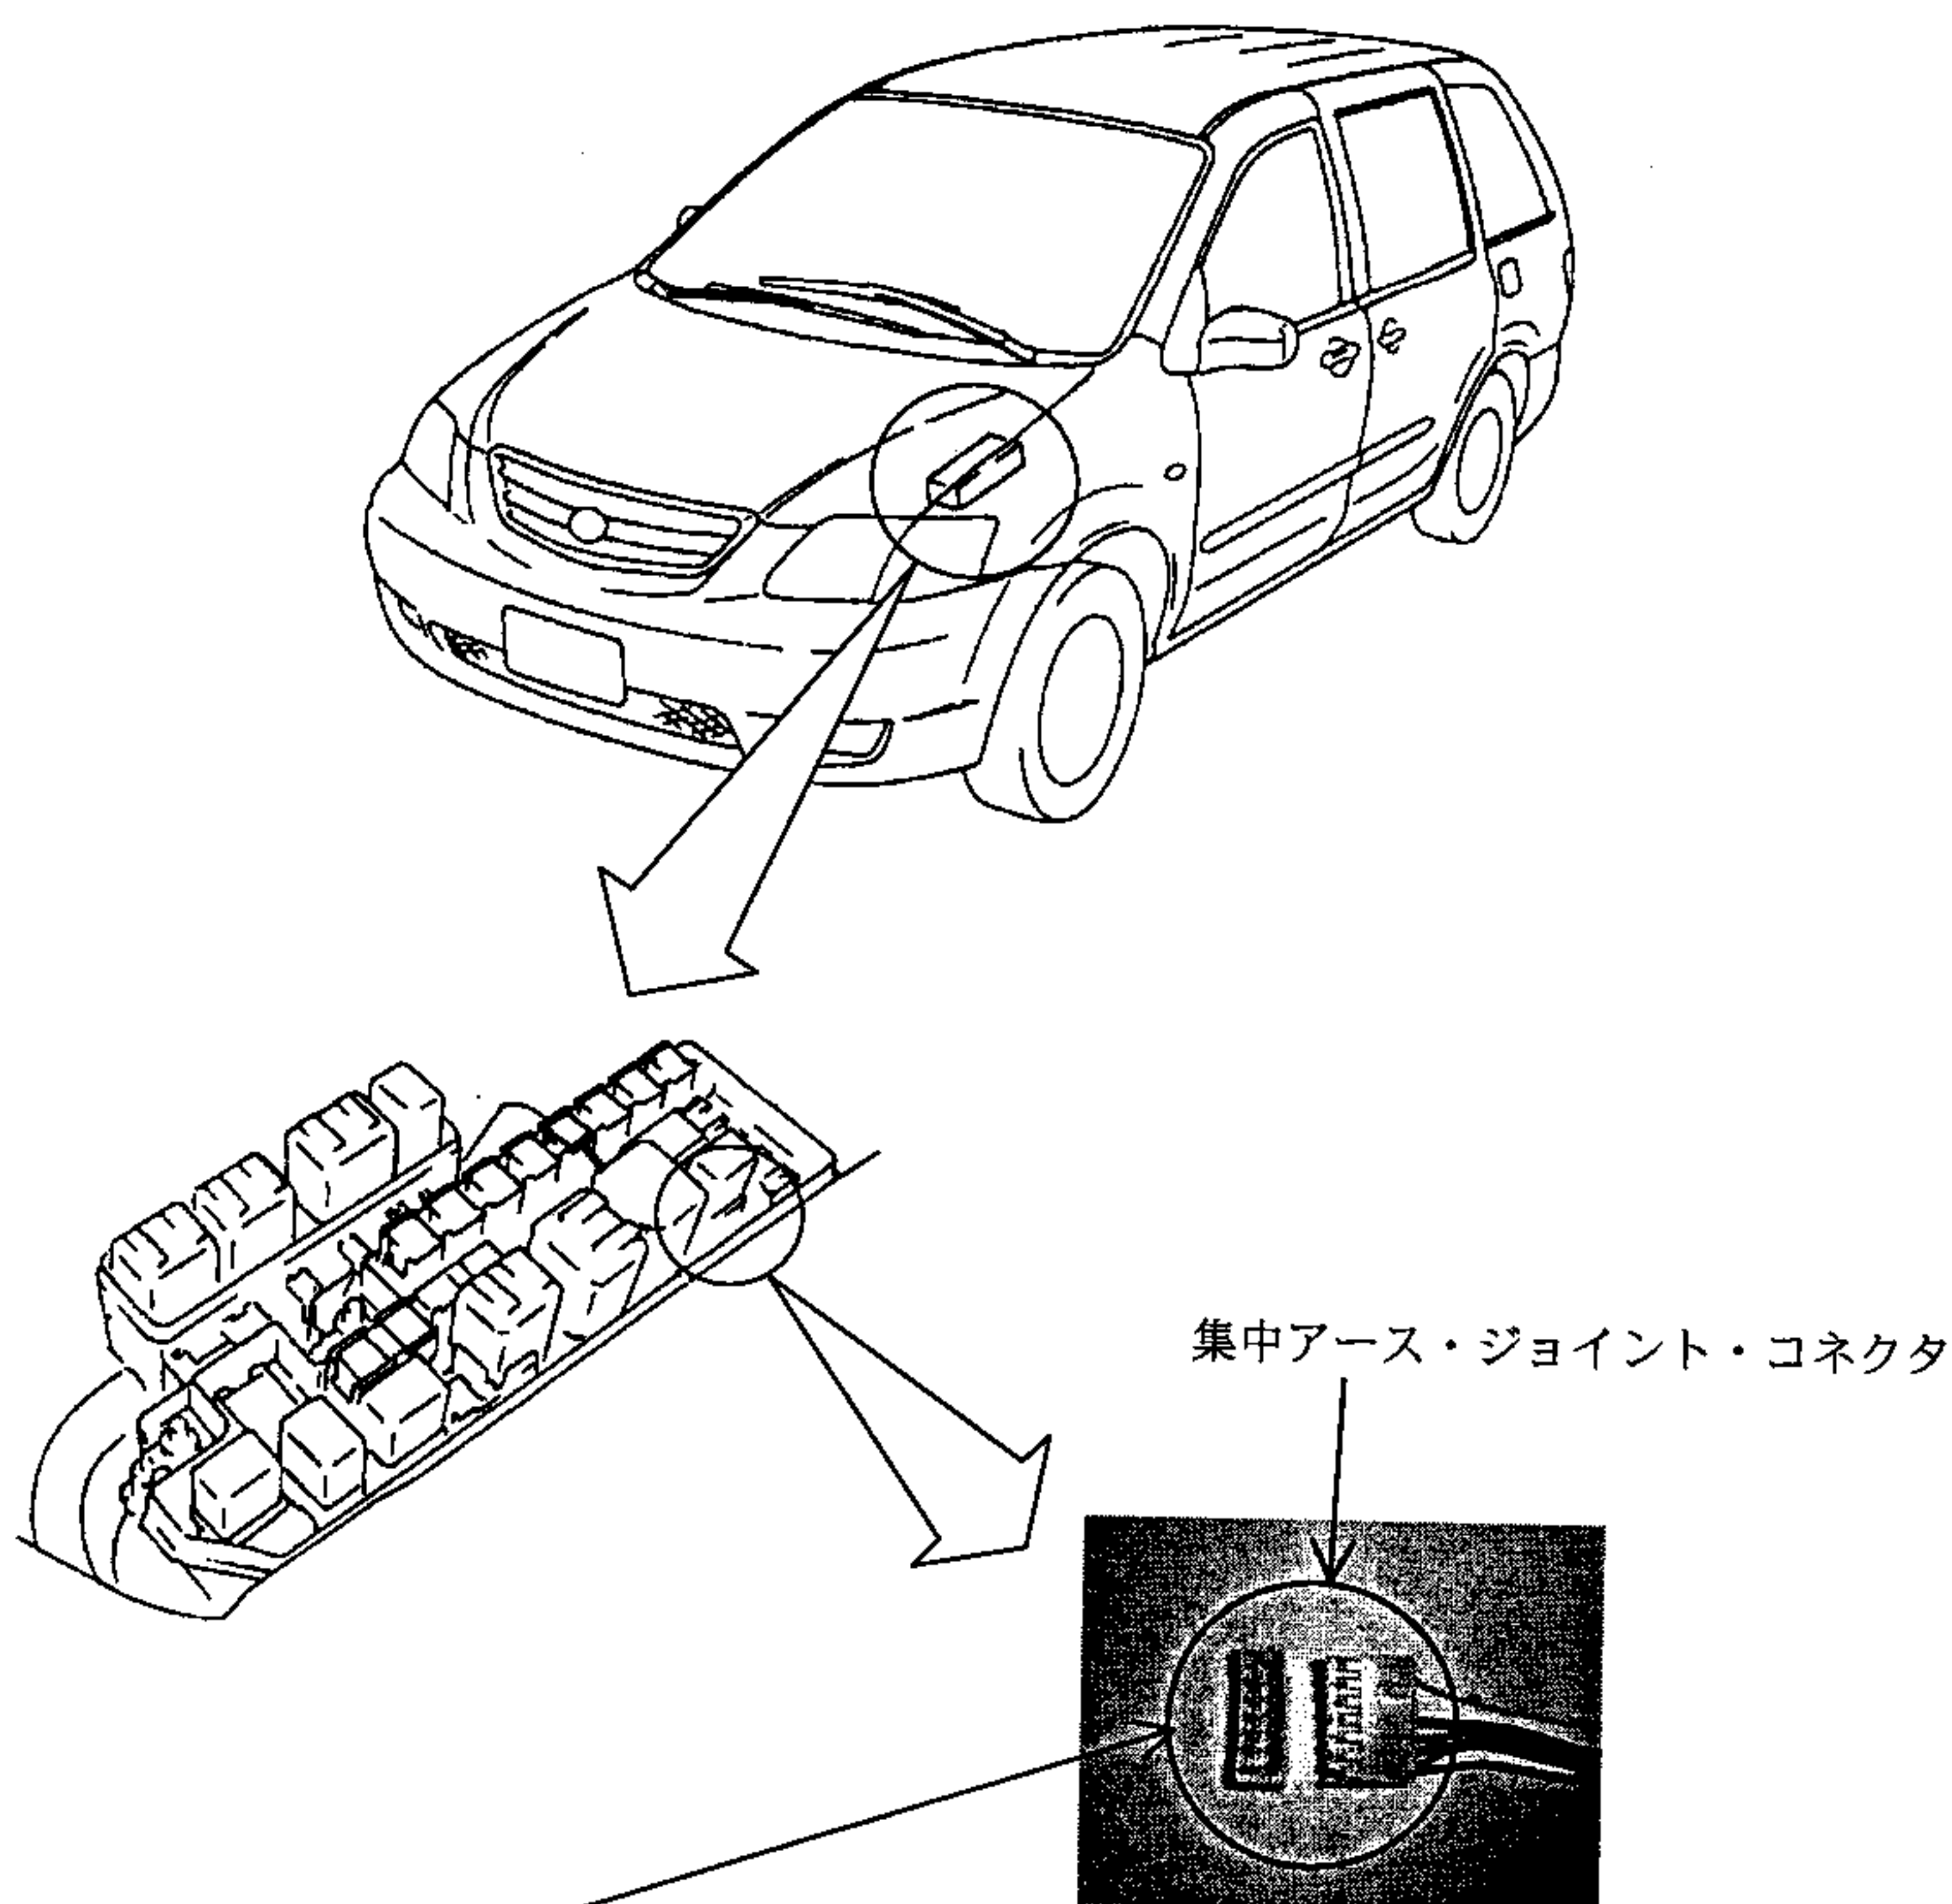

基準不適合発生箇所

エンジンルーム内に配置された集中アース・ジョイント・コネクタ（EGIメインリレーやフォグランプ等の灯火器のアース用）の接続端子部の許容温度が不足しているため、通電による発熱により、当該端子部が溶損し、当該端子部が導通不良となって、アースが適切になされなくなるものがある。そのため、方向指示器等を点灯すると、灯火装置（方向指示器、車幅灯等）及び一部車両においてはワイパーが正常に作動しなくなるおそれがある。または、ハザードもしくはフォグランプを点灯させる、または一部車両においてウインド・ウォッシャを作動させると、EGIメインリレーが正常に作動しなくなり、エンジンが停止するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ジョイントコネクタを取り除き、直接アース線へ接続する。

識別：当該ジョイントコネクタ取付け用フューズボックスカバー又はリレーボックスカバーの裏に黄色ペイントを塗布する。