
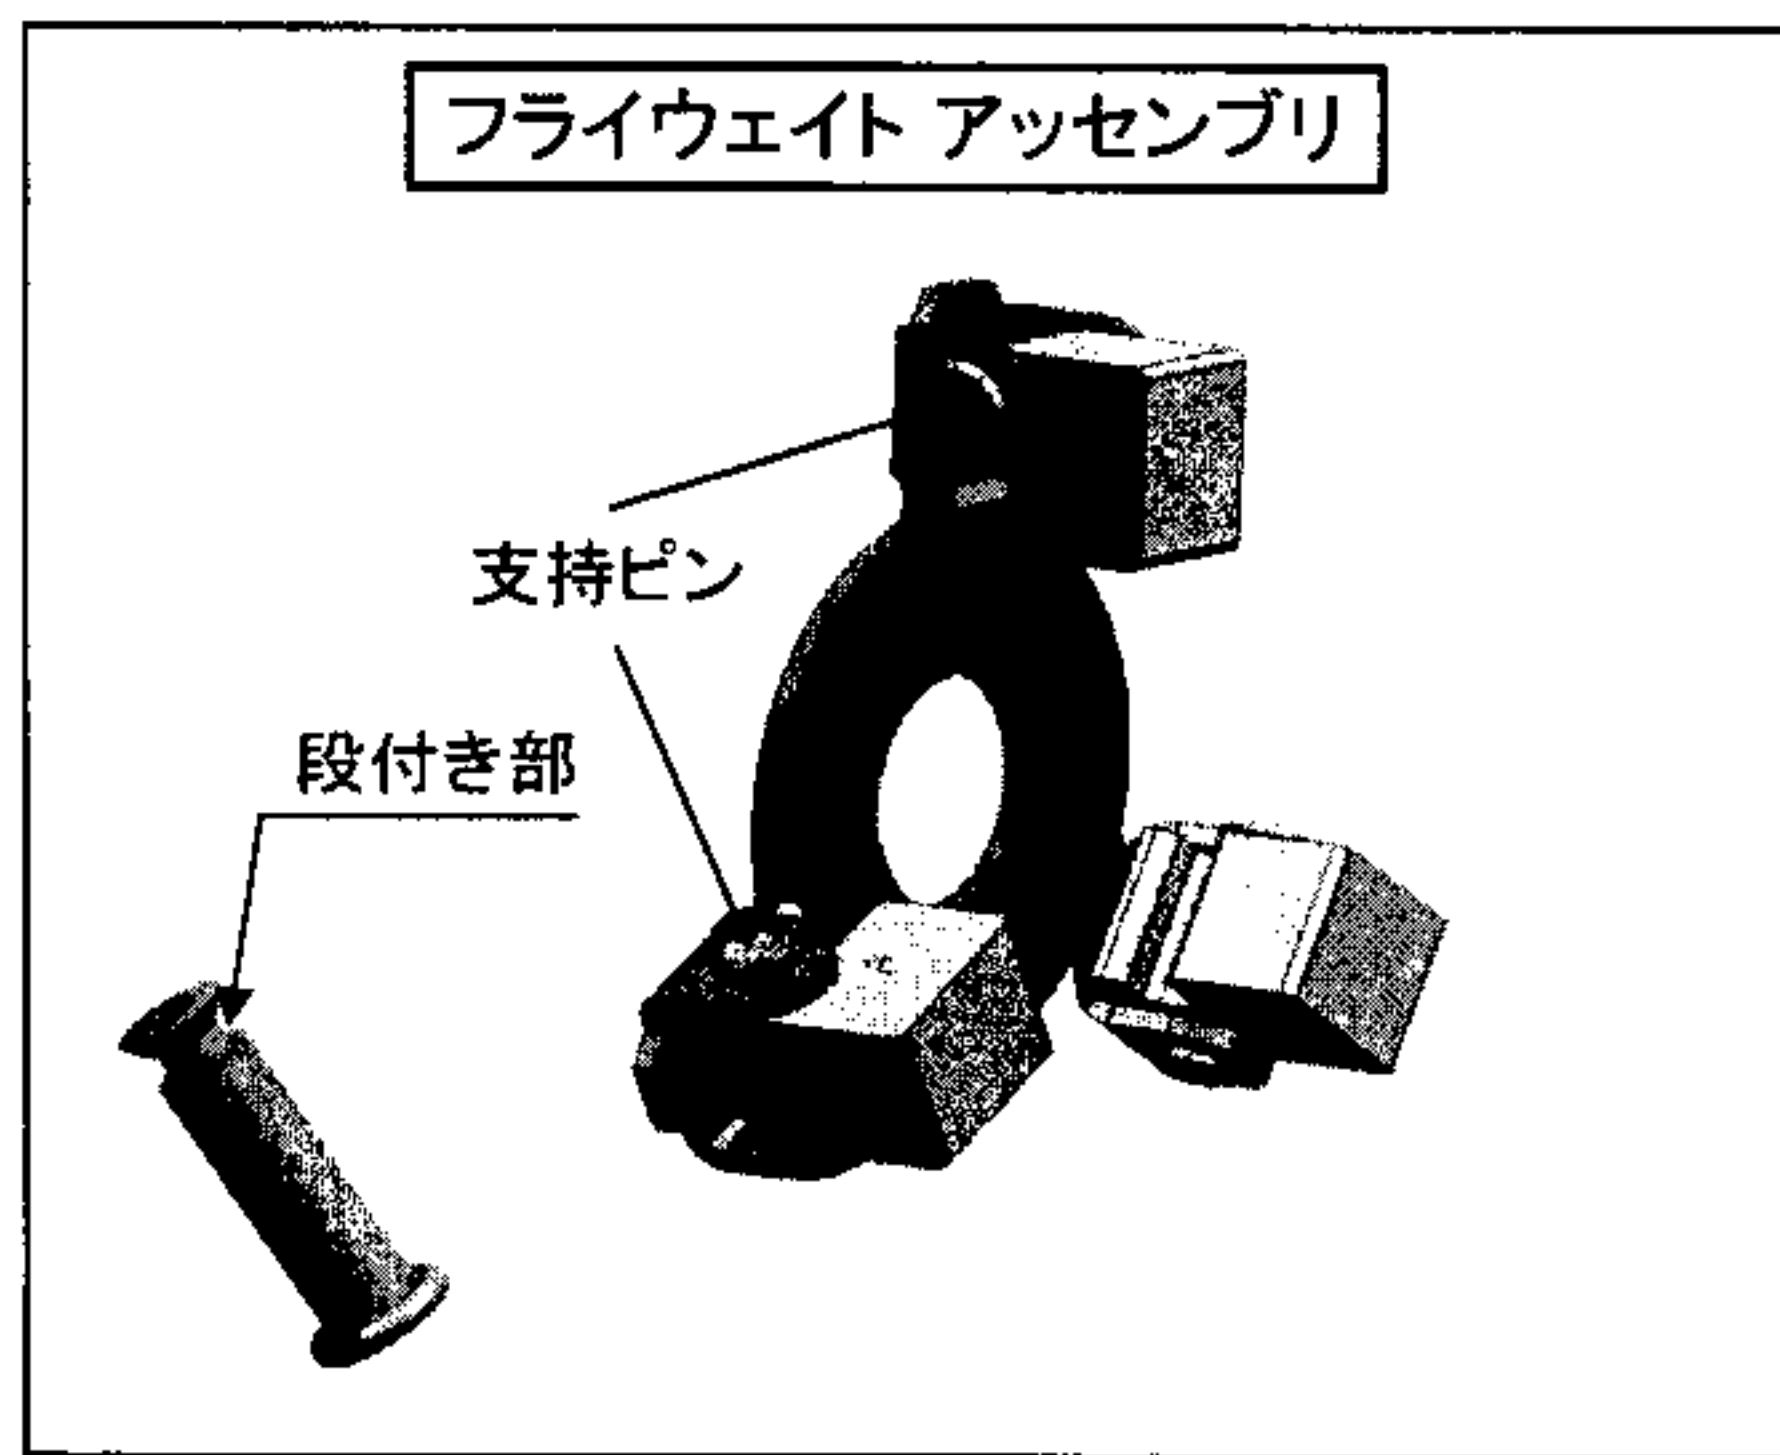
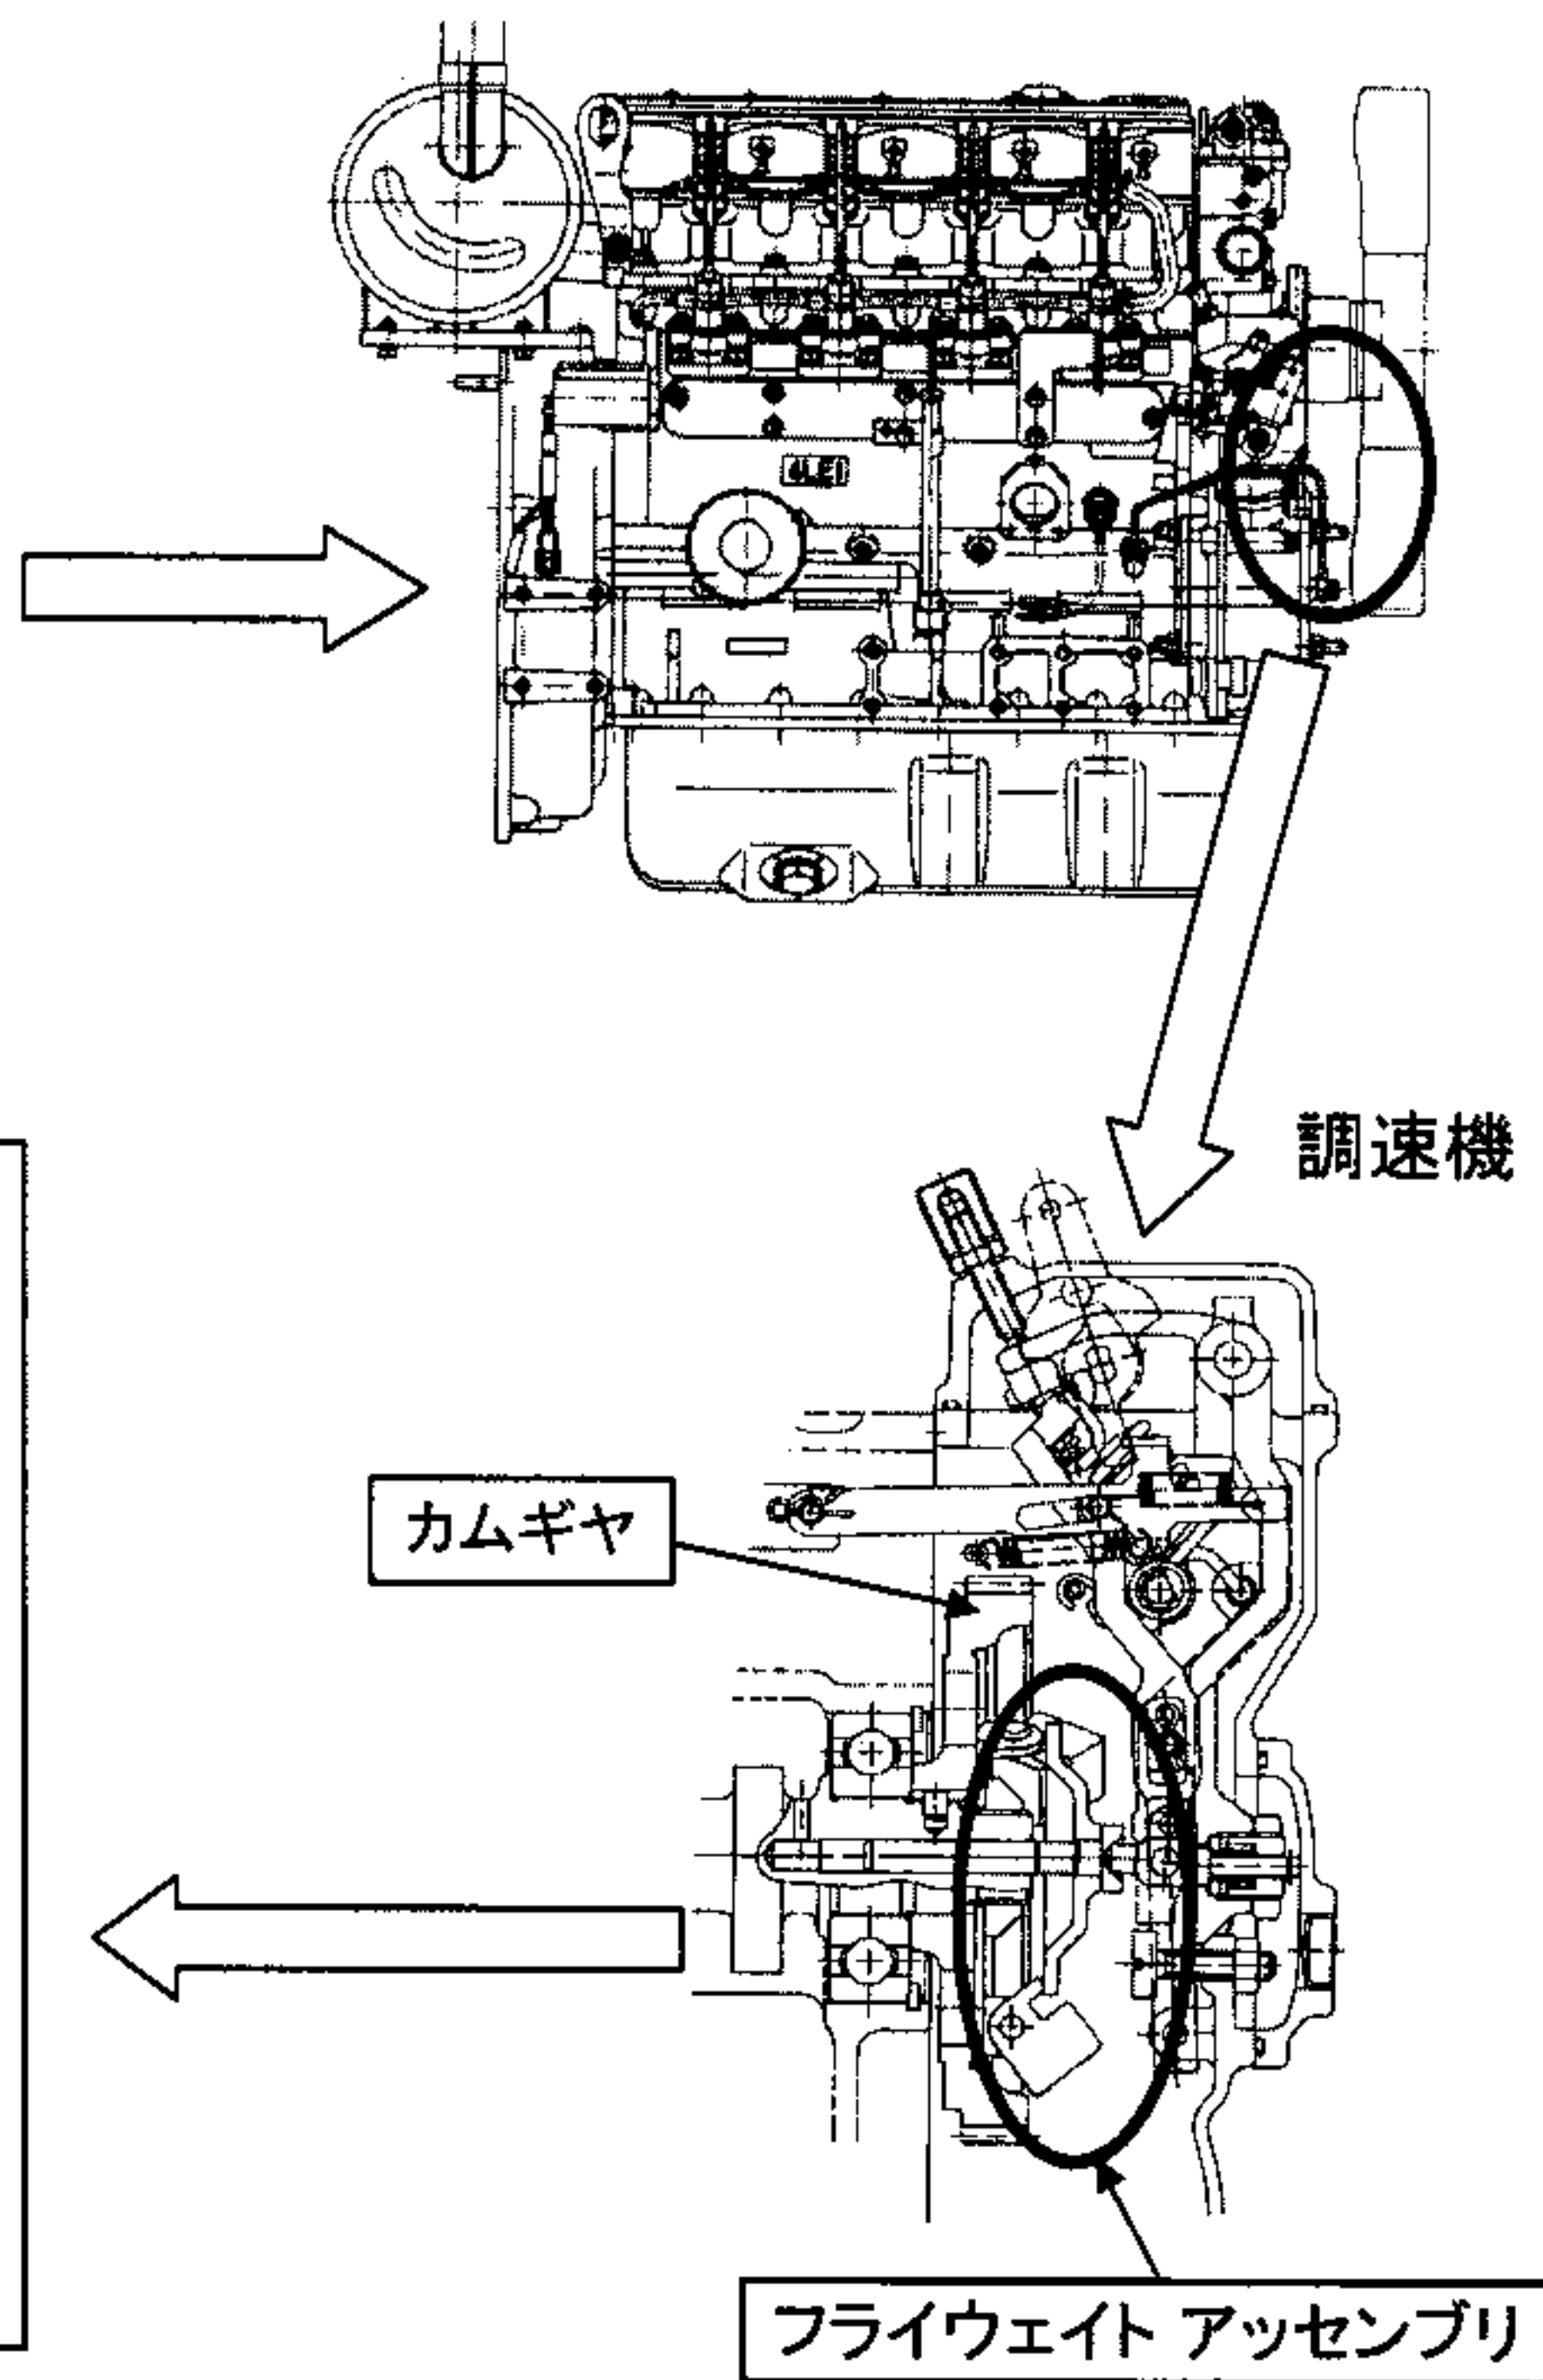


改善箇所説明図

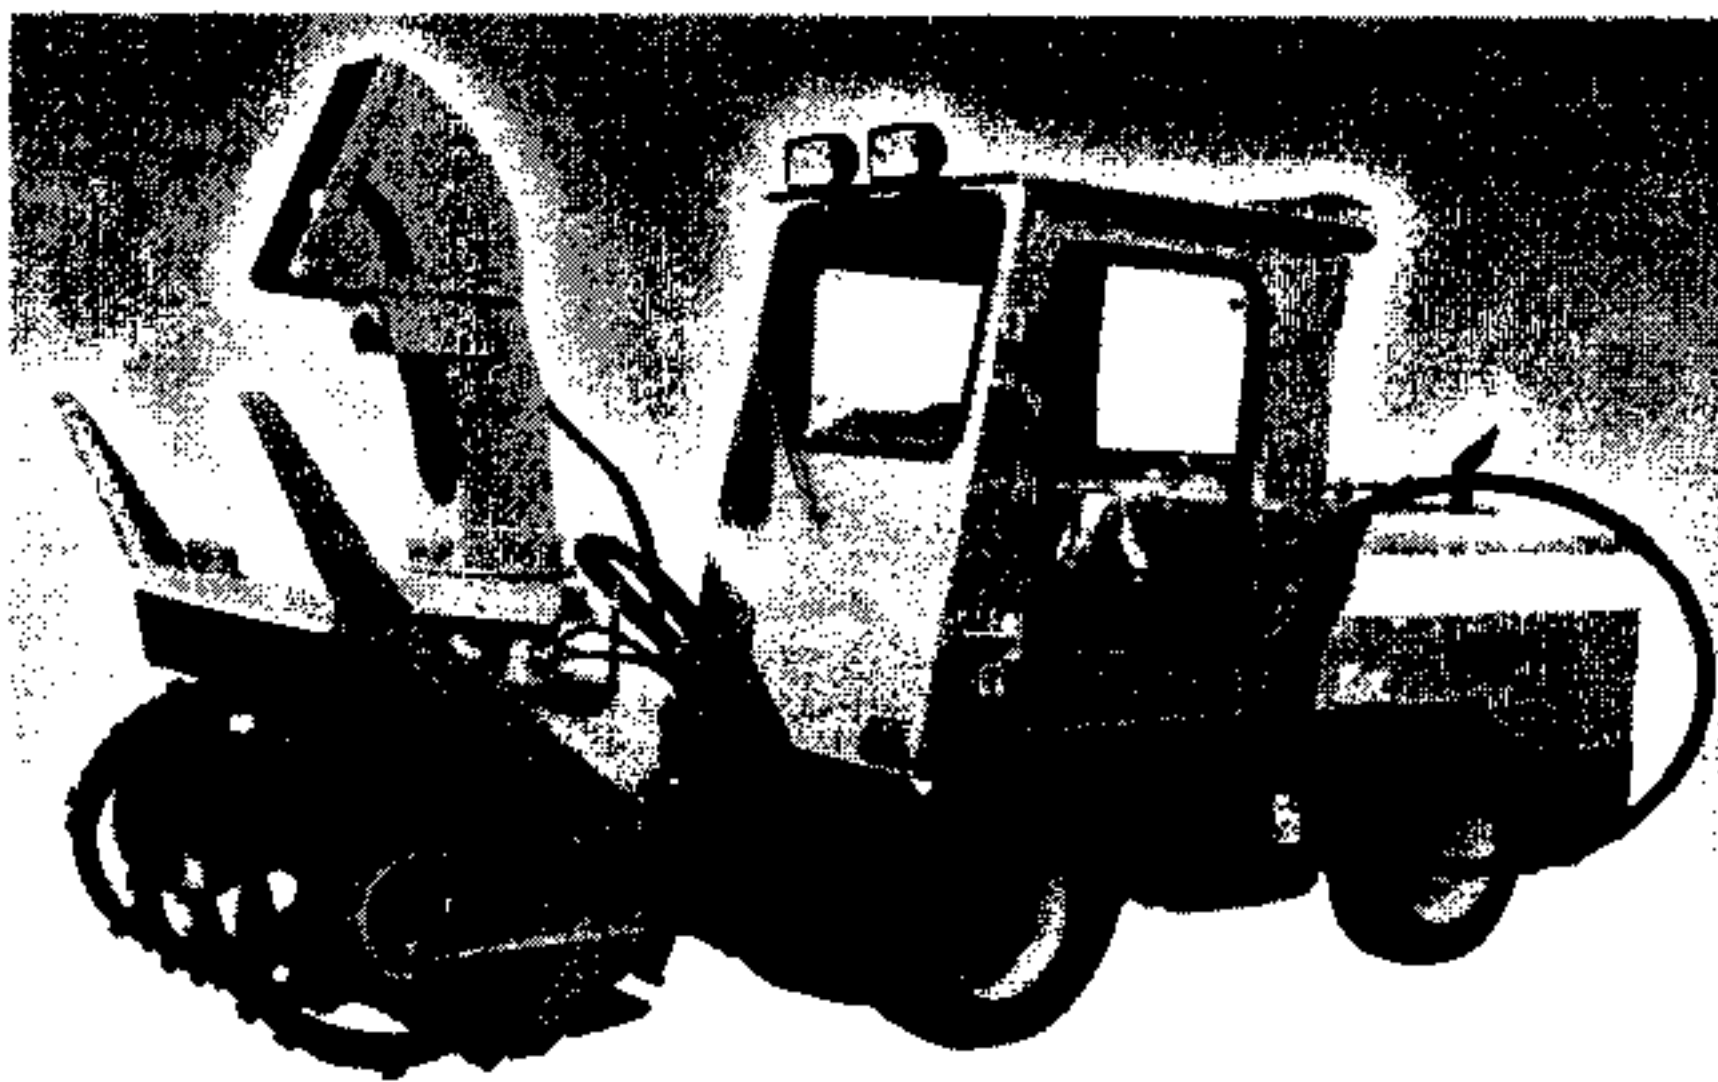


基準不適合発生箇所

原動機の調速機内フライウェイト支持ピンの強度が不足しているため、高回転、高出力の使用により当該ピンに亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると当該ピンが破断、フライウェイトが脱落し、調速機構成部品と干渉して原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

注: は交換部品を示す。

改善の内容: 全車両、フライウェイトアッセンブリを対策品と交換する。

改善前

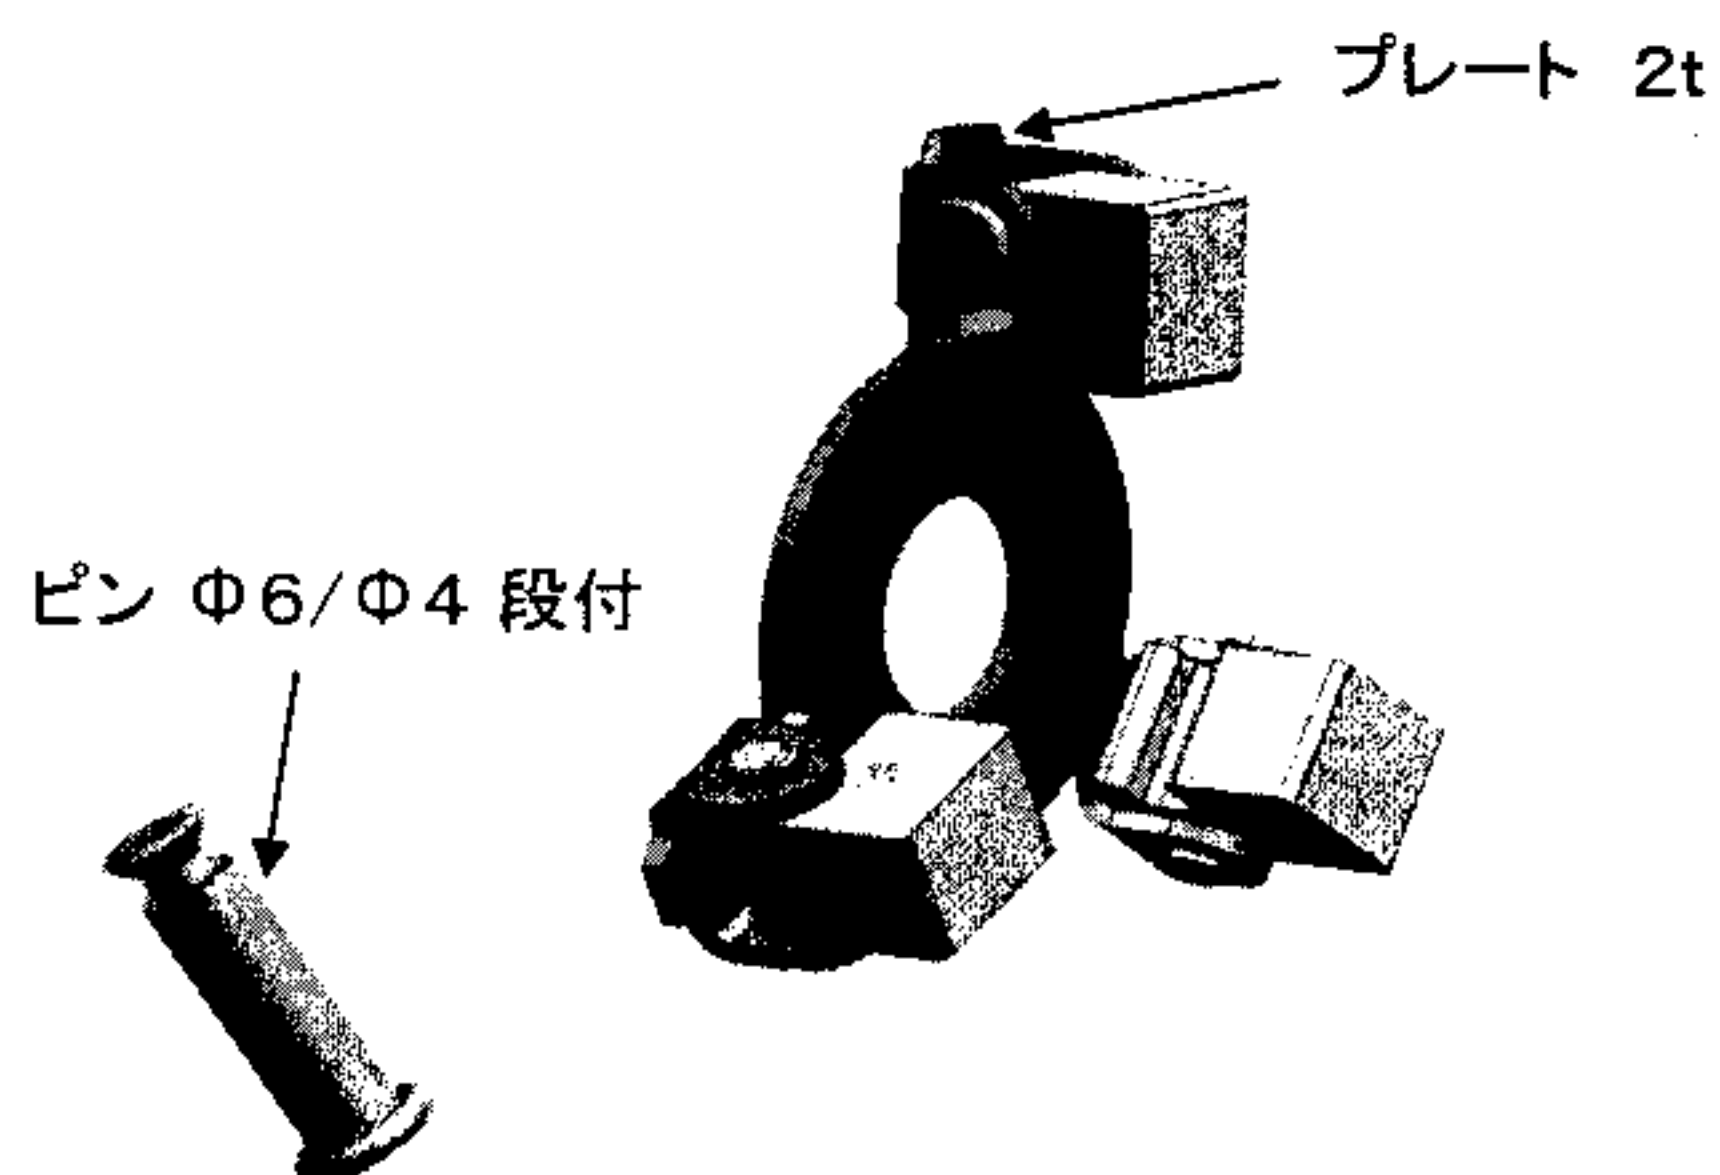

改善後

