


改善箇所説明図

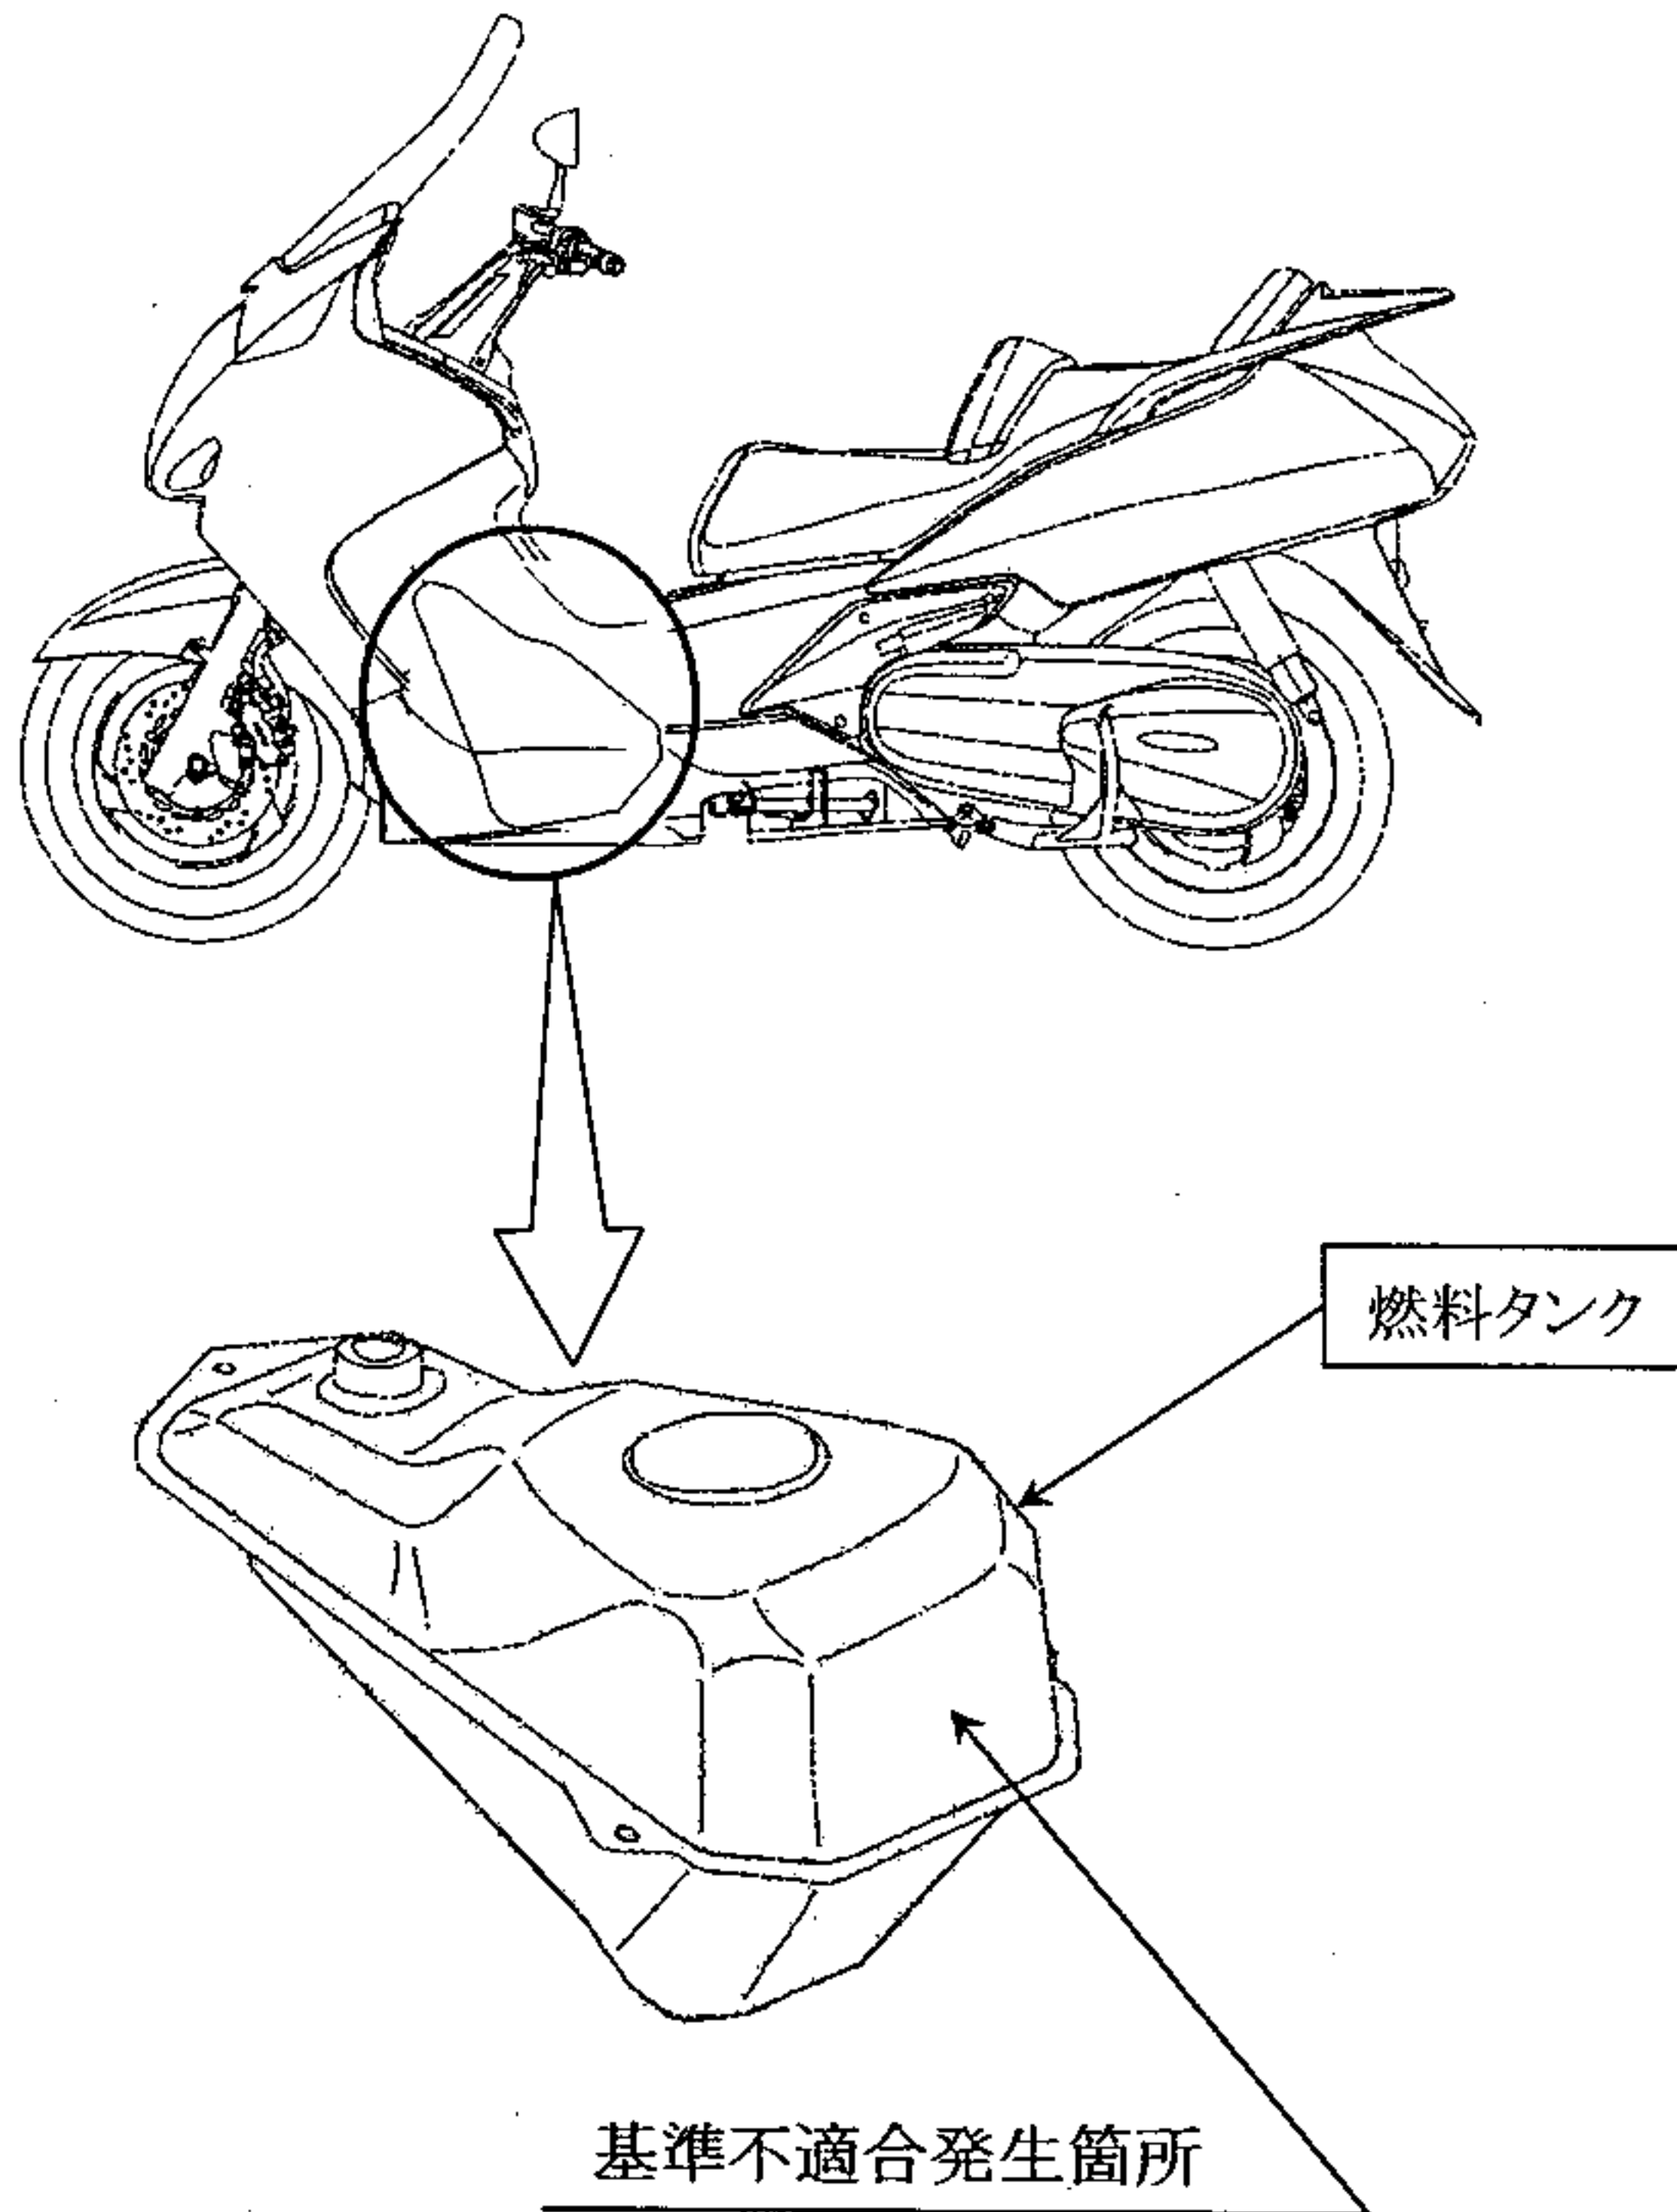

燃料タンクのプレス成形が不適切なため、当該タンクの表面の鉄板にうねりが生じているものがあり、原動機の振動等により当該鉄板が共振を起こすことがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該鉄板のうねり部に亀裂が生じて、燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料タンクを点検し、表面の鉄板にうねりのあるものは良品と交換する。

注: は交換部品を示す。

識別: 車体右側ステップ下部の車台番号付近に黄色ペイントを塗布する。