


改善箇所説明図

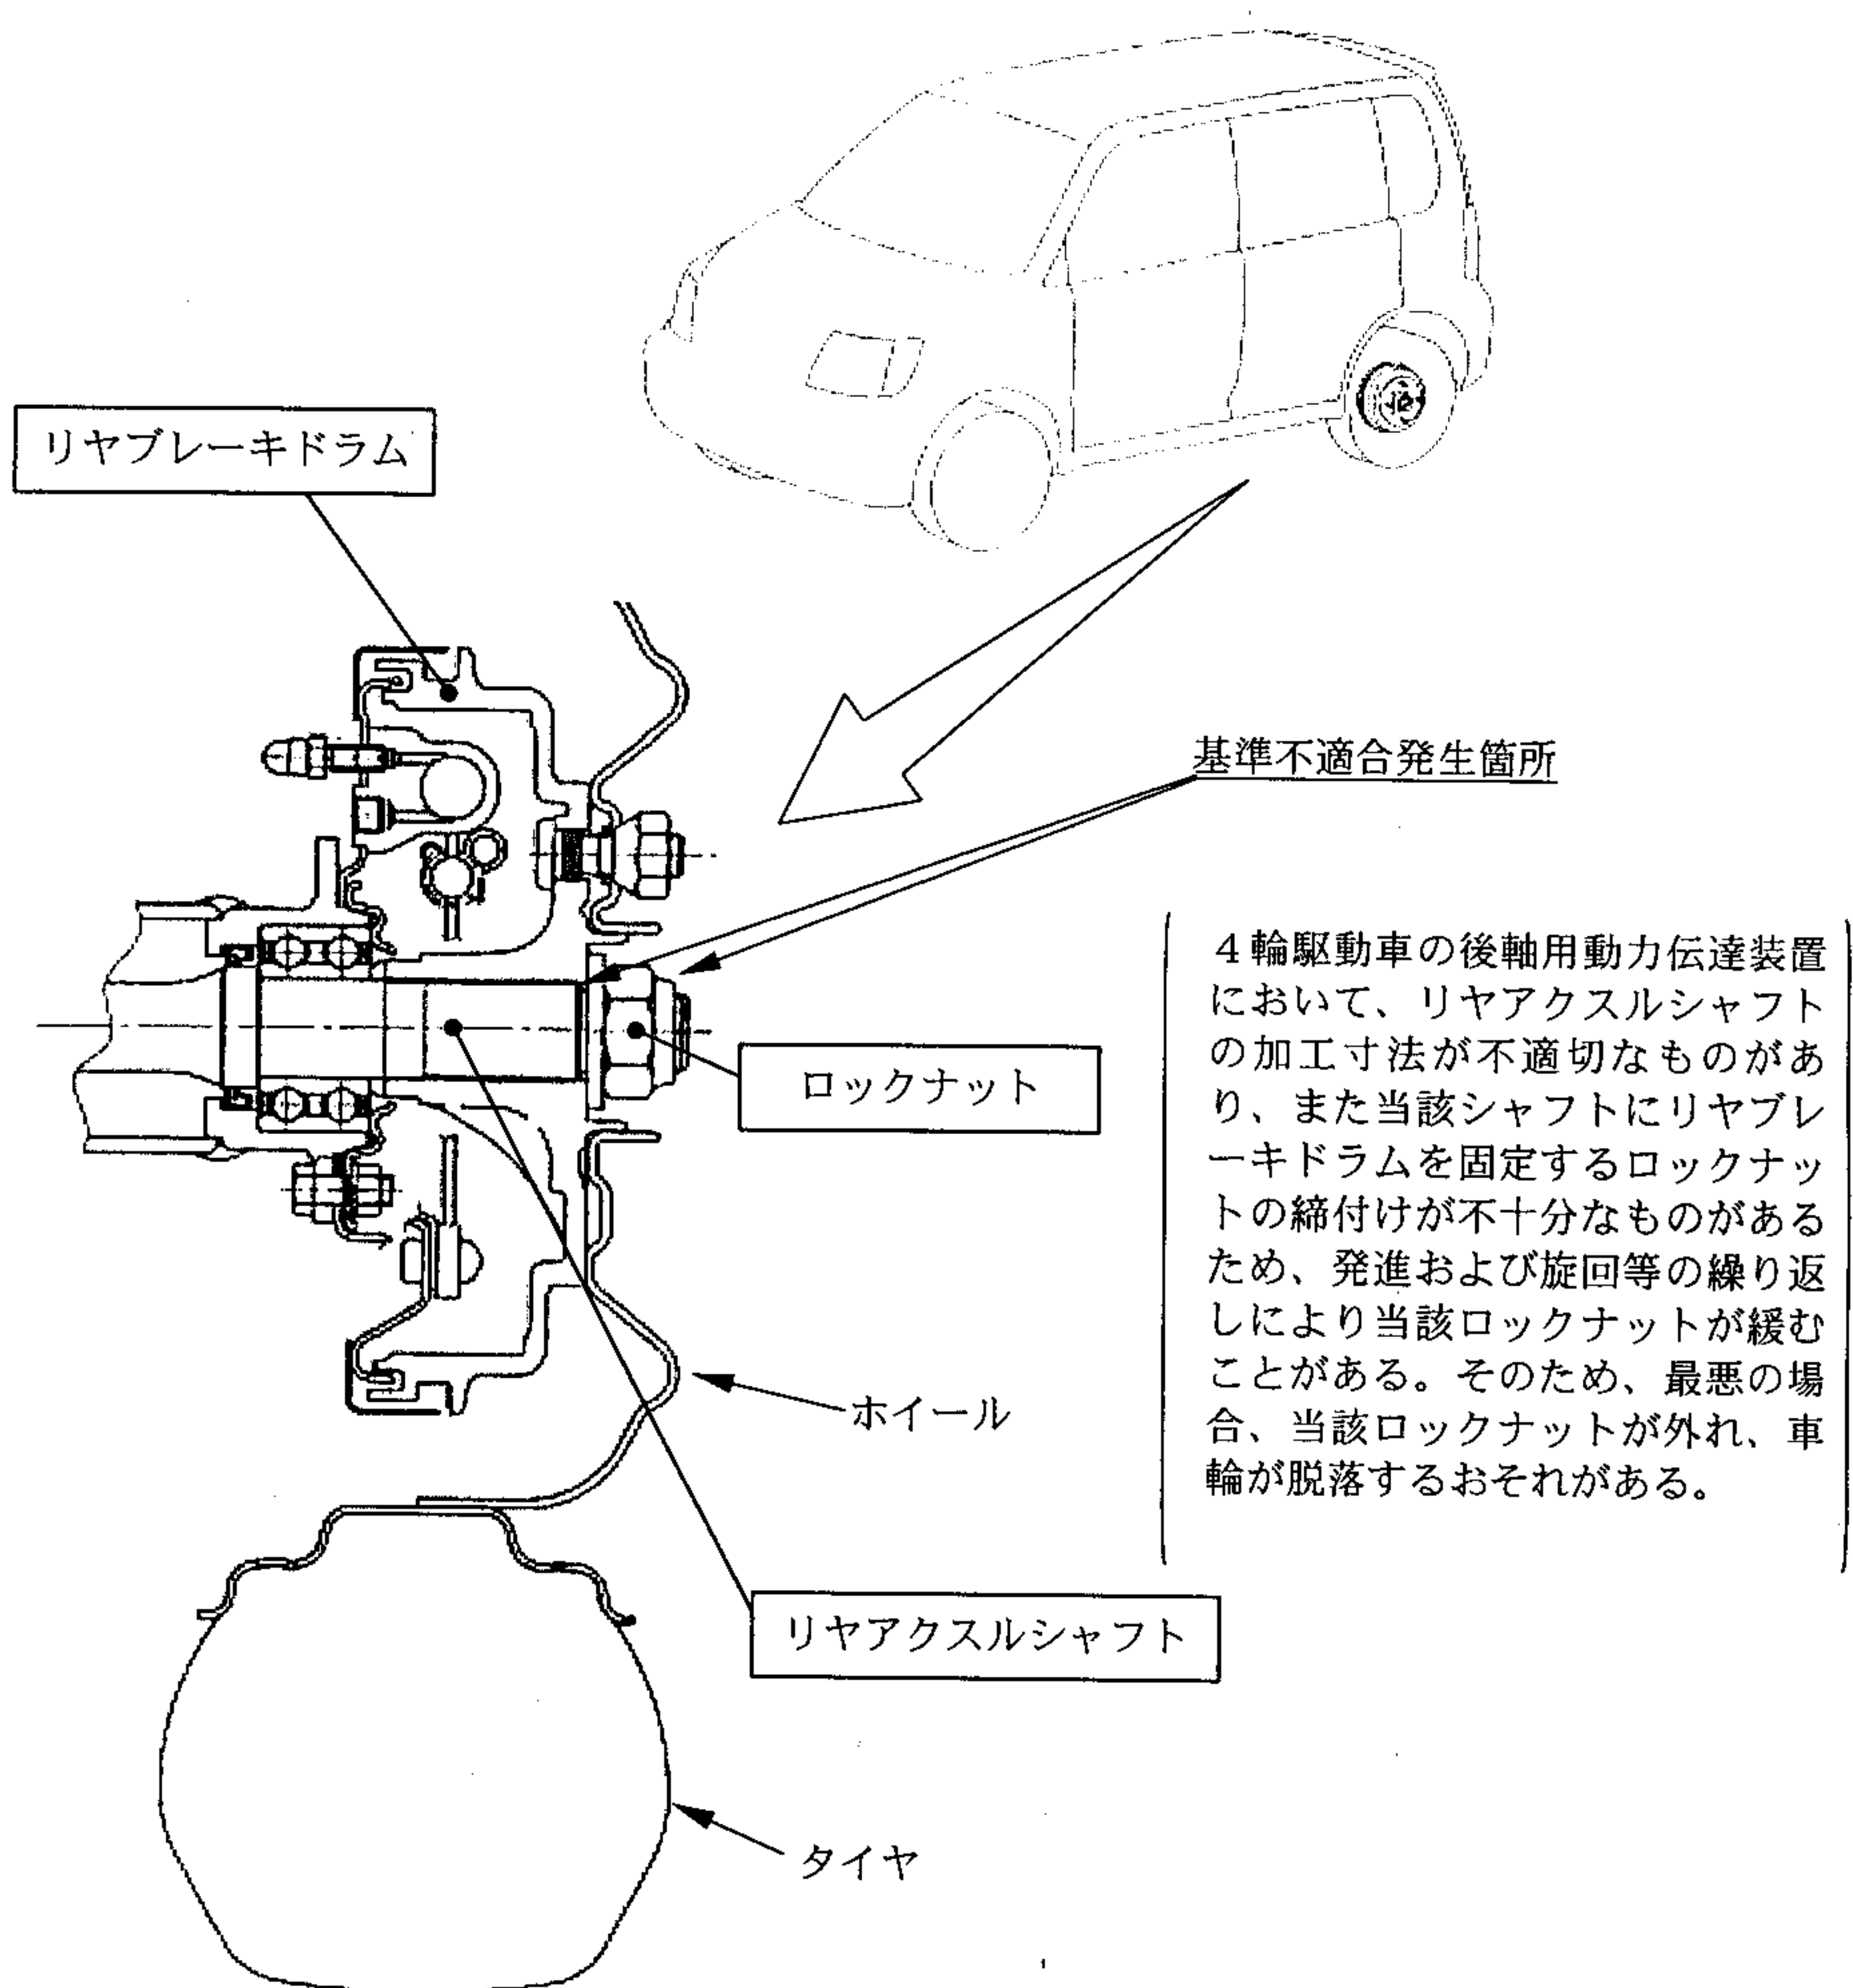

改善の内容

全車両、ロックナットの締付け状態およびリヤアクスルシャフト加工寸度を点検し、ロックナットに緩みのあるものはリヤアクスルシャフト一式、リヤブレーキドラム、およびロックナットを新品と交換する。ロックナットに緩みがなく、リヤアクスルシャフト加工寸度不良のものはリヤアクスルシャフト一式を良品におよびロックナットを新品に交換する。またロックナットに緩みがなく、リヤアクスルシャフト加工寸度が正常なものはロックナットを新品に交換する。

注： 内は交換部品を示す。

識別：助手席ドアのローワーヒンジ下側取付けボルト頭部に白色または黄色のペイントを塗布する。