


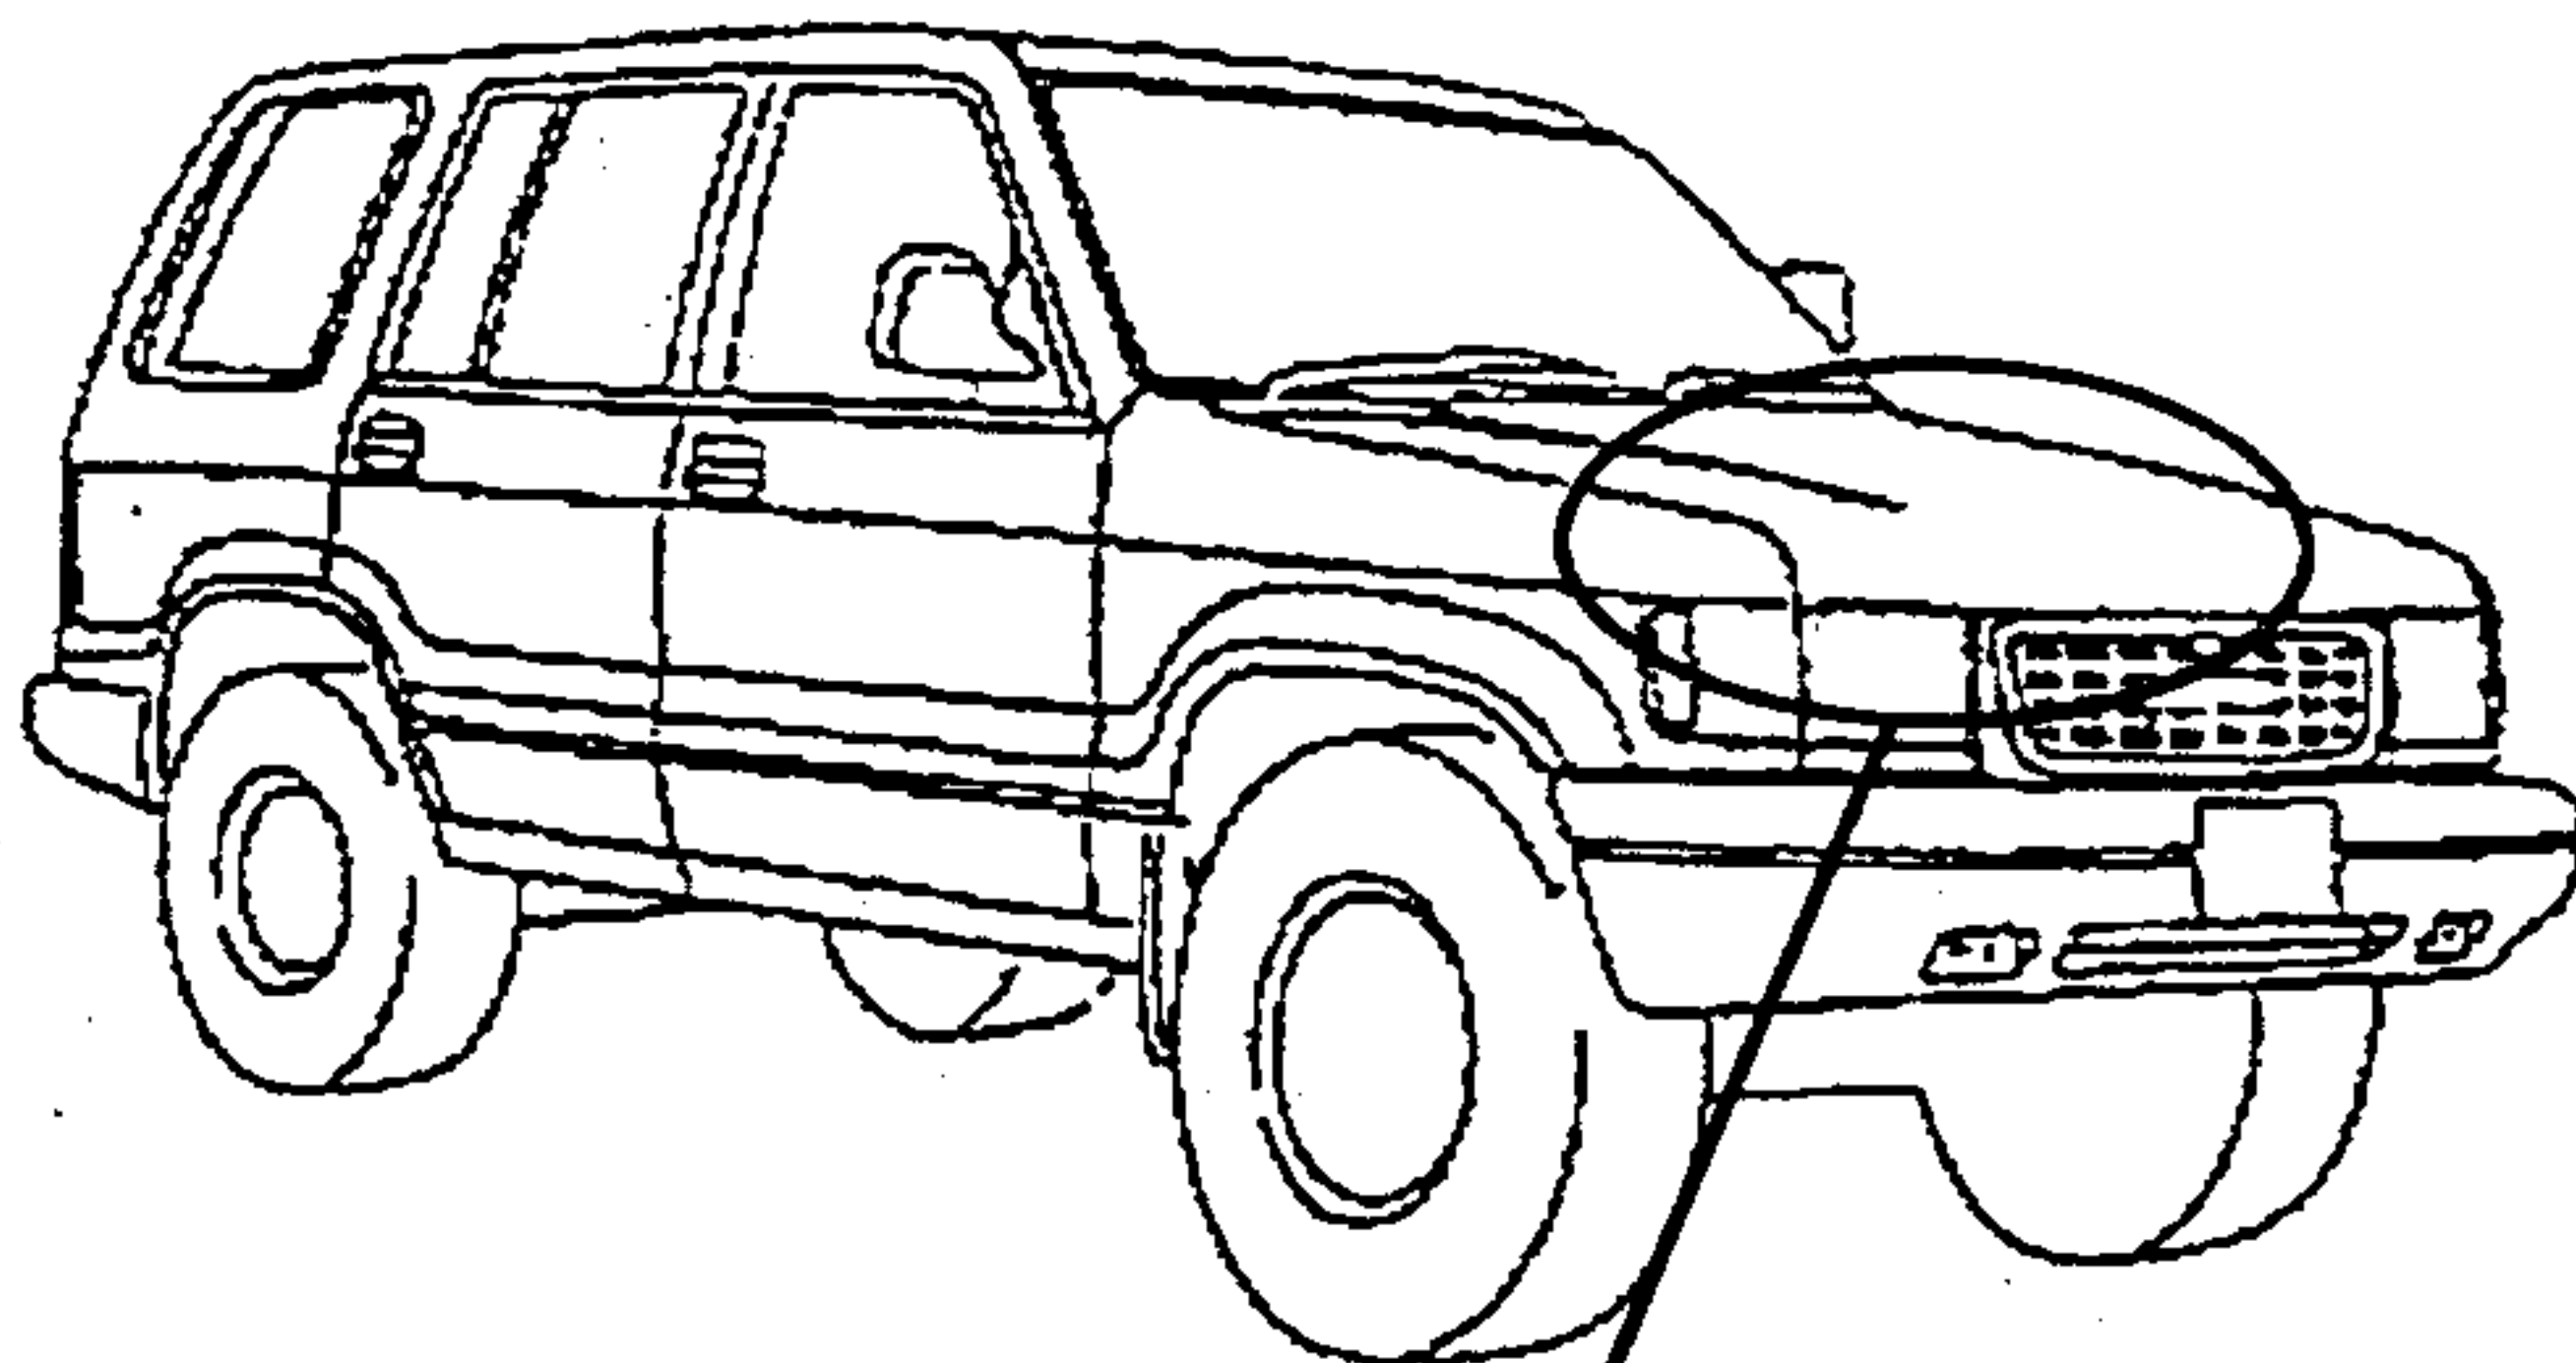

金具

インナーケーブル

アクセルケーブル

エンド部カバー

不具合発生箇所（アクセルケーブルエンド部）

アクセルケーブルエンド部の金具の形状及びカバーの材質が不適切なため、当該カバーが経時劣化して、インナーケーブルに付着することがある。そのため、インナーケーブルが当該部金具に引っ掛かり、最悪の場合、アクセルペダルを戻しても原動機の回転が下がらなくなるおそれがある。

改善の内容: 全車両、アクセルケーブルを点検し、当該カバーを対策品に交換する。

識別: アクセルケーブルブラケットに黄色ペイントを塗布する。

は交換部品を示す。