


改善箇所説明図①

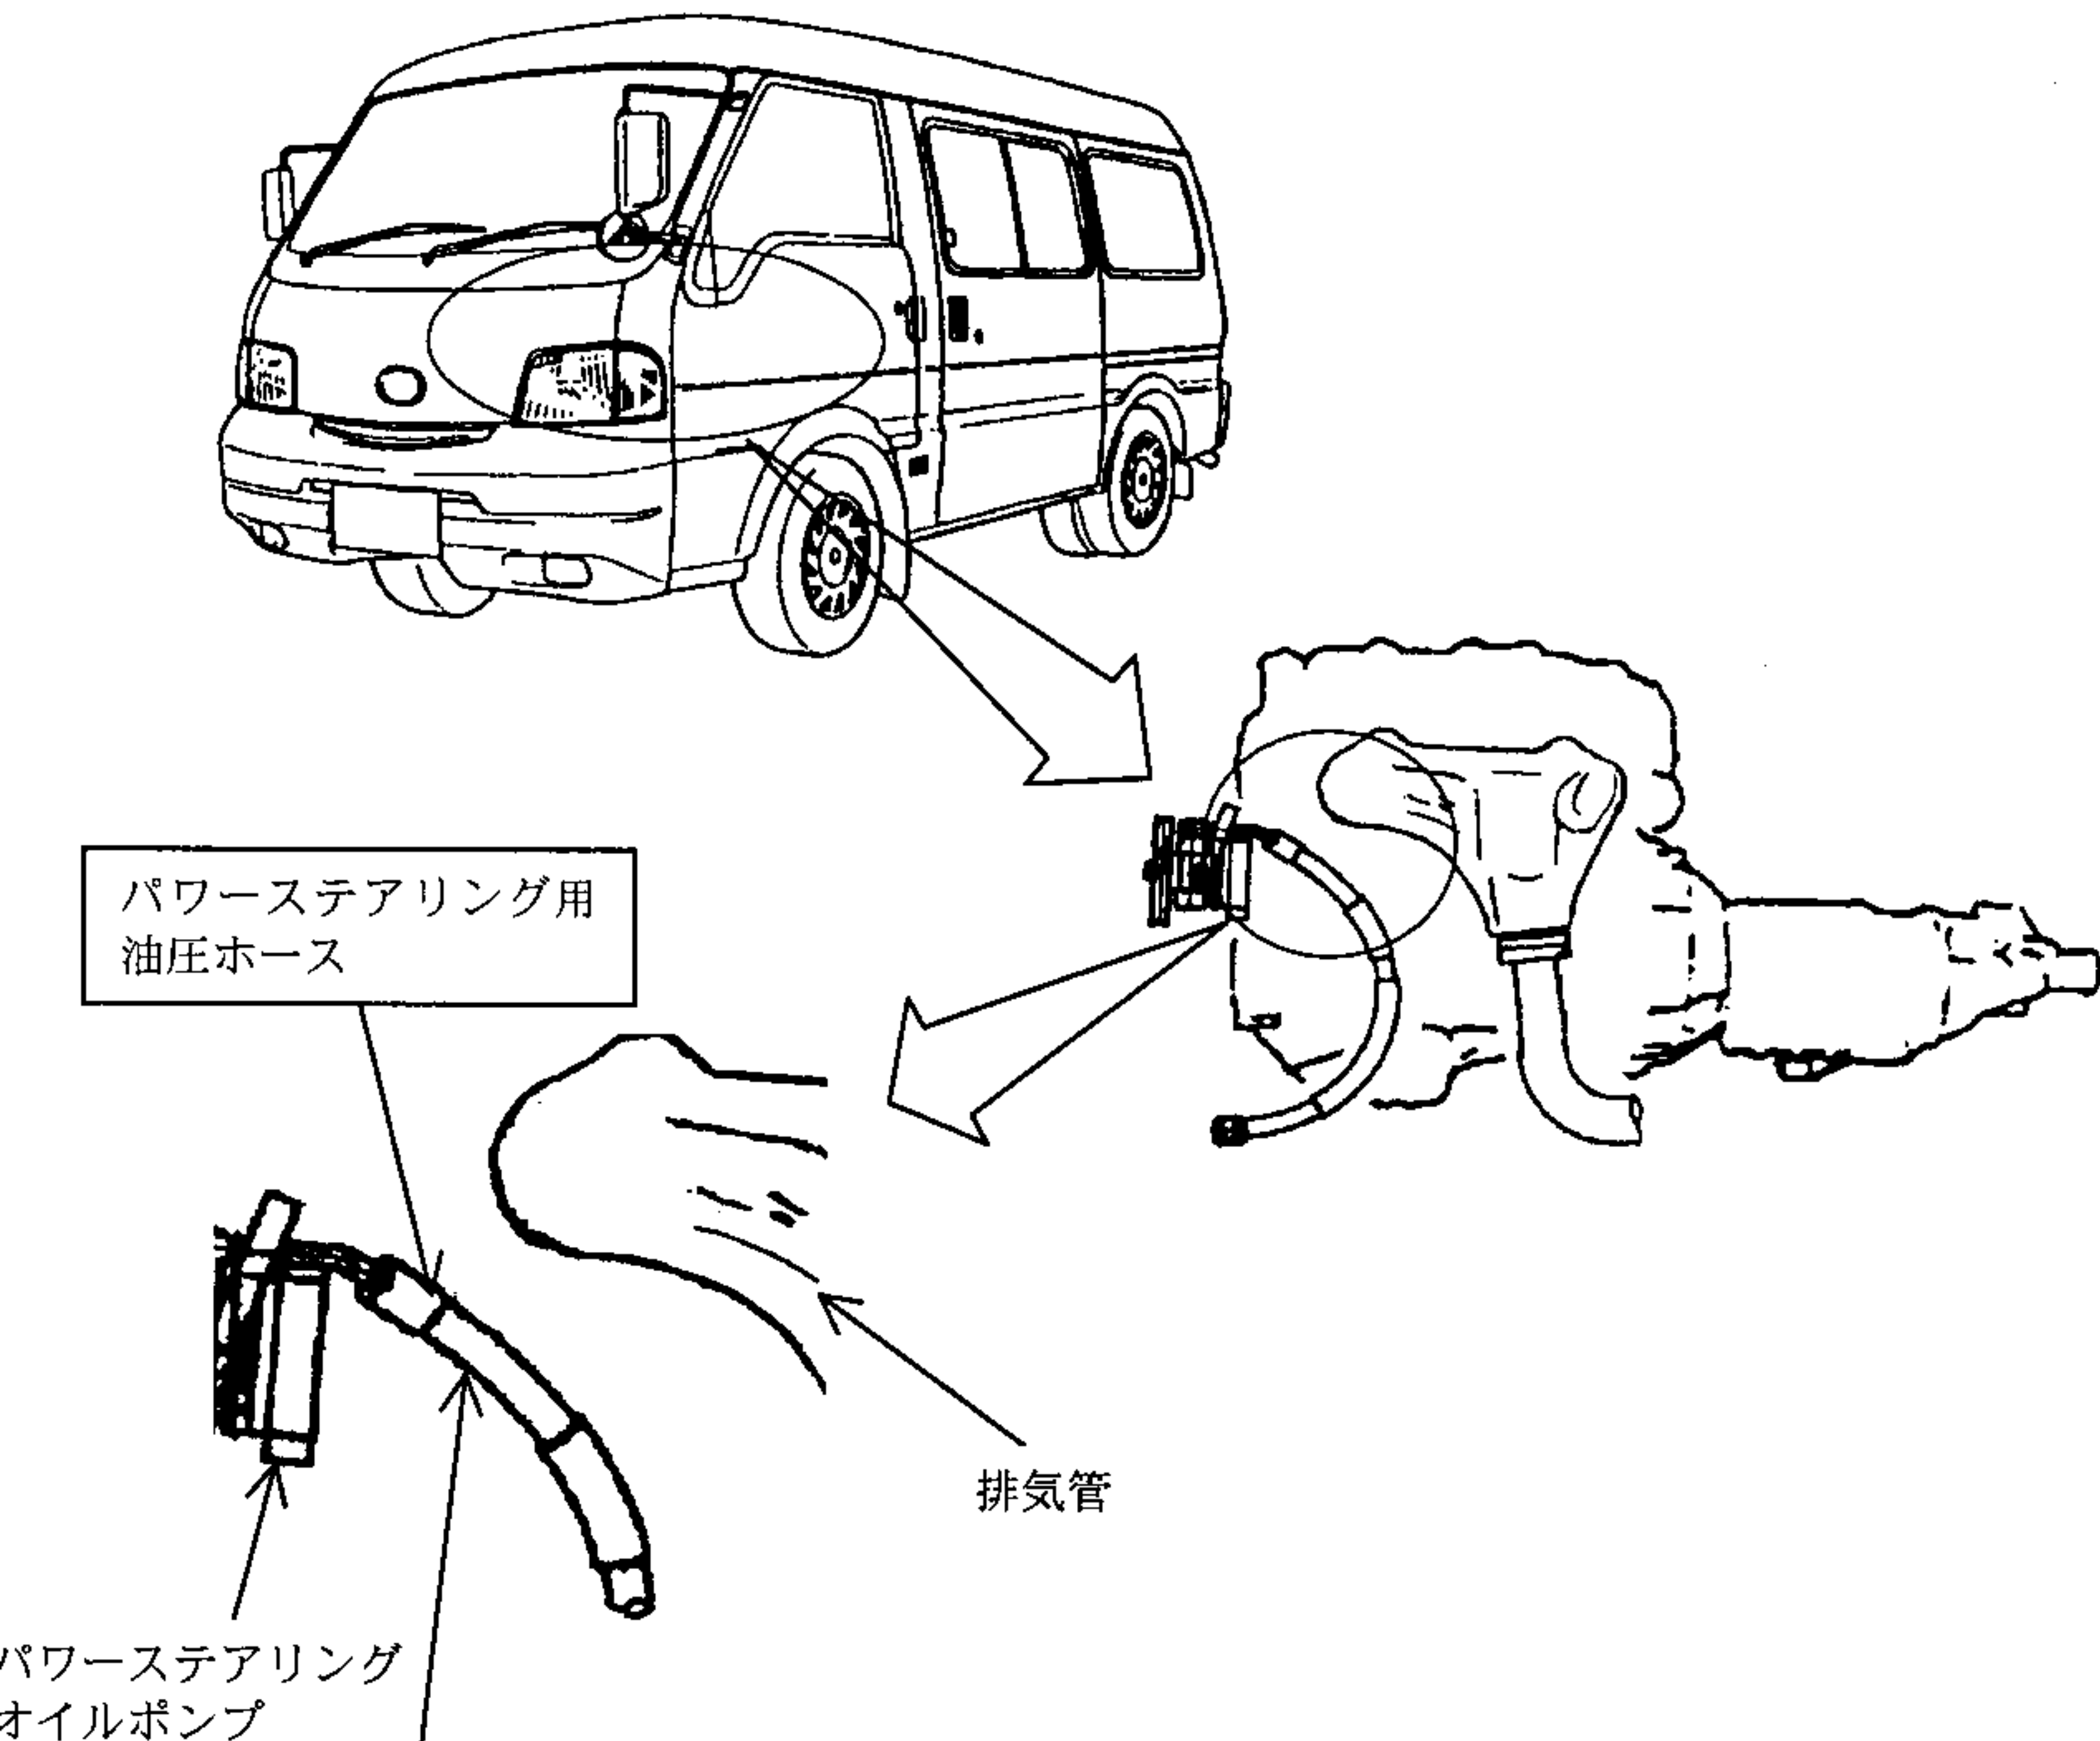

基準不適合発生箇所

かじ取り装置において、パワーステアリング用油圧ホースの遮熱対策が不十分なため、高温下での連続高速走行、登坂路走行等を繰り返しておこなうと排気管の熱によって、当該ホースが熱劣化するものがある。そのためそのままの状態で使用を続けると、当該ホースが損傷し、作動油が漏れてハンドルの操作力が増大し、最悪の場合、作動油が排気管に飛散して火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ホースを対策品と交換する。

識別：パワーステアリング用プレッシャ側油圧ホース（パワーステアリングオイルポンプ側）に黄色ペイントを塗布する。

注：□ は交換部品を示す。