


改善箇所説明図②

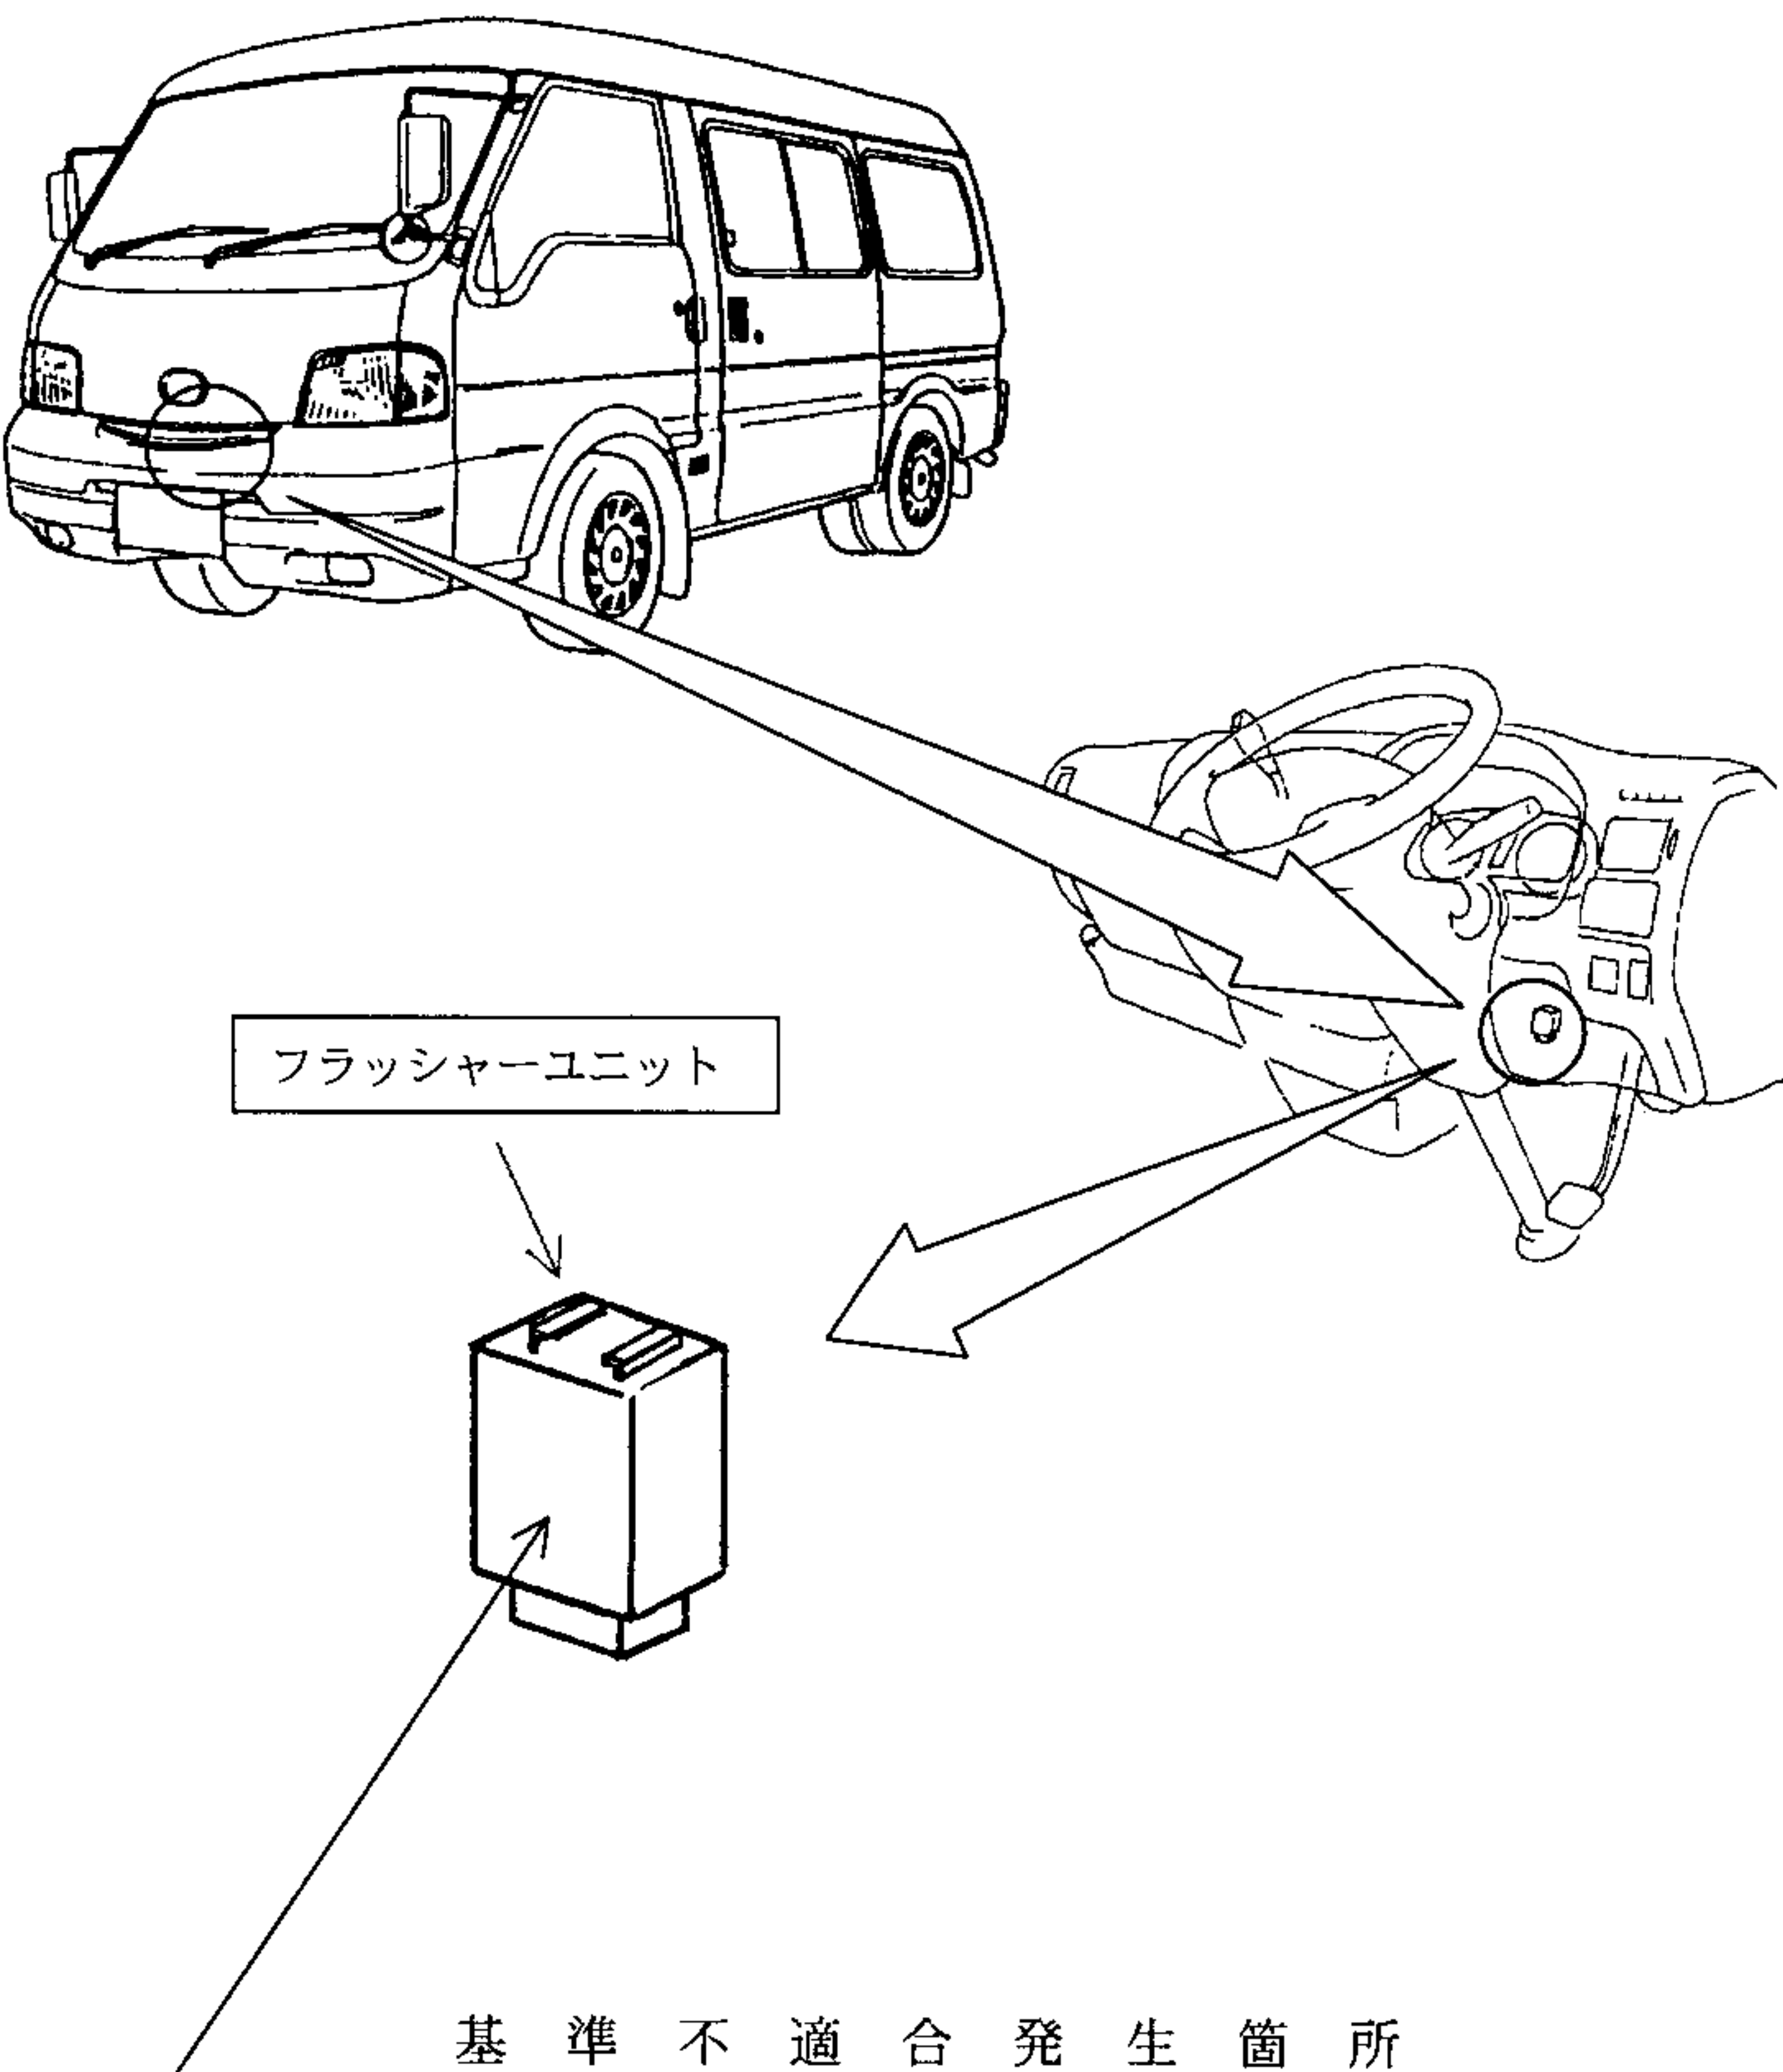

方向指示器とハザードランプ兼用のフラッシャーユニットにおいて、当該ユニット内部のリレー端子半田部の半田量が不足しているものがある。そのため、長時間のハザードランプ点灯で当該端子が高温になるという使用方法を繰り返した場合、当該端子が熱膨張と収縮の繰り返しによって半田に亀裂が発生し、接触不良となって、方向指示器とハザードランプが点灯しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該フラッシャーユニットを対策品と交換する。

識別：フューズボックスカバー裏に黄色ペイントを塗布する。

注：□は交換部品を示す。