
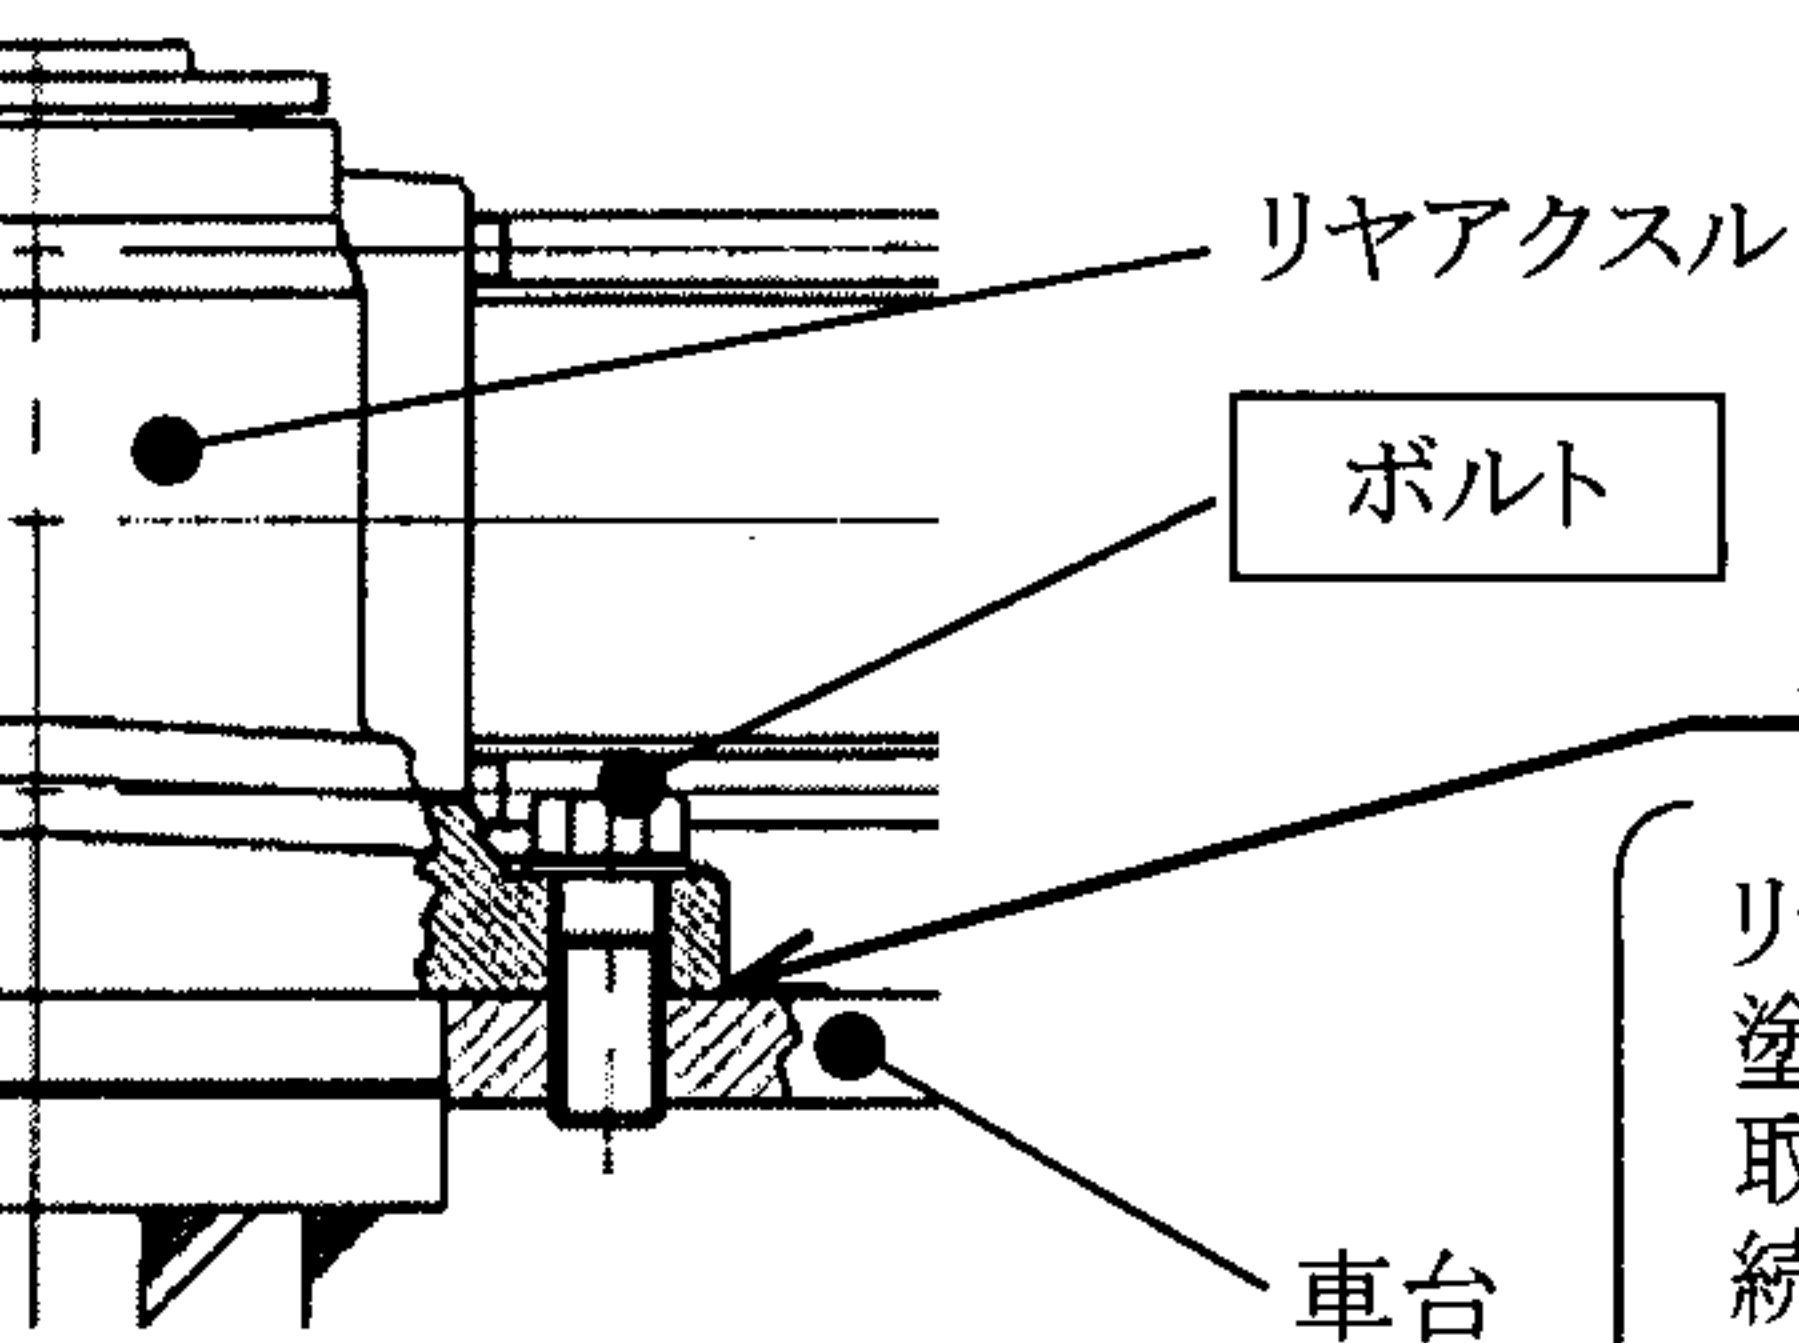


改善箇所説明図

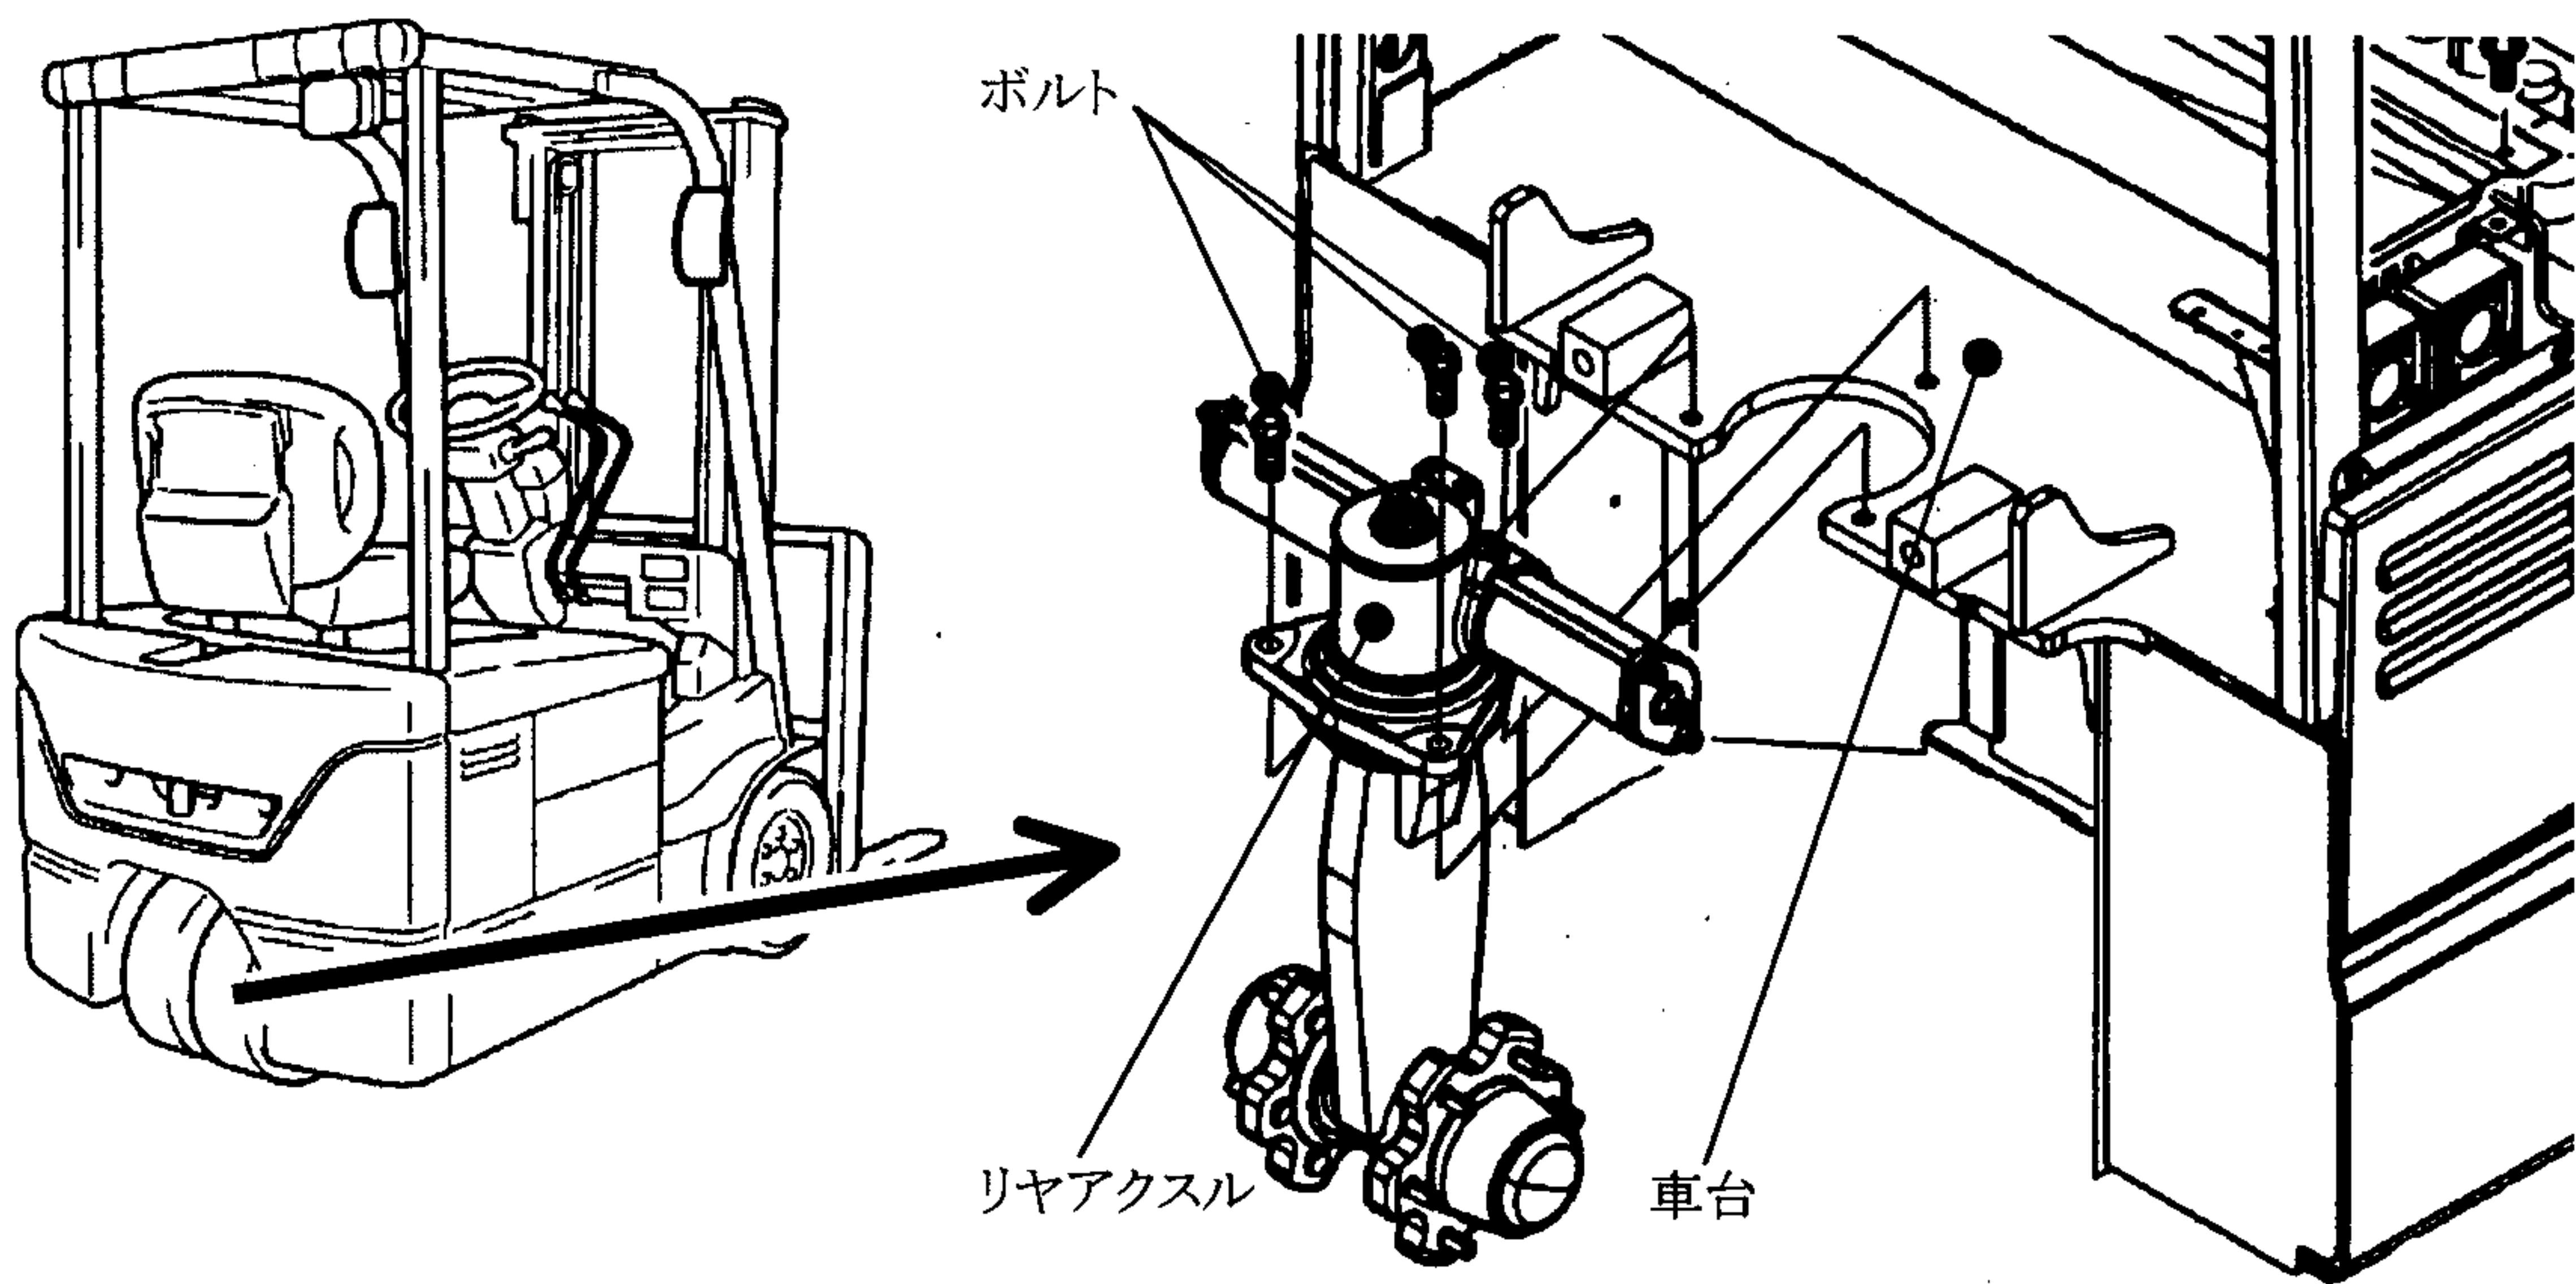

基準不適合箇所

リヤアクスルを取付ける車台側締結面の塗装が不適切なため、塗装膜厚が厚いものがあり、路面からの振動等によりリヤアクスル取付ボルトが緩むことがある。このため、そのままの状態を使用を続けると、当該ボルトが折損し、最悪の場合、リヤアクスルが車台から外れて走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、締結面の塗装を除去し、新品のボルトで取付を行う。

注： 内は交換部品を示す。

識別：黄色のペイントをボルト頭部に塗布する。