


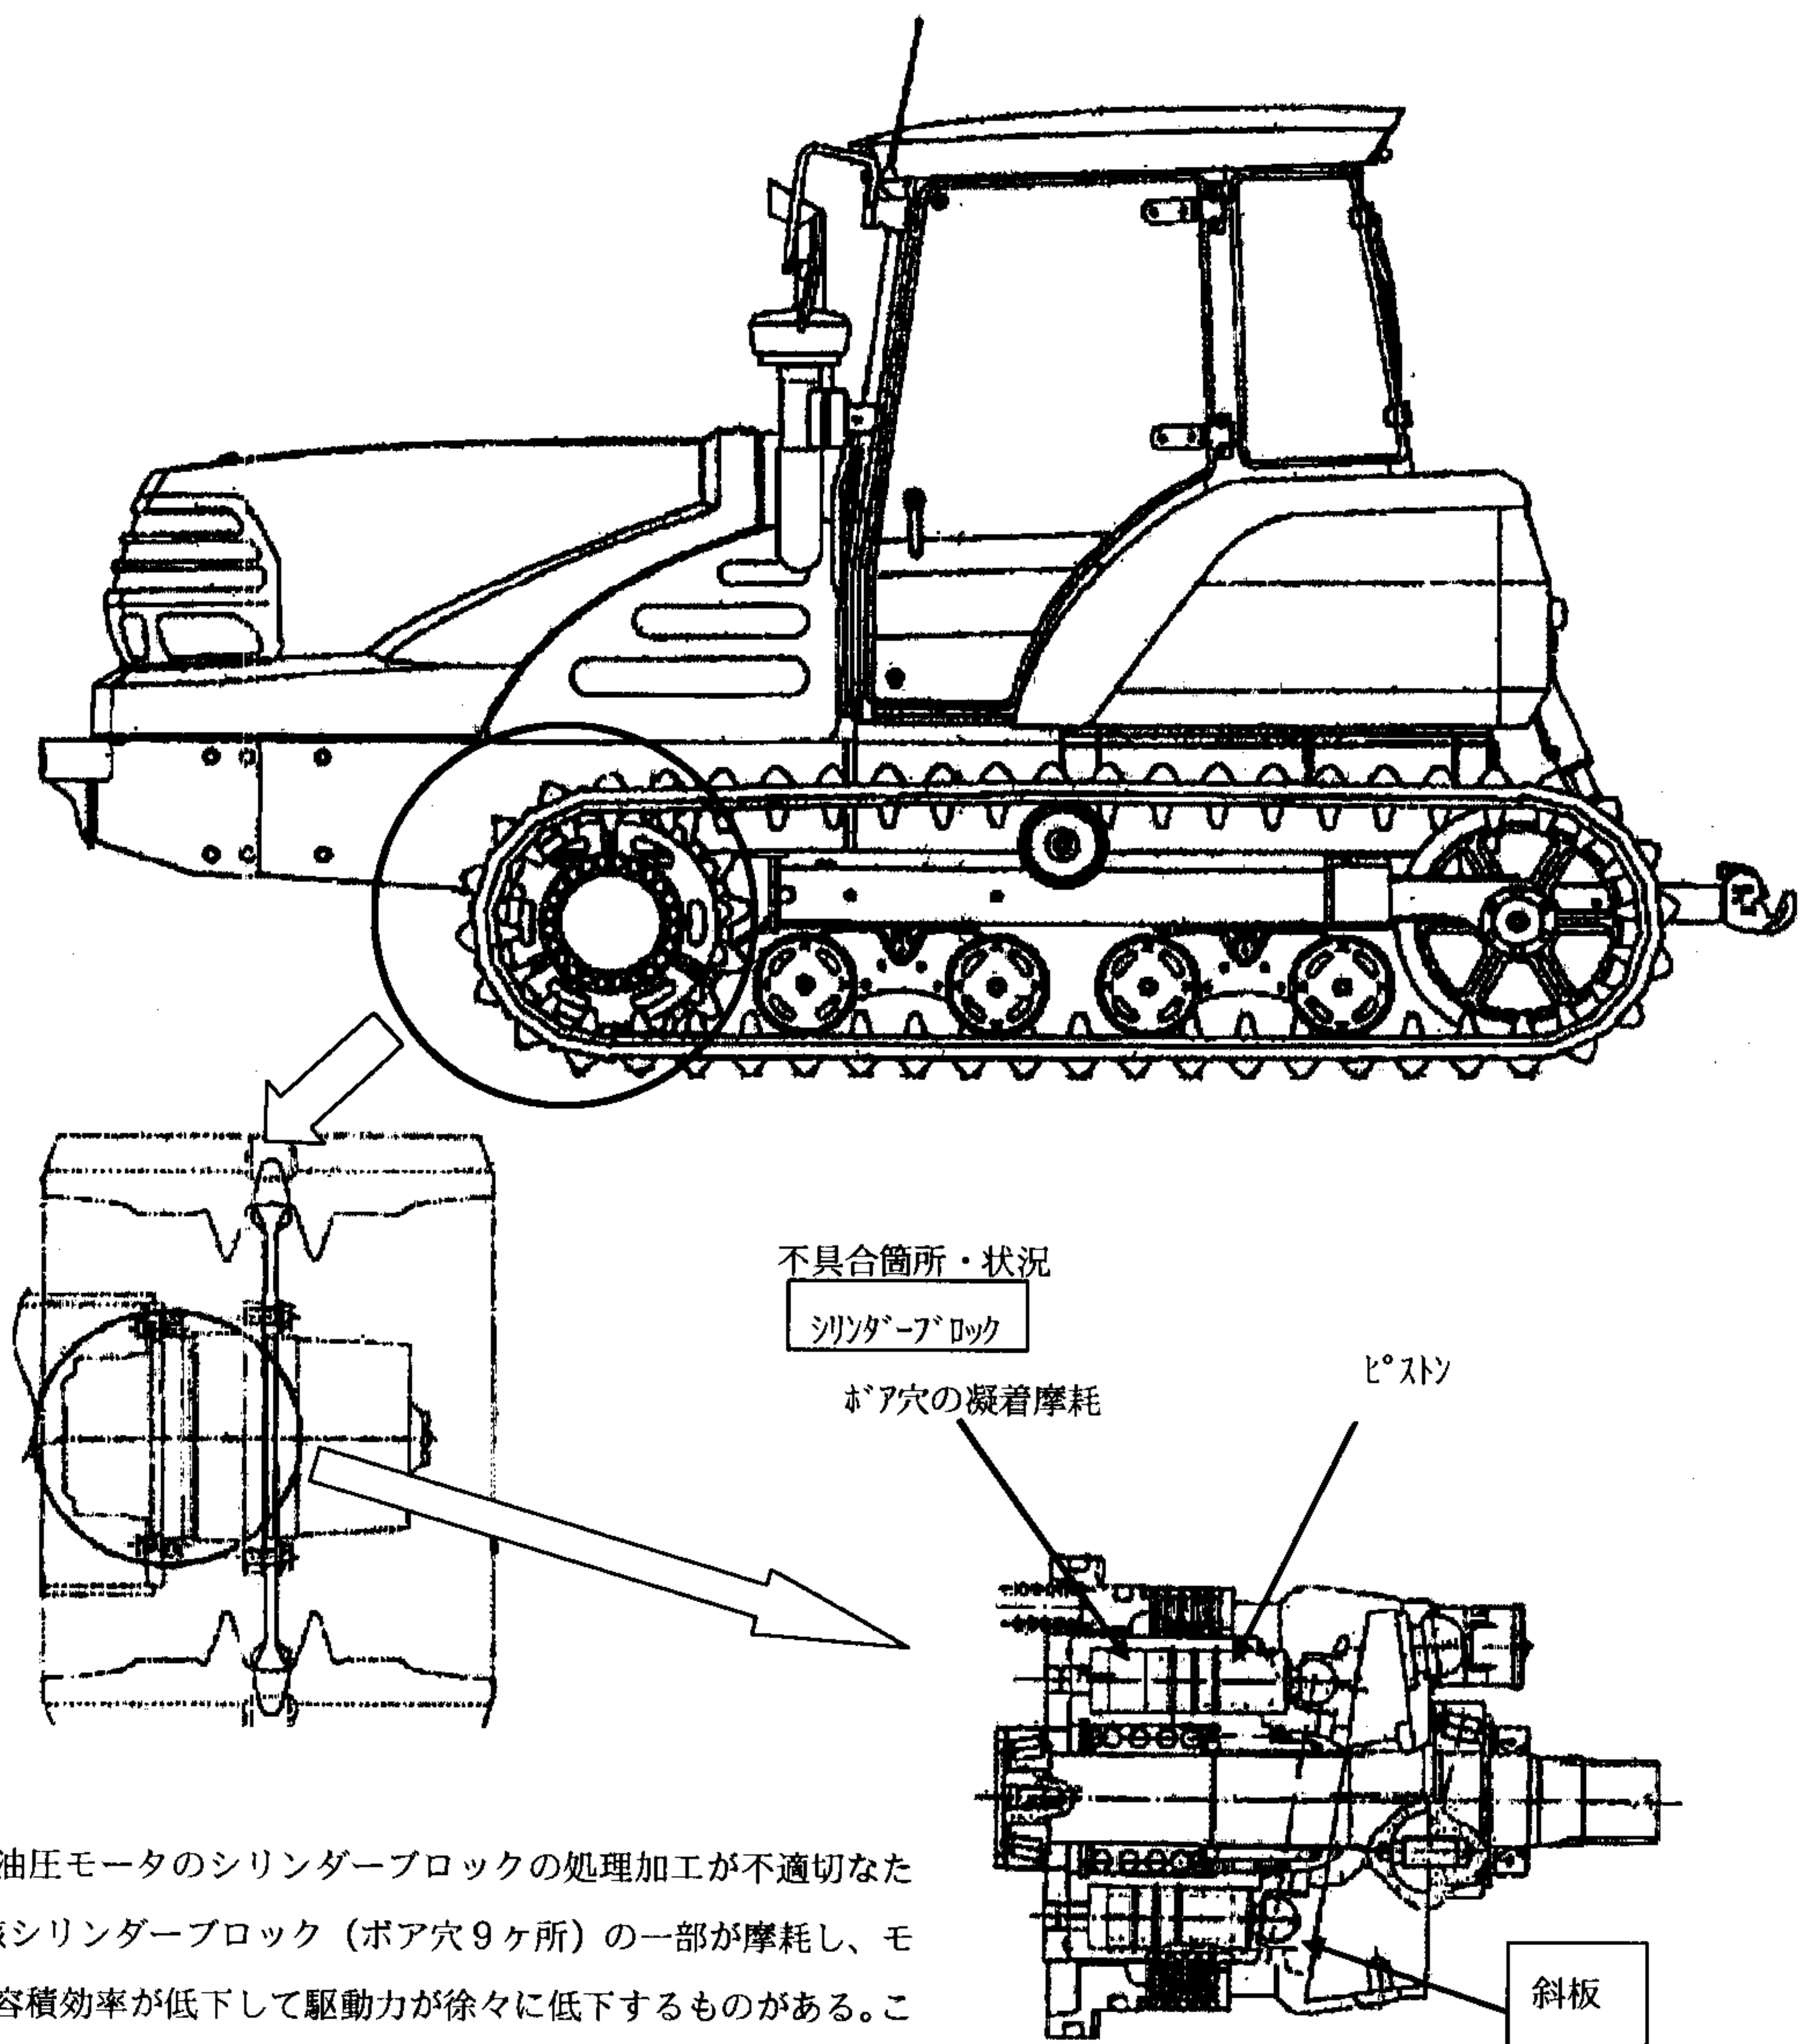

現象

走行用油圧モータのシリンダーブロックの処理加工が不適切なため、当該シリンダーブロック（ボア穴9ヶ所）の一部が摩耗し、モータの容積効率が低下して駆動力が徐々に低下するものがある。このため、そのまま使用を続けると、摩耗が進行し更に容積効率が低下する事により、操舵できなくなり、最悪の場合、走行不能となるおそれがある。

改善内容

1. 耐摩耗性を向上させる為、熱処理を変更したシリンダーブロックに交換する。
2. 遠心力によるピストンのボアへの押付力を低下させる為、モータの回転数を低減させる斜板を交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別方法

車台番号打刻位置付近に白色マークを貼り付ける。