


改善箇所説明図

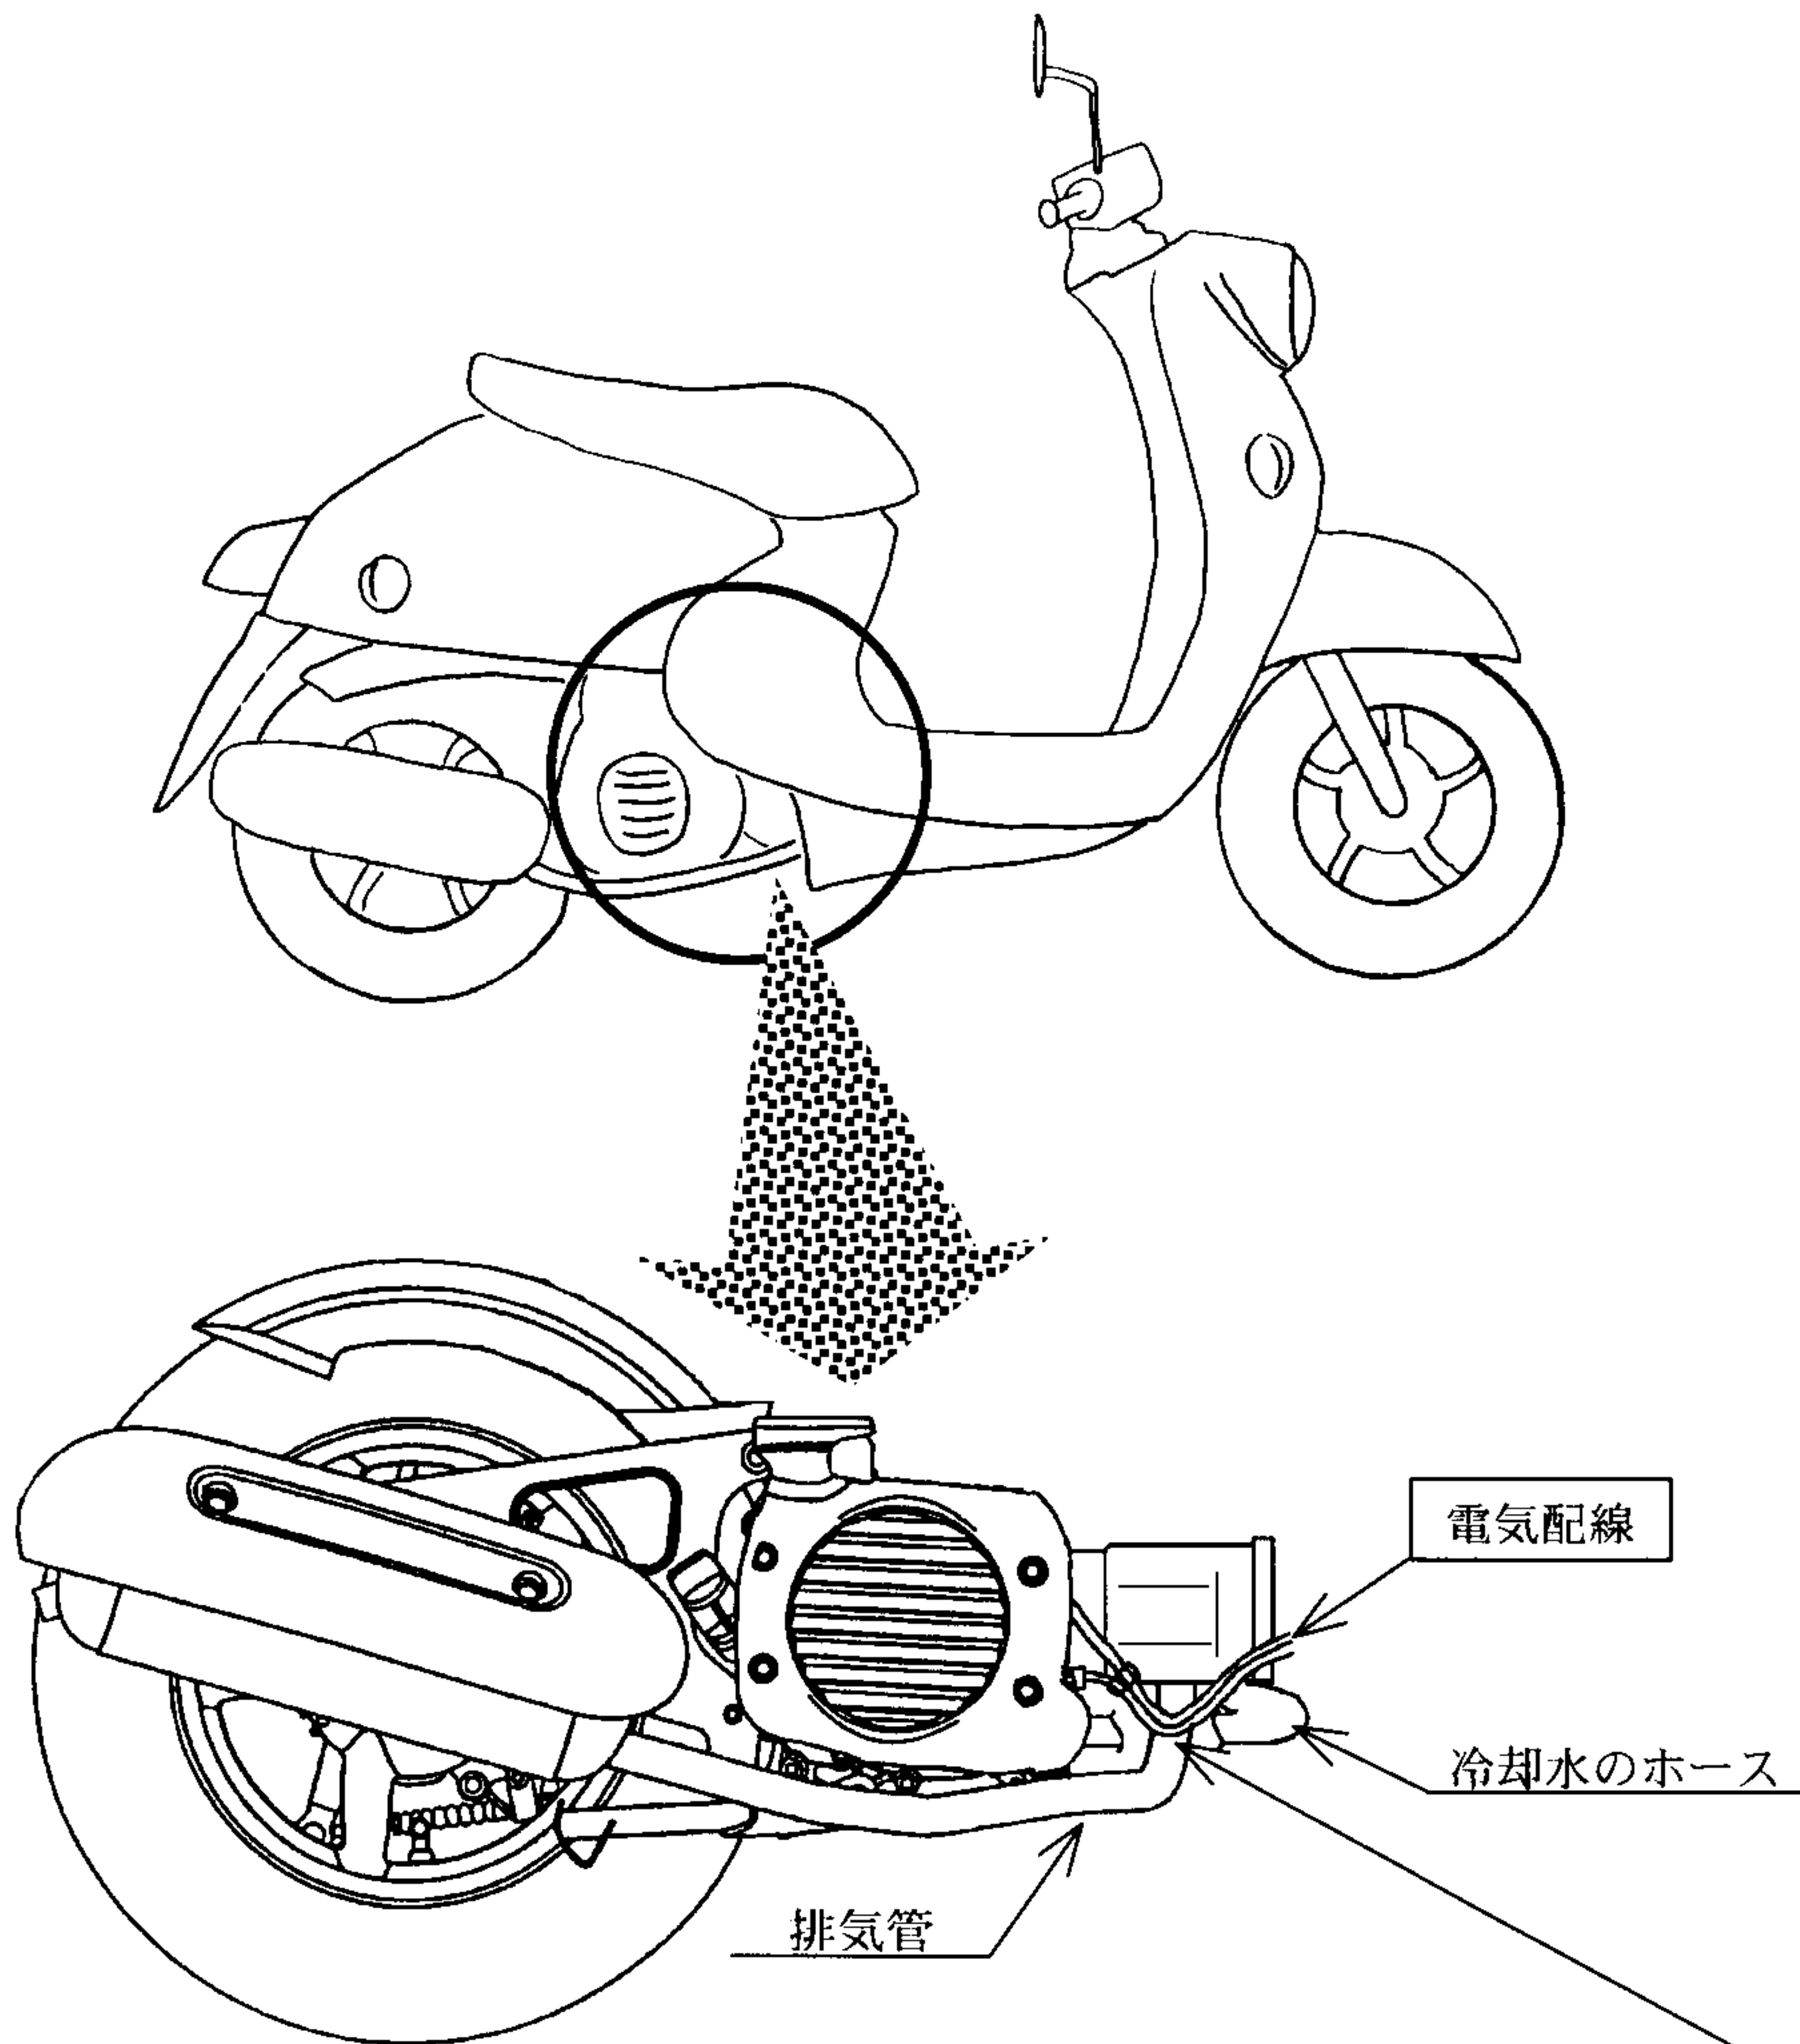

基準不適合発生箇所

灯火器類等の電気配線の固定位置が不適切なものがあるため、当該配線が排気管と接触して溶損し、当該配線が短絡することがある。そのため、灯火器類が不灯となり、最悪の場合、当該配線が発熱して火災に至るおそれがある。

改善の内容：全車両、電気配線の位置決めマークの取付位置を点検し、不適切なものは当該マークの取付位置を適切な箇所に変更し、当該配線を取り付ける。
なお、配線が溶損しているものは新品と交換する。

識別：エンジンプラケット右側上部に白ペイントを塗布する。

注： ☐ は点検部品および交換部品を示す。