


改善箇所説明図

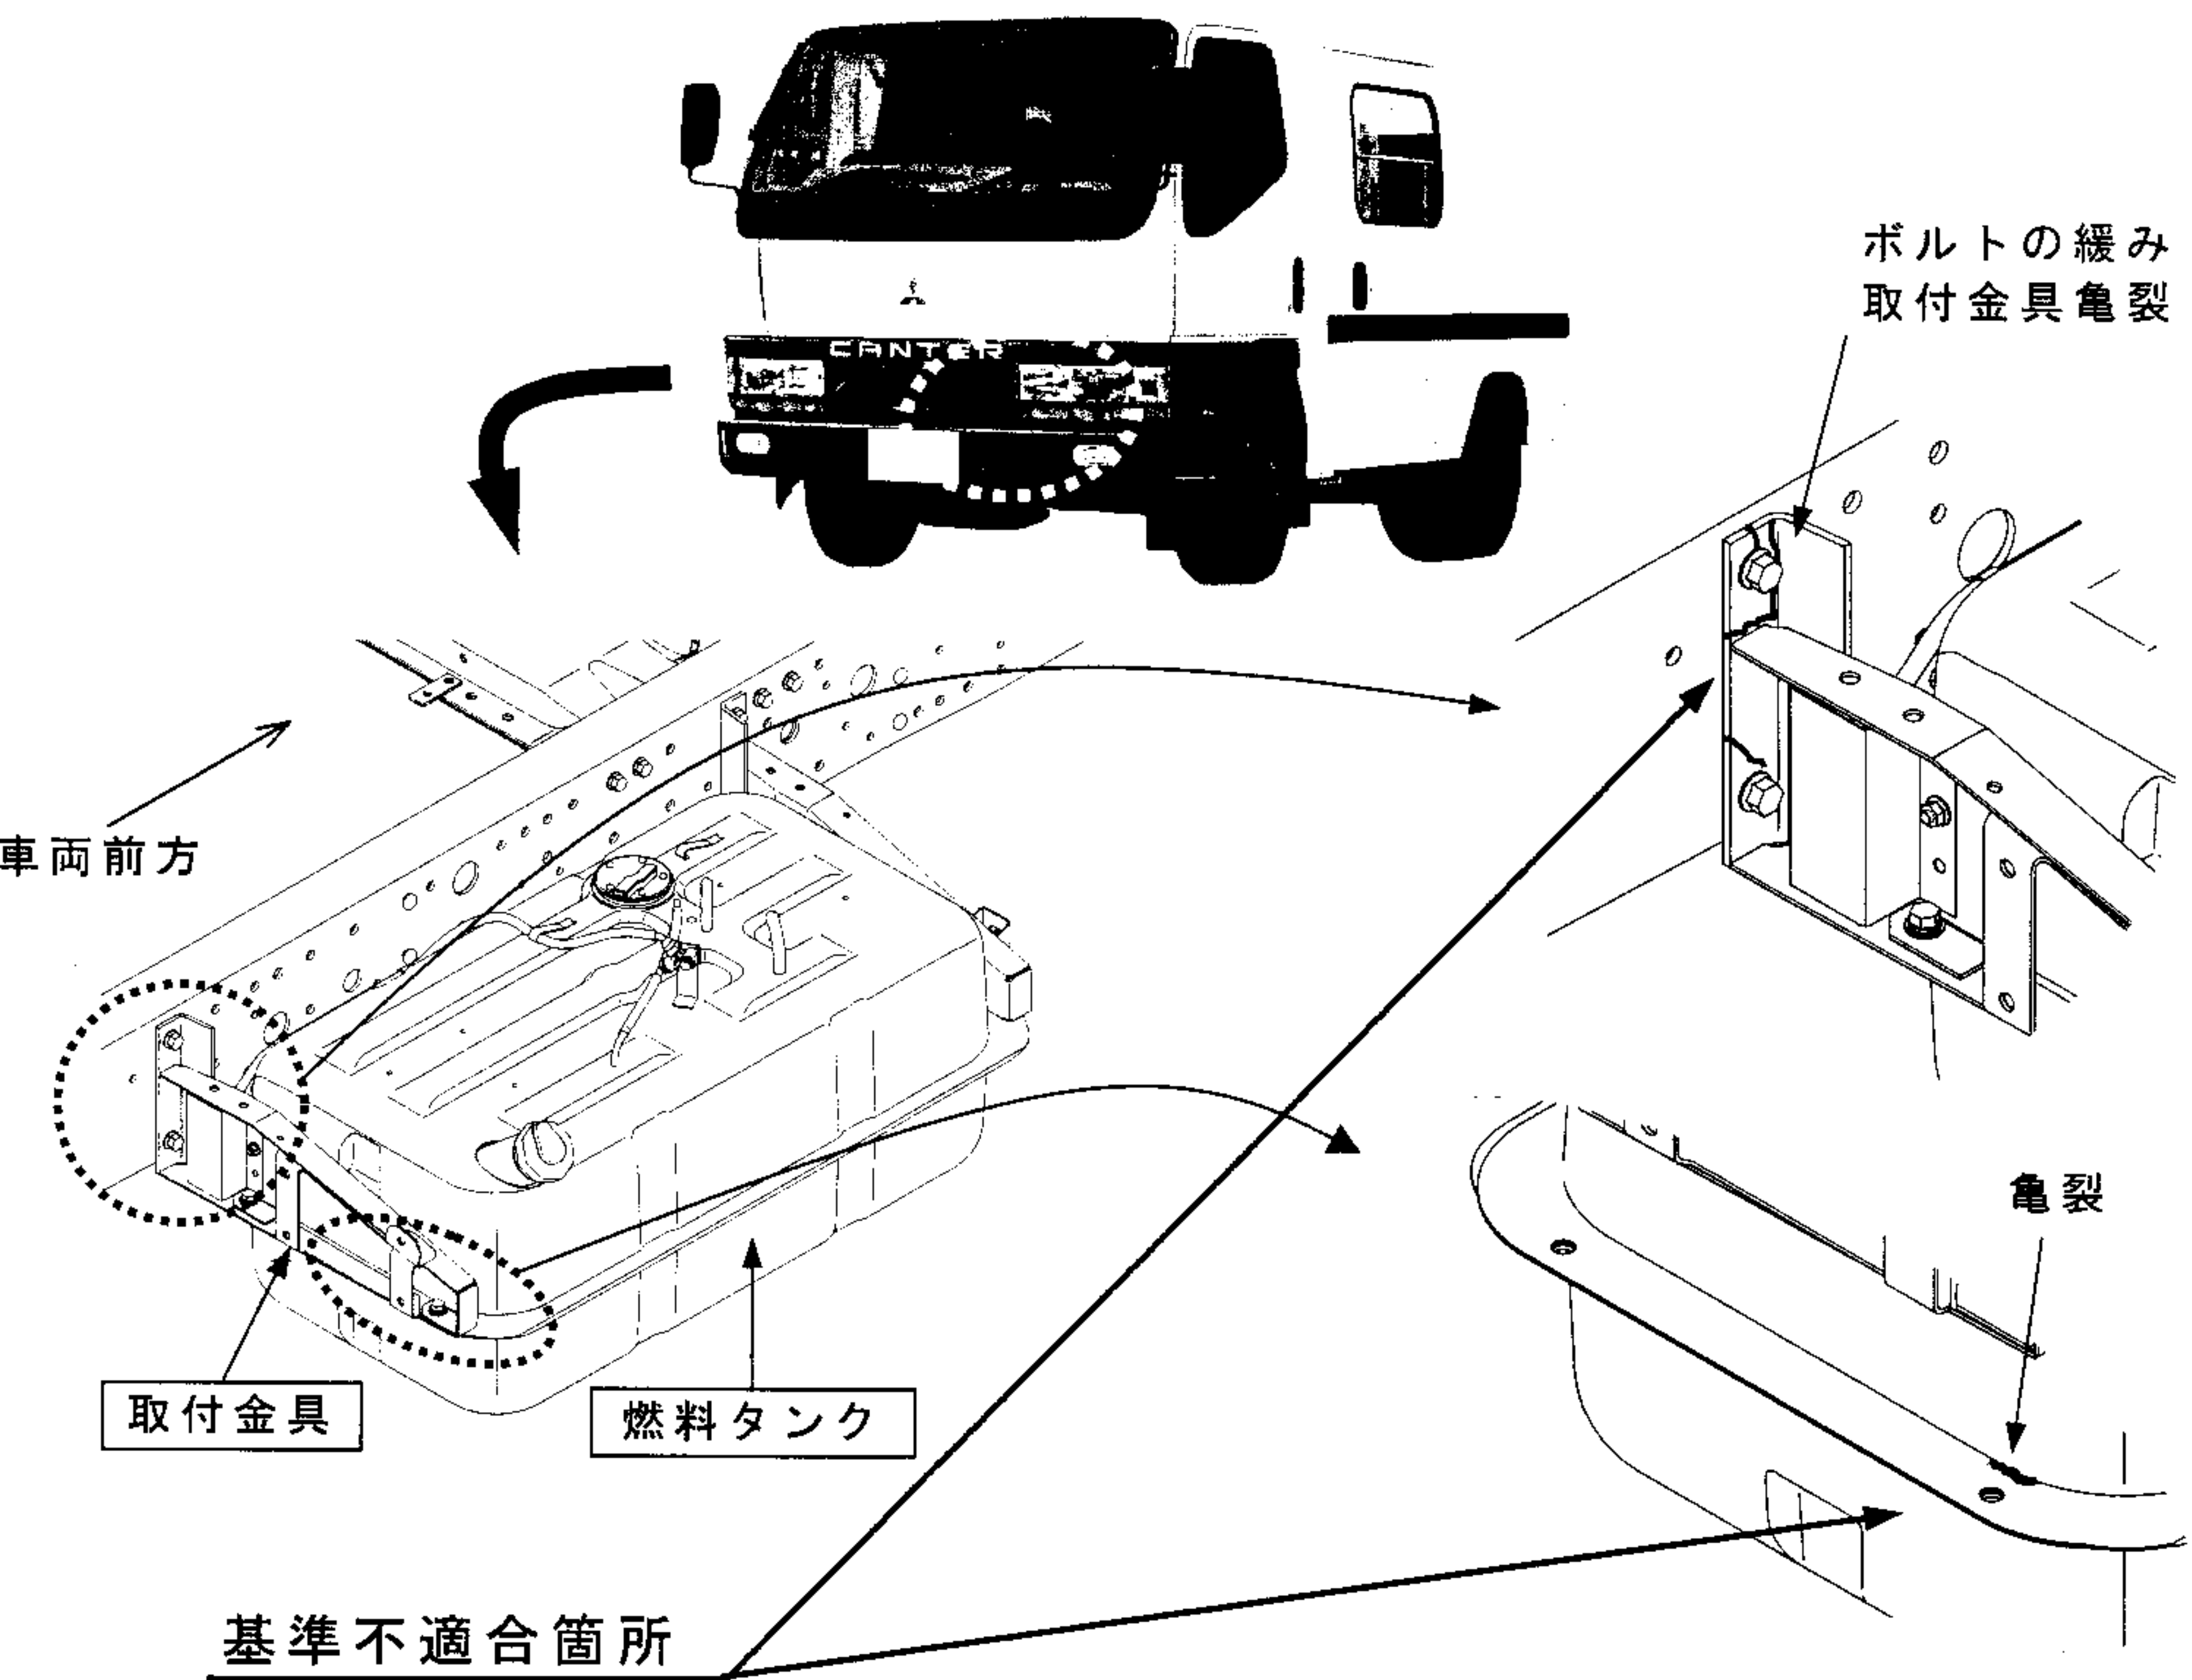

燃料タンク取付金具の寸法精度並びに燃料タンクを取付金具にボルトで締結する部分の構造及び当該ボルトの締付けトルクが不適切なため、走行中の振動等により当該ボルト又は取付金具をフレームに固定するボルトに緩みが発生するものがある。

そのため、そのまま使用を続けると、燃料タンクに亀裂が発生し、燃料漏れが発生するおそれがある、また取付金具に亀裂が発生し、最悪の場合、当該取付金具が破損し燃料タンクが脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、取付金具および締結ボルトを対策品と交換し、ボルトの締付けトルクを変更する。
また、同時に燃料タンクを新品と交換する。

注：□は、交換部品を示す。

識別：燃料タンクの取付ボルト本数で識別。