


改善箇所説明図 ①

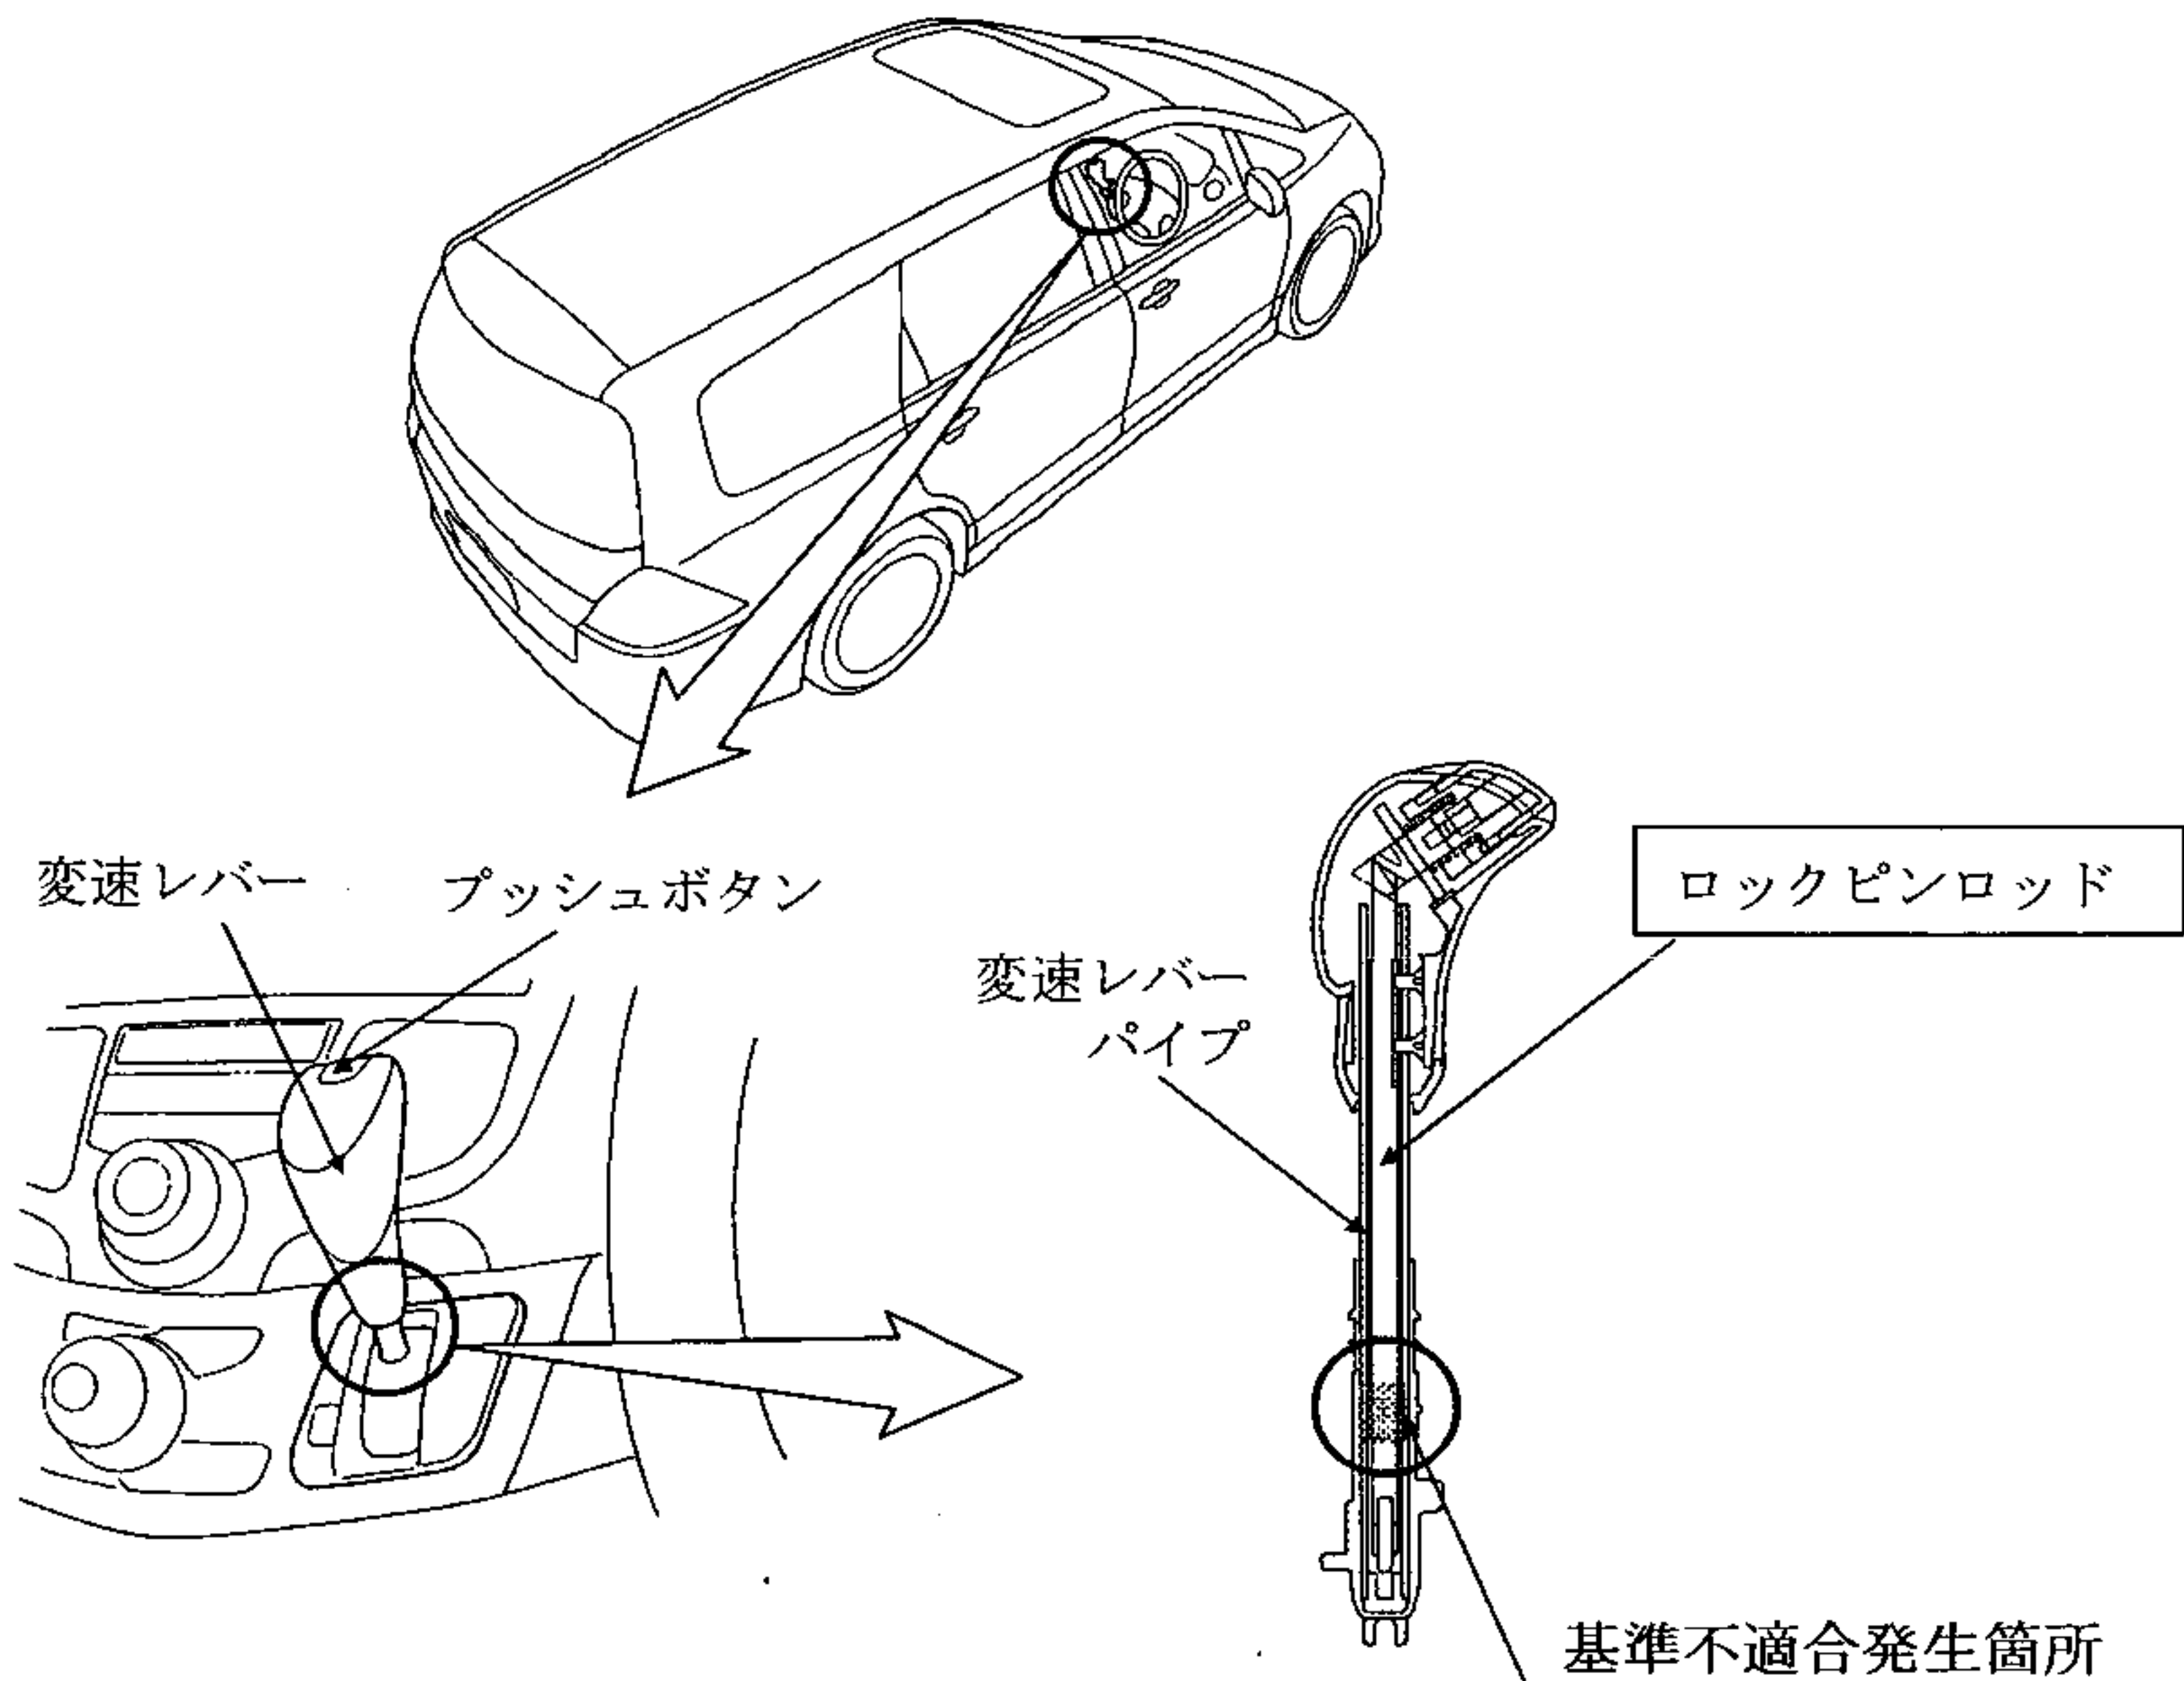

自動（又は、無段）変速機の変速レバーパイプの内径寸法を部分的に小さく製造したため、変速レバーをパーキングに入れプッシュボタンを戻してもロックピンロッドが当該パイプに干渉して戻らず、パーキングスイッチが作動しないものがある。そのため、変速レバーをパーキングに入れてもキーインターロック装置が作動しなくなり、イグニッションキーが抜けず、また、かじ取り装置の施錠装置が機能しなくなるおそれがある。

改善の内容 全車両、変速レバーのロックピンロッドを対策品と交換する。

改善前	改善後
ロックピンロッド マーキングなし	マーキングあり（白ペイントでφ2～3mm）

注: は改善部品を示す。

識別: 後席右側ドアヒンジ取り付けボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。