

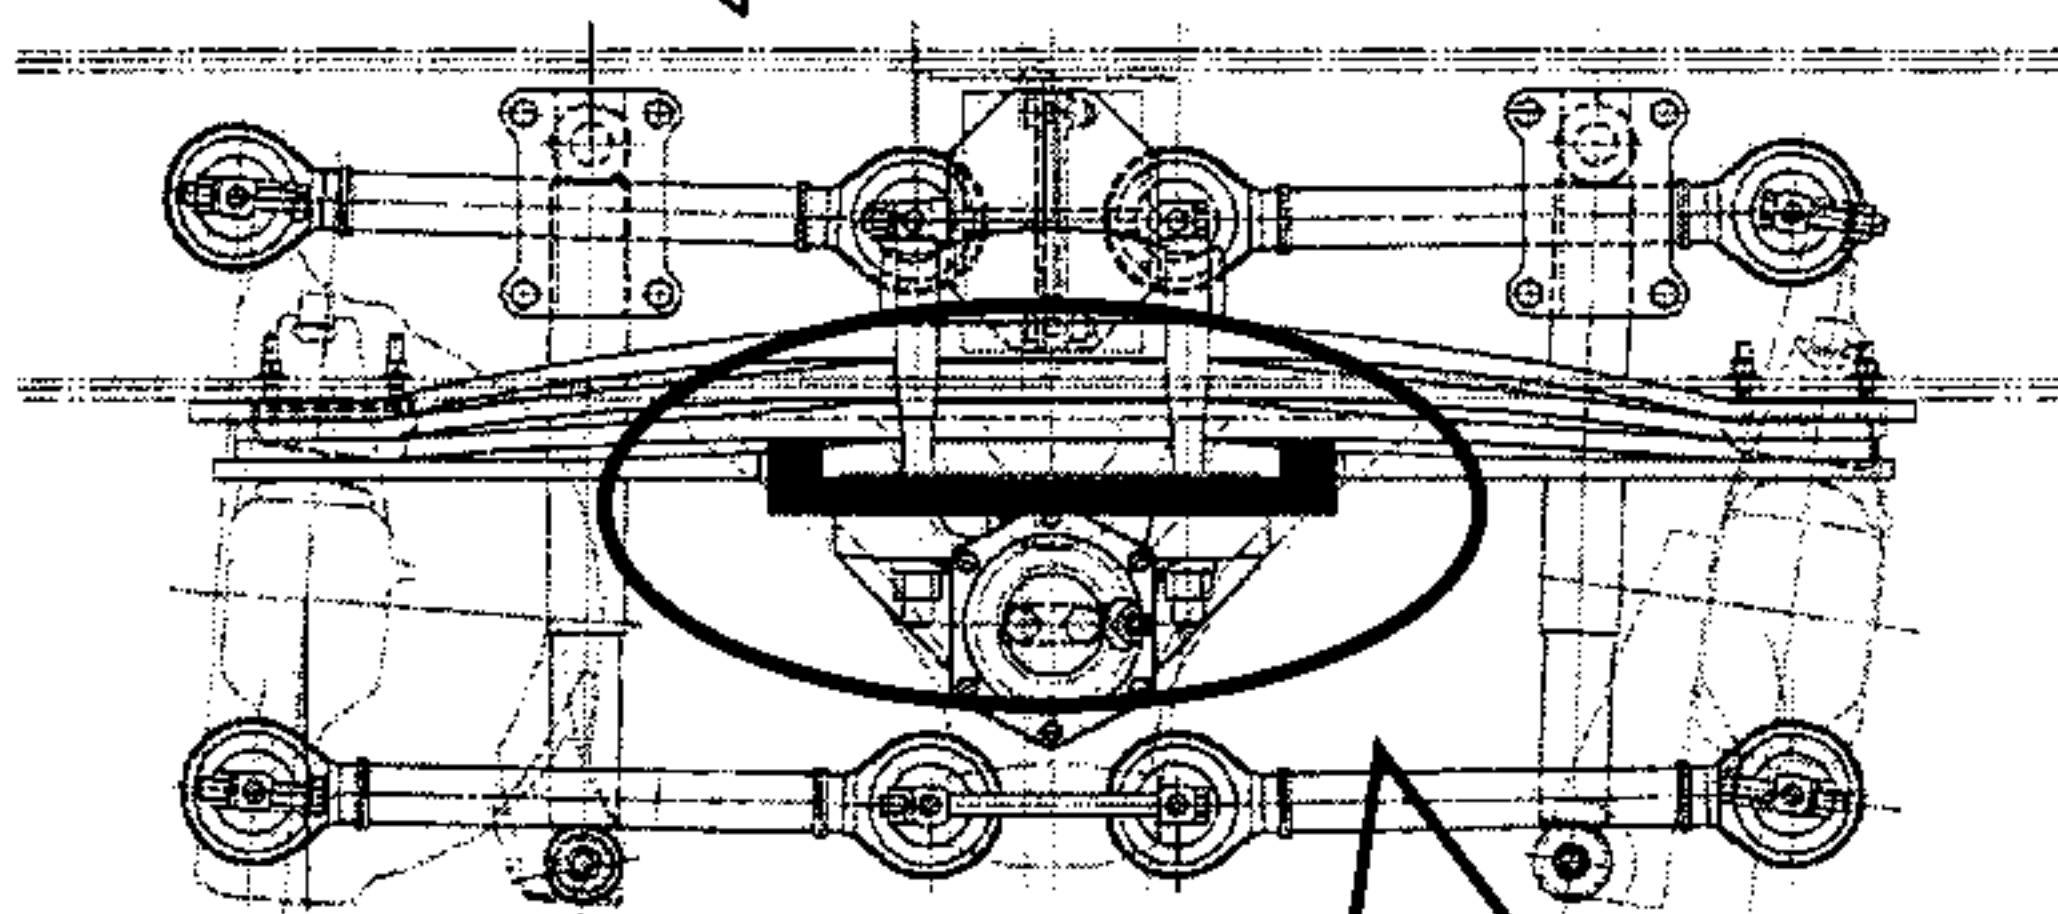


改善箇所説明図

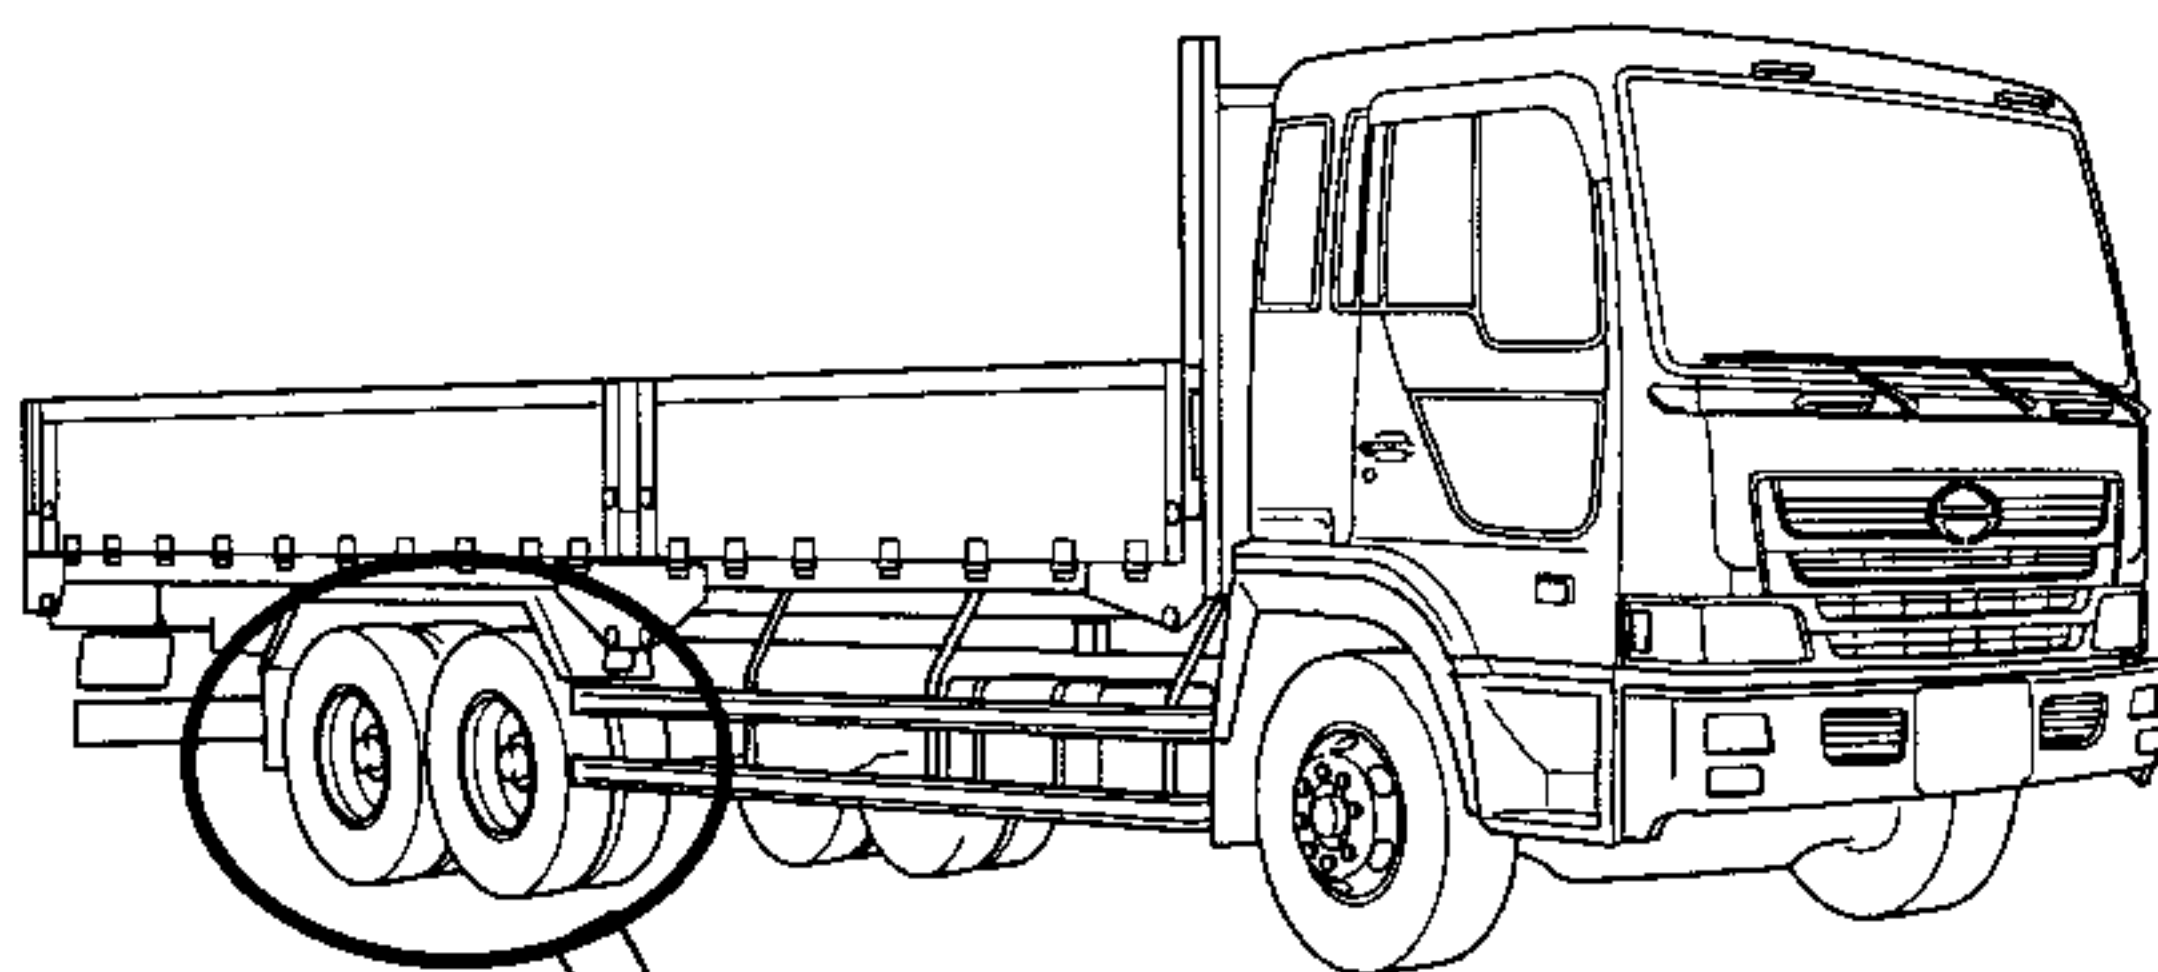


注: は交換部品を示す

トラニオンシート

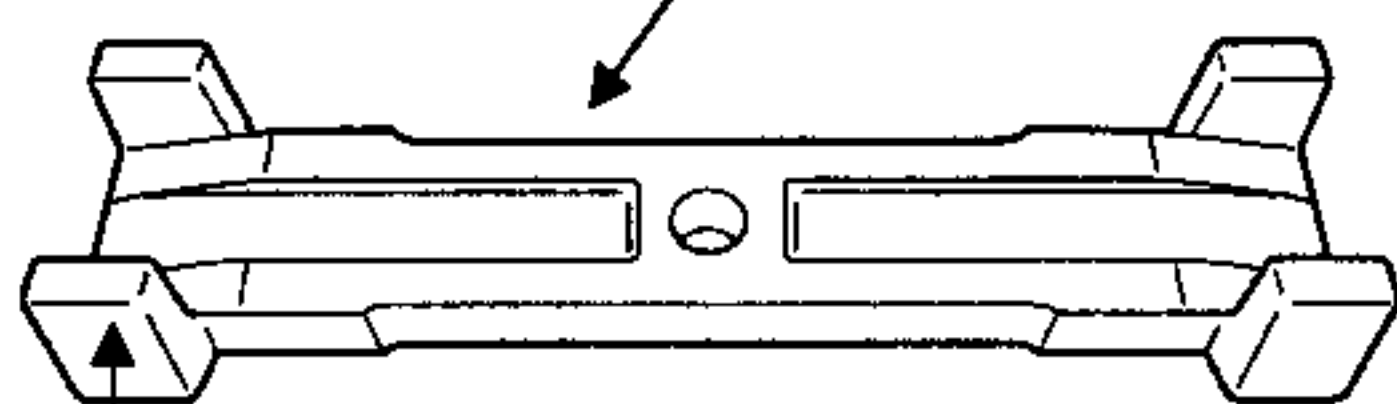

スプリングストッパ

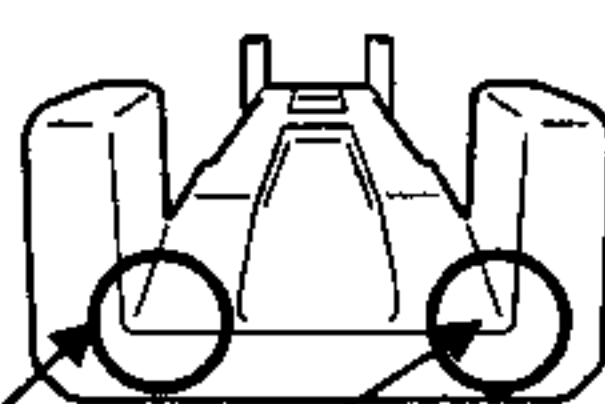

基準不適合発生箇所

緩衝装置の後輪リーフスプリングを取り付けるトラニオンシートの加工が不適切なため、スプリングストッパの角部に形状不良のものがある。そのため、低速旋回時に当該部に大きな横荷重がかかり、スプリングストッパが破損し脱落して、他の交通の安全を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両、トラニオンシートを良品と交換する。

識別：ネームプレートの左上ビス頭部に黄色ペイントを塗布する。