



改善箇所説明図

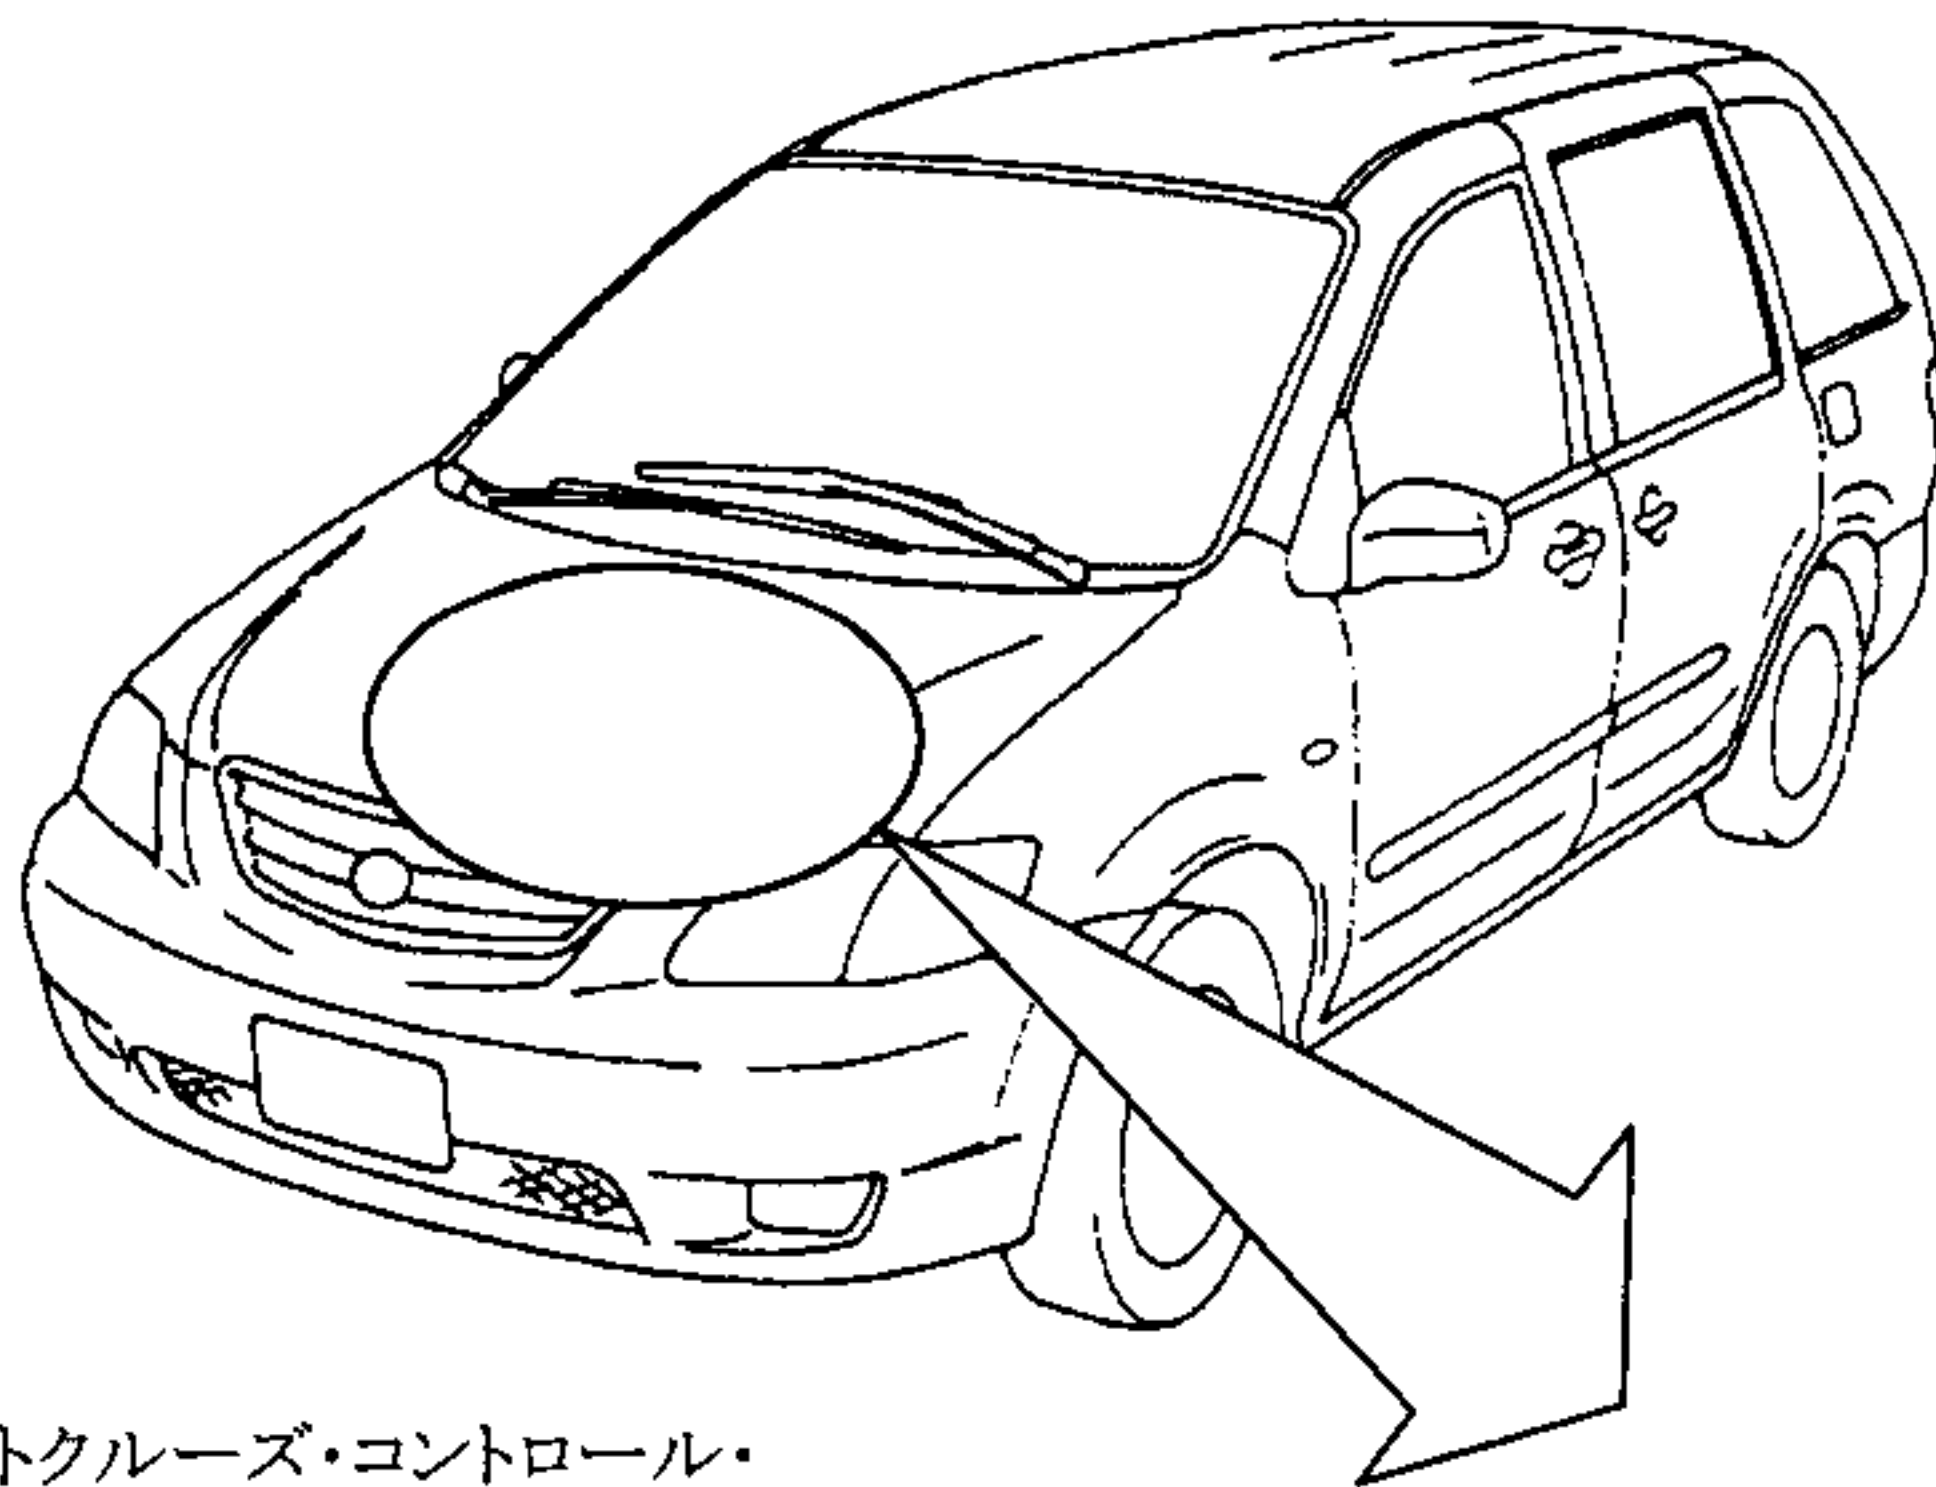

オートクルーズ・コントロール・
ケーブル取り付け部

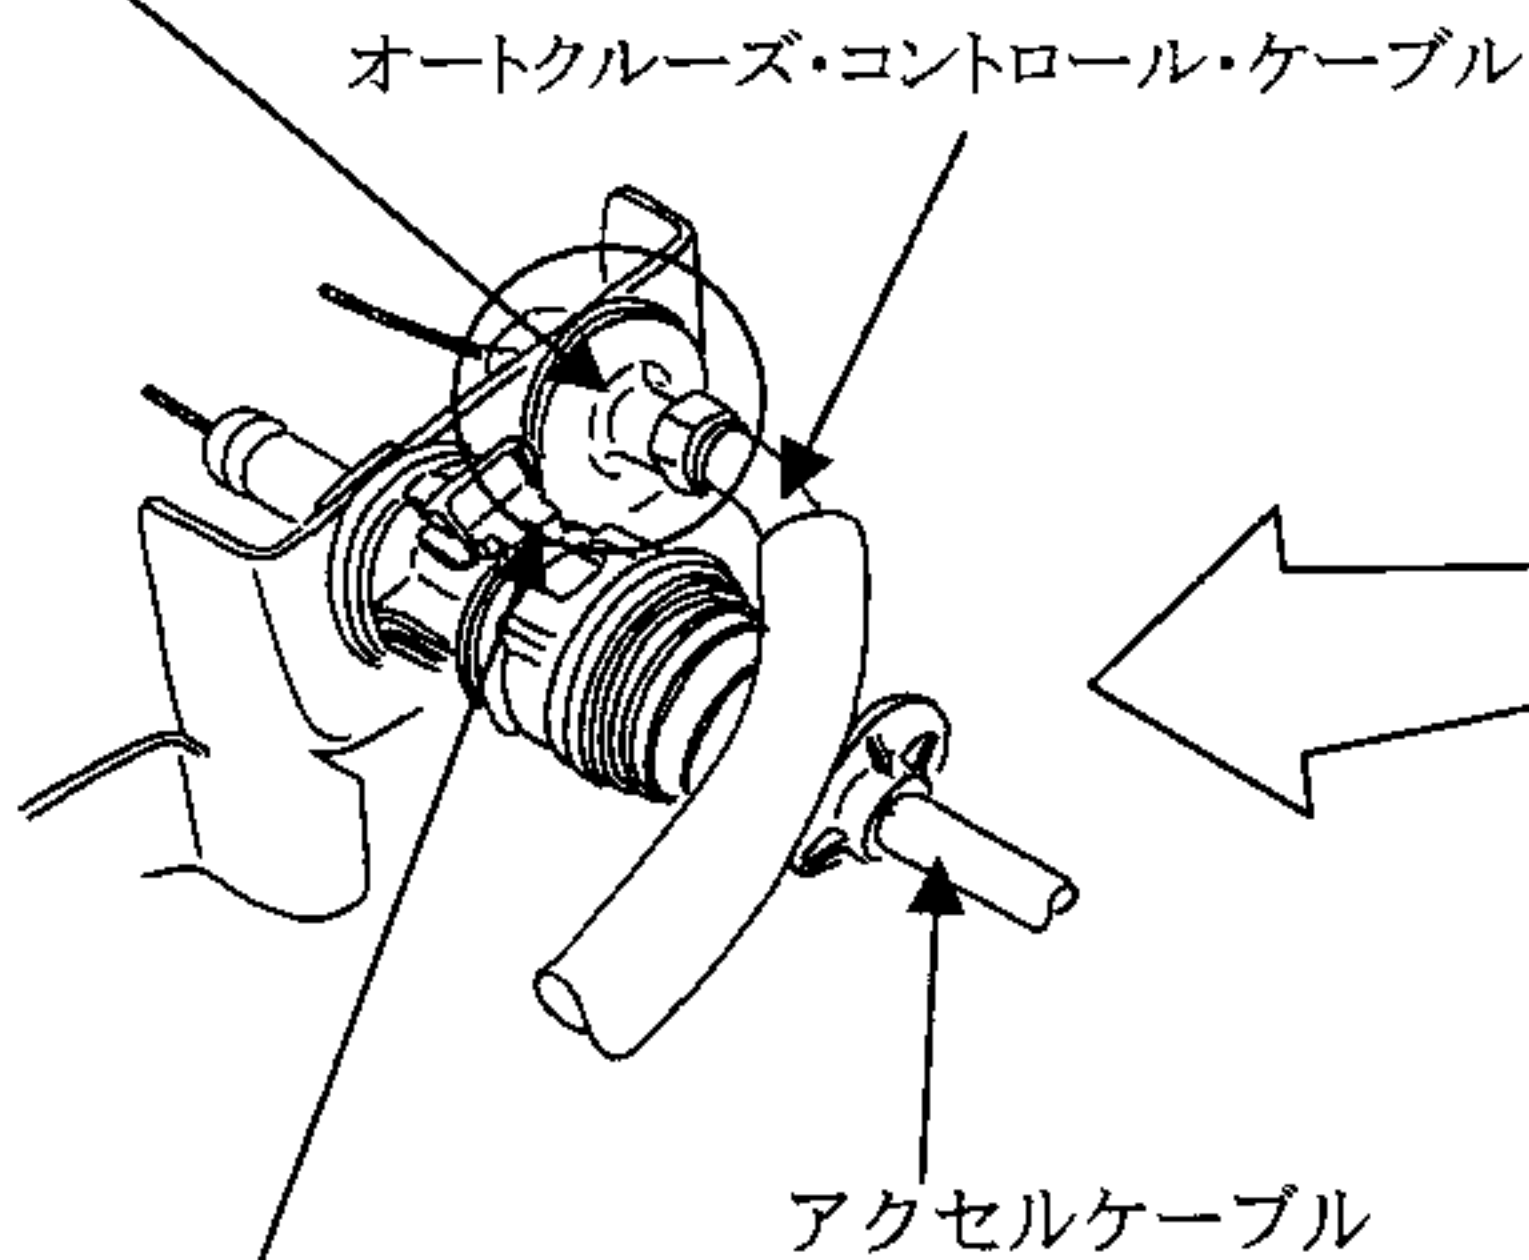

オートクルーズ・コントロール・ケーブル

基準不適合発生箇所

オートクルーズ・コントロール装置装着車において、オートクルーズ・コントロール・ケーブルの取り付け部に曲げ応力に対する耐久性が不十分なものがあり、そのままの状態で使用を続けると、当該取り付け部（ケーブルブラケットに固定する部分）に亀裂が生じて破損することがある。そのため、オートクルーズ・コントロール・ケーブルがケーブルブラケットに保持されなくなり、最悪の場合、オートクルーズ・コントロール・ケーブルがアクセルケーブルに引っ掛かり、オートクルーズ・コントロール・ケーブルのインナーワイヤーが引かれた状態となり、エンジン回転が下がらなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該オートクルーズ・コントロール・ケーブルを対策品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：フロント・カウル・パネルの右上に黄色ペイントを塗布する。