



改 善 箇 所 説 明 図

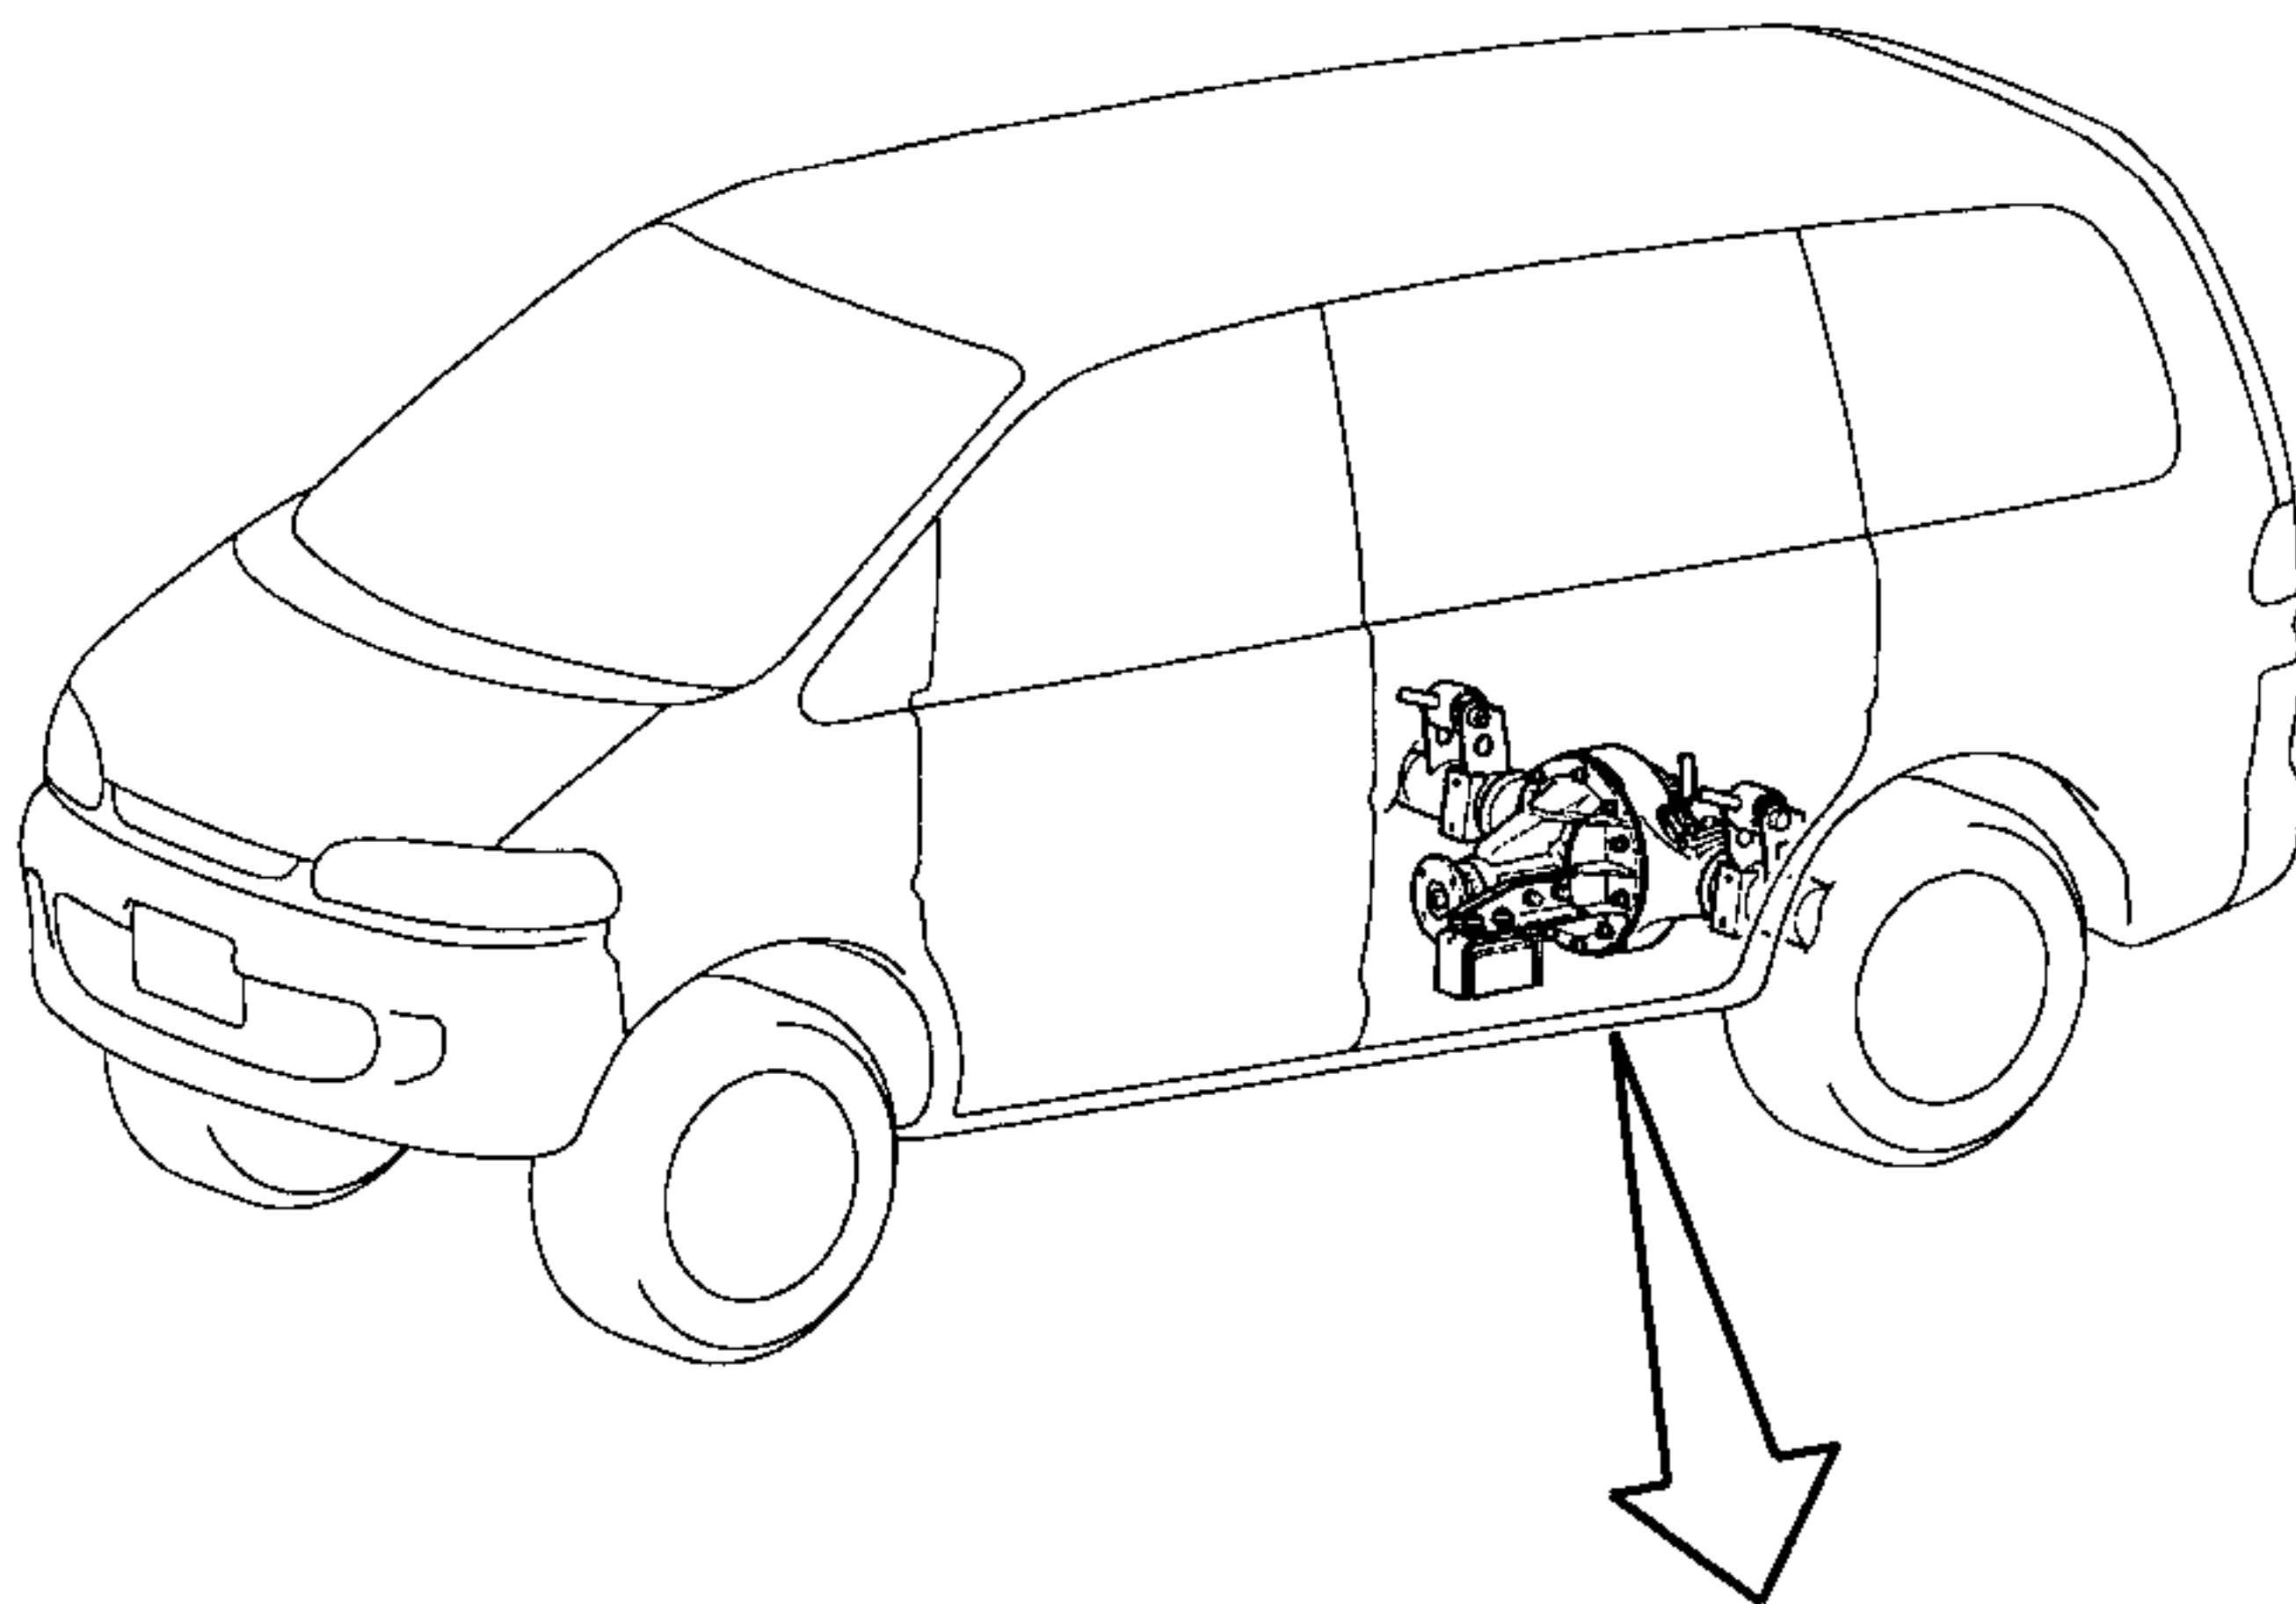

基準不適合発生箇所

後軸差動装置の振動を低減するために装着されているダイナミックダンパーにおいて、ウェイト支持ゴムおよびウェイトの脱落を防止するピンの強度が不足している。そのため、そのまゝの状態で使用を続けると、ウェイト支持ゴムが破損し、その後、ピンが折損して、最悪の場合、ウェイトが脱落して他の交通の安全を妨げるおそれがある。

 
リヤ ディファレンシャル キャリア

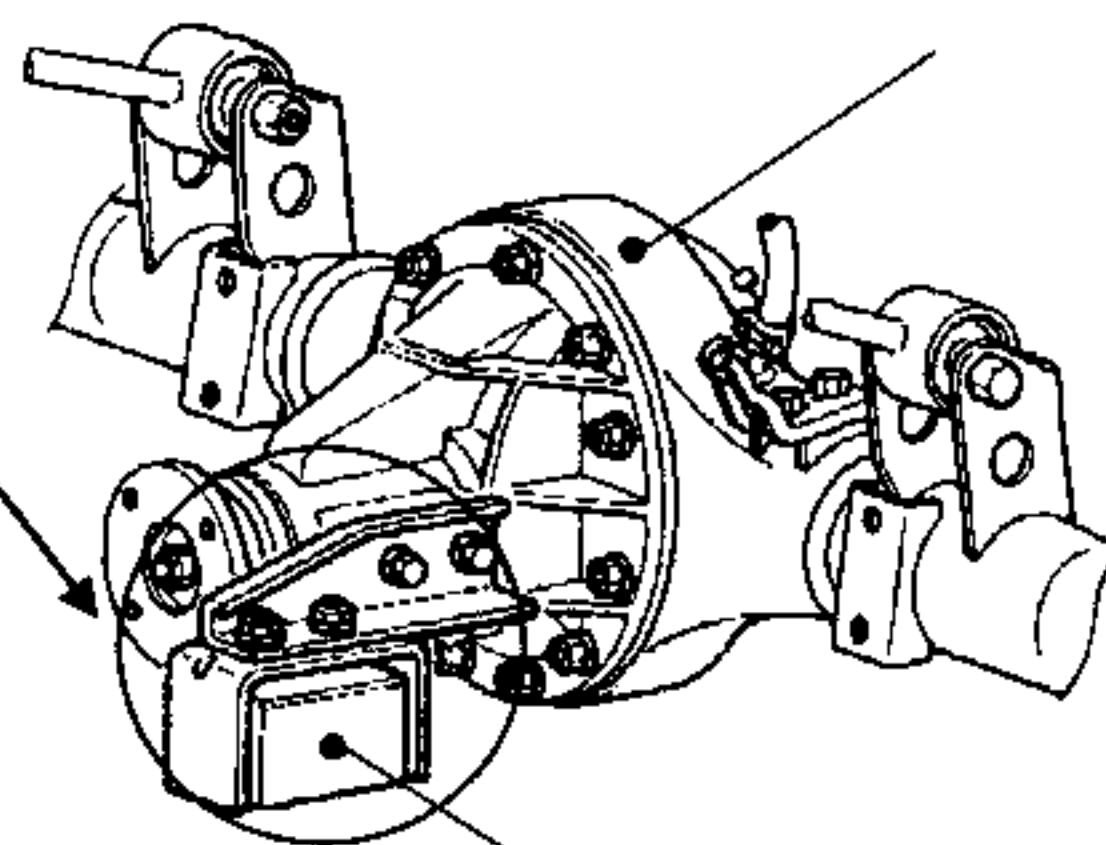

ダイナミックダンパー

改善の内容

全車両、当該ダイナミックダンパーを対策品に交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：外観上、ダイナミックダンパーにて容易に識別が可能のため、特別な識別の追加は行わない。