


改善箇所説明図

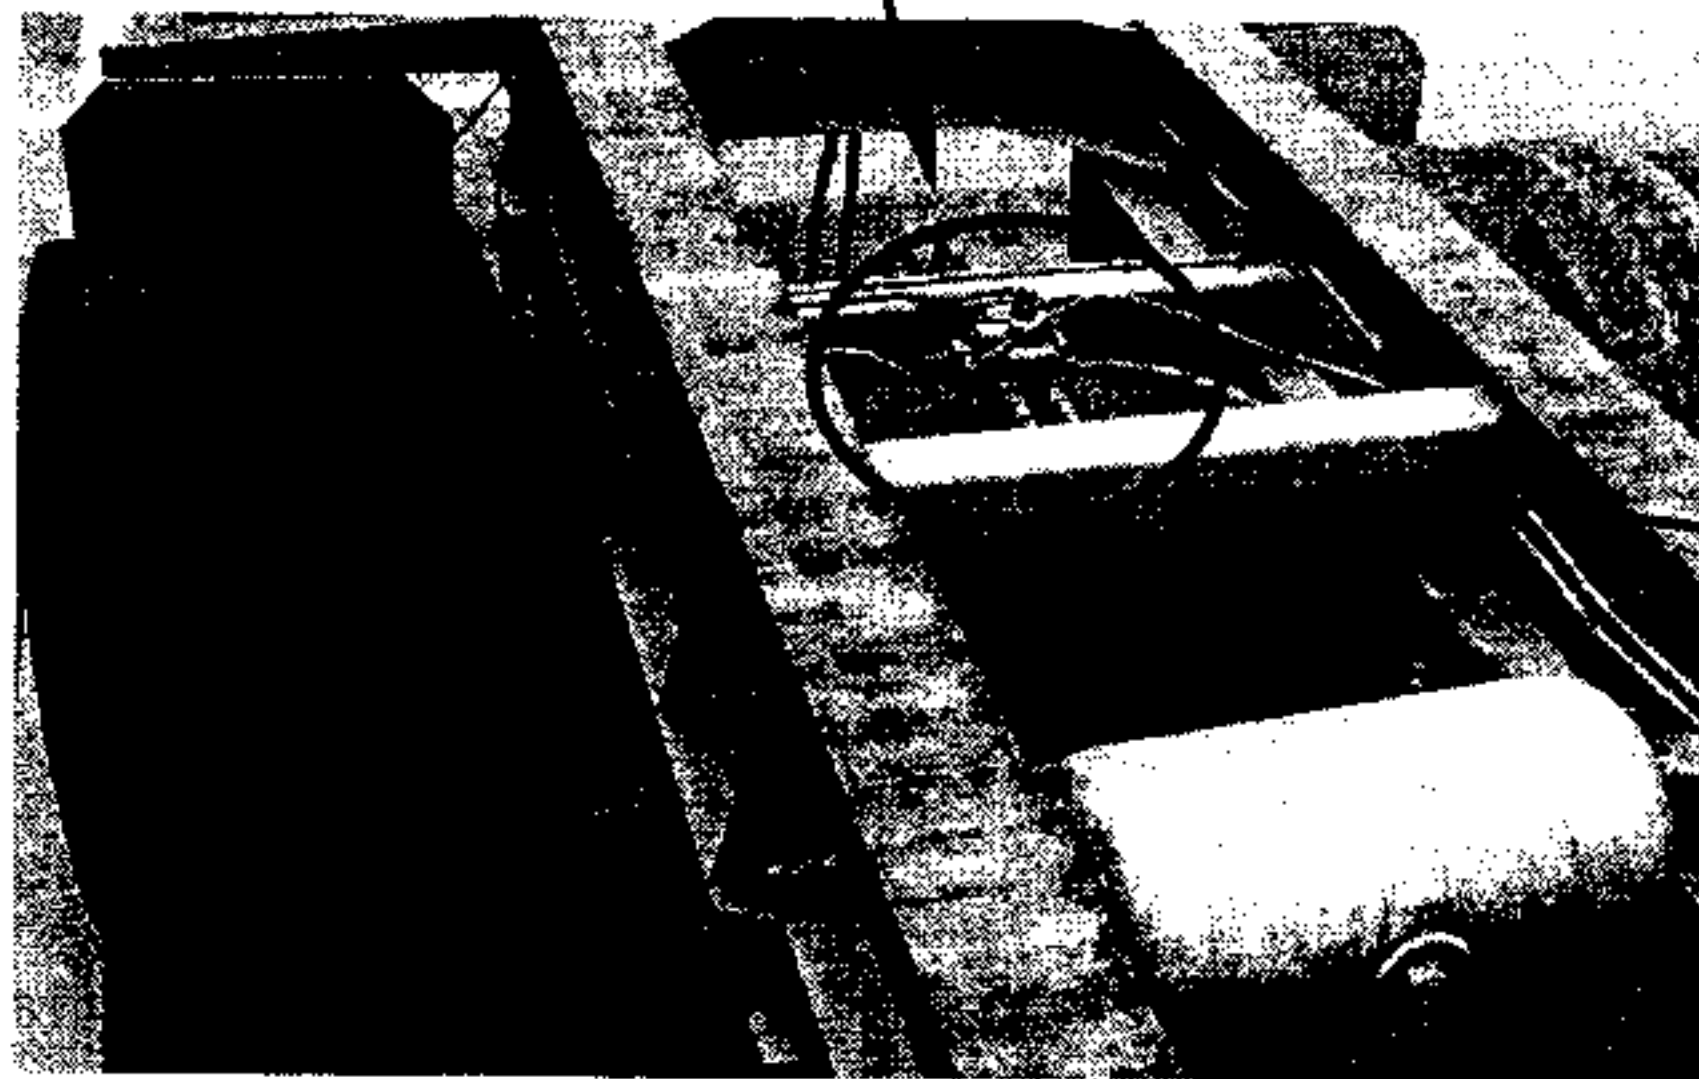

（フロント側）

リレーエマージェンシバルブ部

コントロールバルブ部



ABSコントロールバルブ
（エマージェンシ機能付）

基準不適合発生箇所

注：□ は交換部品を示す。

リレーエマージェンシバルブ部のチェックバルブ形状が不適切なため、バルブが固着し、作動不良になることがある。そのため、トラクタ側からの圧縮空気の供給が遮断され、駐車ブレーキが掛かり、最悪の場合、ブレーキが過熱して火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ABSコントロールバルブ一式を対策品と交換する。また、取扱説明書を改訂し、チェックバルブの定期交換時期を明確にする。（対策品の供給に時間を要することから、当面の暫定対策として、全ての使用者に不具合内容を通知し、後日対策品と交換する。）