

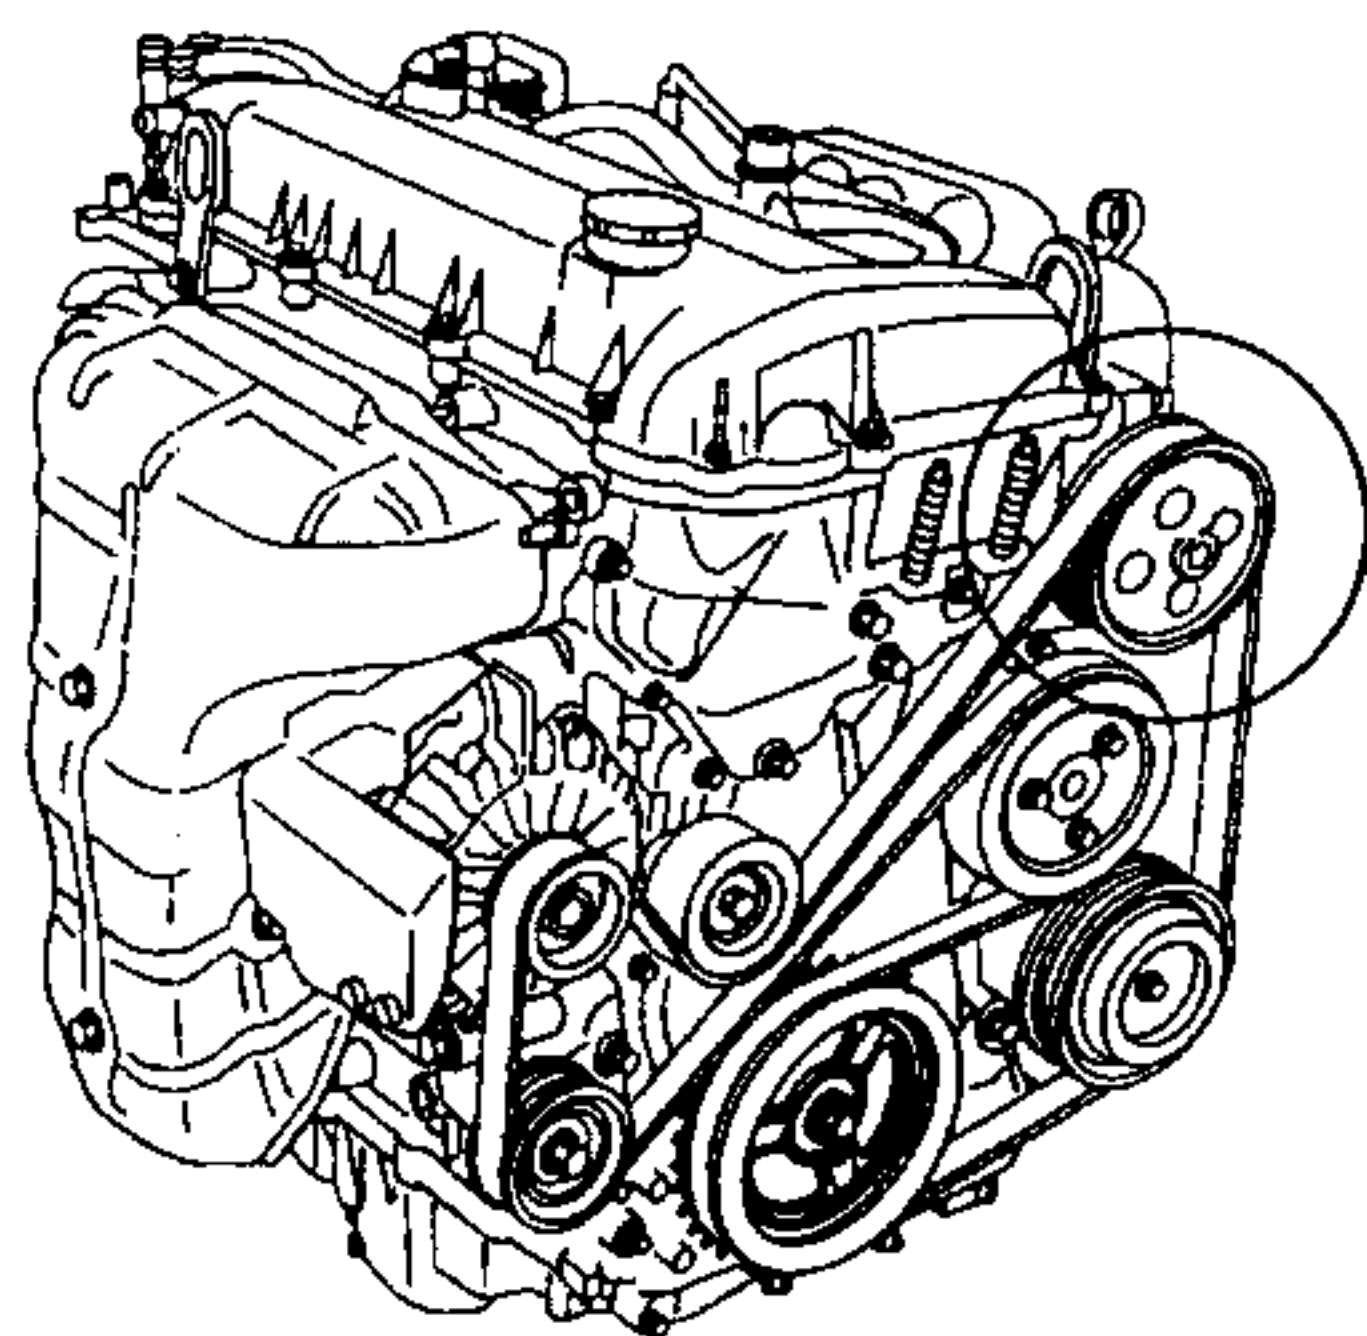


改善箇所説明図

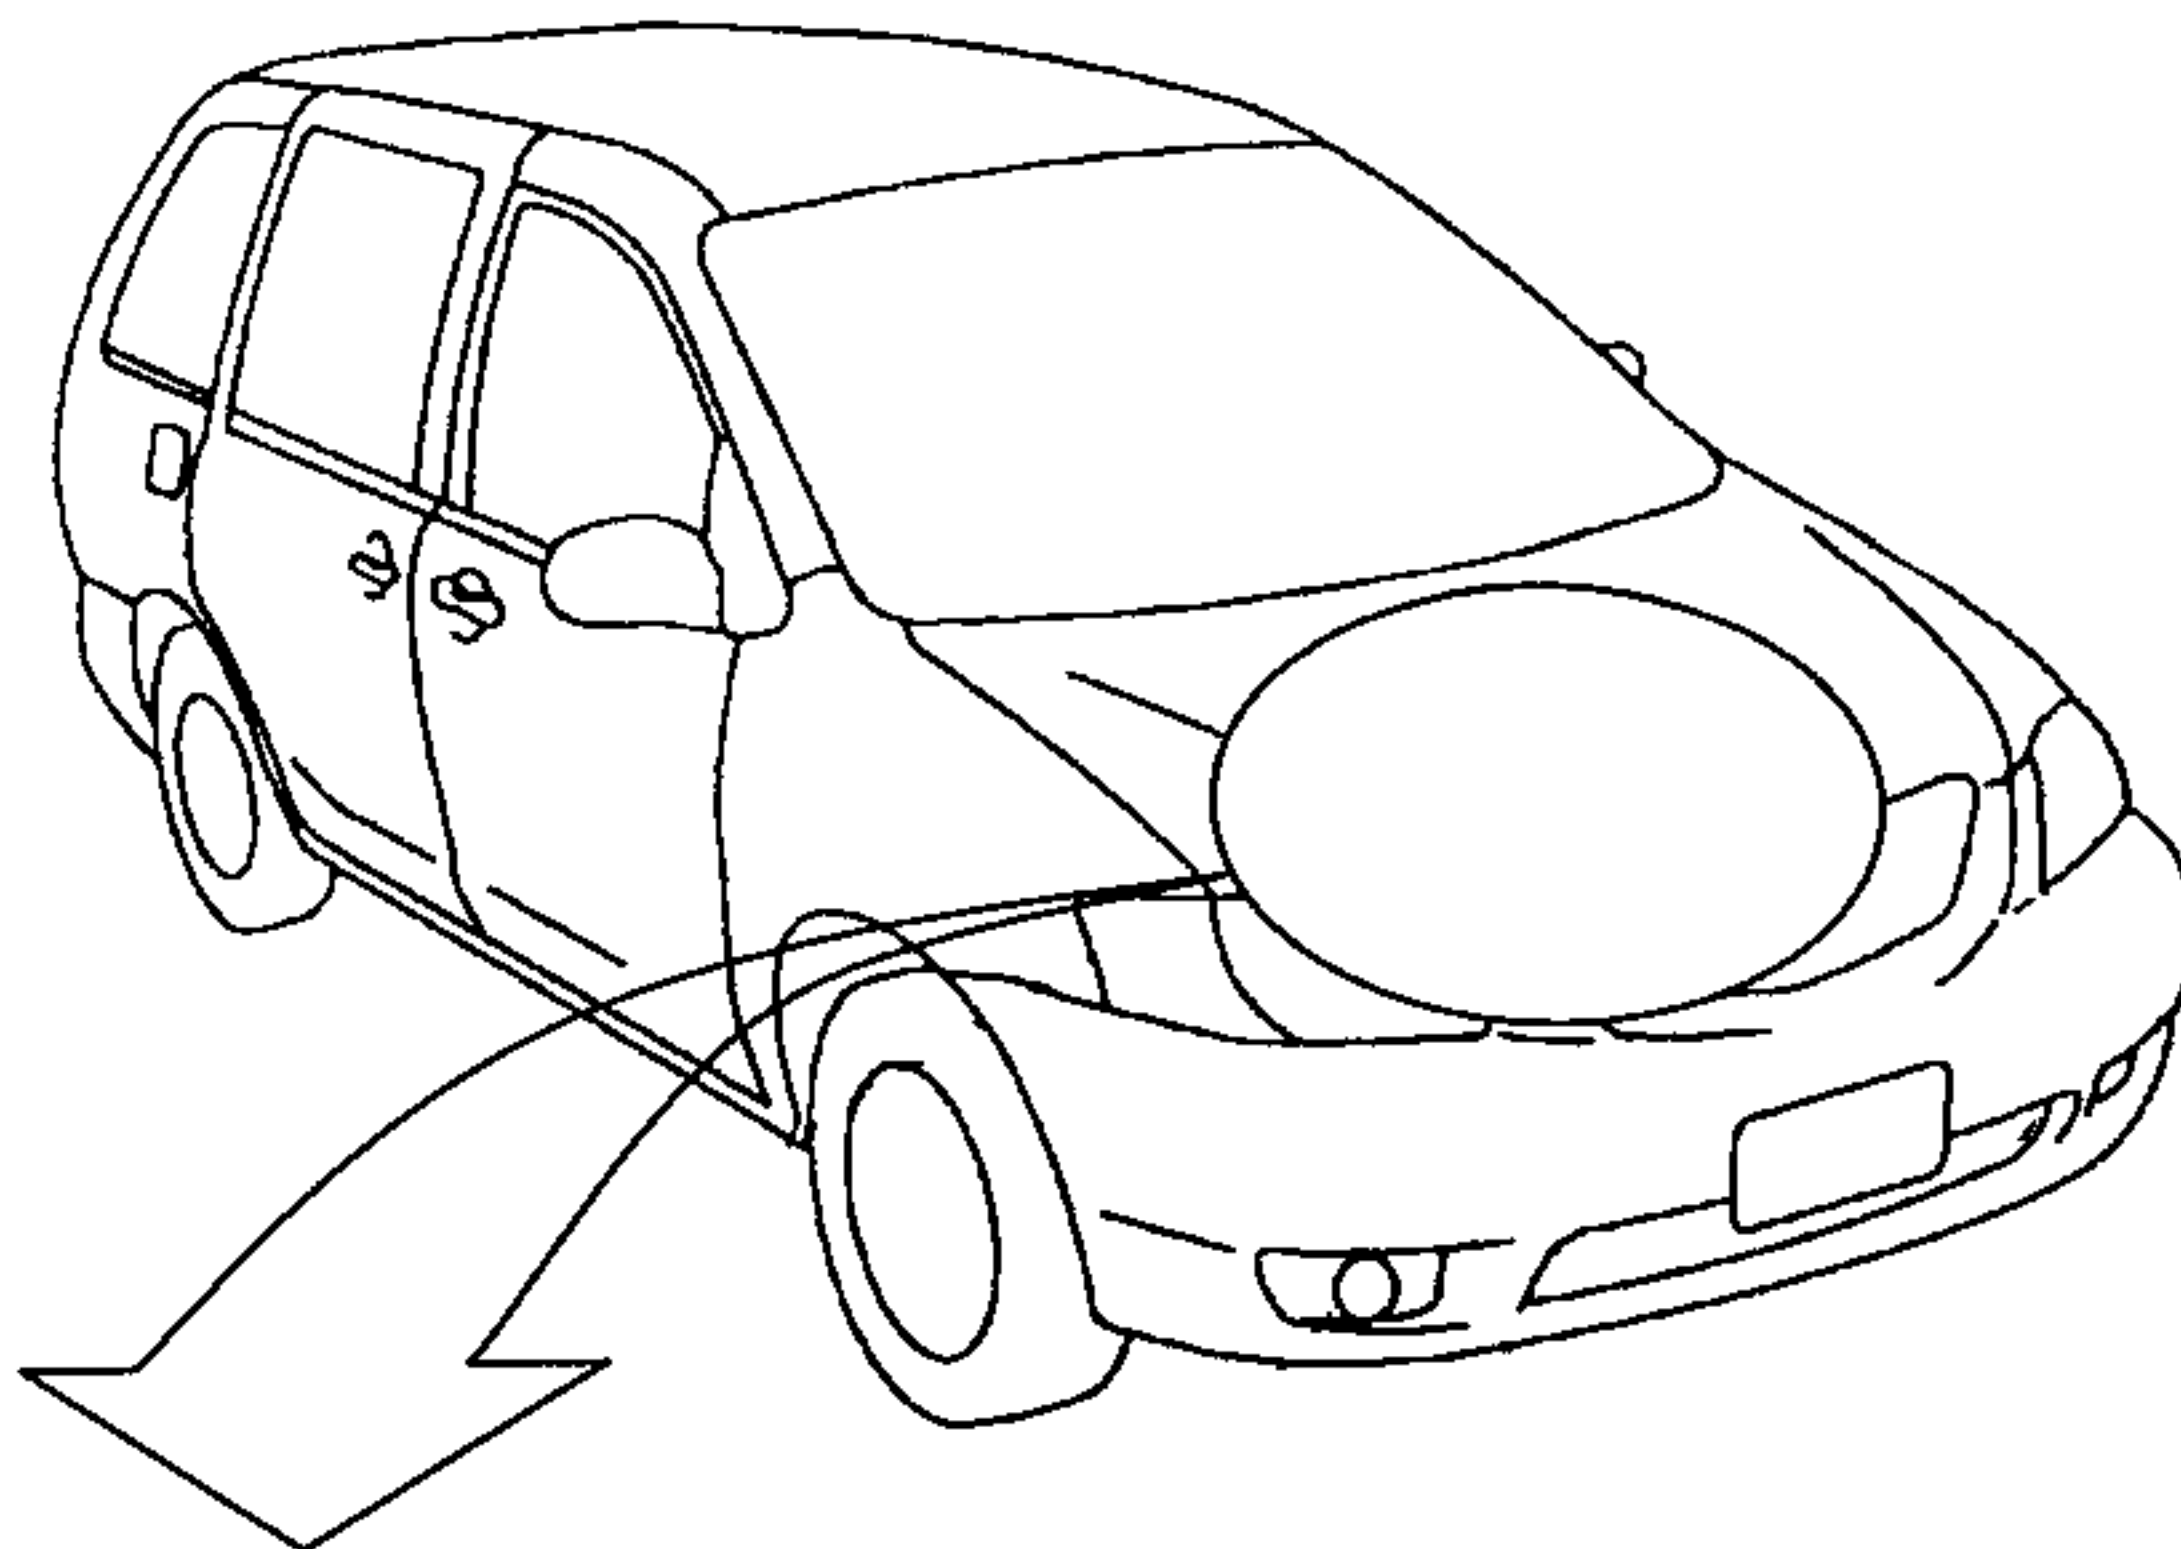

パワーステアリング用油圧ポンプ

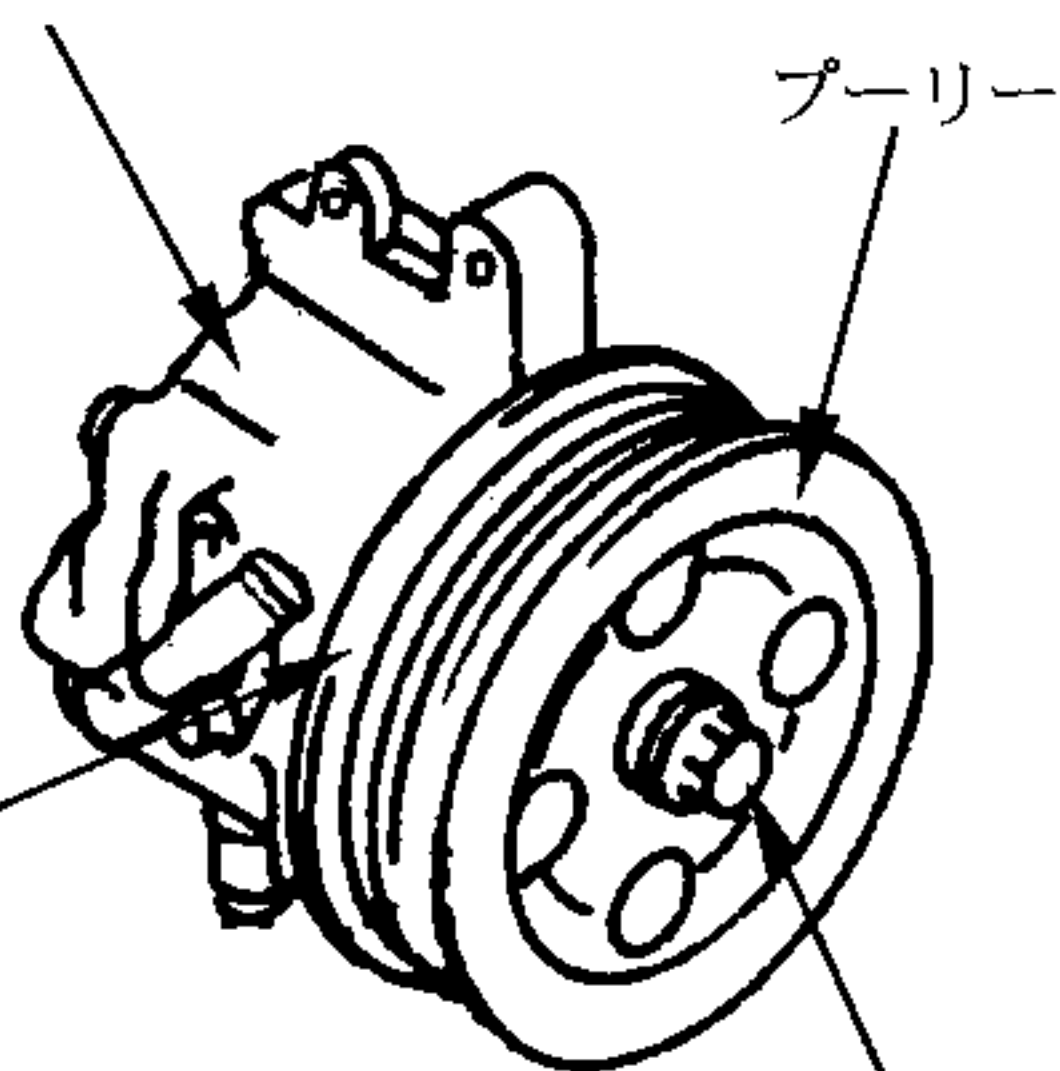

プーリー取付ナット

基準不適合発生箇所

かじ取り装置において、パワーステアリング用油圧ポンプ・プーリーの加工が不適切なため、プーリー取付ナットの締付力が低下するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該プーリー取付ナットが緩み、パワーステアリング用油圧ポンプからプーリーが外れ、充電警告灯が点灯し、ハンドルの操作力が増大するとともにウォーターポンプが作動しなくなり、オーバーヒートして走行不能となるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該プーリー取付ナットを対策品と交換し、指定のトルクで締付ける。

注：□は交換部品を示す。

識別：右側エンジン・マウント・ブラケットに黄色ペイントを塗布する。