
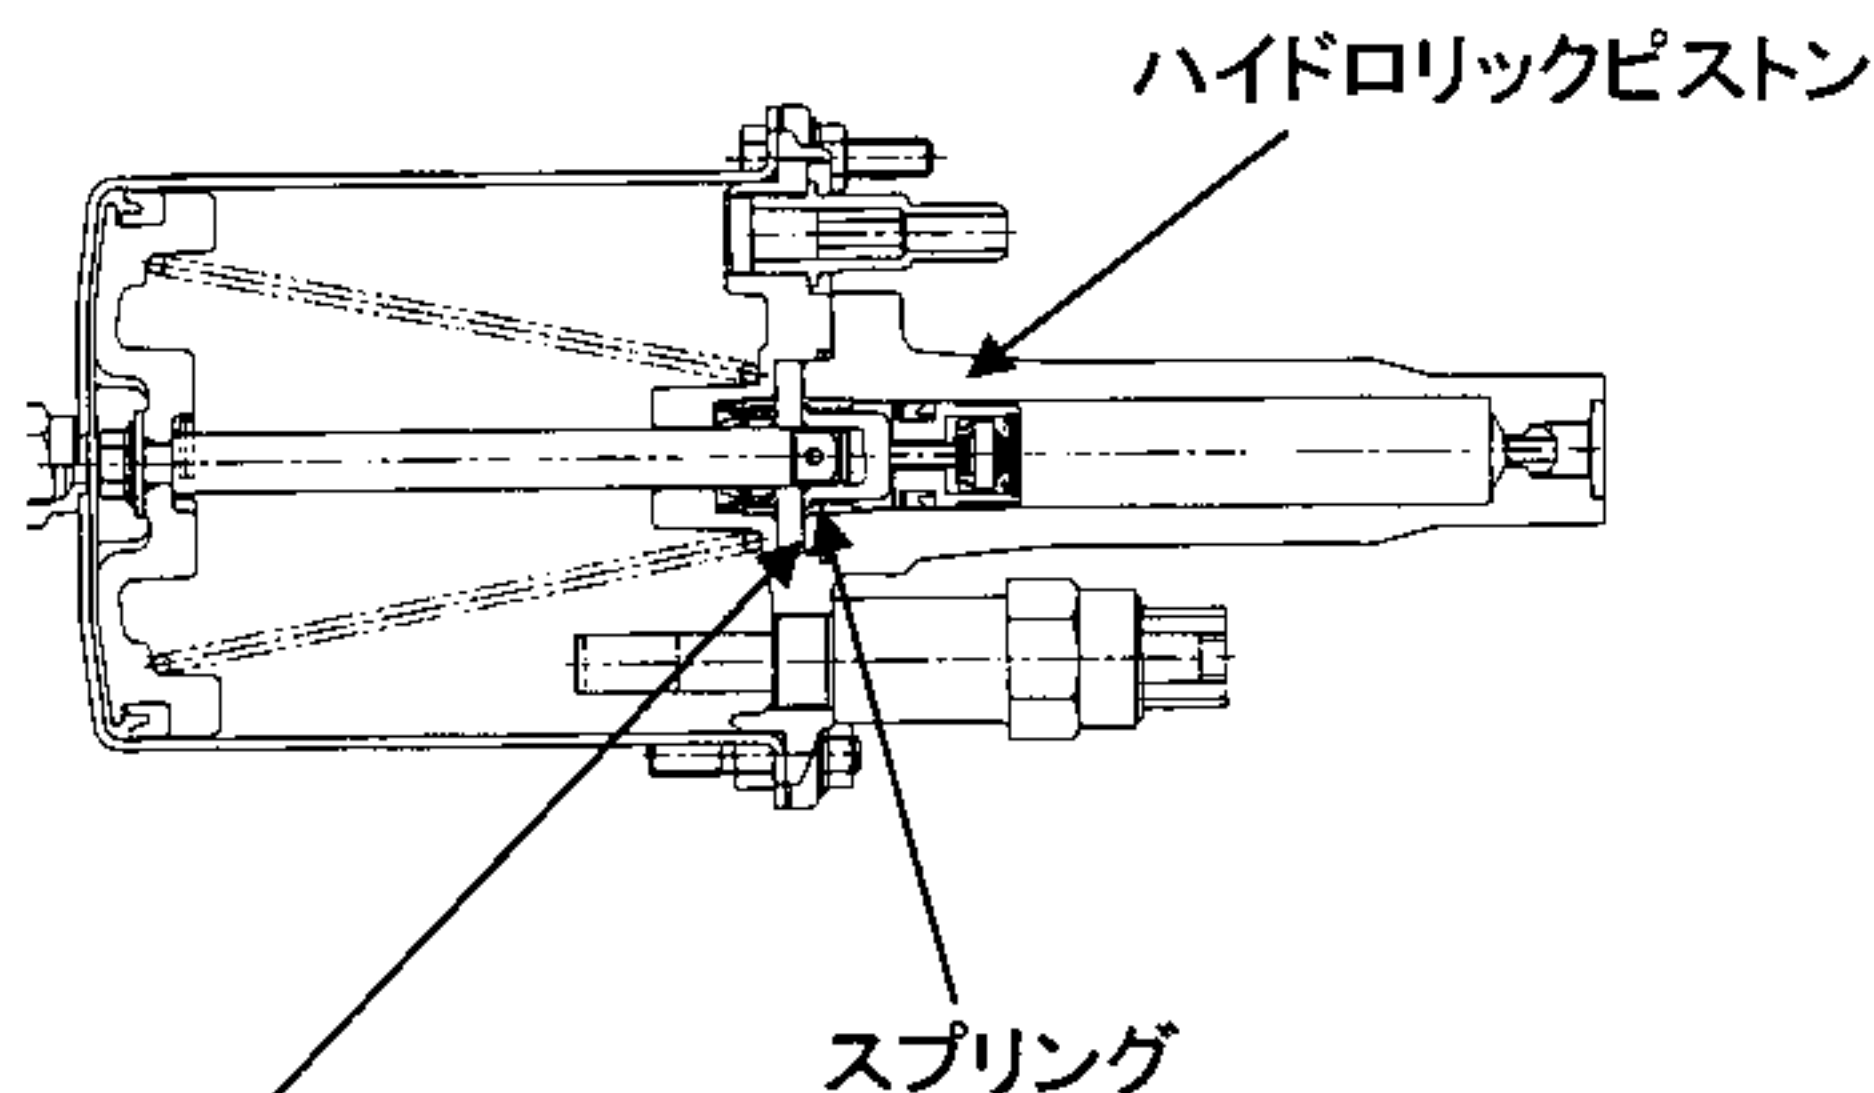
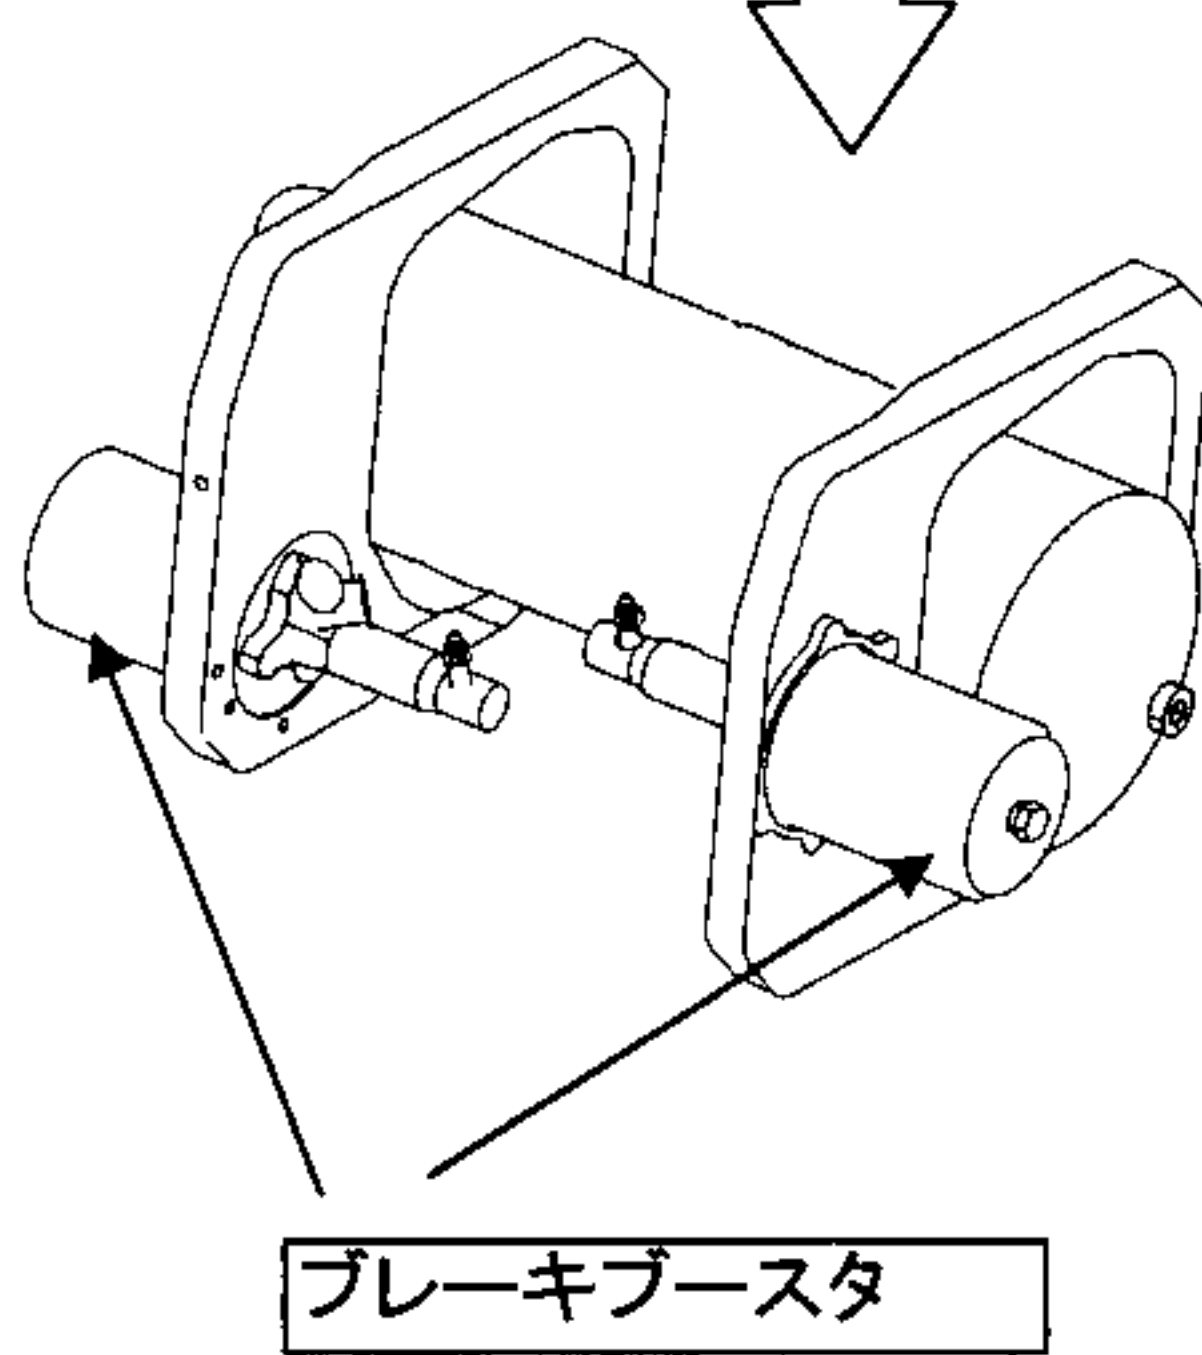


改善箇所説明図

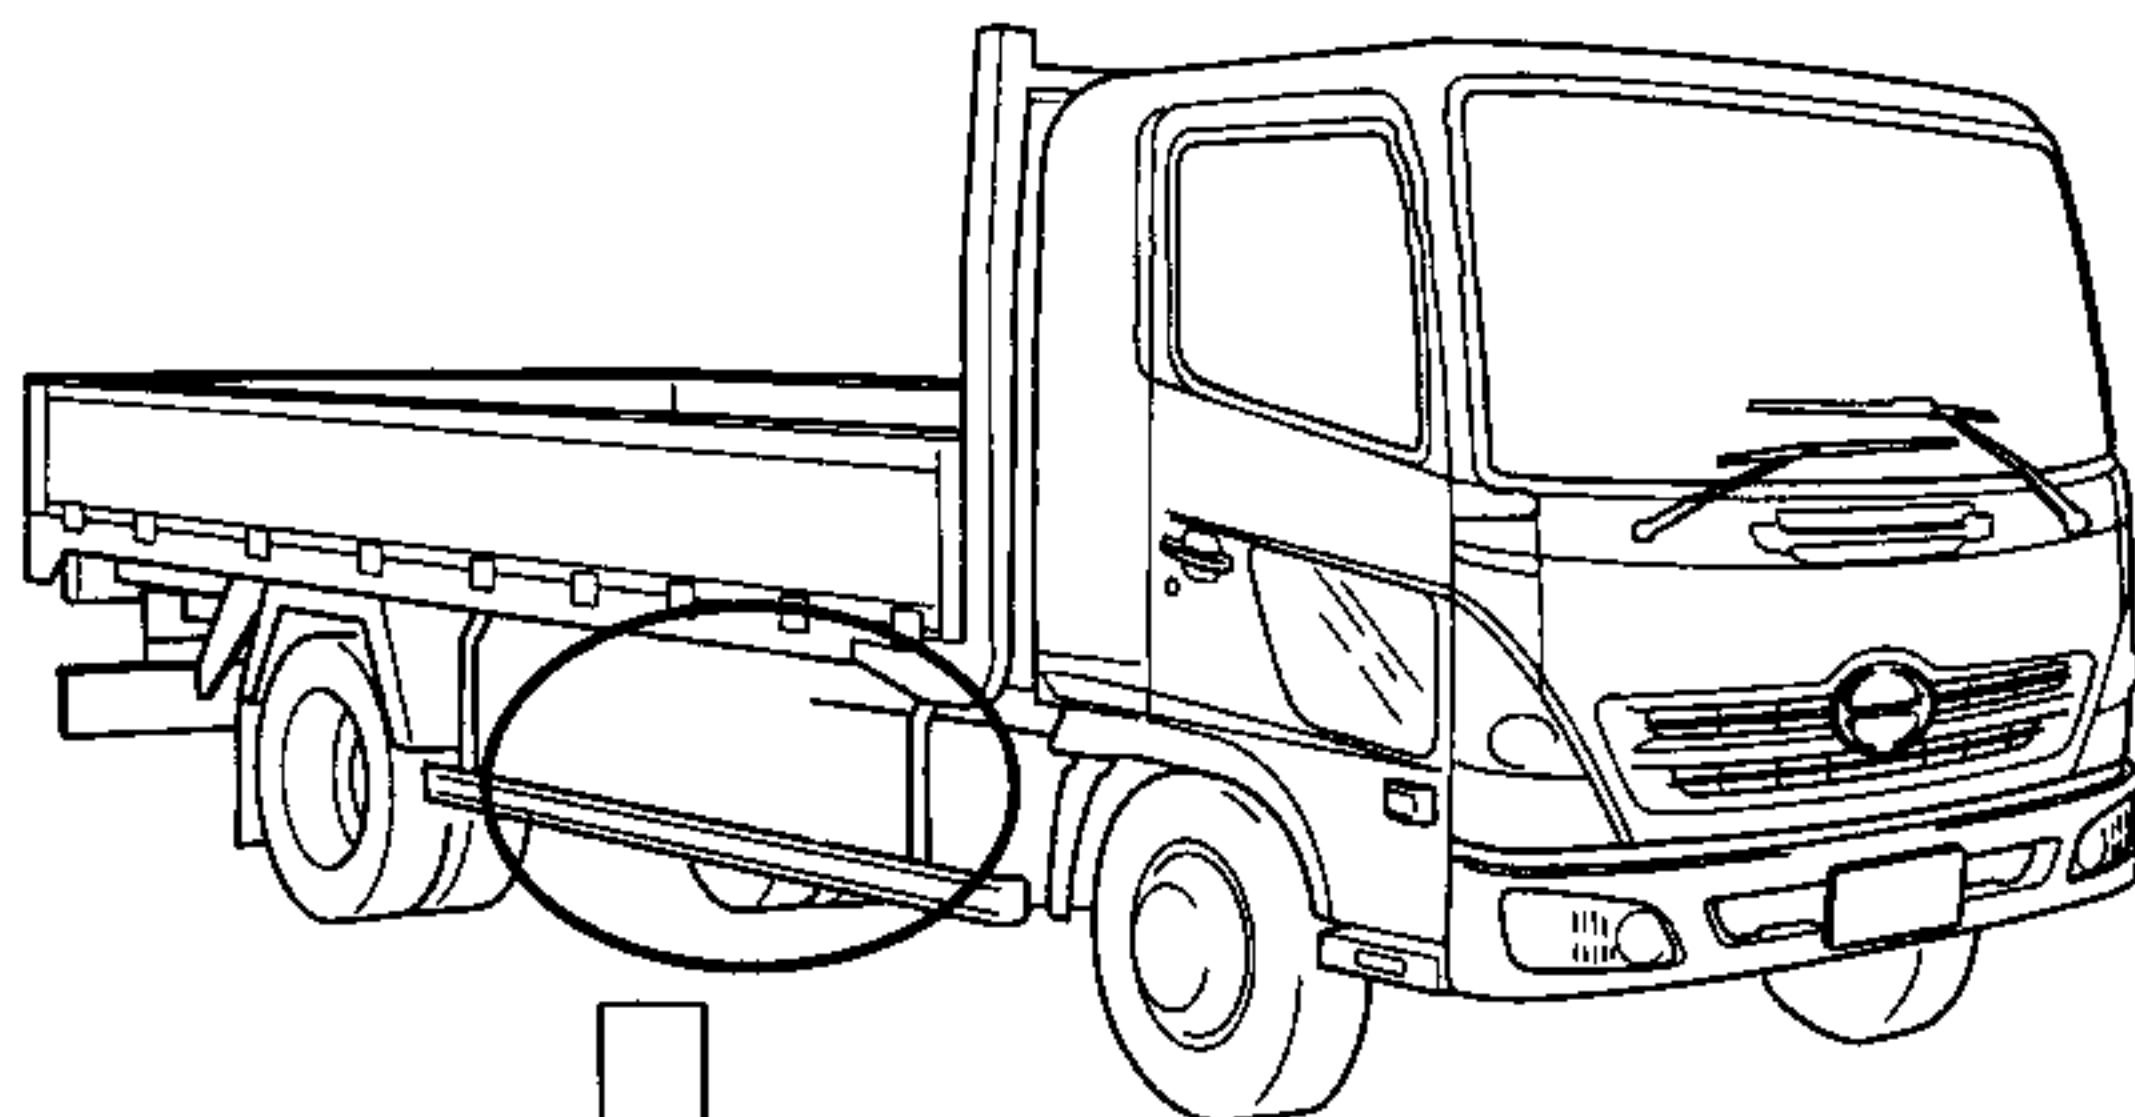

注: は、交換部品を示す

基準不適合発生箇所

制動装置のブレーキブースタのハイドロリックピストン及び当該ピストンとプッシュロッドを結合するピンの抜け止めスプリングの形状が不適切なため、スプリングが外れて当該ピストンとシリンダ間に噛み込む場合がある。そのため、当該ピストンがストロークした位置に固着し、ブレーキが引きずり、最悪の場合、ブレーキが過熱して発火するおそれがある。

改善の内容

全車両、ブレーキブースター式を対策品と交換する。

識別；ネームプレートの上側の右ビス頭部に黄色ペイントを塗布する。