


改善箇所説明図

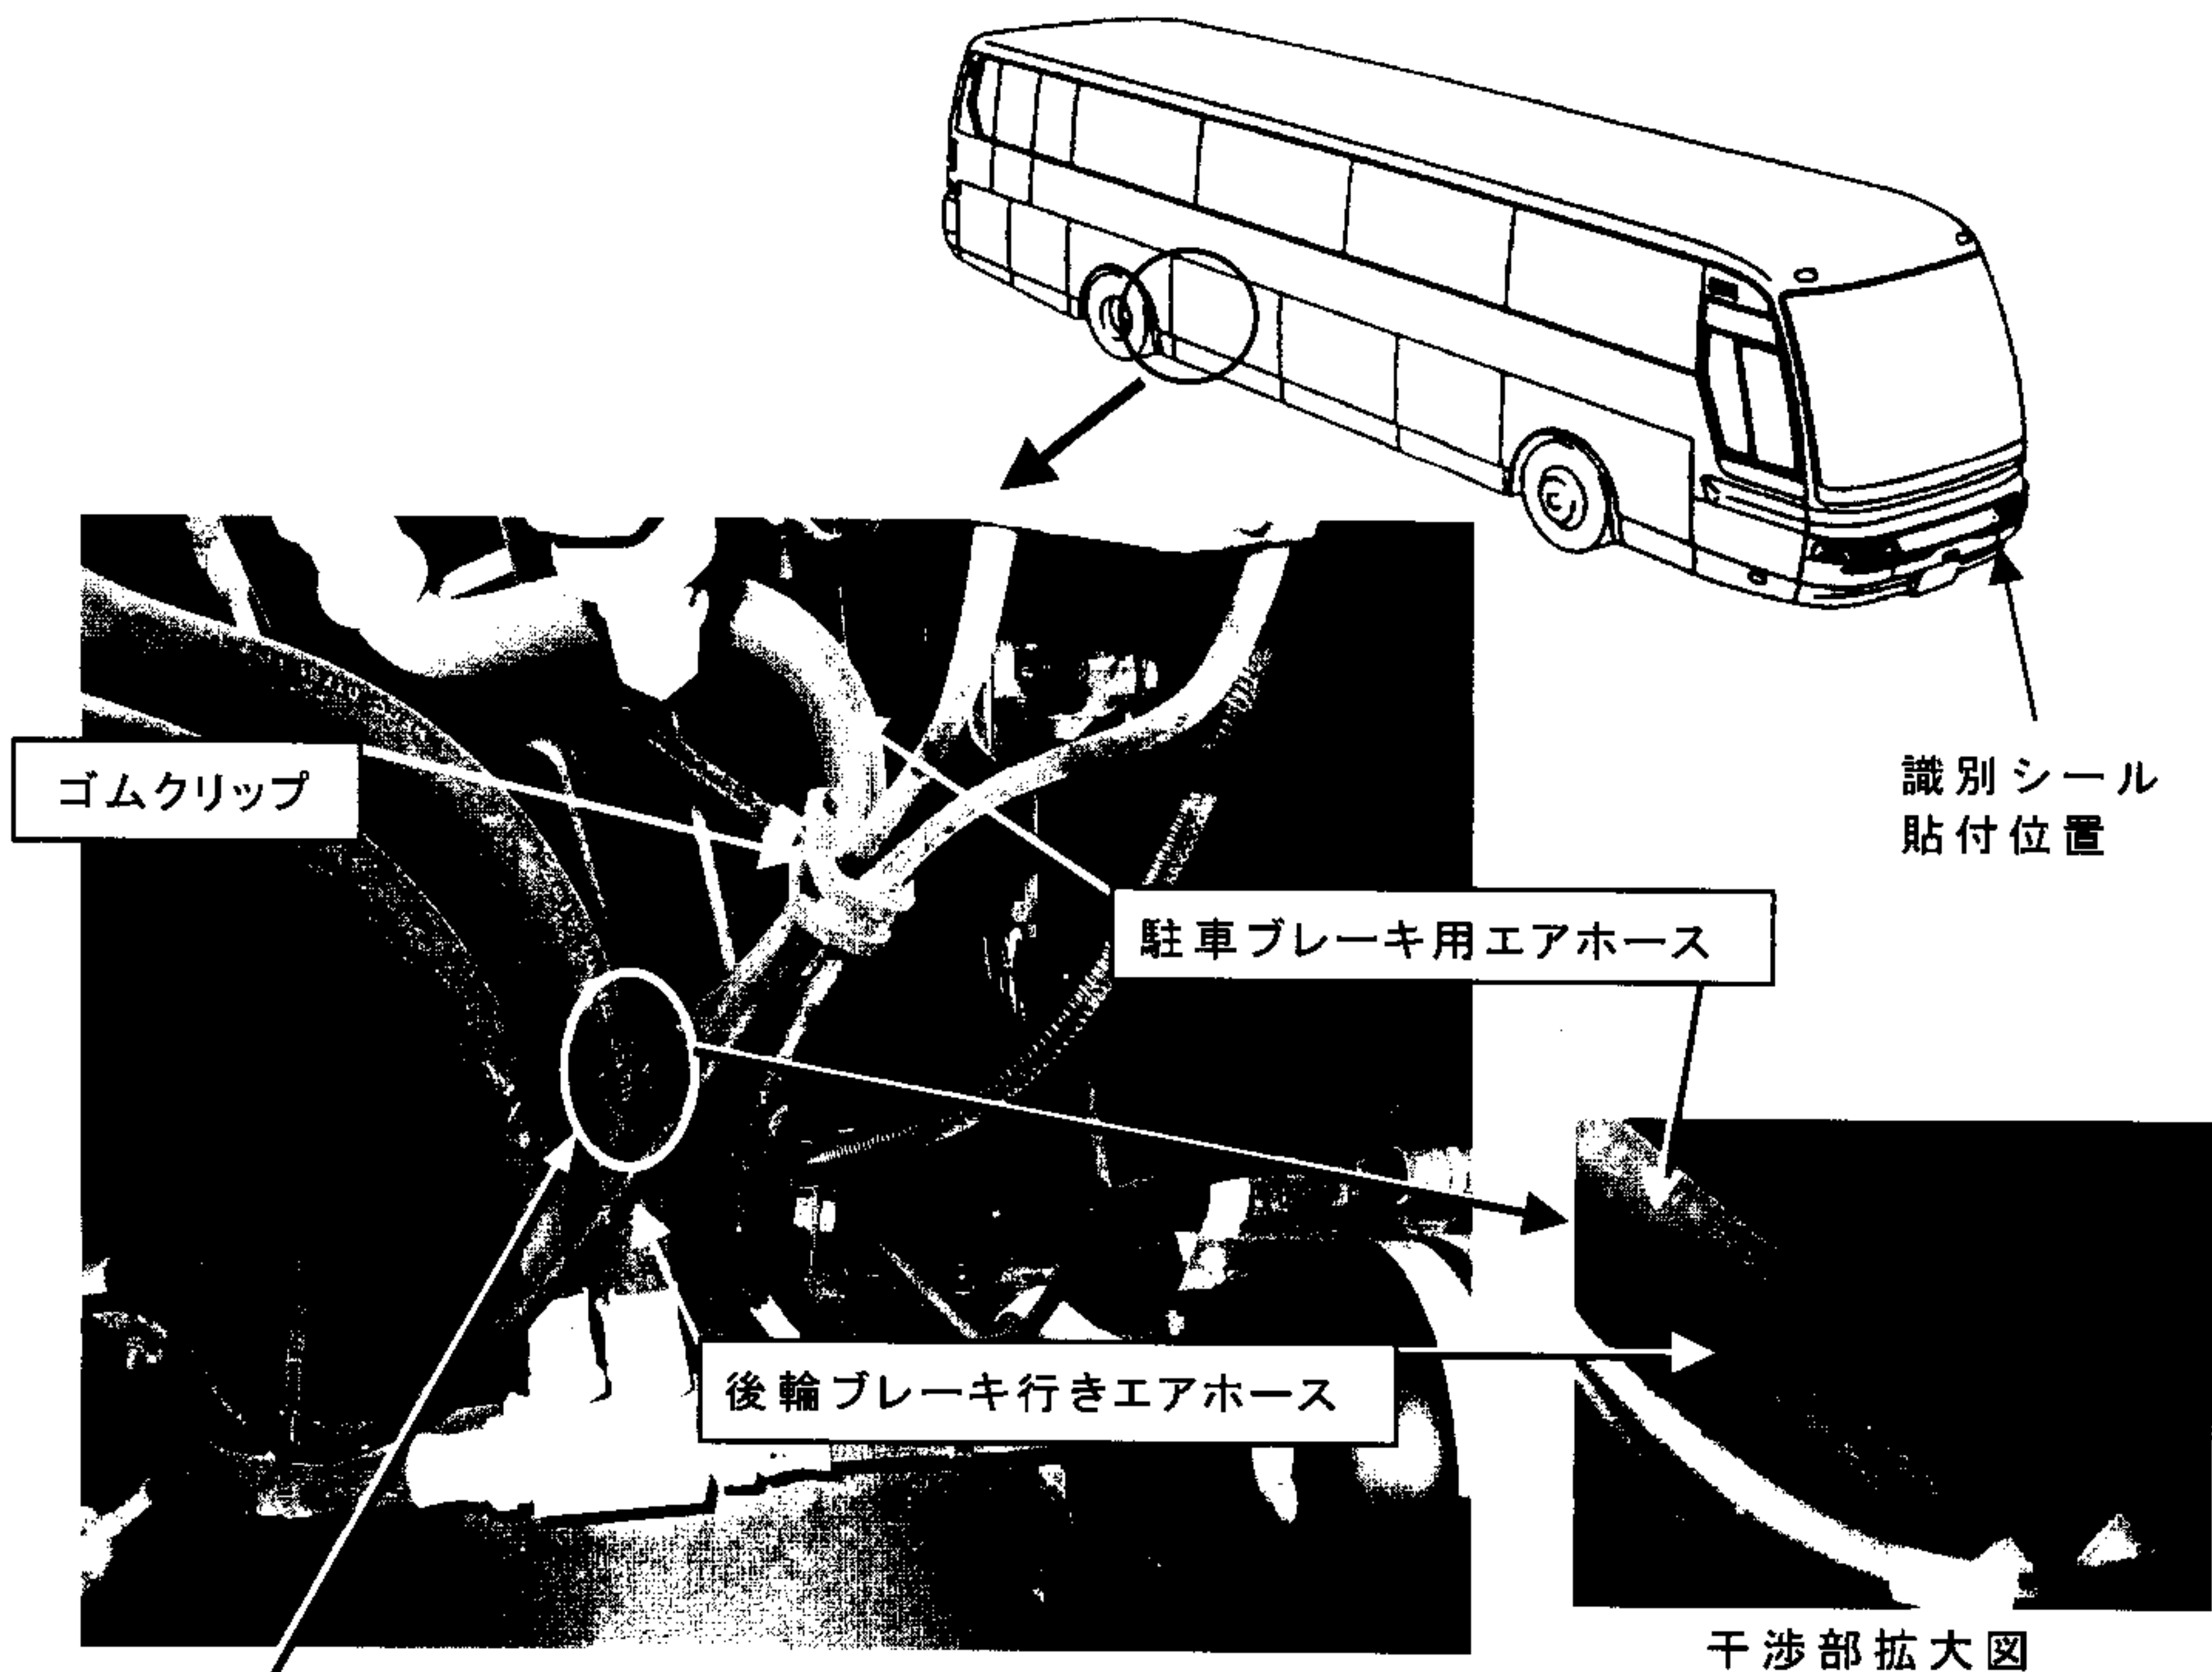

注：□ は、交換部品を示す。

基準不適合箇所

後輪ブレーキ行きエアホースの固定具（ゴムクリップ）の支持位置が不適切なため、駐車ブレーキ用エアホースと干渉するものがある。そのため、このままの状態で使用を続けると、走行時の振動等で当該ホース同士がこすれて摩耗し、最悪の場合、ホースに穴が開いてエアが洩れ、制動力が不足する、又は駐車ブレーキが解除できなくなるおそれがある。



クリップ正規位置状態

改善の内容

全車両、当該ホース固定具の位置を点検し、不適切なものは正規位置に修正するとともに、両ブレーキホースを新品と交換する。

識別：作業完了後、乗降扉開閉リッド裏に識別シール（φ15 白色）を貼付する。