

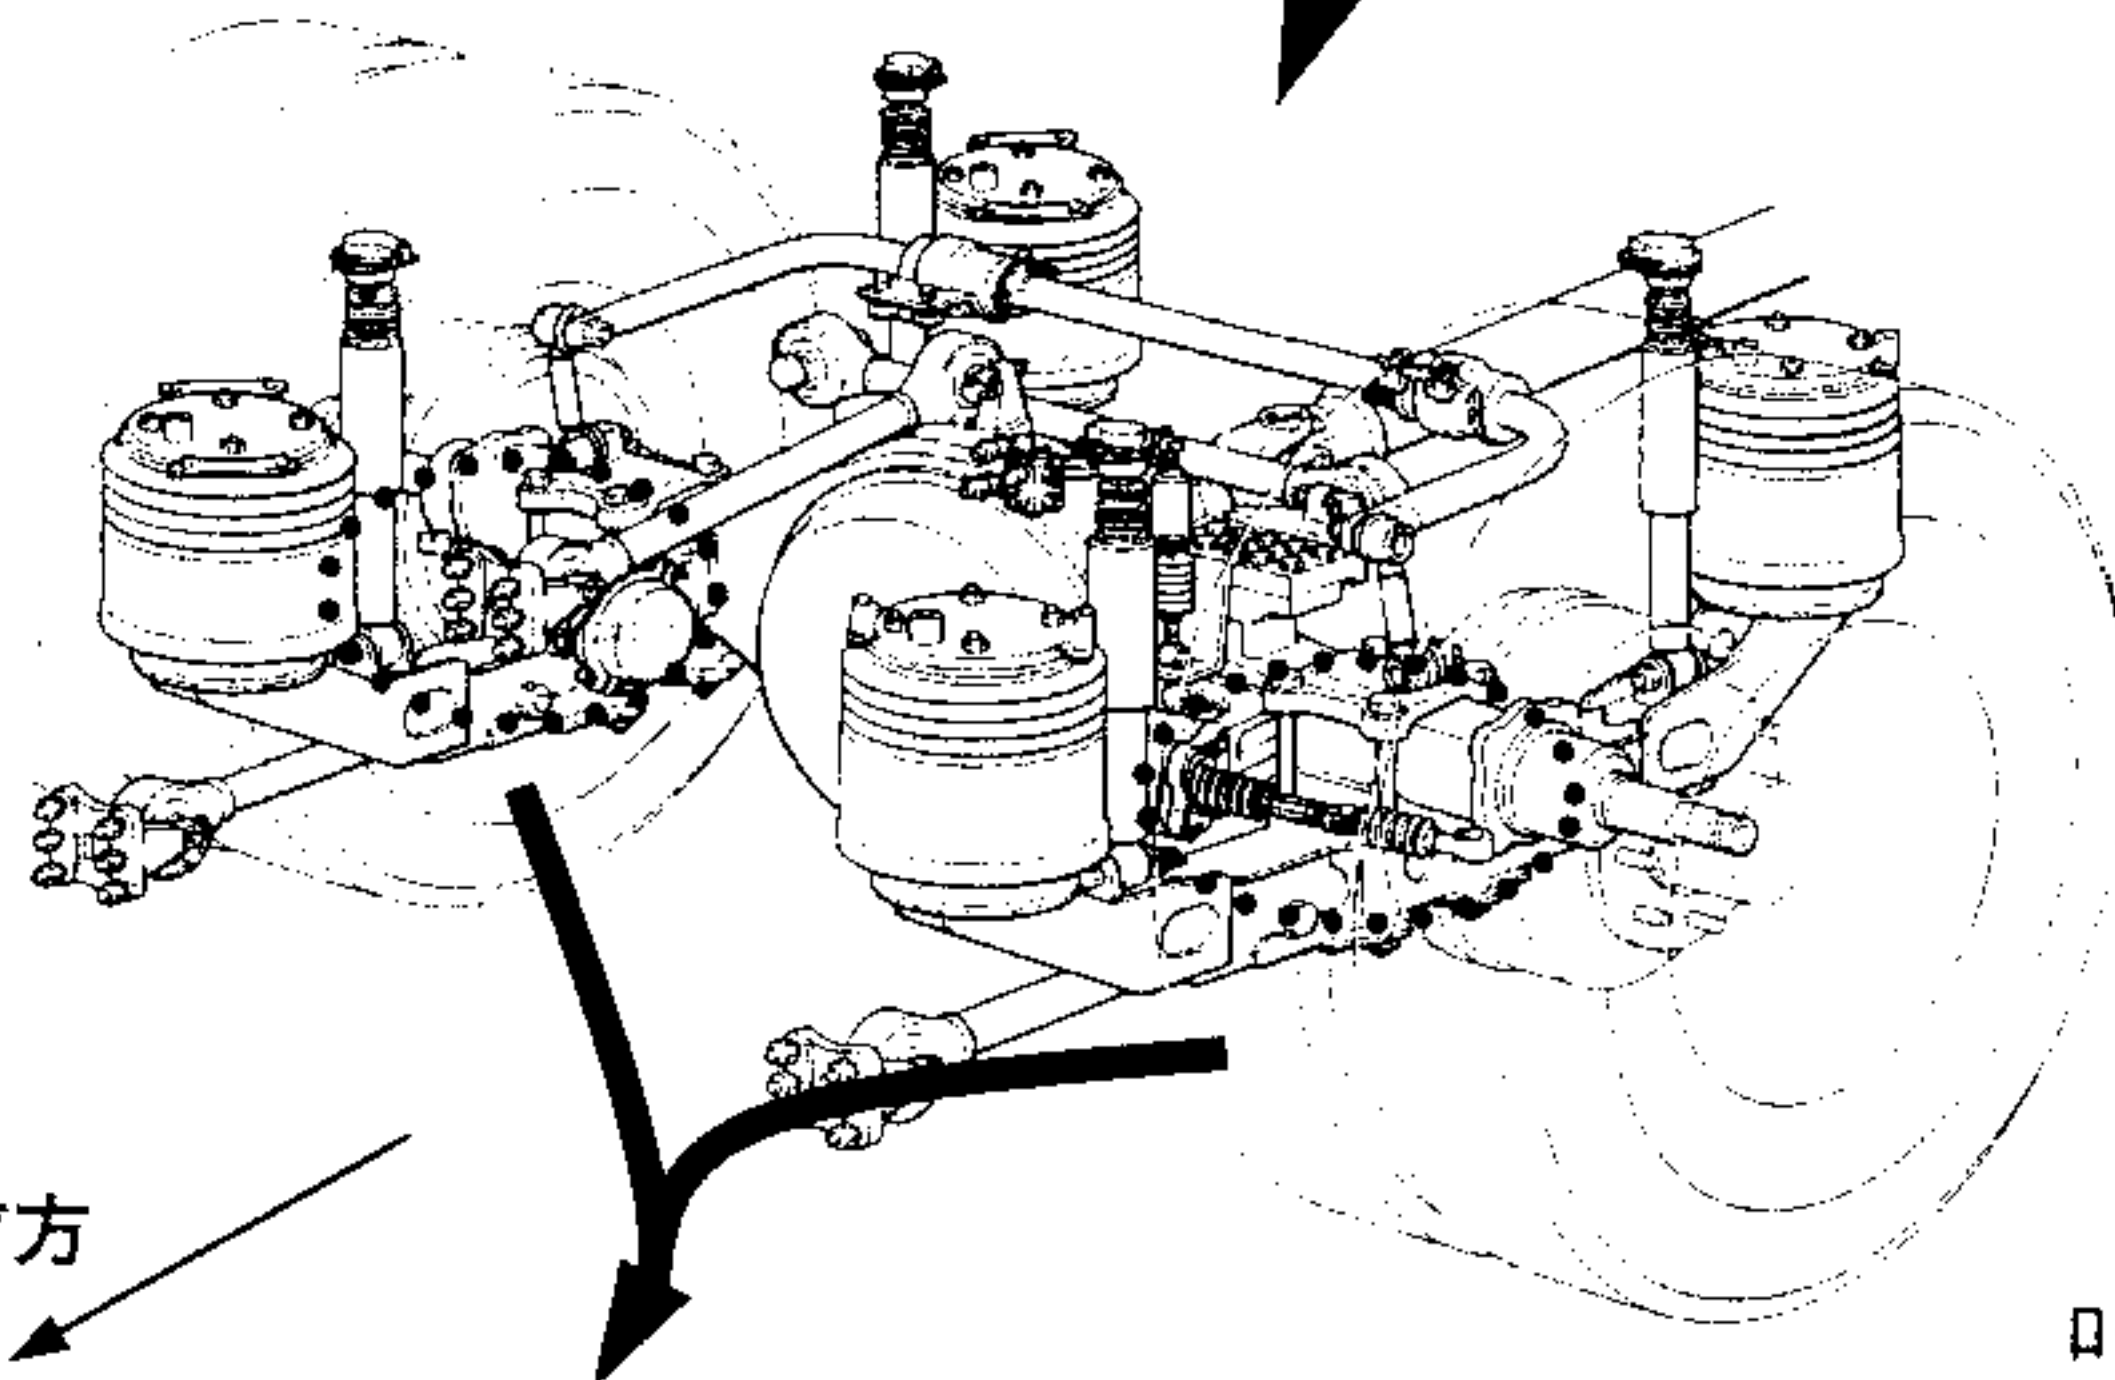
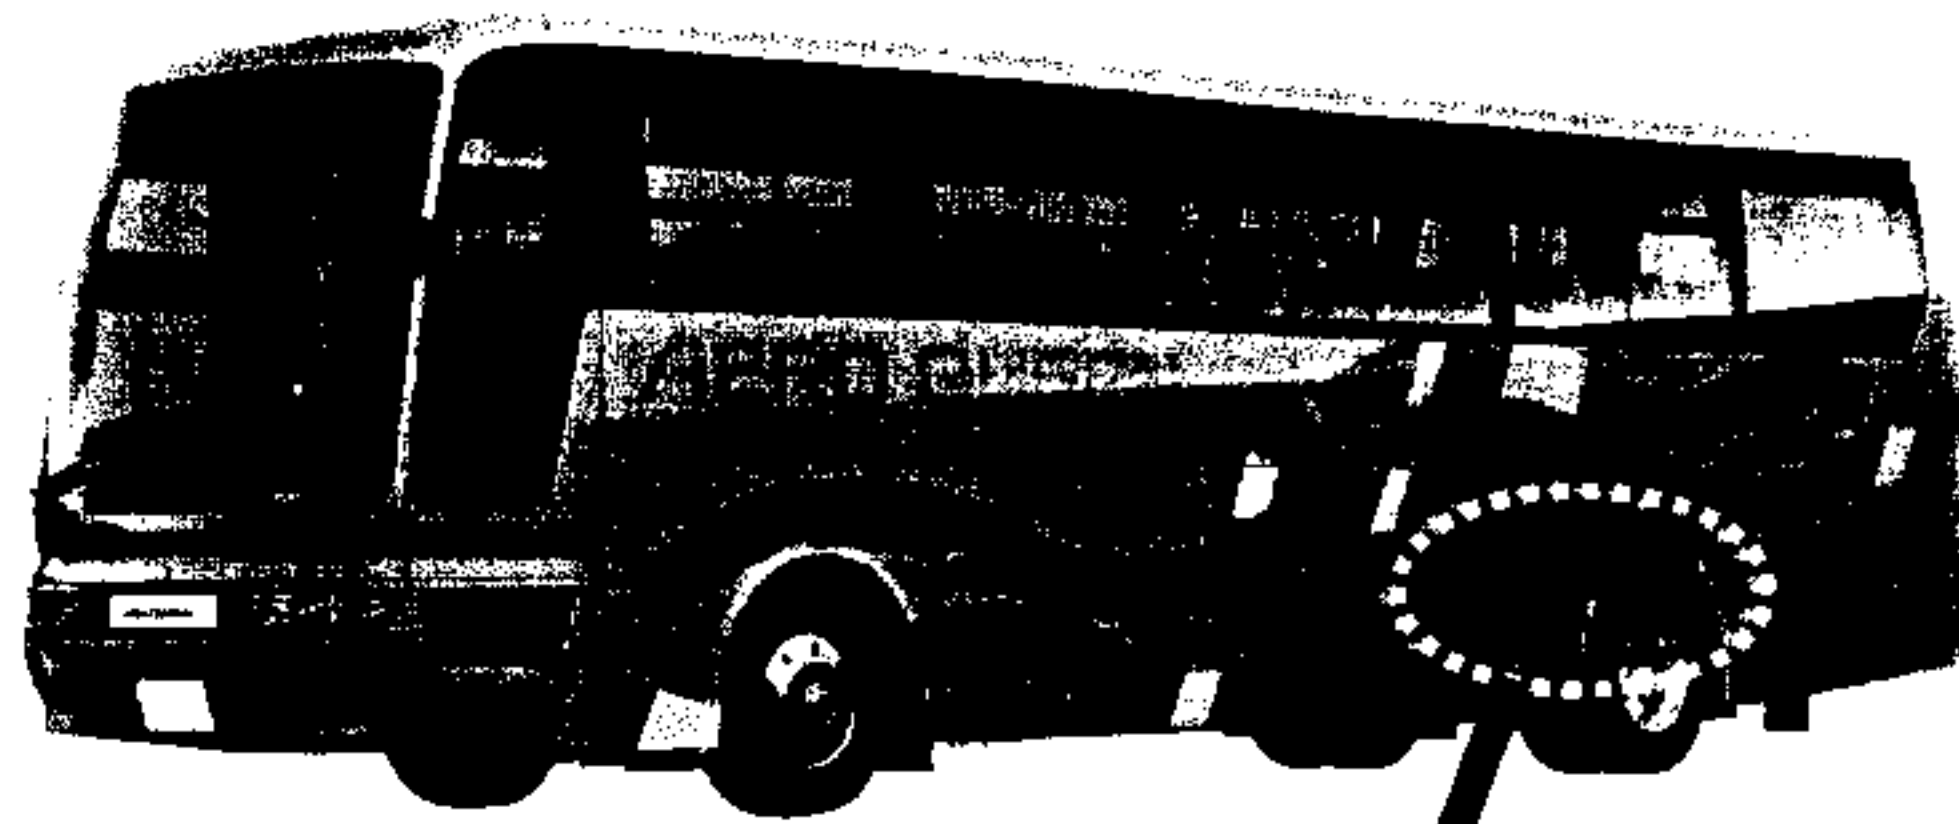


改善箇所説明図

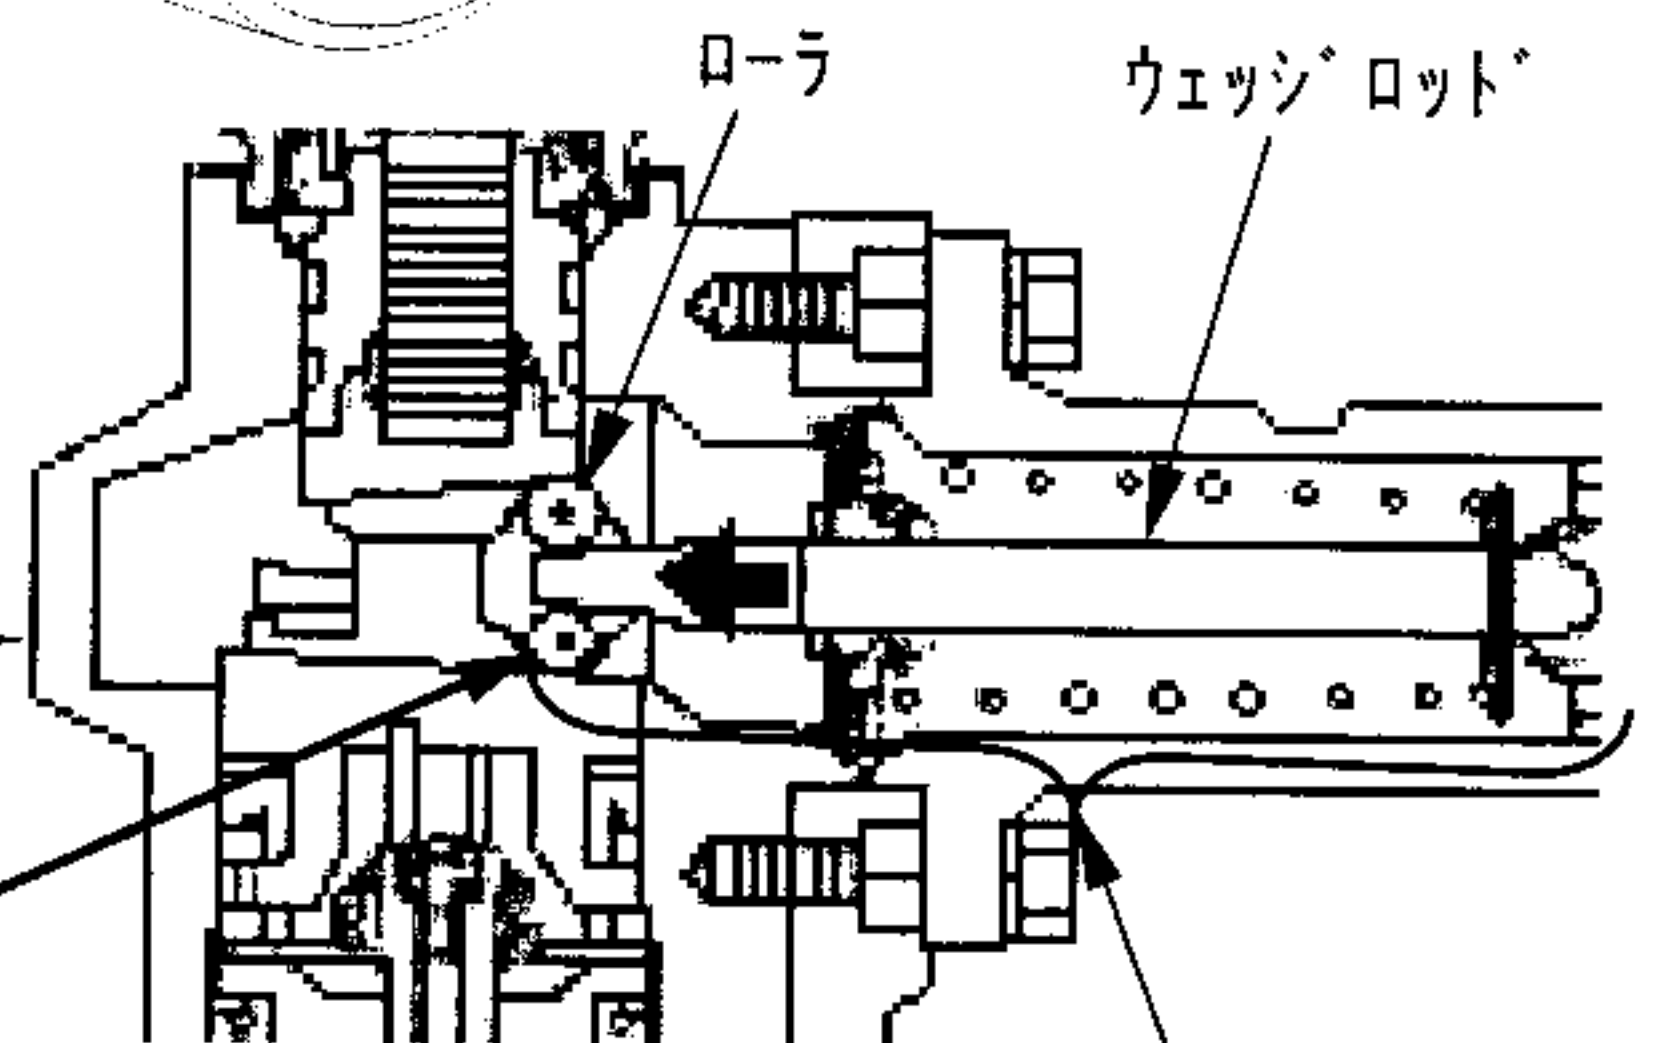

車両前方

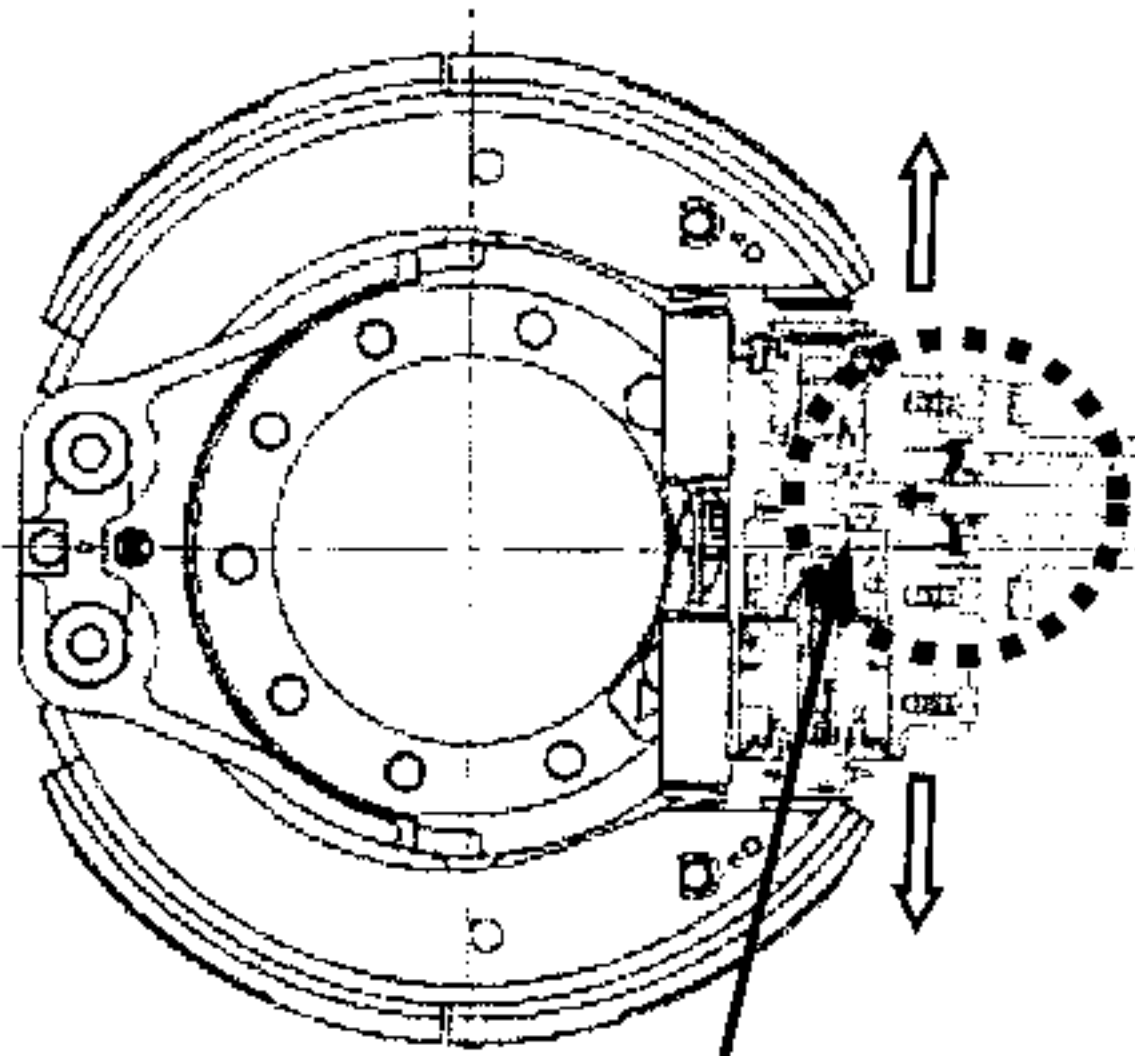

ウェッジロッドアセンブリ

基準不適合箇所

注：□ は、交換部品を示す。

スプリング式駐車ブレーキ装着車において、ブレーキシューを拡張するウェッジロッド先端部のローラに熱処理が不適切なものがある。そのため、当該ローラが早期に破損して、最悪の場合、駐車ブレーキが作動不良となり、駐車制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車両、駐車ブレーキウェッジロッドをアセンブリで良品と交換する。なお、対策品の全数供給に時間を要することから、当面の暫定措置として、駐車ブレーキの作動確認の点検を実施し、作動不良のあるものは良品と交換し、問題のない車両は後日良品と交換する。

識別：作業完了車には、下記シールを所定の位置に貼付ける。

暫定対策：φ9の黄色シール

恒久対策：φ9の青色シール、暫定対策の黄色シールがあった場合は剥がす。

貼付け位置 バス：車両右後方給水口リッド内側

トラック：助手席側ドアリヤピラーストラйка下部