


改善箇所説明図

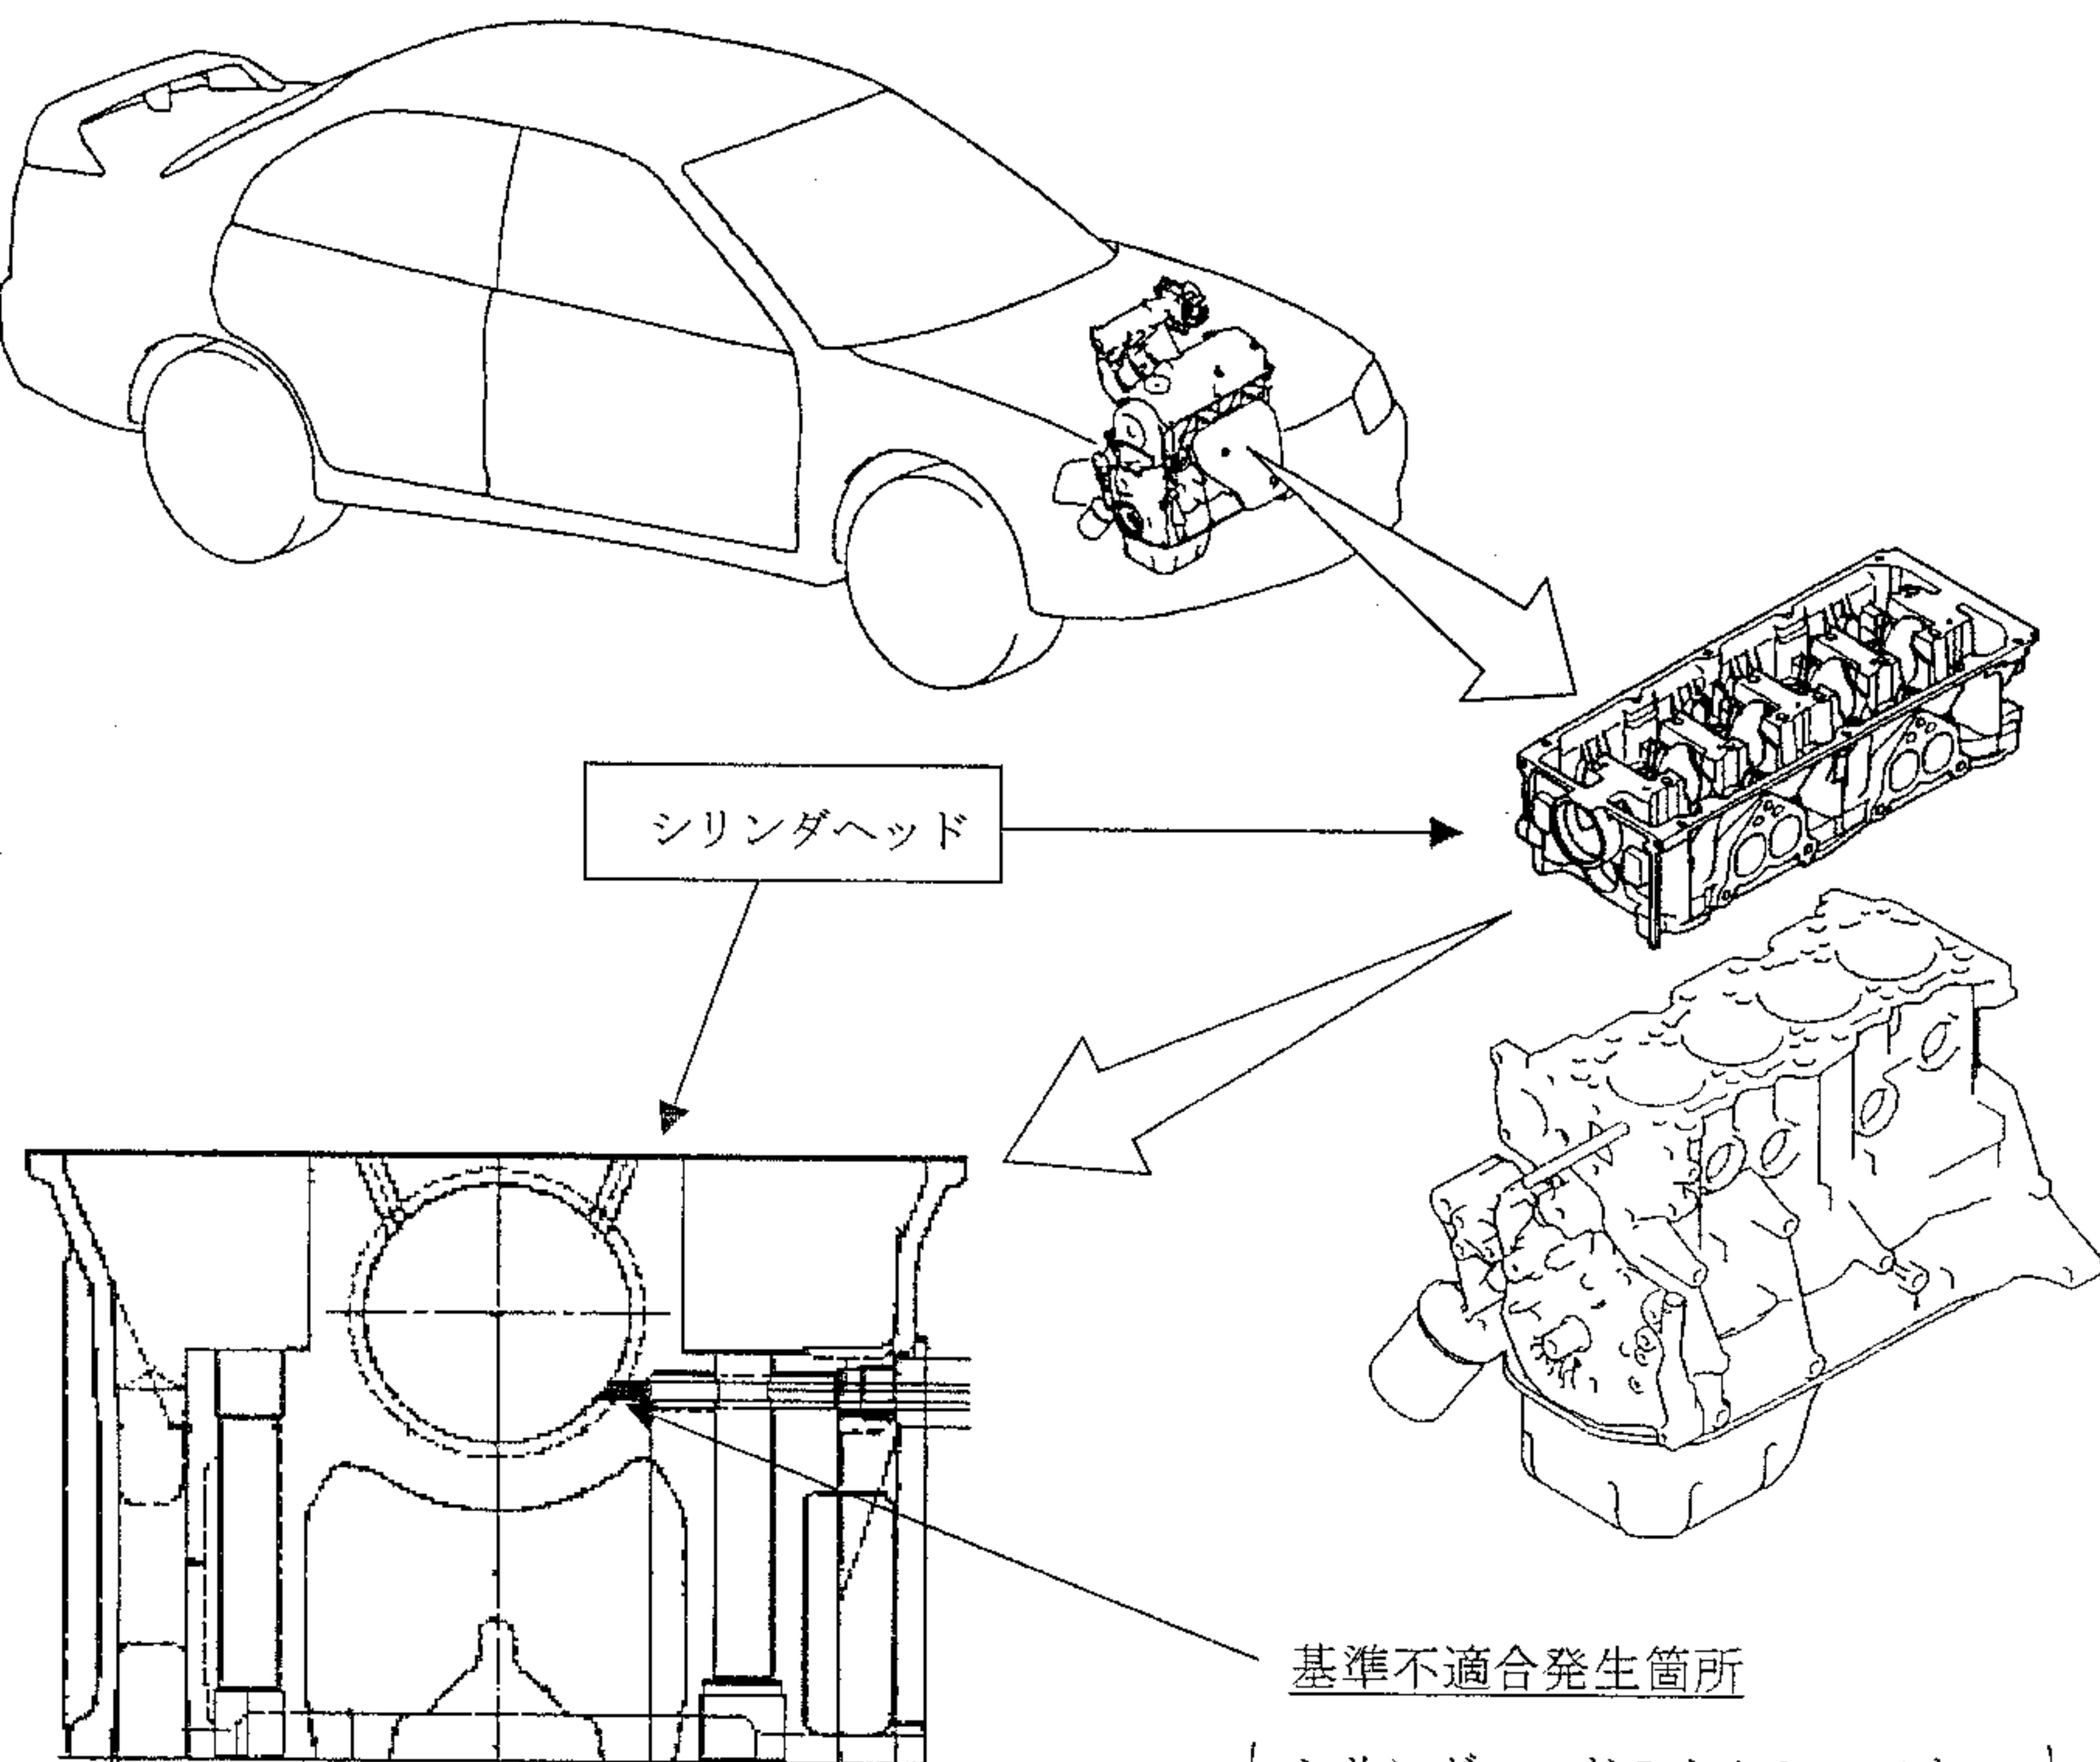

基準不適合発生箇所

シリンダヘッドのカムシャフトへのオイル供給穴の加工が不適切なため、未貫通のものがある。そのため、カムシャフトへオイルが供給されず、カムシャフトが焼付き、走行ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、シリンダヘッドへのオイル供給状態を点検し、オイルが供給されていないものはシリンダヘッドを良品と交換する。

注： ☐ は交換部品を示す。

識別：エンジンルームの銘板の左側に白または黄色のペイントを塗布する。