


改善箇所説明図

エンジンルーム内配線

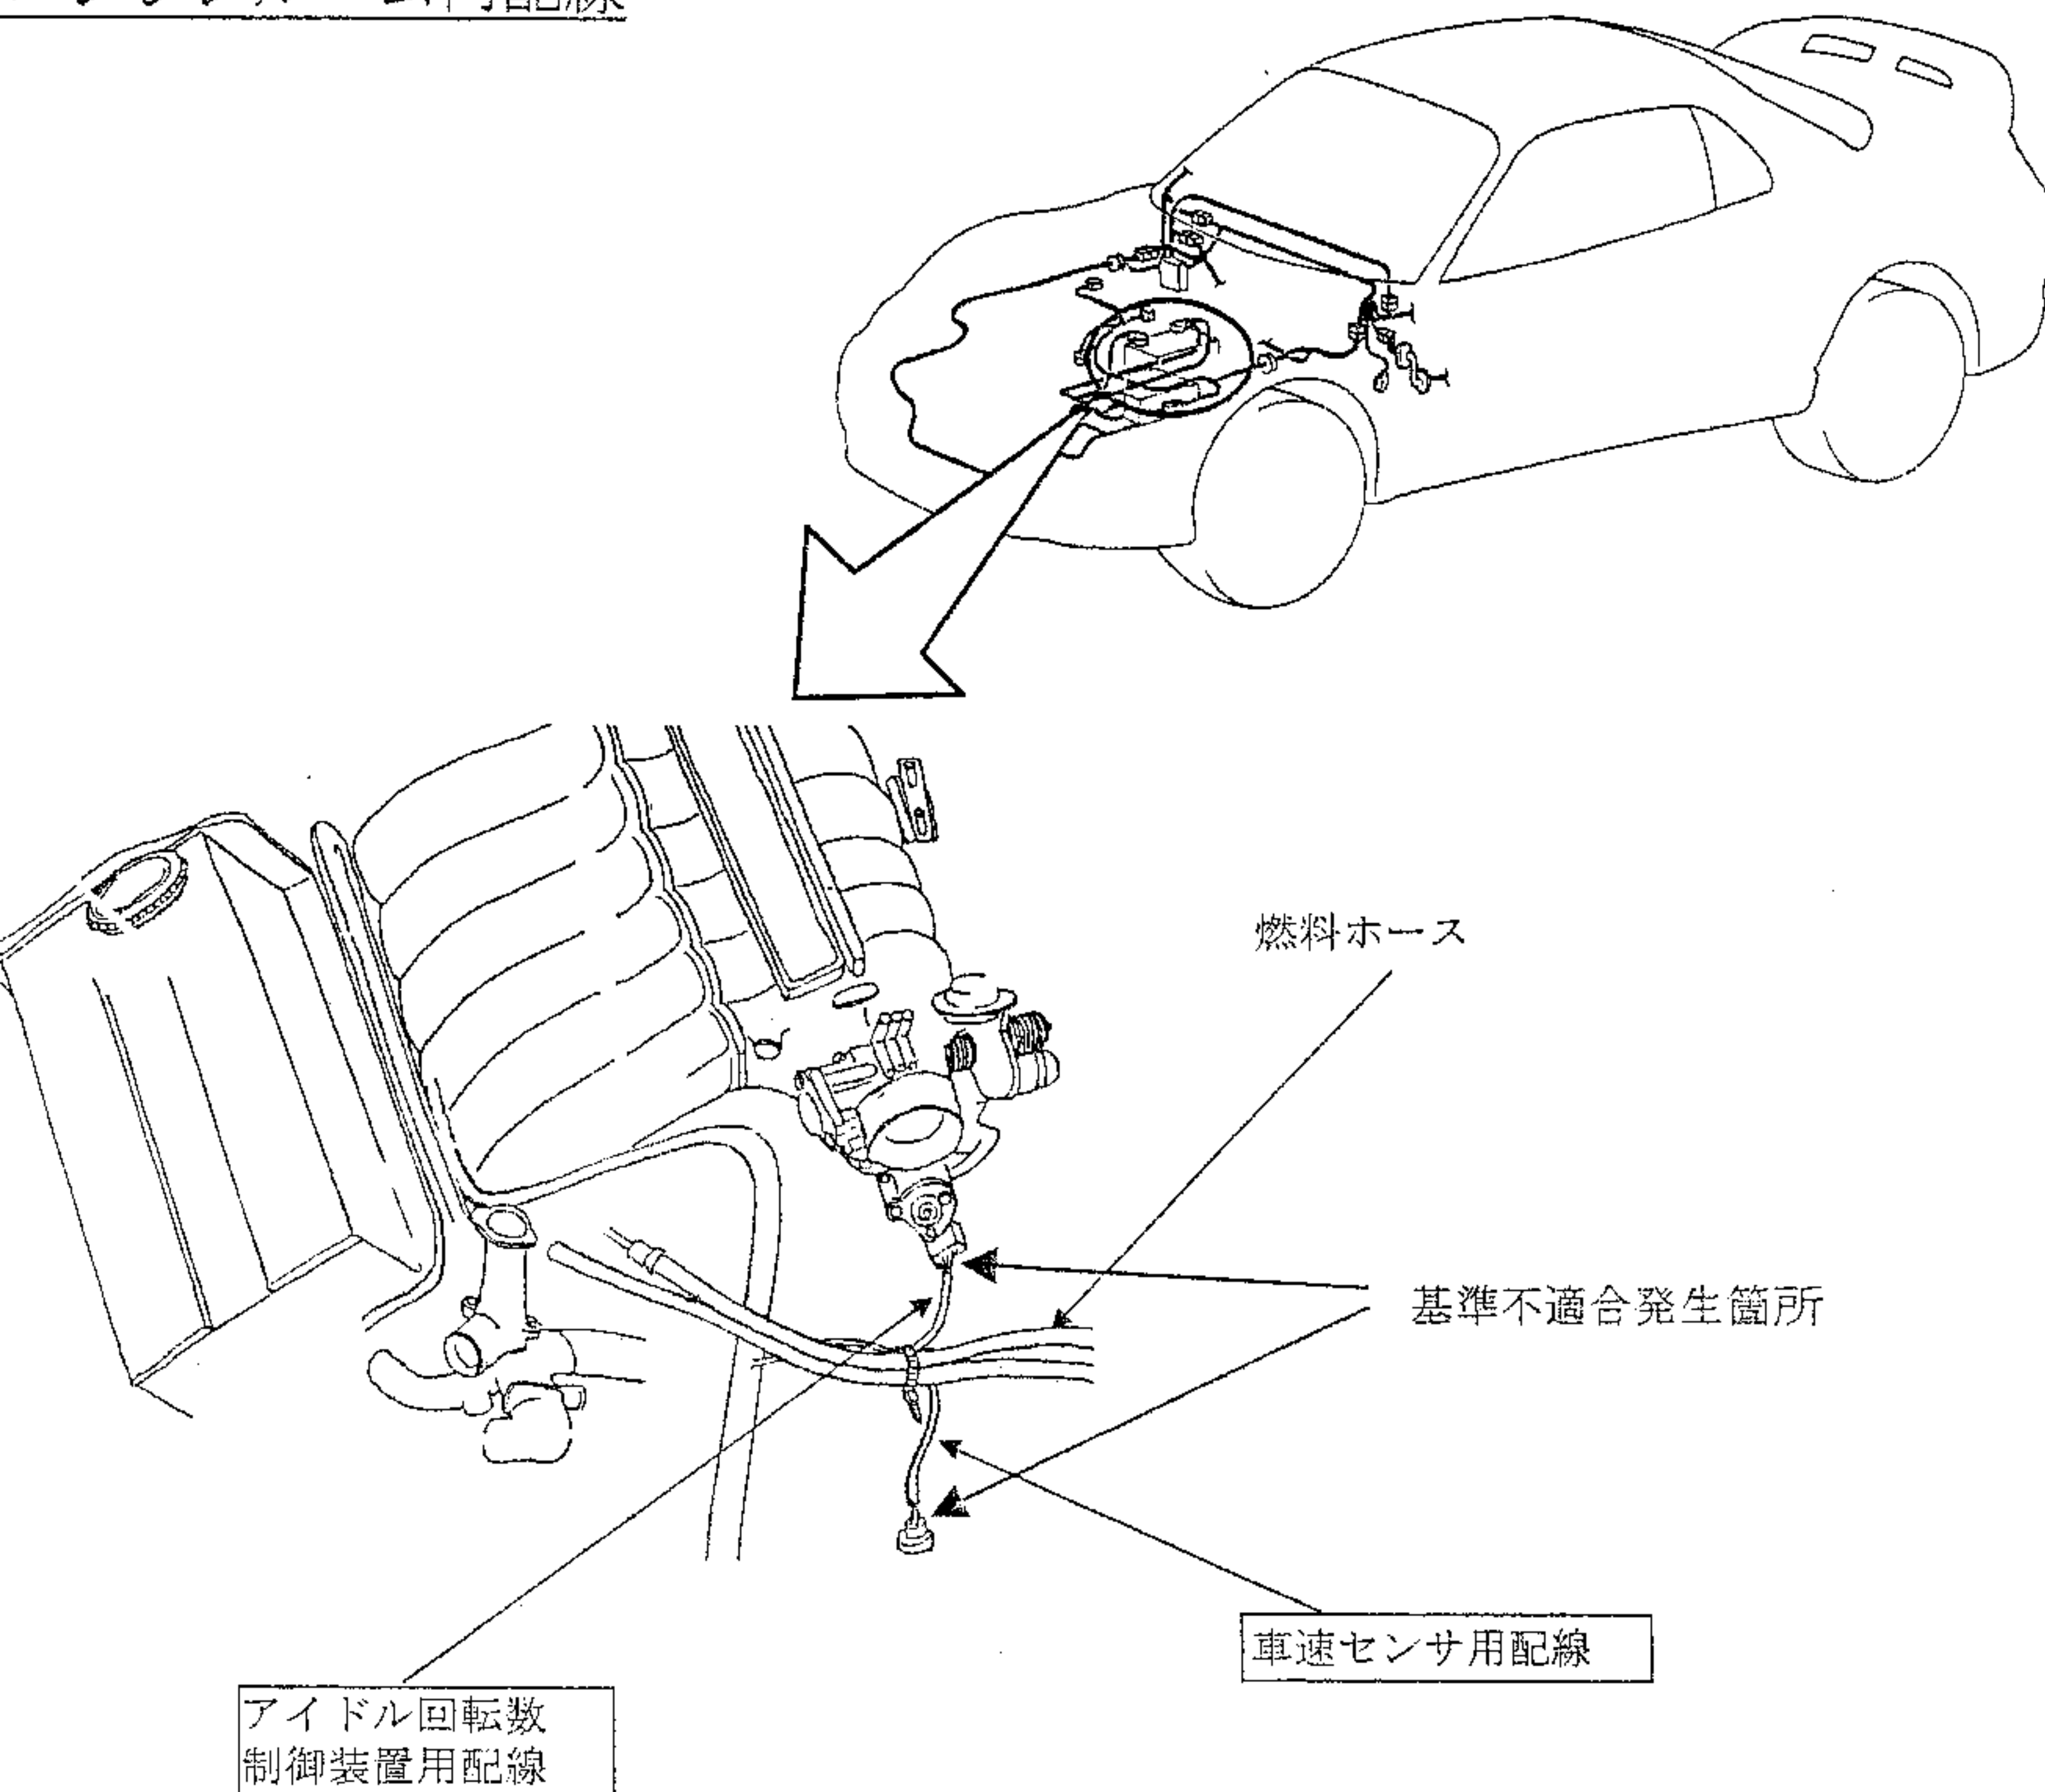

エンジンルーム内の車速センサ用配線およびアイドル回転数制御装置用配線の固定方法が不適切なものがあり、走行中のエンジンの挙動により配線が引っ張られる。そのため、最悪の場合、配線が断線し、速度計指示不良またはアイドル不調となるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンルーム内配線の固定方法を変更する。

なお、配線を点検し、損傷している場合には、修理可能なものは修正し、修正不可能なものは新品と交換する。

注： は、交換部品を示す。

識別：助手席ドアのロアヒンジ下側取付けボルトの頭に白色または黄色ペイントを塗布する。