


改善箇所説明図

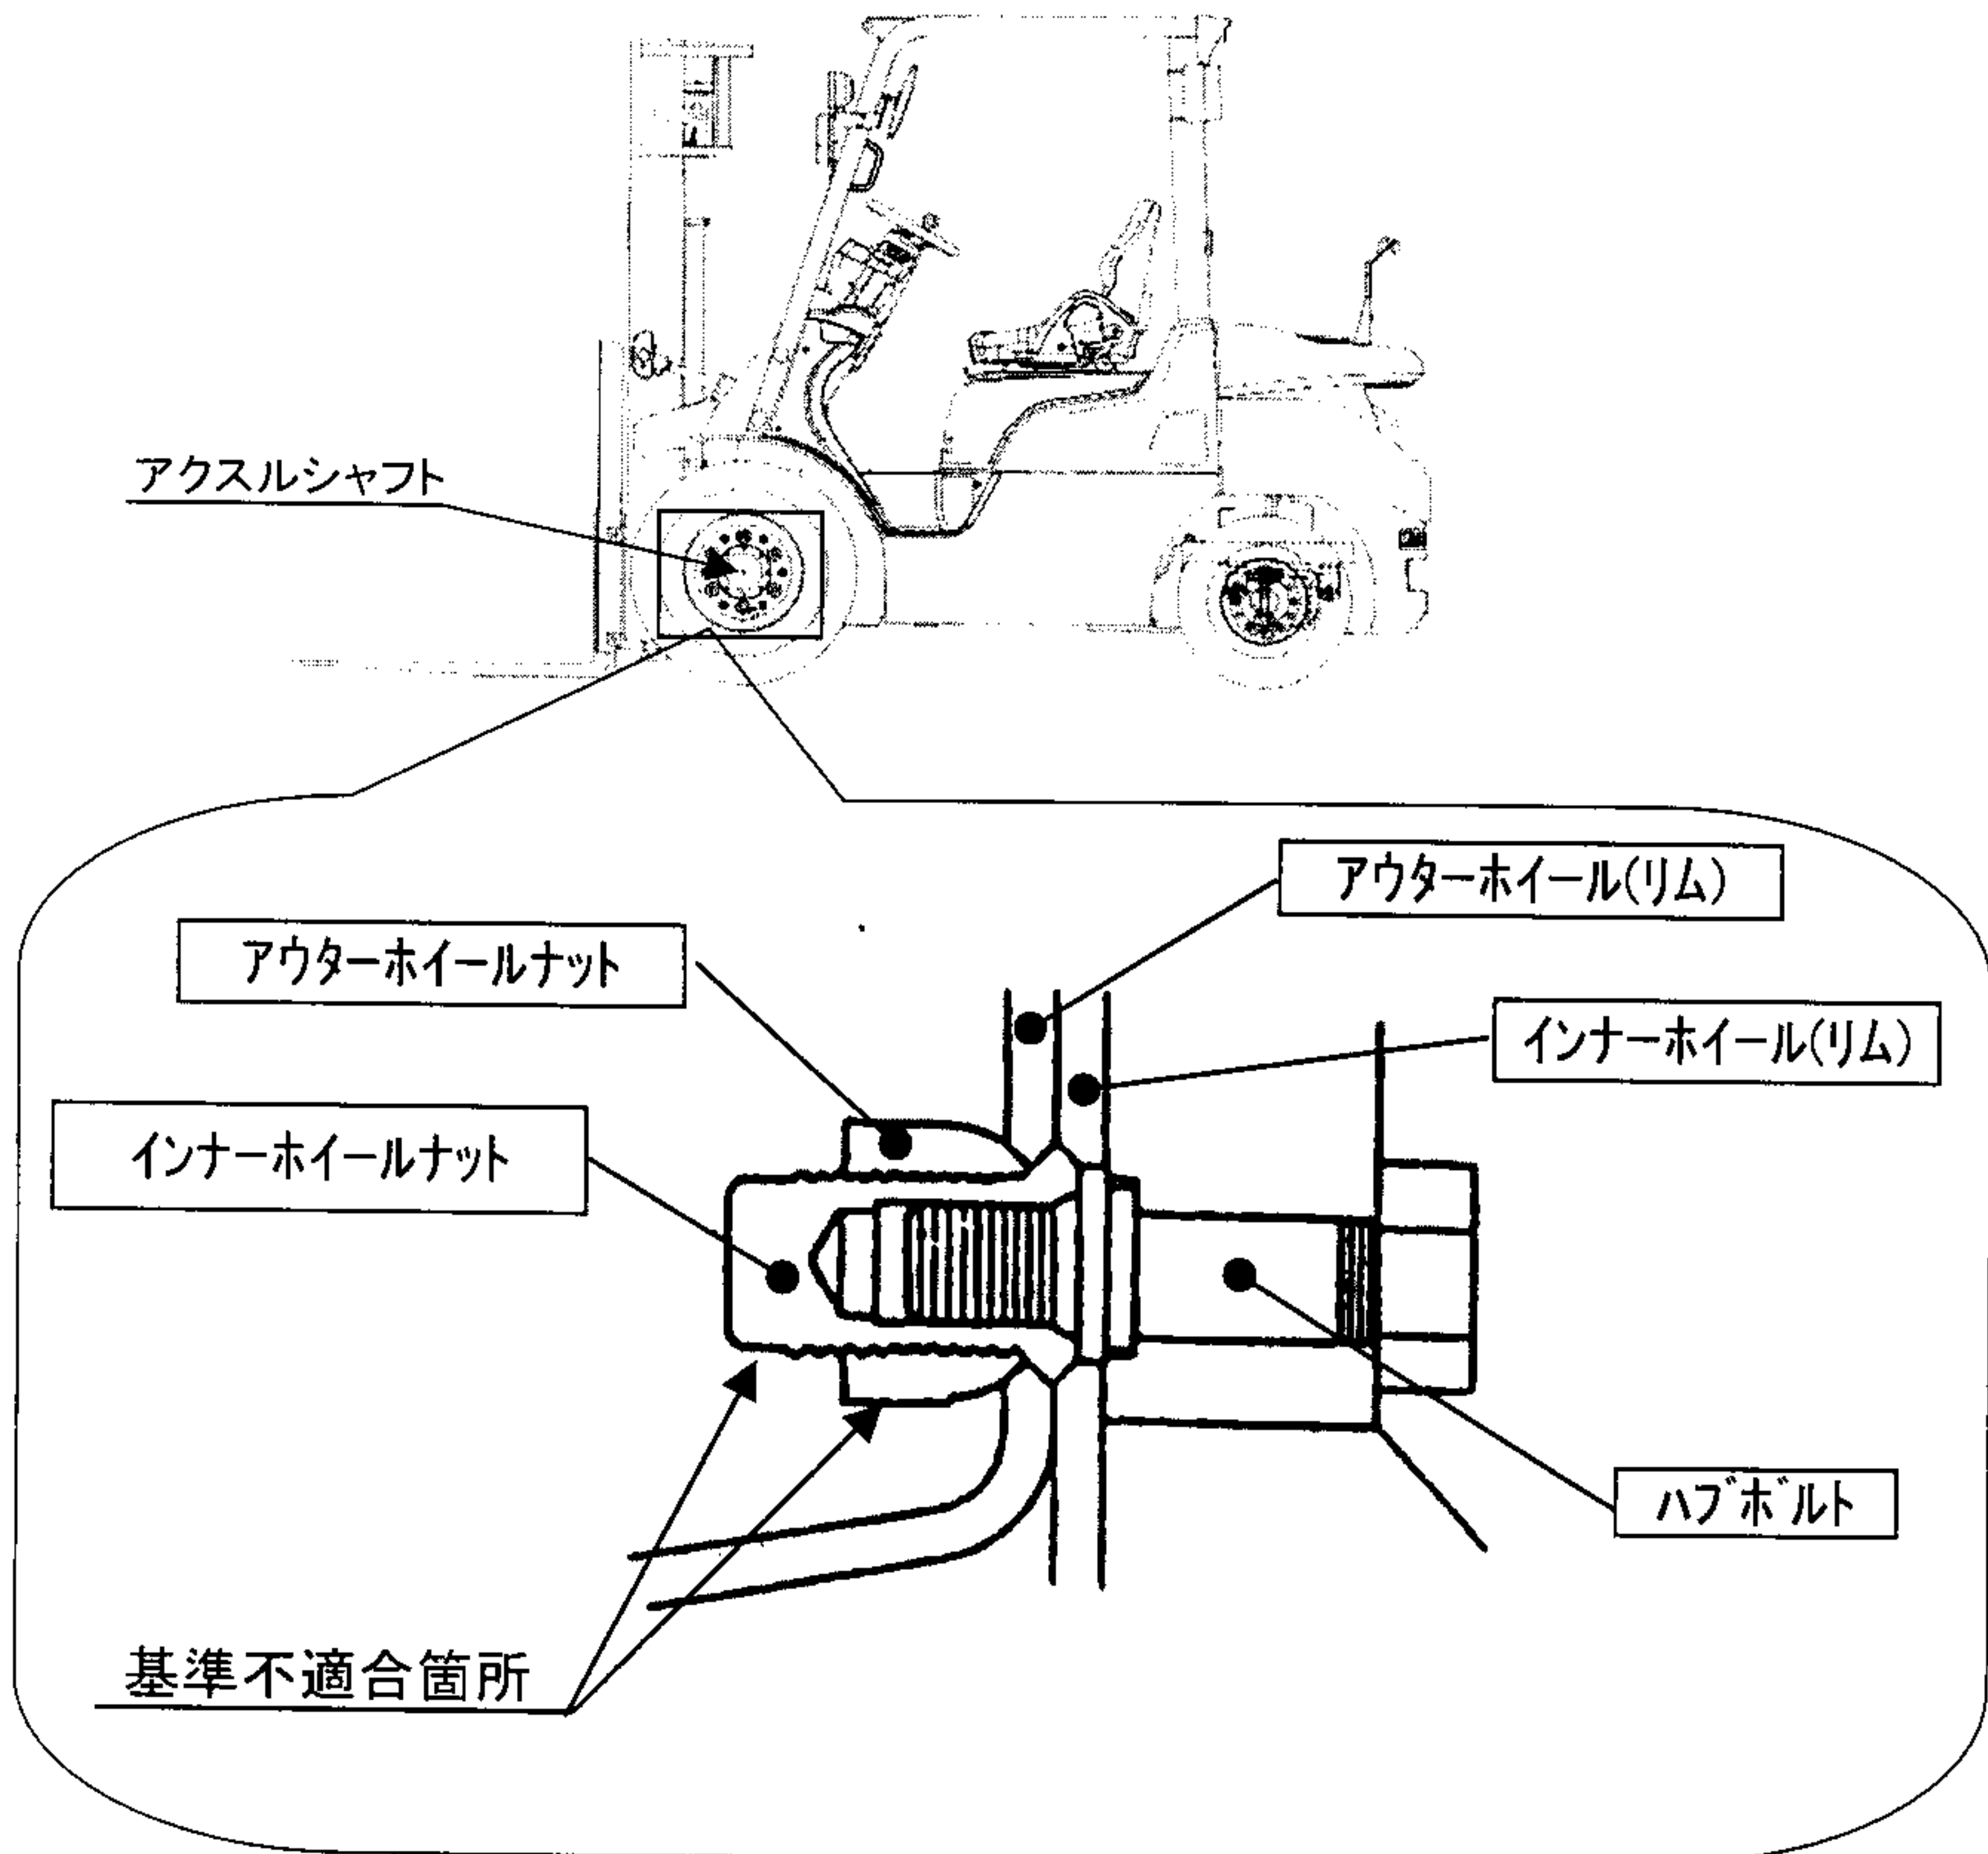

フロントダブルタイヤのホイールナットの締付力が不足しているものがあり、走行中にホイールナットが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、ホイールナットが脱落あるいはハブボルトが折損し、タイヤが脱落して走行不能に至るおそれがある。

改善内容

全車両のホイール、ホイールナット及びハブボルトを点検し、損傷しているものは新品と交換して、ホイールナットを正規のトルクで締め付ける。

注: 内は、点検・若しくは交換部品を示す。
 識別: 作業終了したら、アクスルシャフト側面に白ペンキでマーキングする。